

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	17 RUE DES MINES - RUE DES MINES
CP - Ville :	53970 L HUISSERIE
Référence client :	_00386000010000200010_
Date du repérage :	26/07/2017
Désignation :	Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	17 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00386000010000200010_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

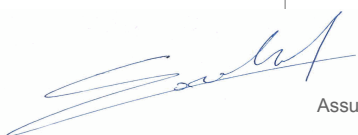C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GONDARD Didier D.JOUSSELIN (0800400100) 26/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 08/08/2017 A Riorges, le 08/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3884 Délivré le : 28/04/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC) Appartement 10 - Vol 3 (Salon) Appartement 10 - Vol 5 (Chambre 1)	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine) Appartement 10 - Vol 4 (Entrée) Appartement 10 - Vol 6 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris).

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

- 1 prélèvement d'un ragréage avec une peinture inséparable est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12 investigués. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans ce même logement sur ce matériau afin de définir si le matériau est réellement amianté où s'il s'agit d'une pollution. Des prélèvements de ragréage devront également avoir lieu dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 1)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Salon)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 6 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 1 (SDB/WC)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 4 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 3 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P1
Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P1
Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P1
Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P1
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P1
Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P1

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 1 prélèvement d'enduit plâtre sur plafond en pièces sèches est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12. Ce matériau a été prélevé dans l'ensemble des 12 logements investigués. Des prélèvements complémentaires de ce matériau devront être menés dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1 (SDB/WC) - Appartement 10	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous du bac à douche
Appartement 10 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 2 (Cuisine) - Appartement 10	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous meuble sous évier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 761 n°8 - 2 - 002OA001 761 n°8 - 4	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001 761 n°8 - 2 - 002OA001 761 n°8 - 4	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			002OA001 761 n°11 - 1 - 002OA001 761 n°11 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I1			002OA001 761 n°11 - 1 - 002OA001 761 n°11 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 10	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 10	Vol 4 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 10	Vol 3 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 4 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001761 n°2 - 2 - 002OA001761 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 4 (Entrée) - Vol 3 (Salon) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P2 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001761 n°2 - 2 - 002OA001761 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001761 n°3 - 2 - 002OA001761 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P3 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001761 n°3 - 2 - 002OA001761 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 10	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 10	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 10	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	Tampon bitumineux portes de placard KZ	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 761 n°11 - 2 - 002OA001 761 n°11 - 4	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	Tampon bitumineux portes de placard KZ	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002OA001 761 n°11 - 2 - 002OA001 761 n°11 - 4	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce sèche (enduit gouttelé)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 761 n°4 - 2 - 002OA001 761 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 3 (Salon) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce sèche (enduit gouttelé)	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001 761 n°4 - 2 - 002OA001 761 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce humide (enduit gouttelé)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 761 n°5 - 2 - 002OA001 761 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièce humide (enduit gouttelé)	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001 761 n°5 - 2 - 002OA001 761 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) cuisine	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 761 n°6 - 2 - 002OA001 761 n°6 - 4	P6	Colle grise + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 761 n°7 - 2 - 002OA001 761 n°7 - 4	P7	Colle grise + carrelage + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001761 n°7 - 2 - 002OA001761 n°7 - 4	P7	Colle grise + carrelage + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001761 n°1 - 2 - 002OA001761 n°1 - 4	P1	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement 10	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S5 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001761 n°1 - 2 - 002OA001761 n°1 - 4	P1	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement 10	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S6 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001761 n°1 - 2 - 002OA001761 n°1 - 4	P1	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement 10	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S7 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001761 n°1 - 2 - 002OA001761 n°1 - 4	P1	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001761 n°1 - 2 - 002OA001761 n°1 - 4	P1	Ragréage	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	S9 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001761 n°1 - 2 - 002OA001761 n°1 - 4	P1	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement 10	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune	002OA001761 n°9 - 2 - 002OA001761 n°9 - 4	P9 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 3 (Salon) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune	002OA001761 n°9 - 2 - 002OA001761 n°9 - 4	P9 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune	002OA001761 n°9 - 2 - 002OA001761 n°9 - 4	P9 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 3 (Salon) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune	002OA001761 n°9 - 2 - 002OA001761 n°9 - 4	P9 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 10	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune	002OA001761 n°10 - 2 - 002OA001761 n°10 - 4	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 10	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune	002OA001761 n°10 - 2 - 002OA001761 n°10 - 4	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement 10	Appartement 10	Appartement 10 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement 10	Appartement 10	Appartement 10 - MPCA Toutes catégories confondues
 Appartement 10	Appartement 10	Appartement 10 - Plan de prélèvements




APPARTEMENT 10 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OA001761

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité

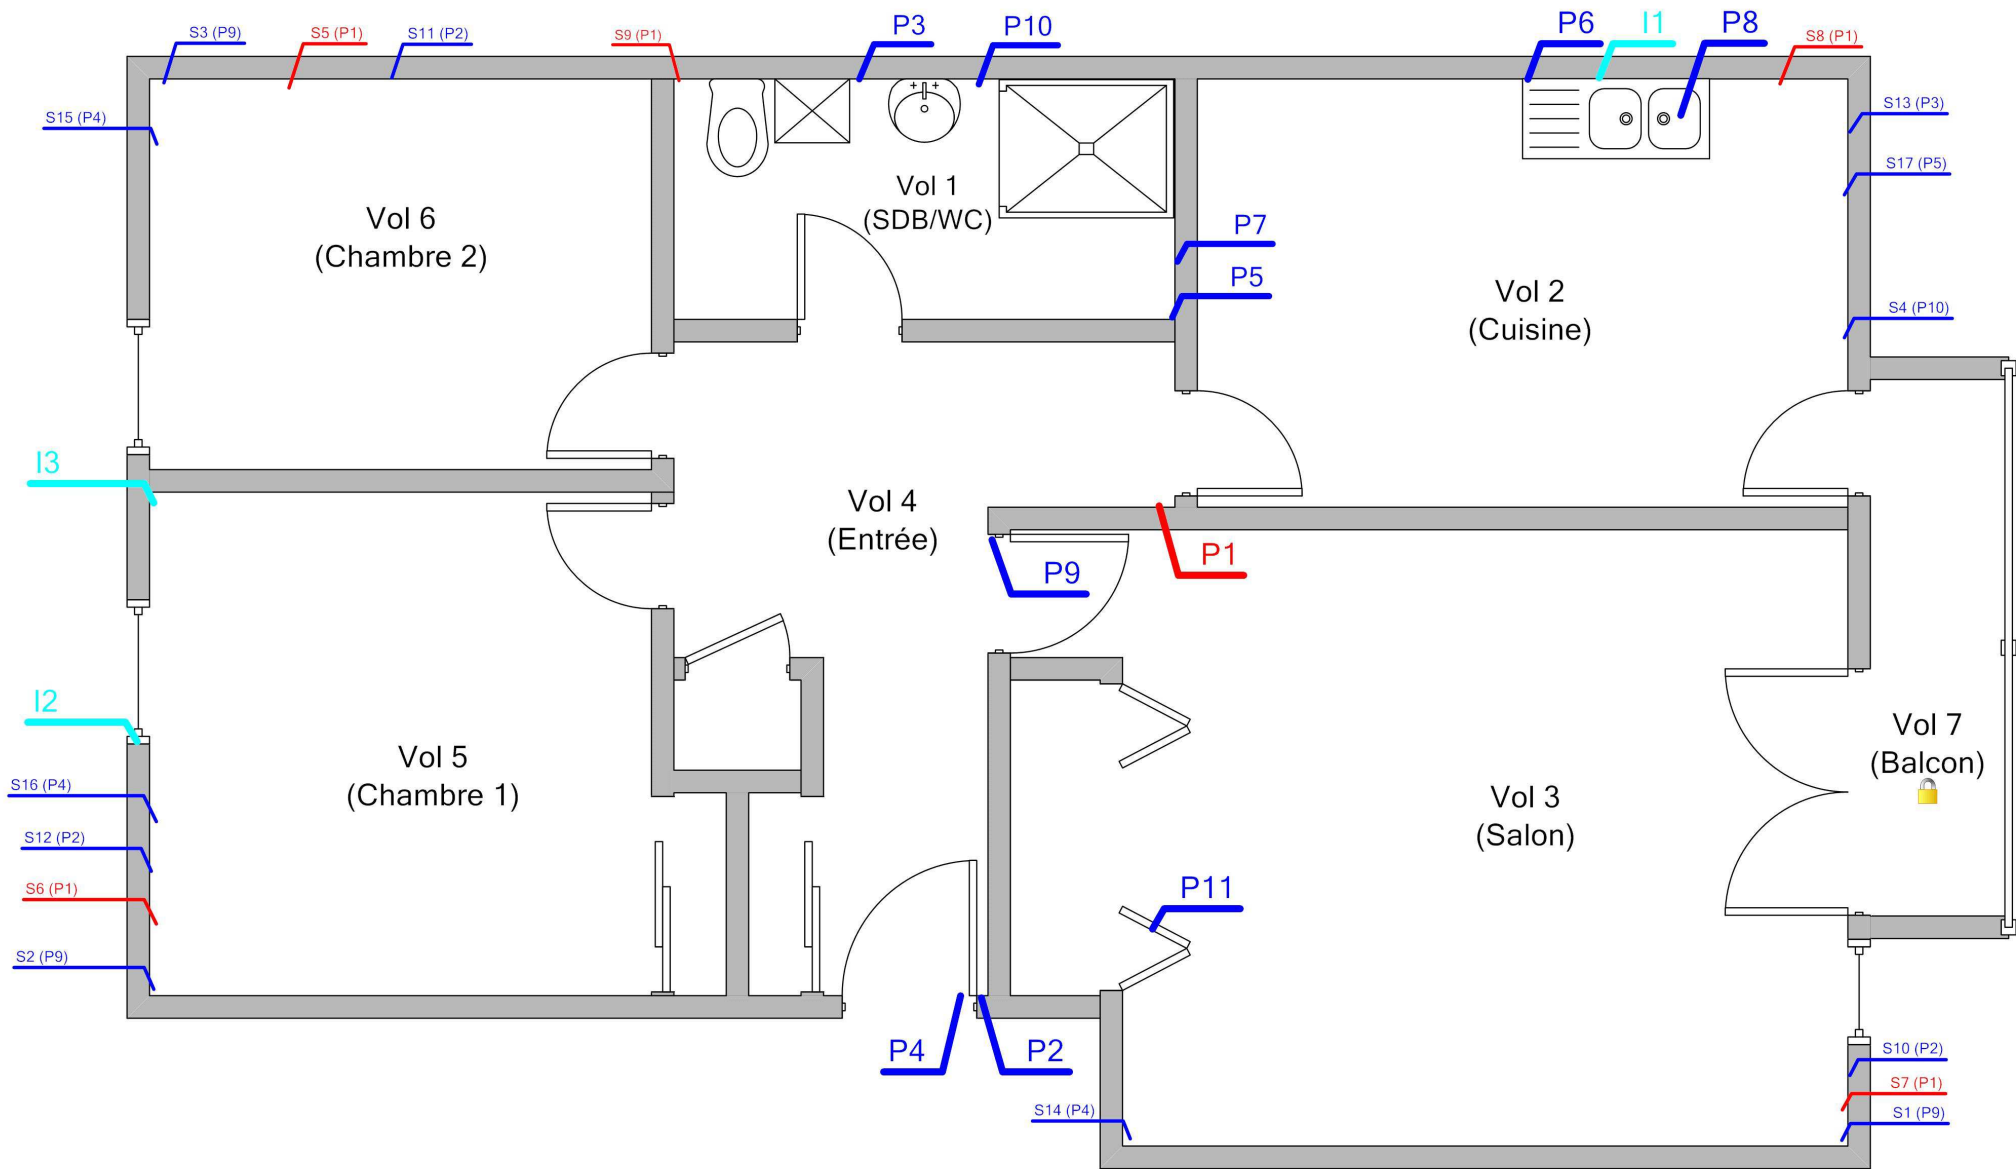

Adresse du bien
17 RUE DES MINES - RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation
Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC

Date intervention
26/07/2017


Technicien intervenant
GONDARD Didier

APPARTEMENT 10 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OA001761

Légende

P1 : Ragréage gris +
peinture inséparable

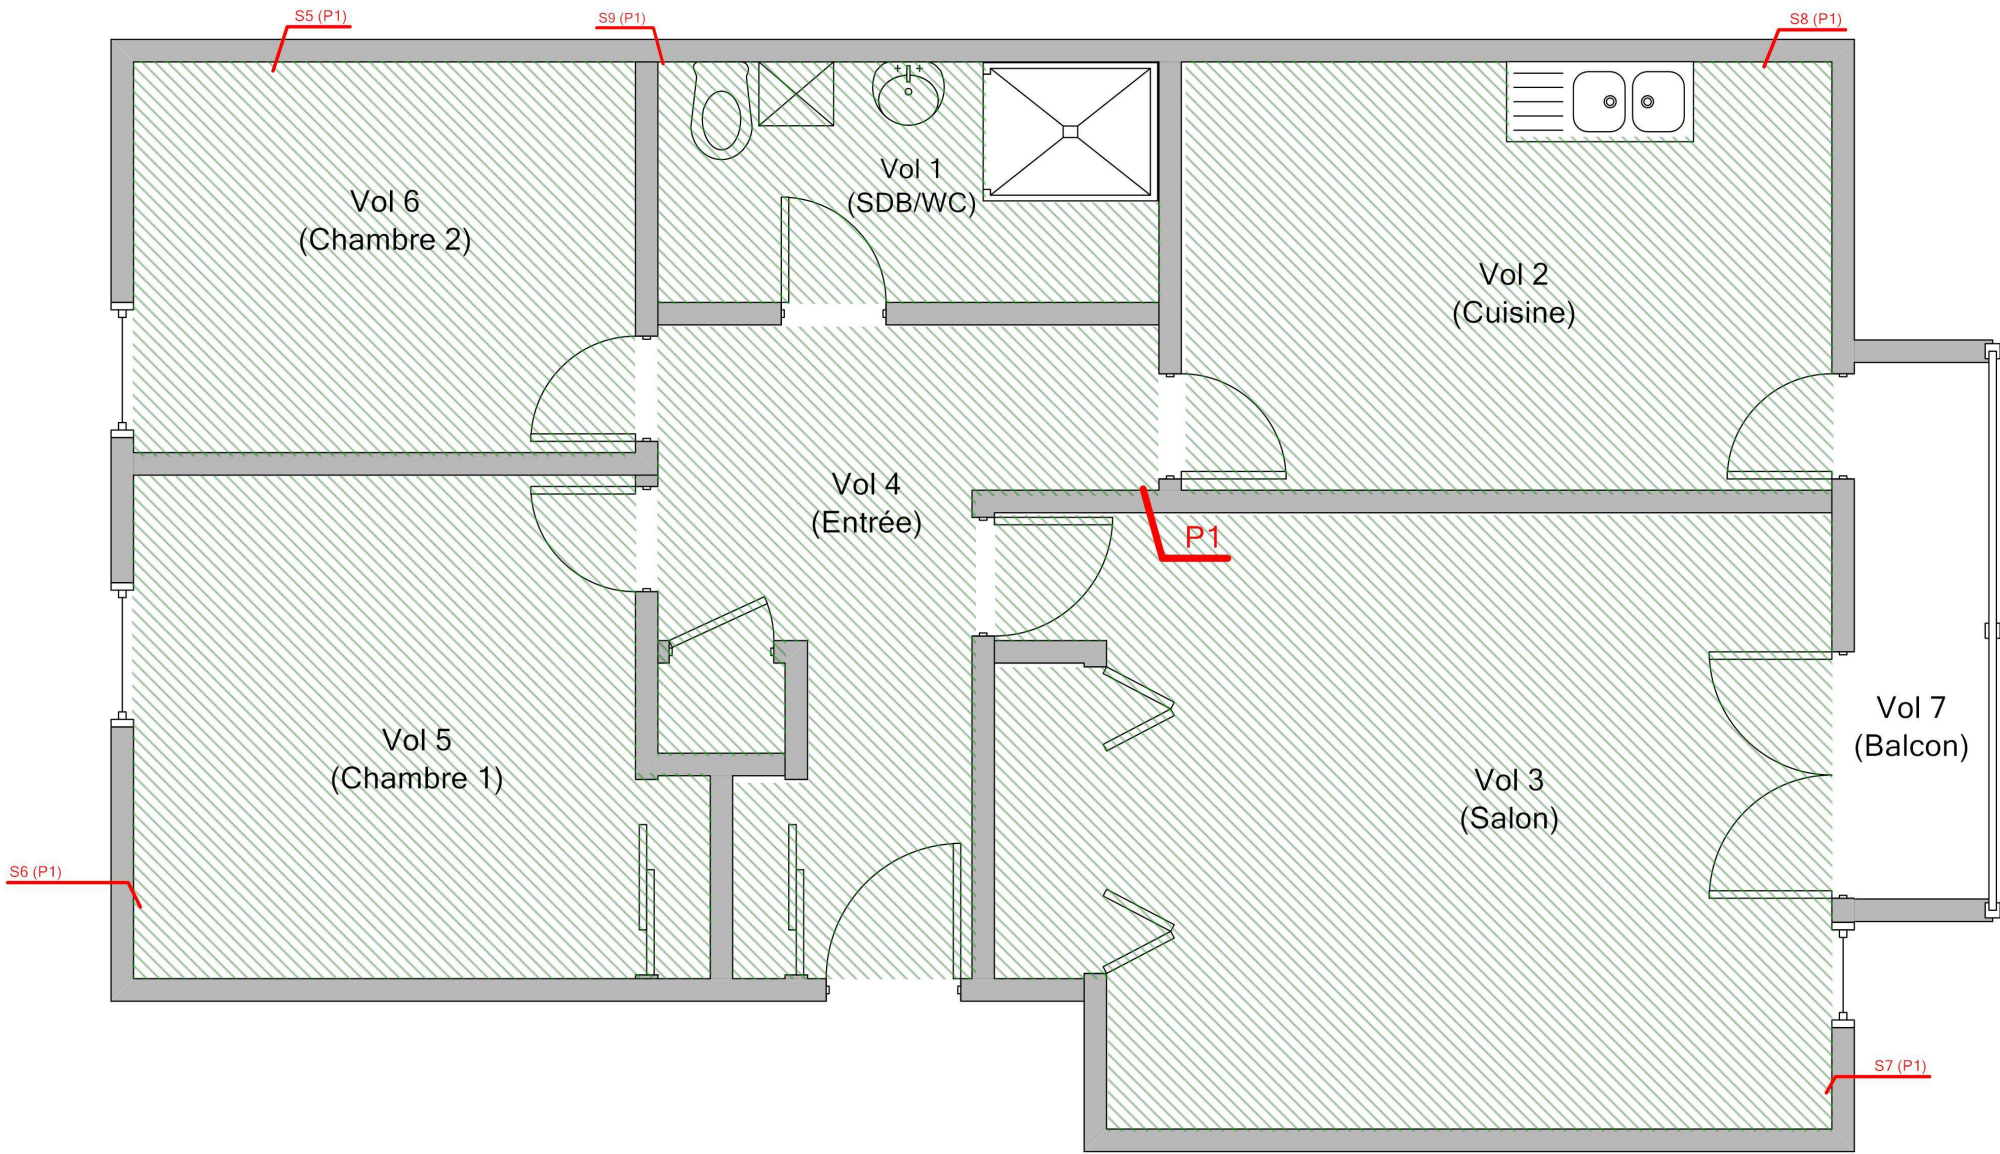


Adresse du bien
17 RUE DES MINES - RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation
Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC

Date intervention
26/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

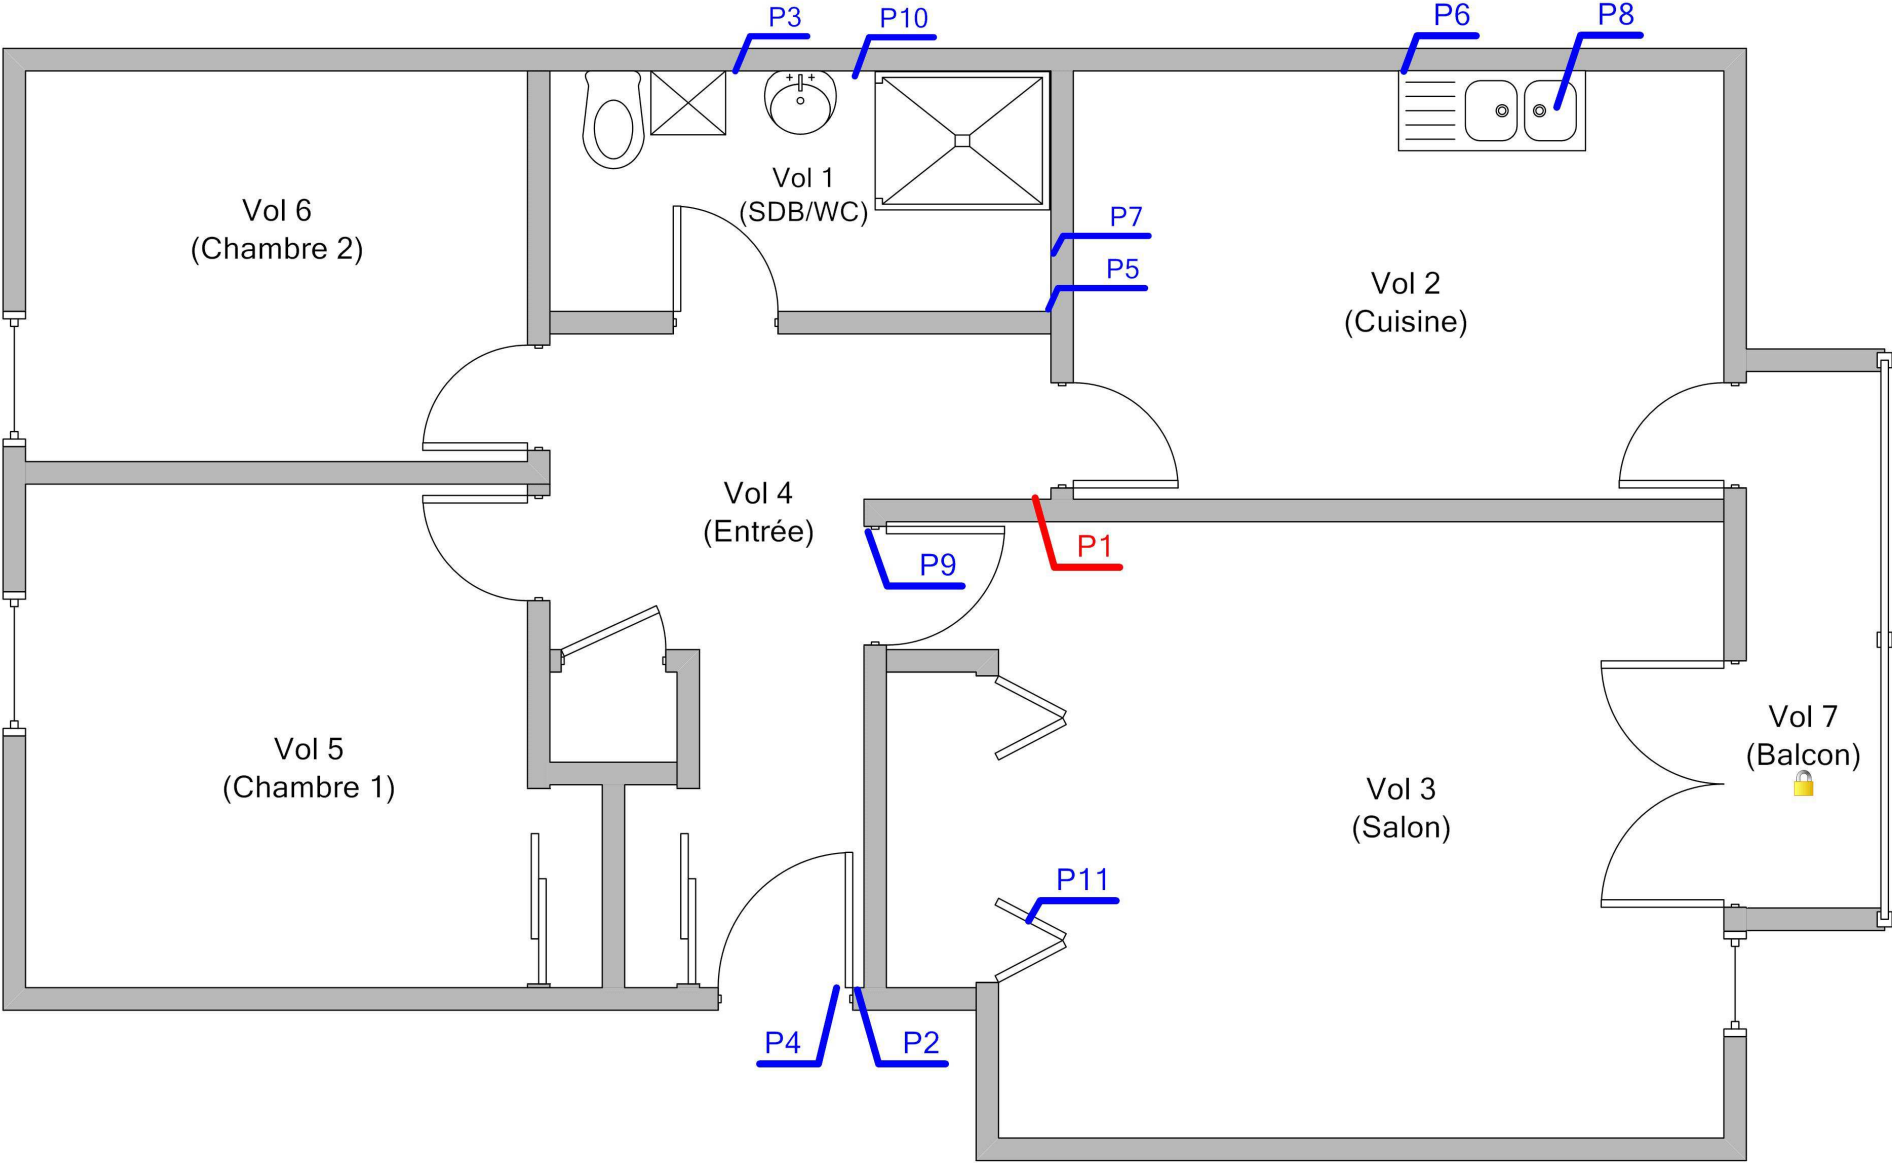APPARTEMENT 10 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OA001761
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	Désignation Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC	Date intervention 26/07/2017	Technicien intervenant GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001761 n°1 - 2 (P1)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement positif
002OA001761 n°1 - 4 (P1)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement positif
002OA001761 n°2 - 4 (P2)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°2 - 2 (P2)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°3 - 2 (P3)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°3 - 4 (P3)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°4 - 2 (P4)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°4 - 4 (P4)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°5 - 2 (P5)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°5 - 4 (P5)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°6 - 2 (P6)	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°6 - 4 (P6)	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°7 - 2 (P7)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°7 - 4 (P7)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°8 - 4 (P8)	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°8 - 2 (P8)	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°9 - 4 (P9)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°9 - 2 (P9)	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°10 - 2 (P10)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°10 - 4 (P10)	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°11 - 2 (P11)	Appartement 10 - Vol 3 (Salon)	Prélèvement négatif
002OA001761 n°11 - 4 (P11)	Appartement 10 - Vol 3 (Salon)	Prélèvement négatif
	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement 10 - Vol 5 (Chambre 1)	I2
	Appartement 10 - Vol 5 (Chambre 1)	I2
	Appartement 10 - Vol 5 (Chambre 1)	I3
	Appartement 10 - Vol 5 (Chambre 1)	I3

002OA001761 n°1 - 2 (P1)



002OA001761 n°1 - 4 (P1)



002OA001761 n°2 - 4 (P2)



002OA001761 n°2 - 2 (P2)



002OA001761 n°3 - 2 (P3)



002OA001761 n°3 - 4 (P3)



002OA001761 n°4 - 2 (P4)



002OA001761 n°4 - 4 (P4)



002OA001761 n°5 - 2 (P5)




002OA001761 n°5 - 4 (P5)



002OA001761 n°6 - 2 (P6)



002OA001761 n°6 - 4 (P6)

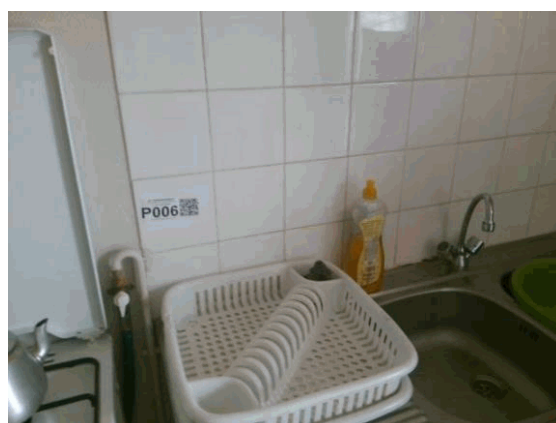

002OA001761 n°7 - 2 (P7)



002OA001761 n°7 - 4 (P7)



002OA001761 n°8 - 4 (P8)



002OA001761 n°8 - 2 (P8)



002OA001761 n°9 - 4 (P9)



002OA001761 n°9 - 2 (P9)



002OA001761 n°10 - 2 (P10)



002OA001761 n°10 - 4 (P10)



002OA001761 n°11 - 2 (P11)



002OA001761 n°11 - 4 (P11)




002OA001761 n°11 - 1



002OA001761 n°11 - 2



I2 - 2

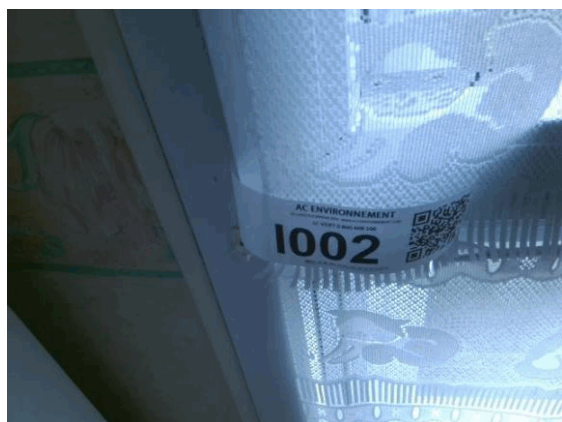

I2 - 4



I3 - 2



I3 - 4



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + carrelage - -	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + carrelage + peinture non séparable - -	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	
P8	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune -	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable - carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune -	Appartement 10 - Vol 4 (Entrée)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + peinture non séparable - Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune -	Appartement 10 - Vol 1 (SDB/WC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Tampon bitumineux noir - -	Appartement 10 - Vol 3 (Salon)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2121 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2121
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 4 (Entrée)

Description ITGA	Matériau compact beige et gris / Peinture
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige et gris + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2122 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2122
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2123 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2123
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces humides / Vol 1 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2124 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2124
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièce sèche (enduit gouttelé) / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2125 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2125
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièce humide (enduit gouttelé) / Vol 1 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2126 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2126
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) cuisine / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + carrelage	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2127 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2127
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) SDB / Vol 1 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle grise / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + carrelage + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2128 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2128
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761008 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)

Description ITGA	Tampon bitumineux noir
------------------	------------------------

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2129 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2129
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable + matériau gris non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint

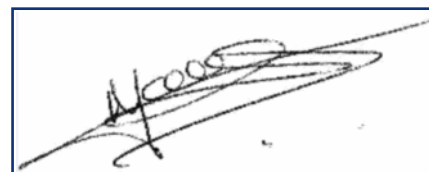



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2130 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2130
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (SDB/WC)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041708-2131 EN DATE DU 08/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74922
Echantillon ITGA : IT041708-2131
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001761
Dossier client	_00386000010000200010_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 10 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001761011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Tampon bitumineux portes de placard KZ / Vol 3 (Salon)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint