

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code de la Santé Publique relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG
CP - Ville :	53380 LA CROIXILLE
Référence client :	_00388000010000100002_
Date du repérage :	24/05/2016
Désignation :	Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG 53380 LA CROIXILLE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00388000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant () 24/05/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 28/06/2016 A Riorges, le 28/06/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 2 - Vol 1 (Chambre 1) LGT 2 - Vol 3 (Séjour) LGT 2 - Vol 5 (Cuisine) LGT 2 - Vol 7 (W.C)	LGT 2 - Vol 2 (Chambre 2) LGT 2 - Vol 4 (Débaras) LGT 2 - Vol 6 (Entrée) LGT 2 - Vol 8 (SDB)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 2	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Débaras) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 2	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Débaras) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 2	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Débaras) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	LGT 2	Vol 5 (Cuisine) - Vol 8 (SDB)	
Revêtement de mur	LGT 2	Vol 5 (Cuisine) - Vol 8 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Sans Objet

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron + peinture non séparable	P6
Vol 5 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron + peinture non séparable	P6
Vol 2 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron + peinture non séparable	P6
Vol 1 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron + peinture non séparable	P6
Vol 8 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée	P14

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002HD0009 73 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	souple noir	002HD0009 73 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002HD0009 73 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée	Positif	Présence sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	dur noir	002HD0009 73 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée	Positif	Présence sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélèvement	souple rouge intérieur et extérieur	002HD0009 73 n°6 - 1 - 002HD0009 73 n°6 - 2	P6	Matériau mou marron + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S12 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	souple rouge intérieur et extérieur	002HD0009 73 n°6 - 1 - 002HD0009 73 n°6 - 2	P6	Matériau mou marron + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S13 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	souple rouge intérieur et extérieur	002HD0009 73 n°6 - 1 - 002HD0009 73 n°6 - 2	P6	Matériau mou marron + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 2	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S14 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	souple rouge intérieur et extérieur	002HD0009 73 n°6 - 1 - 002HD0009 73 n°6 - 2	P6	Matériau mou marron + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 2	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S15 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	souple rouge intérieur et extérieur	002HD0009 73 n°6 - 1 - 002HD0009 73 n°6 - 2	P6	Matériau mou marron + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	joint étanchéité	P7	Réalisation d'un prélèvement	souple noir sur dormant	002HD0009 73 n°7 - 1	P7	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	joint étanchéité	P7 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	souple noir sur dormant	002HD0009 73 n°7 - 1	P7	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0009 73 n°10 - 1 - 002HD0009 73 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papiers peints non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Entrée) - Vol 4 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0009 73 n°10 - 1 - 002HD0009 73 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papiers peints non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 6 (Entrée)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la porte d'entrée	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 73 n°11 - 1 - 002HD0009 73 n°11 - 2	P11	Matériau souple noir + matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0009 73 n°12 - 1 - 002HD0009 73 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0009 73 n°12 - 1 - 002HD0009 73 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 4 (Débaras)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P5	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0009 73 n°5 - 1 - 002HD0009 73 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0009 73 n°5 - 1 - 002HD0009 73 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0009 73 n°13 - 1	P13	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 7 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0009 73 n°13 - 1	P13	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0009 73 n°1 - 1	P1	Colle beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0009 73 n°1 - 1	P1	Colle beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 4 (Débaras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	lino gris avec motif + colle jaune	002HD0009 73 n°3 - 1 - 002HD0009 73 n°3 - 2	P3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	lino gris avec motif + colle jaune	002HD0009 73 n°3 - 1 - 002HD0009 73 n°3 - 2	P3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 4 (Débaras)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces sèches	002HD0009 73 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	gris pièces sèches	002HD0009 73 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	lino orange + colle jaune	002HD0009 73 n°8 - 1 - 002HD0009 73 n°8 - 2	P8	Revêtement souple orange avec couche en mousse + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Lino rosatre marbré beige + colle jaune	002HD0009 73 n°9 - 1 - 002HD0009 73 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Lino rosatre marbré beige + colle jaune	002HD0009 73 n°9 - 1 - 002HD0009 73 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement	lino beige granuleux + colle jaune	002HD0009 73 n°15 - 1	P15	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	lino beige granuleux + colle jaune	002HD0009 73 n°15 - 1	P15	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces humides	002HD0009 73 n°16 - 1	P16	Ragréage beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	gris pièces humides	002HD0009 73 n°16 - 1	P16	Ragréage beige	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 2		LGT 2 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 2		LGT 2 - Plan de Prélèvements
 LGT 2		LGT 2 - MPCA Toutes catégories confondues
 LGT 2		LGT 2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
 LGT 2		LGT 2 - MPCA Equipements divers et accessoires

LGT 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000973

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

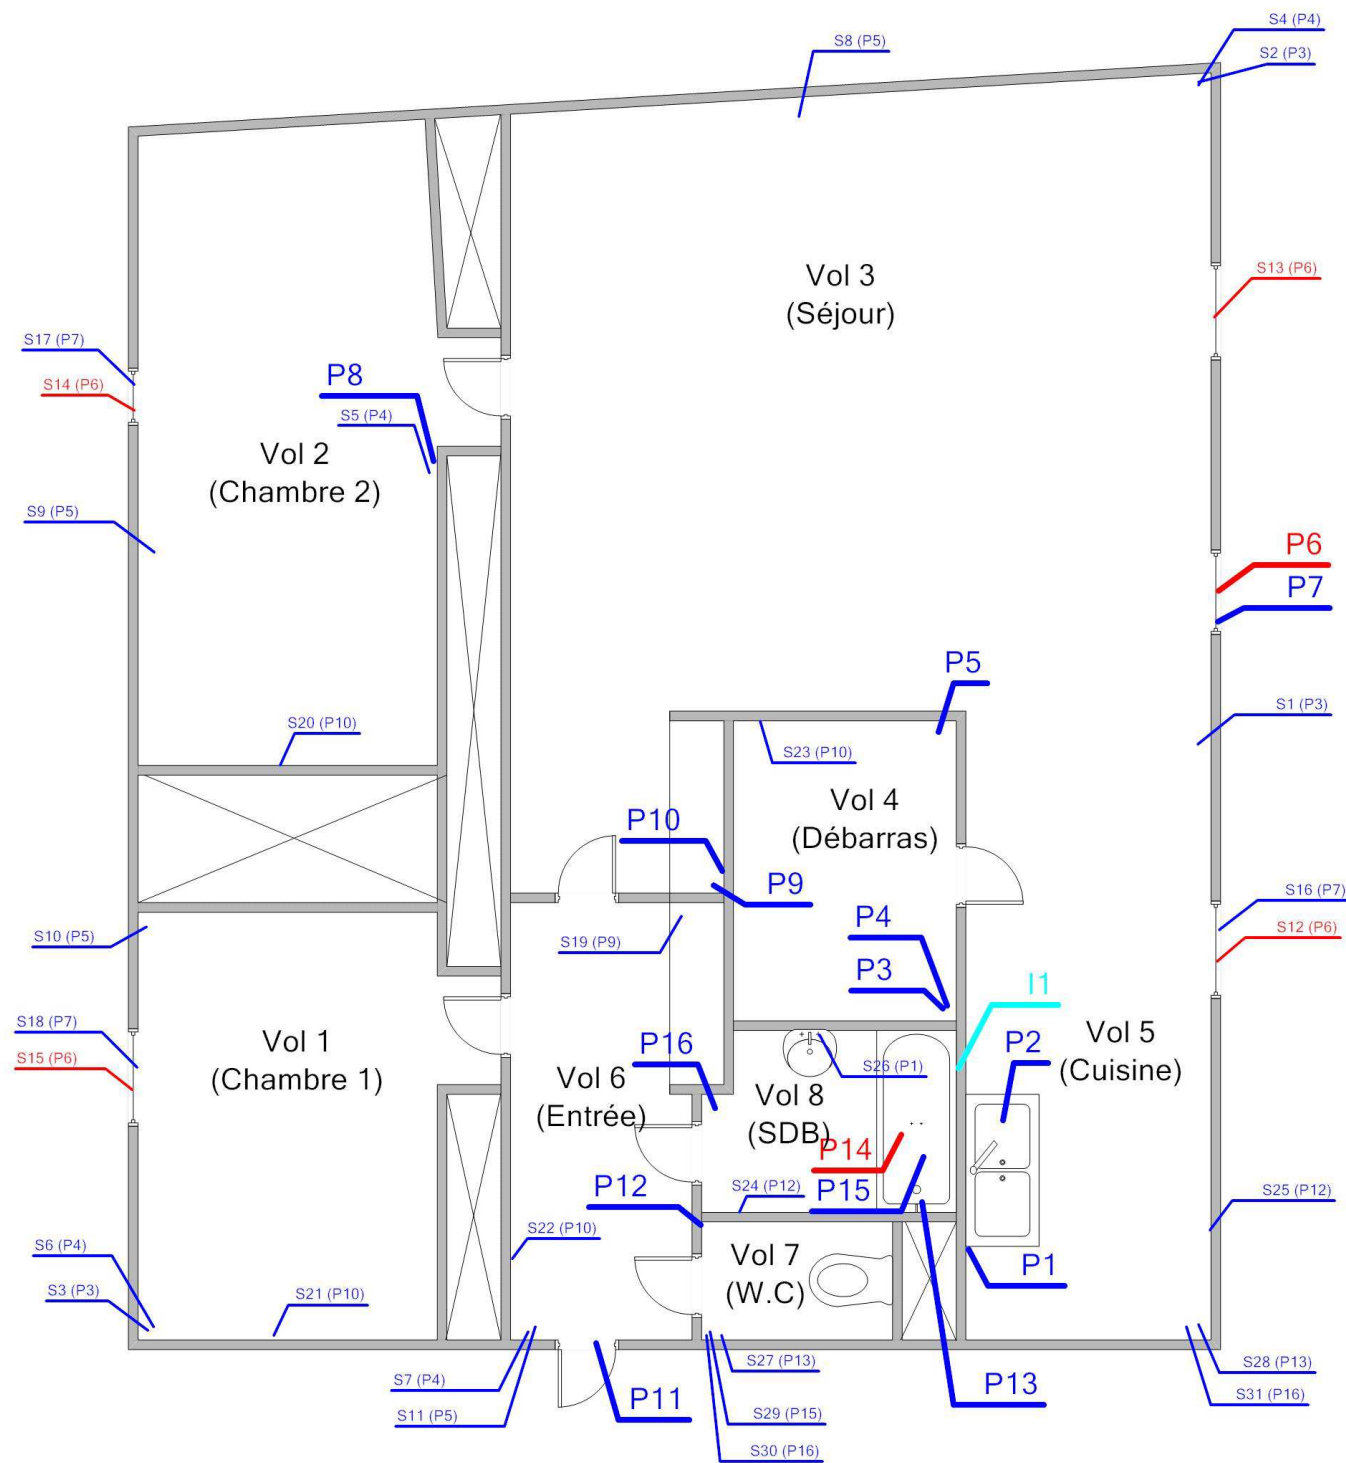



Adresse du bien
16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG
53380 LA CROIXILLE

Désignation
Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
24/05/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

LGT 2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD000973
				Légende
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG 53380 LA CROIXILLE		Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage	24/05/2016	JOUSSELIN David

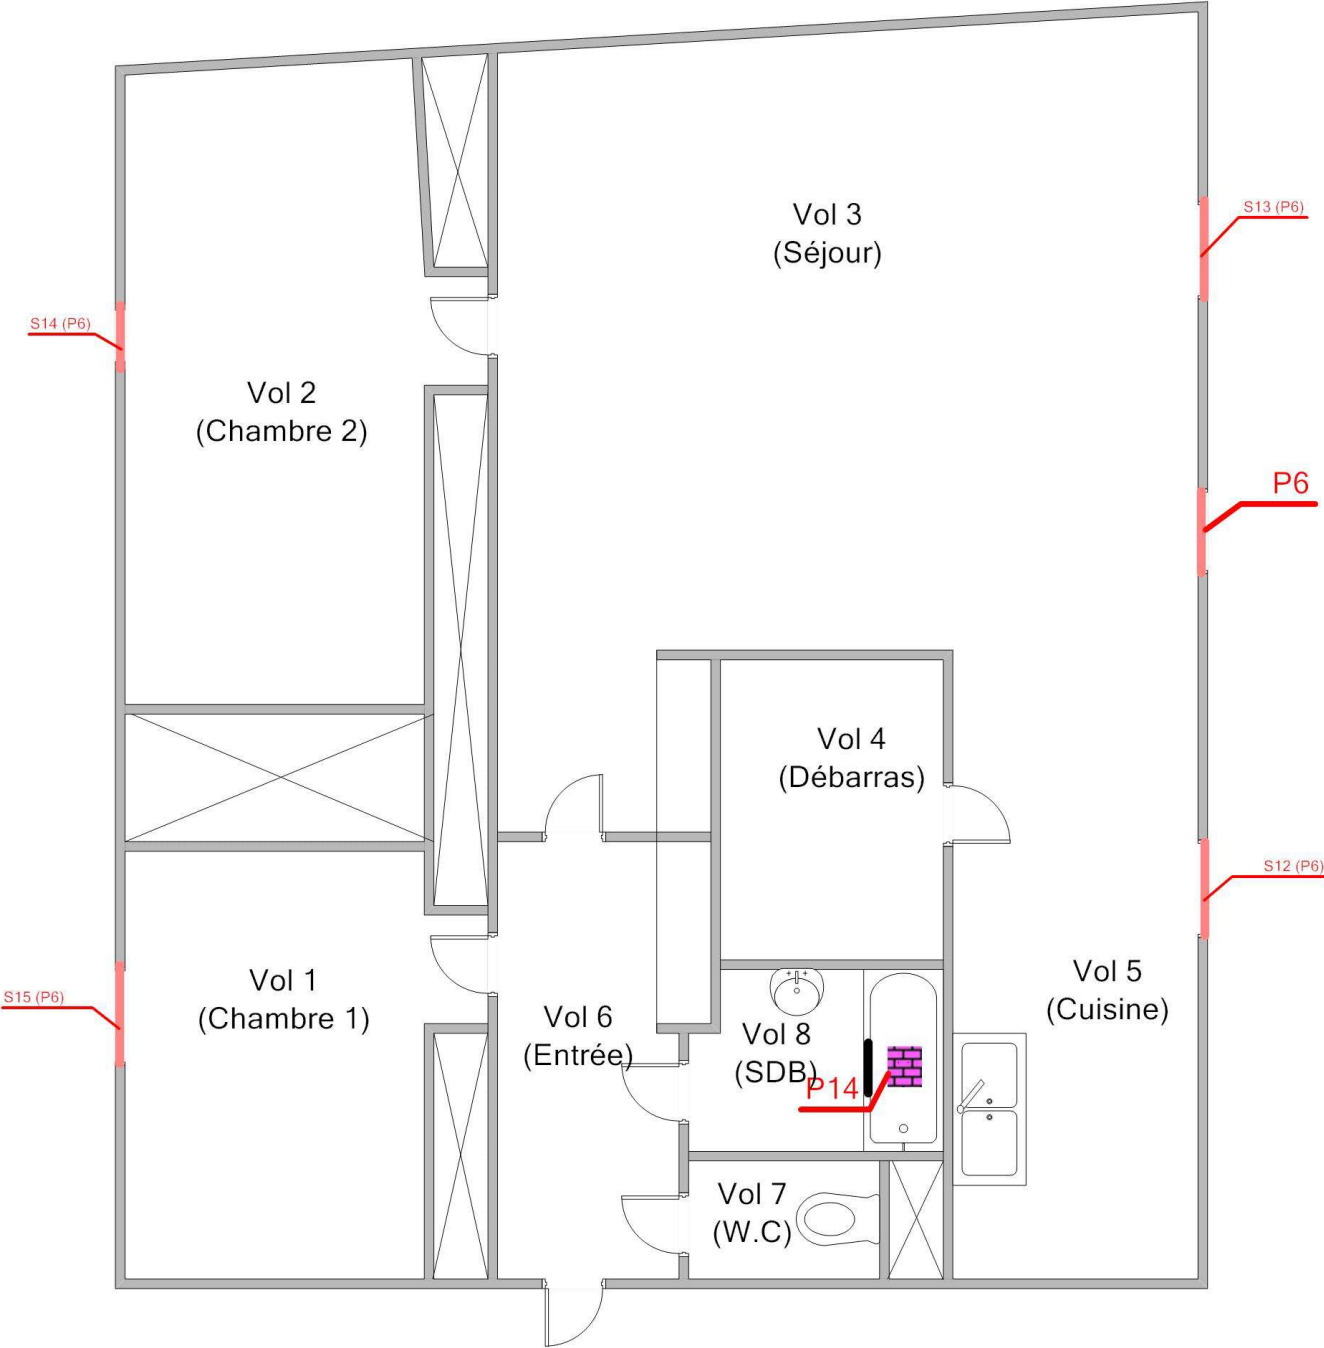
LGT 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000973
				Légende
				 P6 : Mastic vitrier
				 P14 : Tampon bitumineux
				 P14 : Tampon bitumineux
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG 53380 LA CROIXILLE	Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage	24/05/2016	JOUSSELIN David	

LGT 2 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD000973

Légende

 P6 : Mastic vitrier

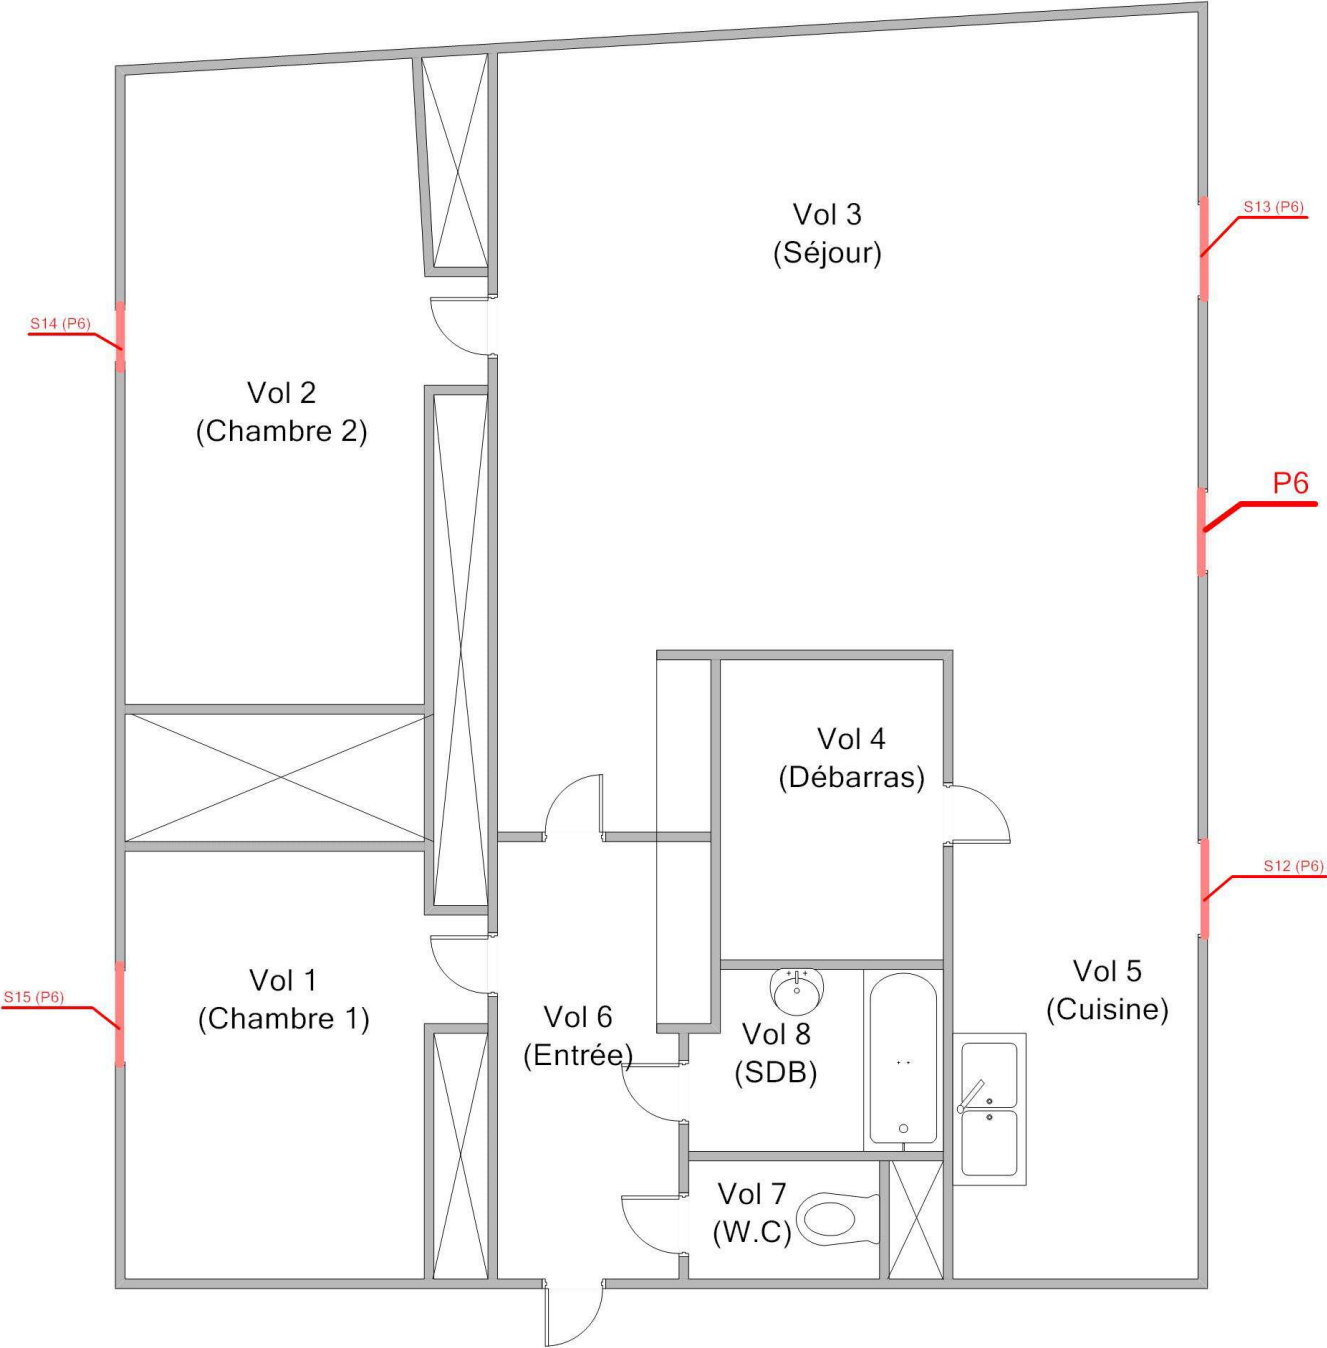

Adresse du bien

16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG
53380 LA CROIXILLE

Désignation

Appartement n° 2 de type 3 situé au 01^{er} étage

Date intervention

24/05/2016


Technicien intervenant

JOUSSELIN David


Légende



P14 : Tampon
bitumineux



P14 : Tampon
bitumineux

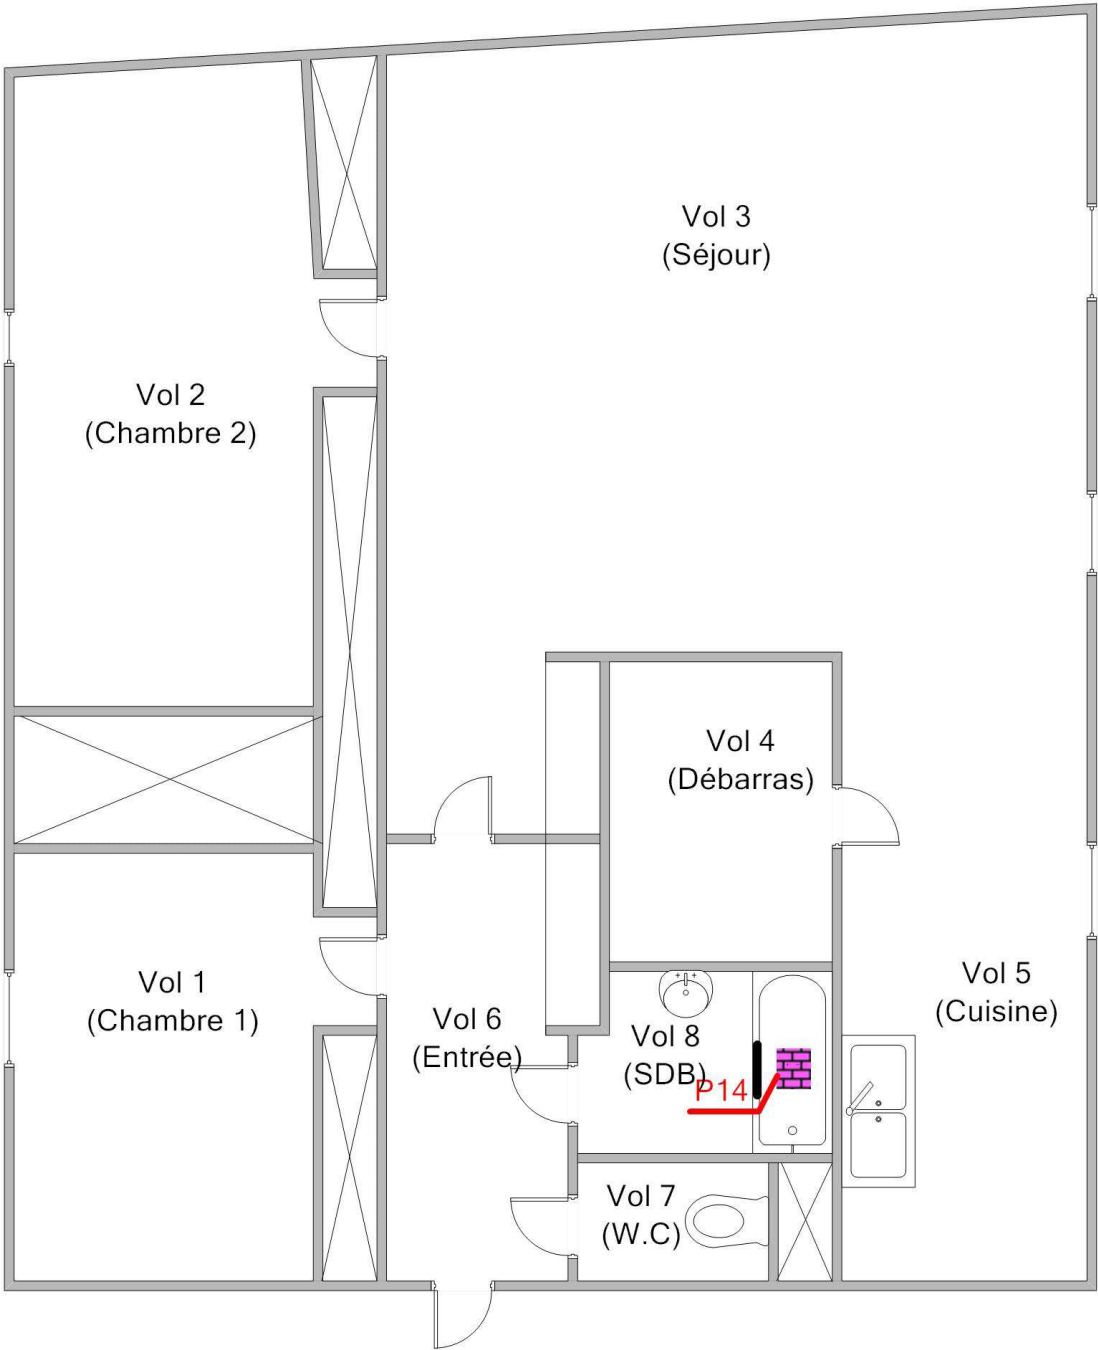

Adresse du bien
16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG
53380 LA CROIXILLE

Désignation
Appartement n° 2 de type 3 situé au 01^{er} étage

Date intervention
24/05/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000973 n°1 - 1 (P1)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement
002HD000973 n°2 - 1 (P2)	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement
002HD000973 n°3 - 1 (P3)	LGT 2 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD000973 n°3 - 2 (P3)	LGT 2 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD000973 n°4 - 1 (P4)	LGT 2 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD000973 n°5 - 1 (P5)	LGT 2 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD000973 n°5 - 2 (P5)	LGT 2 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement
002HD000973 n°6 - 1 (P6)	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement
002HD000973 n°6 - 2 (P6)	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement
002HD000973 n°7 - 1 (P7)	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement
002HD000973 n°8 - 1 (P8)	LGT 2 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement
002HD000973 n°8 - 2 (P8)	LGT 2 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement
002HD000973 n°9 - 1 (P9)	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement
002HD000973 n°9 - 2 (P9)	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement
002HD000973 n°10 - 1 (P10)	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement
002HD000973 n°10 - 2 (P10)	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement
002HD000973 n°11 - 1 (P11)	LGT 2 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement
002HD000973 n°11 - 2 (P11)	LGT 2 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement
002HD000973 n°12 - 1 (P12)	LGT 2 - Vol 7 (W.C)	Prélevement
002HD000973 n°12 - 2 (P12)	LGT 2 - Vol 7 (W.C)	Prélevement
002HD000973 n°13 - 1 (P13)	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	Prélevement
002HD000973 n°14 - 1 (P14)	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	Prélevement
002HD000973 n°15 - 1 (P15)	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	Prélevement
002HD000973 n°16 - 1 (P16)	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	Prélevement
	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	I1

002HD000973 n°1 - 1 (P1)



002HD000973 n°2 - 1 (P2)



002HD000973 n°3 - 1 (P3)



002HD000973 n°3 - 2 (P3)



002HD000973 n°4 - 1 (P4)



002HD000973 n°5 - 1 (P5)



002HD000973 n°5 - 2 (P5)



002HD000973 n°6 - 1 (P6)



002HD000973 n°6 - 2 (P6)



002HD000973 n°7 - 1 (P7)



002HD000973 n°8 - 1 (P8)



002HD000973 n°8 - 2 (P8)




002HD000973 n°9 - 1 (P9)



002HD000973 n°9 - 2 (P9)




002HD000973 n°10 - 1 (P10)

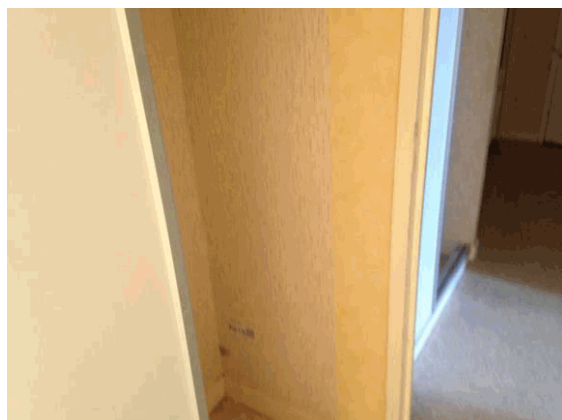

002HD000973 n°10 - 2 (P10)



002HD000973 n°11 - 1 (P11)

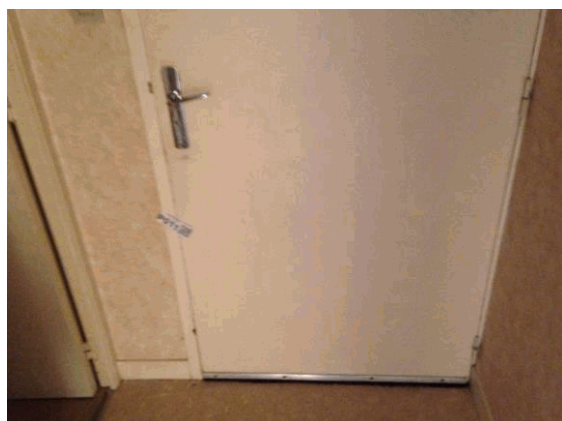

002HD000973 n°11 - 2 (P11)



002HD000973 n°12 - 1 (P12)



002HD000973 n°12 - 2 (P12)



002HD000973 n°13 - 1 (P13)



002HD000973 n°14 - 1 (P14)



002HD000973 n°15 - 1 (P15)



002HD000973 n°16 - 1 (P16)



I1 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée - Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - souple noir -	LGT 2 - Vol 5 (Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - lino gris avec motif + colle jaune -	LGT 2 - Vol 4 (Débaras)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable - gris pièces sèches -	LGT 2 - Vol 4 (Débaras)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 2 - Vol 4 (Débaras)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron + peinture non séparable - souple rouge intérieur et extérieur -	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - souple noir sur dormant -	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange avec couche en mousse + colle polymère jaune - lino orange + colle jaune -	LGT 2 - Vol 2 (Chambre 2)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable - Lino rosâtre marbré beige + colle jaune -	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papiers peints non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 2 - Vol 3 (Séjour)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable - -	LGT 2 - Vol 6 (Entrée)	

P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 2 - Vol 7 (W.C)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	
P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée - dur noir -	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable - lino beige granuleux + colle jaune -	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage beige - gris pièces humides -	LGT 2 - Vol 8 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-823 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-823
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_7d41424c-f405-45cc-b458-a1d677cb29
1a

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige avec couche cartonnée	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-824 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-824
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_111960a4-28bf-4464-8f0a-ff55e63b53
f1

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-825 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-825
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_4efecda4-46b5-4a16-b776-6ef234c5f45
e

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Débaras)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-826 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-826
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_de872ce3-ab7d-4463-b30a-abca11a32f6
4

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Débaras)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-827 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-827
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_6287d7ce-0545-4d03-8191-42337104
1616

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 4 (Débaras)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-828 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-828
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_9ad386bc-278d-4a3d-9b0b-40d9caf1e2
d7

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (Séjour)
Description ITGA	Matériau mou marron / Peinture / Bois en lamelles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau mou marron + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
Bois en lamelles	Non analysé			

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-829 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-829
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_f82d2d19-a850-4cc4-9151-74cc58b0a4
1d

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint étanchéité / Vol 3 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-830 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-830
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_dbfa6934-6864-4aef-906e-79a0724fbef
f

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Chambre 2)
Description ITGA	Revêtement souple orange avec couche en mousse / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple orange avec couche en mousse + colle polymère jaune	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-831 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-831
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_5d384ed3-b8d5-4d66-ac7e-bb35613eab
Oc

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Séjour)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-832 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-832
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_c209cfe6-5e9d-414d-a7b0-039a862fc8c
f

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Papiers peints / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papiers peints non séparable + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-833 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-833
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_51fb0f7d-d91d-46fe-909f-a037ce919a8
e

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéité de la porte d'entrée / Vol 6 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Matériau souple blanc avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + matériau souple blanc avec poussières + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-834 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-834
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_7c95476b-293b-4d8e-ab06-ad845a9a5a
e6

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-835 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-835
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_e8191a53-c473-4328-9572-8671dca82
9df

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973013 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-836 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-836
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_cc82516d-bc61-4b08-a210-dac40c538ff
1

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973014 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée	META le 28/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-837 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-837
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_7c8a257a-9963-4668-98e8-2f277c744
756

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-838 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59154
Echantillon ITGA : IT151606-838
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_aca44125-adbc-4a56-8932-920d7d6a49
bc

Réf. Client :

Commande	002HD000973
Dossier client	_00388000010000100002_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD000973016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Ragréage beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage beige	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire