

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE
CP - Ville :	53800 RENAZE
Référence client :	_00391000010000100001_
Date du repérage :	29/06/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE 53800 RENAZE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00391000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 29/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 19/07/2017 A Riorges, le 19/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016			Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°1 - Vol 3 (Dégagement) Appartement n°1 - Vol 5 (Chambre) Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Appartement n°1 - Vol 2 (W.C) Appartement n°1 - Vol 4 (SDB) Appartement n°1 - Vol 6 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné	H Objectif de la mission
Ensemble du logement (garage et balcon non compris)	Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (SDB)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°8 - 1 - 002LQ0013 88 n°8 - 2	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°1 - 1 - 002LQ0013 88 n°1 - 2	P1	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°4 - 1 - 002LQ0013 88 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 3 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches)	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0013 88 n°4 - 1 - 002LQ0013 88 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier menuiserie intérieur	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°7 - 1 - 002LQ0013 88 n°7 - 2	P7	Matériau beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier menuiserie intérieur	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 88 n°7 - 1 - 002LQ0013 88 n°7 - 2	P7	Matériau beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°10 - 1 - - 002LQ0013 88 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0013 88 n°10 - 1 - - 002LQ0013 88 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°11 - 1 - - 002LQ0013 88 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (W.C) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides)	P11 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LQ0013 88 n°11 - 1 - 002LQ0013 88 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001388 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces sèches)	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ001388 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces humides)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001388 n°12 - 1	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces humides)	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ001388 n°12 - 1	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001388 n°9 - 1 - 002LQ001388 n°9 - 2	P9	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles noires + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002HD000936



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles noires + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002HD000936
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles noires + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002HD000936
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes verte + colle	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°2 - 1 - 002LQ0013 88 n°2 - 2	P2	Moquette verte avec couche en mousse + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes verte + colle	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 88 n°2 - 1 - 002LQ0013 88 n°2 - 2	P2	Moquette verte avec couche en mousse + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°5 - 1 - 002LQ0013 88 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 88 n°5 - 1 - 002LQ0013 88 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche, vert + cpll jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°6 - 1 - 002LQ0013 88 n°6 - 2	P6	Revêtement souple vert + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche, vert + cpll jaune	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 88 n°6 - 1 - 002LQ0013 88 n°6 - 2	P6	Revêtement souple vert + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 88 n°13 - 1 - 002LQ0013 88 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ001388

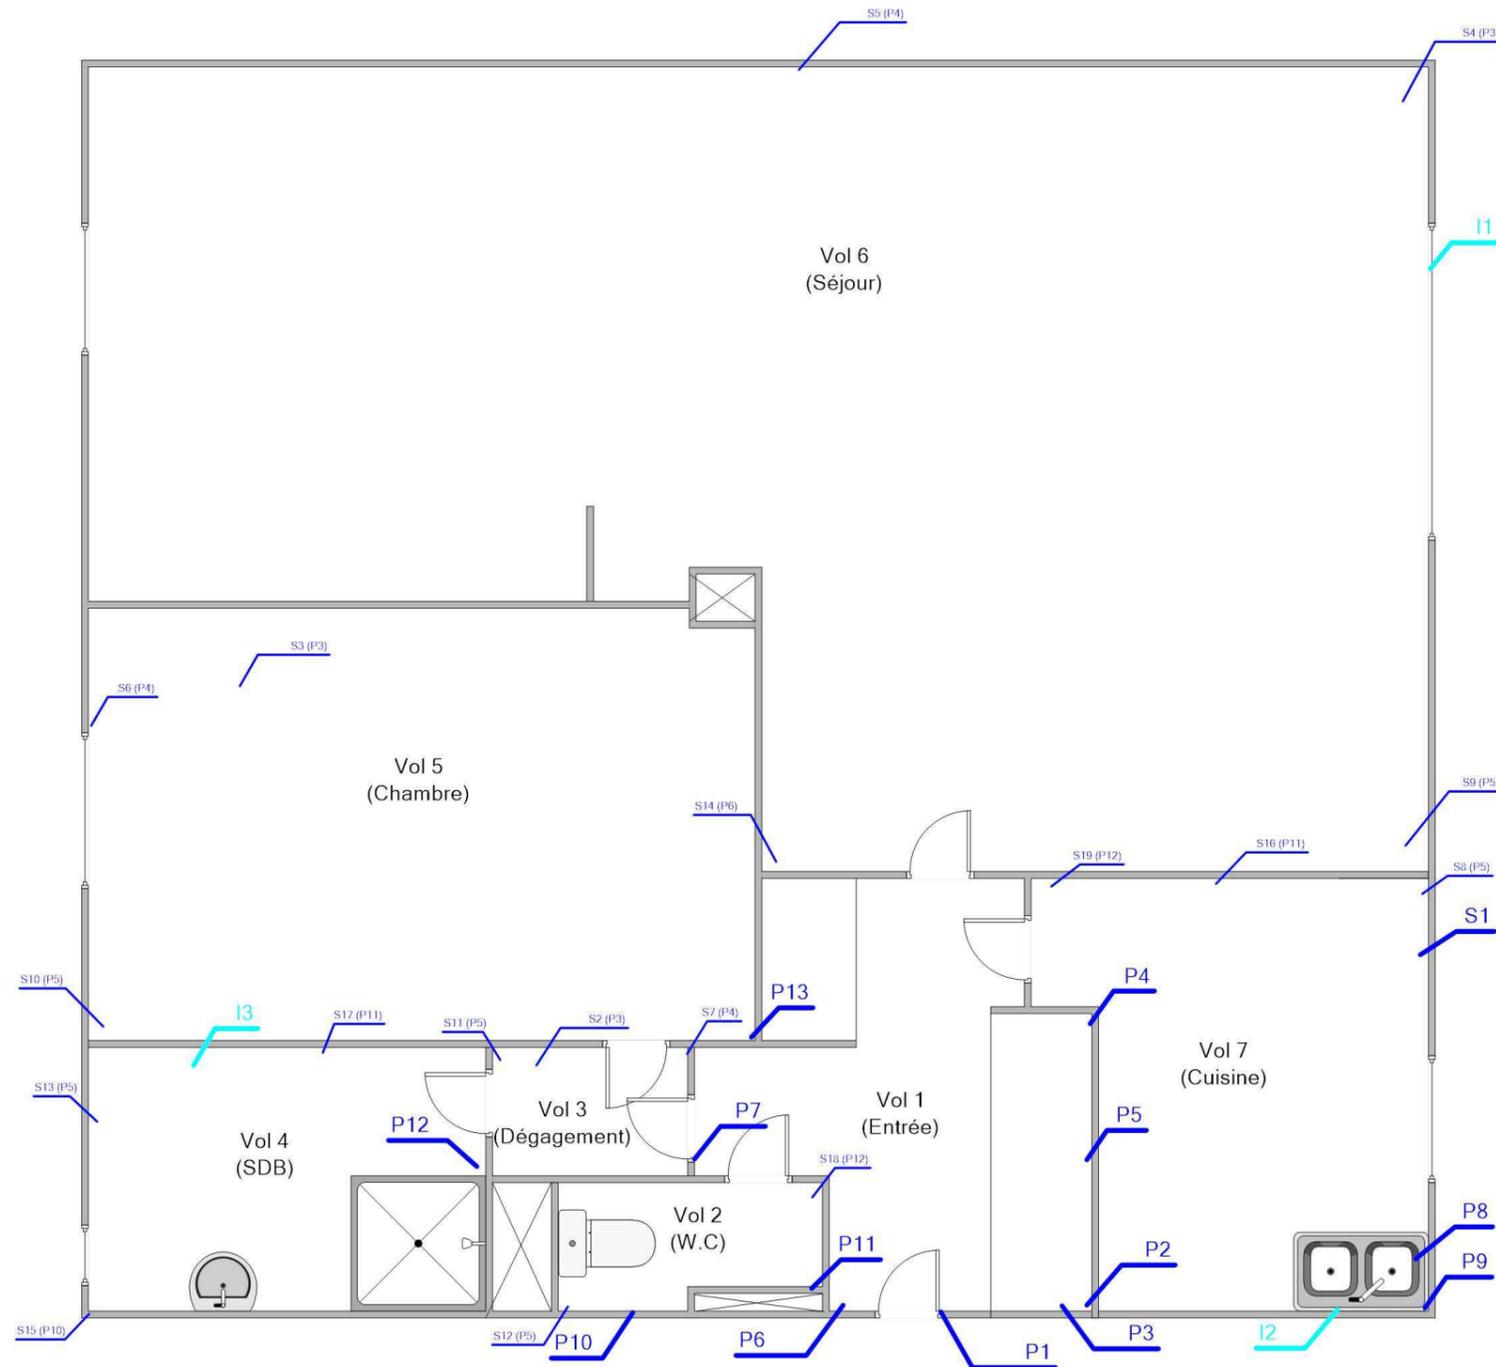

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE
53800 RENAZE

Désignation
Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage


Date intervention
29/06/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

APPARTEMENT N°1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002LQ001388

Légende

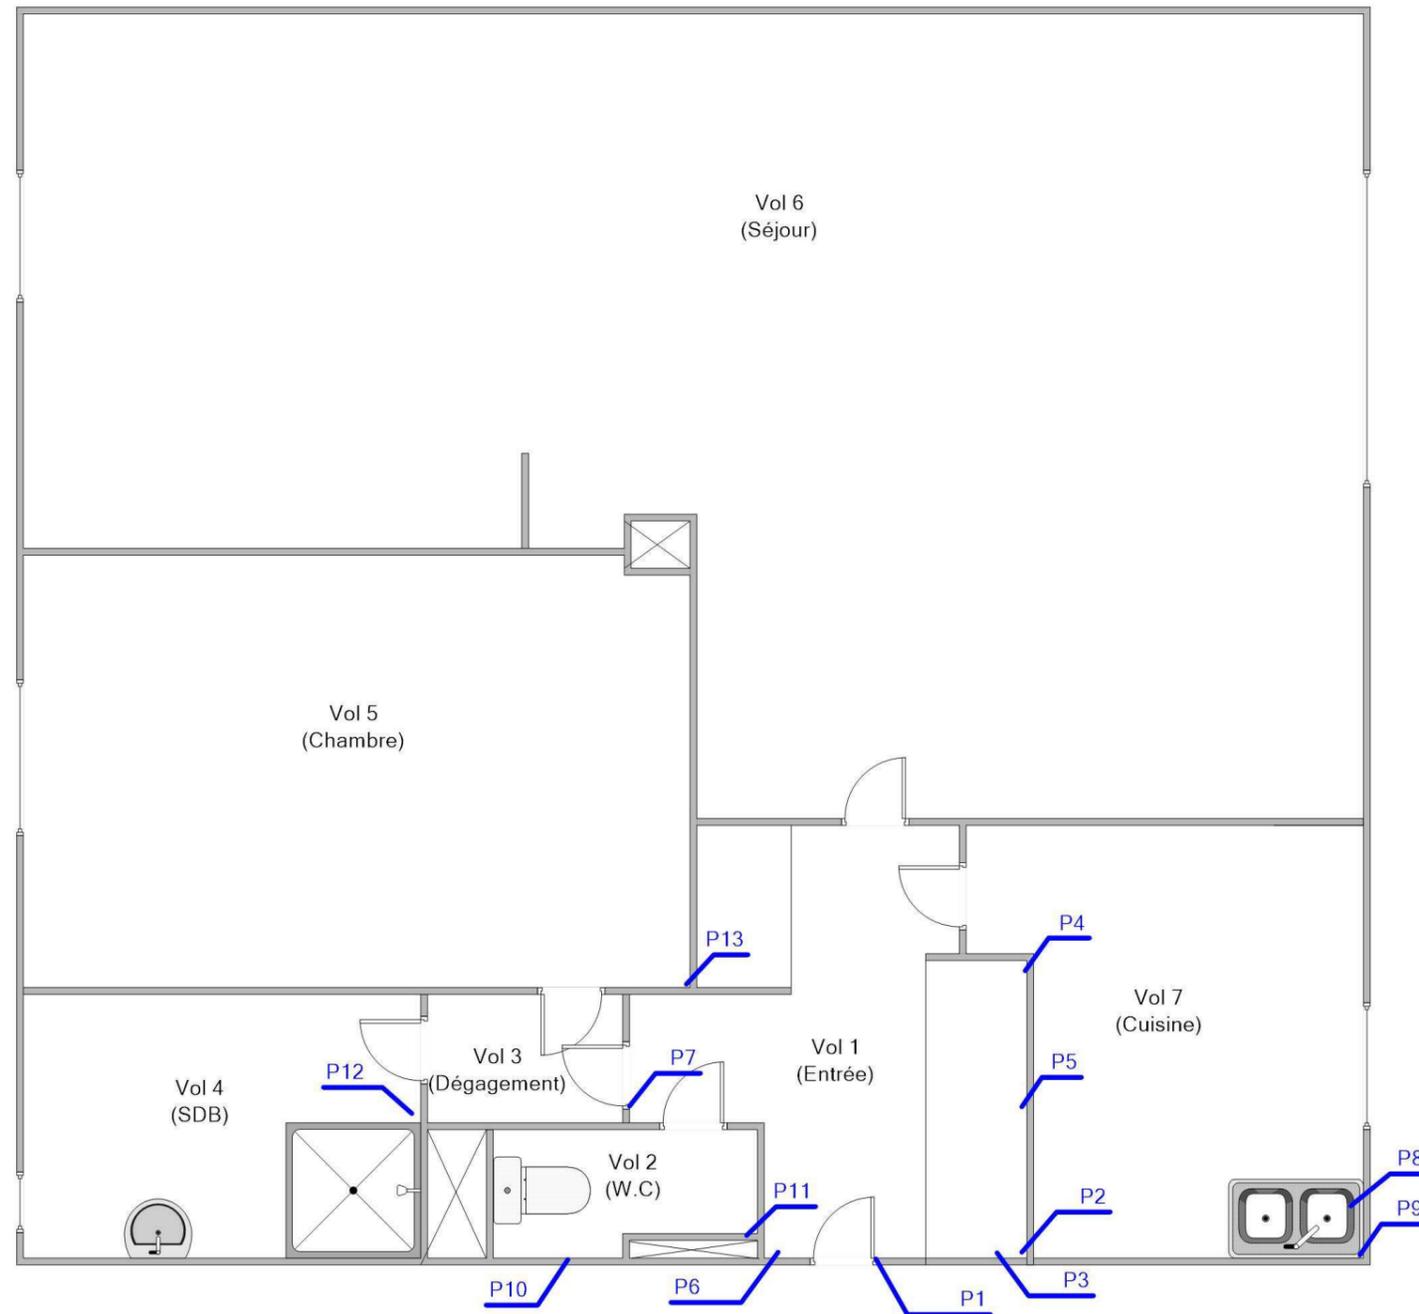

Adresse du bien
29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE
53800 RENAZE

Désignation
Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
29/06/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001388 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°1 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ001388 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°1 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
	Appartement n°1 - Vol 6 (Séjour)	I1
	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	I2
	Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)	I3



002LQ001388 n°1 - 1 (P1)



002LQ001388 n°1 - 2 (P1)



002LQ001388 n°2 - 1 (P2)



002LQ001388 n°2 - 2 (P2)



002LQ001388 n°3 - 1 (P3)



002LQ001388 n°4 - 1 (P4)



002LQ001388 n°4 - 2 (P4)



002LQ001388 n°5 - 1 (P5)



002LQ001388 n°5 - 2 (P5)



002LQ001388 n°6 - 1 (P6)



002LQ001388 n°6 - 2 (P6)



002LQ001388 n°7 - 1 (P7)



002LQ001388 n°7 - 2 (P7)



002LQ001388 n°8 - 1 (P8)



002LQ001388 n°8 - 2 (P8)



002LQ001388 n°9 - 1 (P9)



002LQ001388 n°9 - 2 (P9)



002LQ001388 n°10 - 1 (P10)



002LQ001388 n°10 - 2 (P10)



002LQ001388 n°11 - 1 (P11)



002LQ001388 n°11 - 2 (P11)



002LQ001388 n°12 - 1 (P12)



002LQ001388 n°13 - 1 (P13)



002LQ001388 n°13 - 2 (P13)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte avec couche en mousse + colle polymère jaune - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert + colle polymère jaune - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage - -	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 2 (W.C)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier - -	Appartement n°1 - Vol 2 (W.C)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose - -	Appartement n°1 - Vol 5 (Chambre)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tel : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64784 EN DATE DU 19/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-64784 Réf. Commande Client : 002LQ001388
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388001 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint d'étanchéité porte d'entrée / Vol 1 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071707-20061 Description ITGA : Matériau souple noir
▶ Matériau souple noir	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes verte + colle / Vol 1 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071707-20062 Description ITGA : Moquette verte avec couche en mousse / Colle polymère jaune
▶ Moquette verte avec couche en mousse + colle polymère jaune	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64784 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20063 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	2	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20064 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20065 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture		
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris + peinture	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche, vert + cpll jaune / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20066 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune		
▶ Revêtement souple vert + colle polymère jaune	META	2	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier menuiserie intérieur / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20067 Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peinture		
▶ Matériau beige en vrac + peinture	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64784 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388008 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 7 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20068 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 7 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20069 Description ITGA : Colle beige / Carrelage		
▶ Colle beige + carrelage	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 2 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20070 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	3	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388011 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides) / Vol 2 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20071 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièces humides) / Vol 4 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071707-20072 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64784 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00391000010000100001_ 29 PL DE L EUROPE - PLACE DE LA MAIRIE - 53800 RENAZE Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LQ001388013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol d'origine / Vol 5 (Chambre)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-20073 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose				
▶ Colle polymère jaune + ragréage rose	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.