

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE
CP - Ville :	53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_00392000040000300019_
Date du repérage :	06/06/2017
Désignation :	Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00392000040000300019_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (06/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 20/06/2017 A Riorges, le 20/06/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°19 - Vol 1 (Placard) Appartement n°19 - Vol 3 (Chambre 2) Appartement n°19 - Vol 5 (W.C) Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement n°19 - Vol 2 (Chambre 1) Appartement n°19 - Vol 4 (SDB) Appartement n°19 - Vol 6 (Cuisine) Appartement n°19 - Vol 8 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°19	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°19	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°19	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Cuisine)	Colle de carrelage (faïence)	Faïence récente selon mayenne habitat (posée après 1997, Aucune faïence à l'origine)
Vol 6 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 7 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P10
Vol 1 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P10
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P10
Vol 3 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P10

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Aucun prélèvement de colle de faïence n'a été réalisé à la demande du chargé de clientèle mayenne habitat responsable de ce logement. L'opérateur ne s'engage donc pas sur ces éléments. Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°9 - 1 - 002HD0015 23 n°9 - 2	P9	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 23 n°9 - 1 - 002HD0015 23 n°9 - 2	P9	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 5 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°2 - 1 - 002HD0015 23 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 23 n°2 - 1 - 002HD0015 23 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 1 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°3 - 1 - 002HD0015 23 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 7 (Dégagement) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 23 n°3 - 1 - 002HD0015 23 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	S25							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00130 1



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	S25							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001301
Appartement n°19	Vol 2 (Chambre 1)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	S25							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001301
Appartement n°19	Vol 1 (Placard)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	S25							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001301



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	S25							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001301
Appartement n°19	Vol 7 (Dégagement)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	S25							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001301
Appartement n°19	Vol 7 (Dégagement)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001523 n°10 - 1 - 002HD001523 n°10 - 2	P10	Reprise d'étanchéité semie dure grise	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 1 (Placard)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	S26 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001523 n°10 - 1 - 002HD001523 n°10 - 2	P10	Reprise d'étanchéité semie dure grise	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	S27 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001523 n°10 - 1 - 002HD001523 n°10 - 2	P10	Reprise d'étanchéité semie dure grise	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	S28 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 23 n°10 - 1 - 002HD0015 23 n°10 - 2	P10	Reprise d'étanchéité semie dure grise	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°1 - 1 - 002HD0015 23 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 23 n°1 - 1 - 002HD0015 23 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 1 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°4 - 1 - 002HD0015 23 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 23 n°4 - 1 - 002HD0015 23 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle Revêtement plastique	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°5 - 1 - 002HD0015 23 n°5 - 2	P5	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I1							Faïence récente selon moyenne habitat (posée après 1997, Aucune faïence à l'origine)

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revetement cassant beige avec colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°6 - 1	P6	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Cuisine) - Vol 1 (Placard) - Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Revetement cassant beige avec colle jaune	S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 23 n°6 - 1	P6	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°7 - 1 - 002HD0015 23 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 1 (Placard) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 23 n°7 - 1 - 002HD0015 23 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastique vert avec colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 23 n°8 - 1 - 002HD0015 23 n°8 - 2 - 002HD0015 23 n°8 - 3	P8	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastique vert avec colle jaune	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 23 n°8 - 1 - 002HD0015 23 n°8 - 2 - 002HD0015 23 n°8 - 3	P8	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°19	Appartement n°19	Appartement n°19 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°19	Appartement n°19	Appartement n°19 - Plan de prélèvements
 Appartement n°19	Appartement n°19	Appartement n°19 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°19 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001523

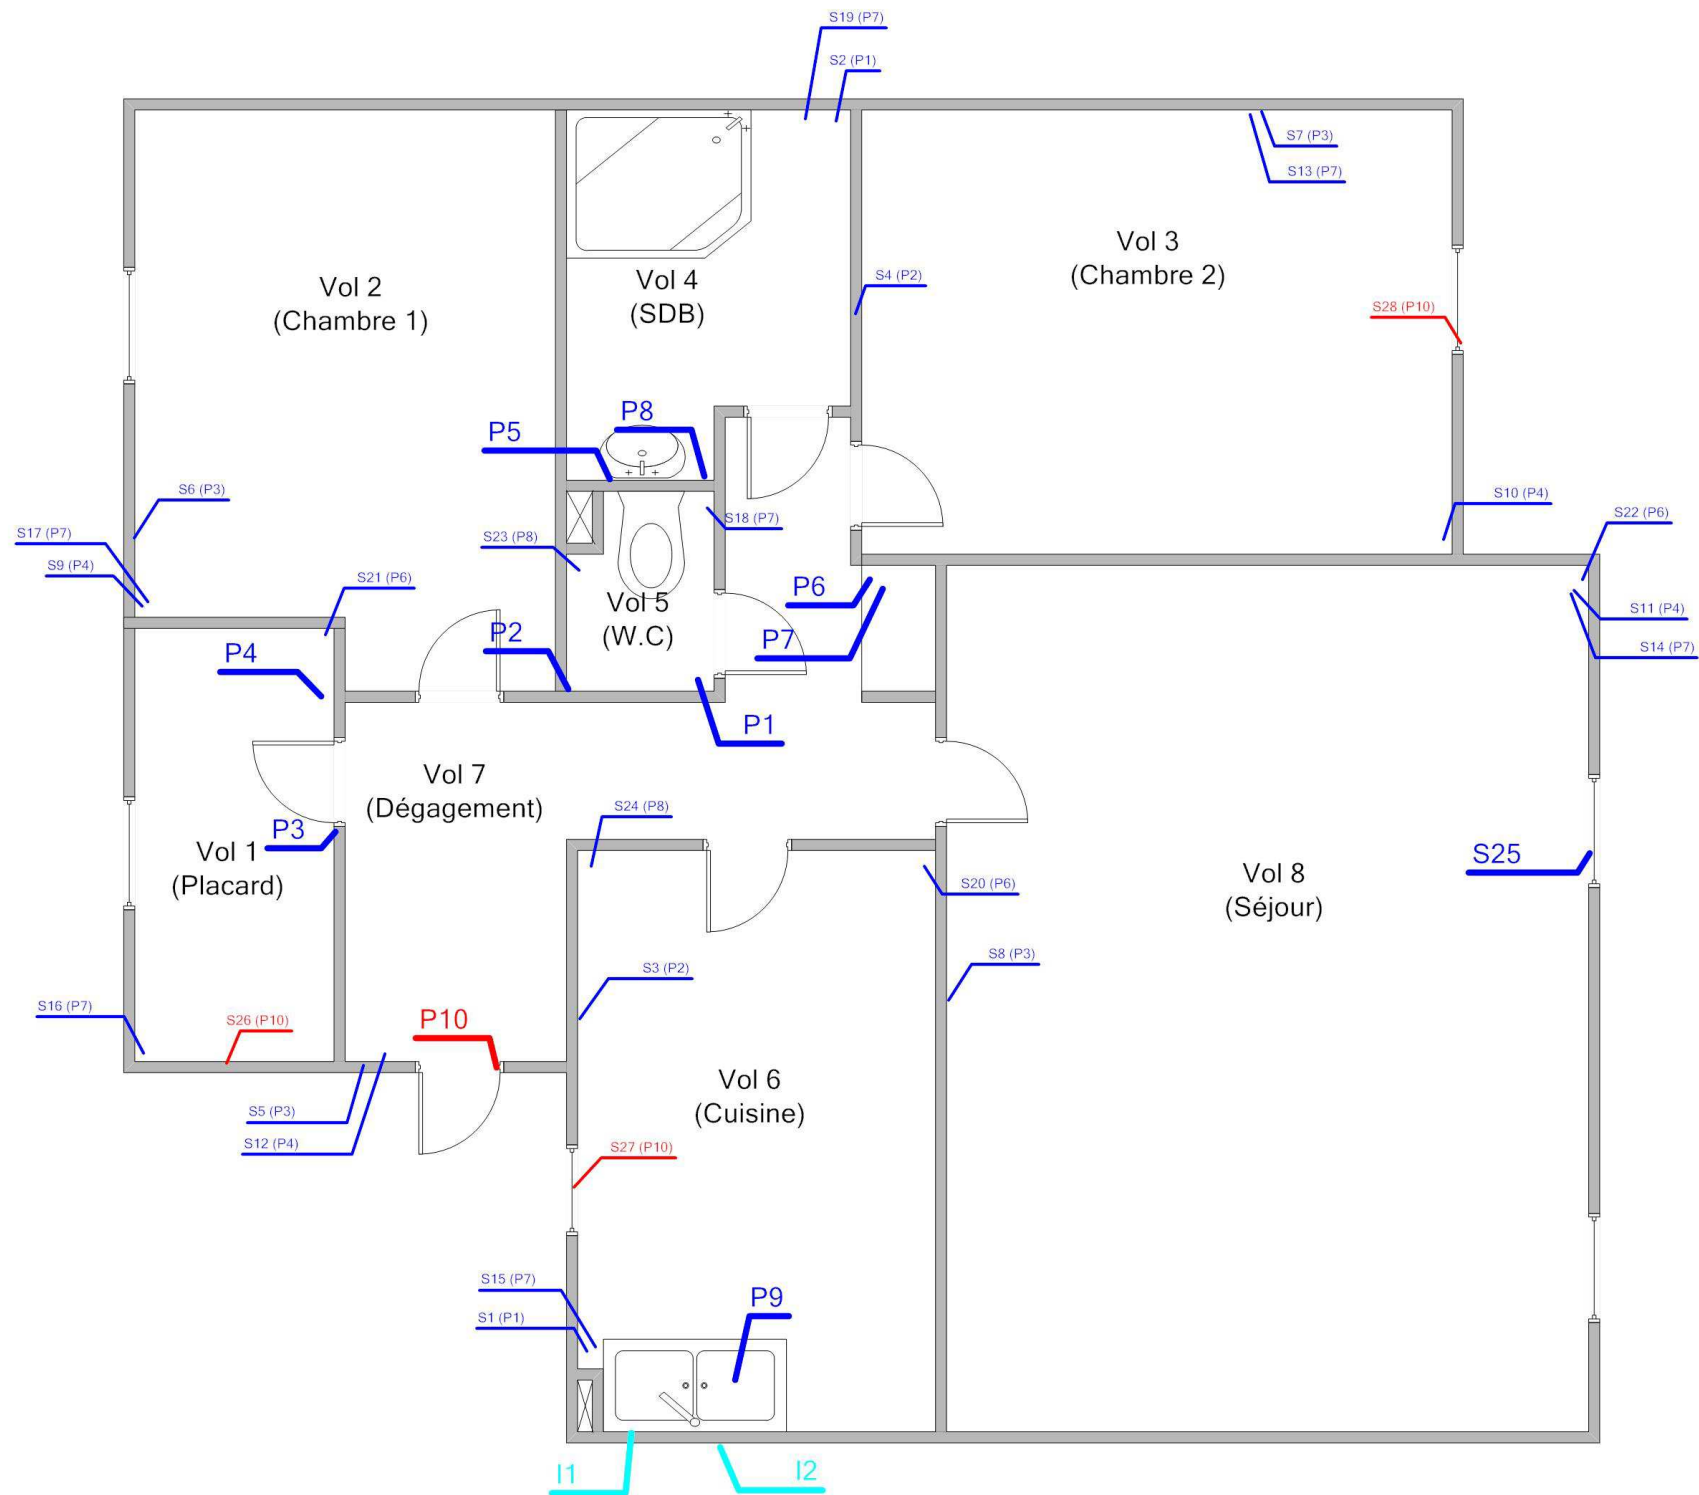

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE

Désignation
Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC


Date intervention
06/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°19 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001523

Légende

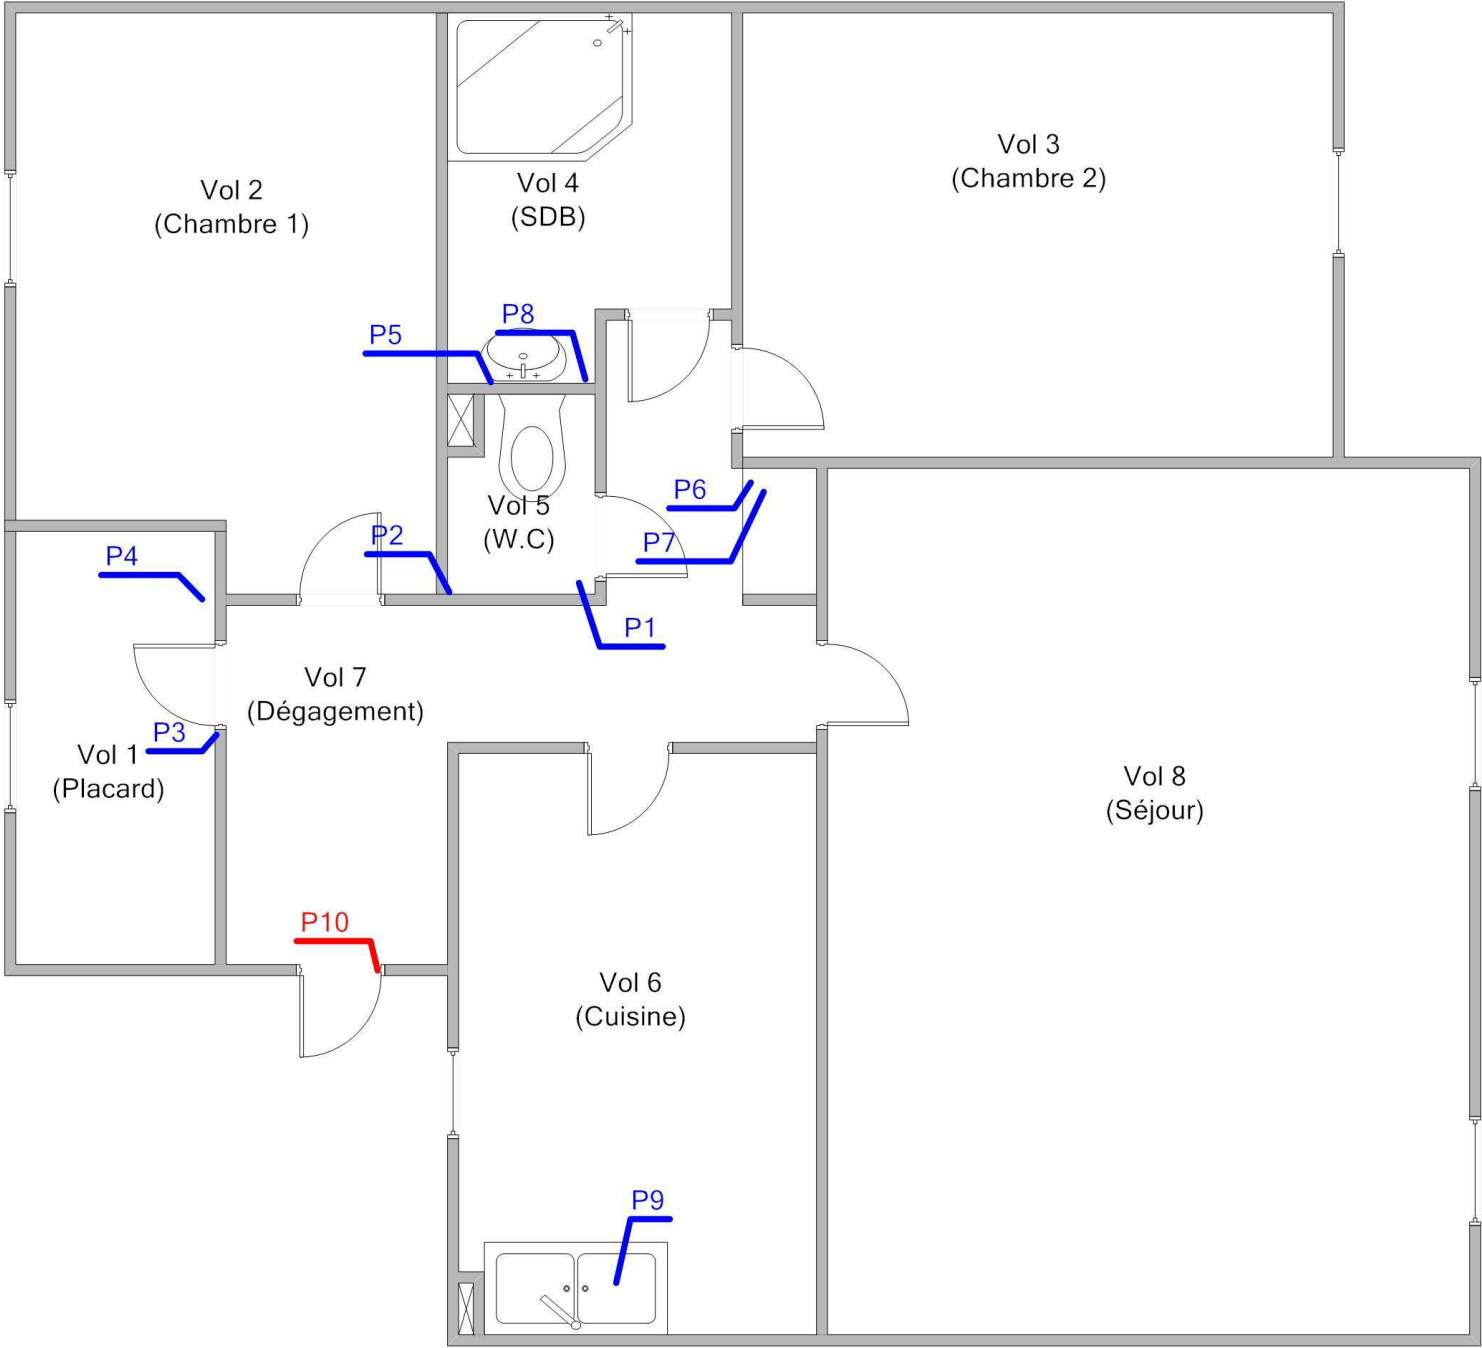

Adresse du bien

13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE

Désignation

Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC

Date intervention

06/06/2017

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°19 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001523

Légende

 P10 : Reprise
détanchéité semie
dure grise

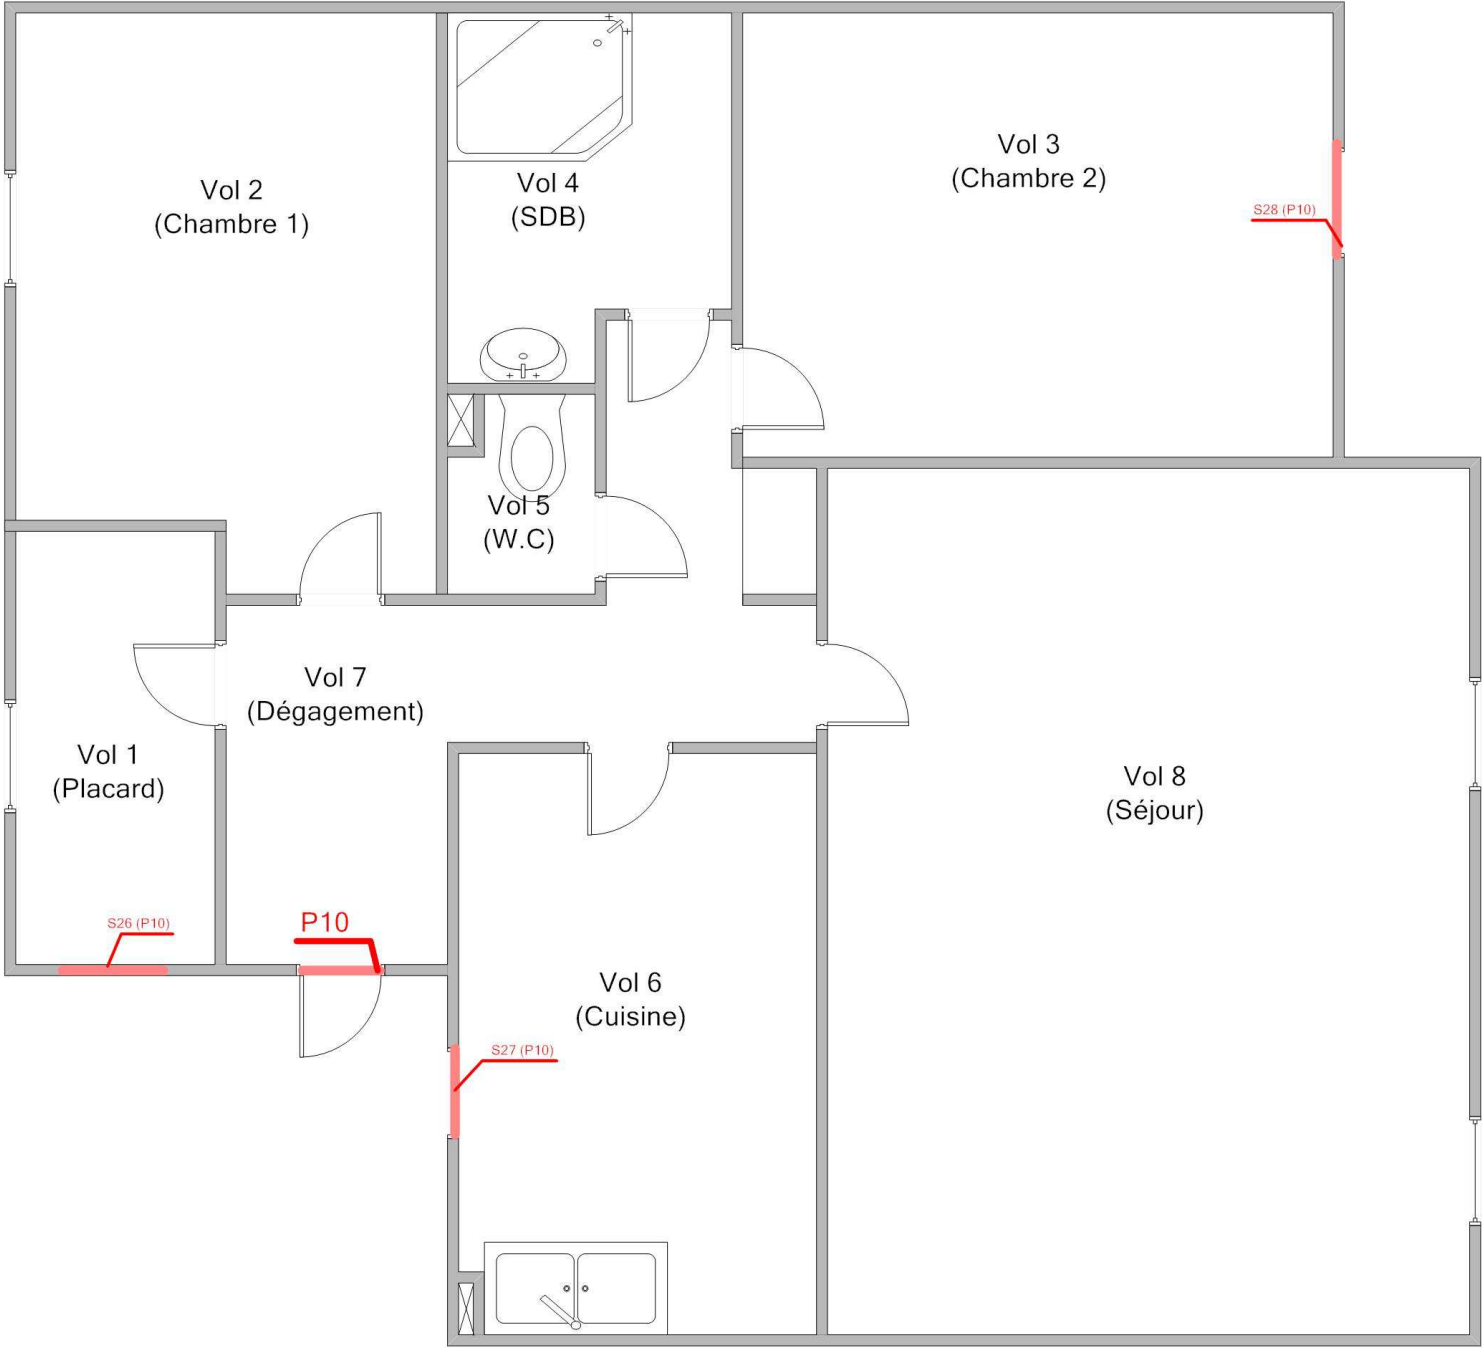

Adresse du bien

13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE

Désignation

Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC

Date intervention

06/06/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique


 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001523 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°19 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001523 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°19 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001523 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°19 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001523 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°19 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001523 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°19 - Vol 1 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001523 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°19 - Vol 1 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001523 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°19 - Vol 1 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001523 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°19 - Vol 1 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001523 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001523 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001523 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001523 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001523 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001523 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001523 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001523 n°8 - 3 (P8)	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001523 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°19 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001523 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°19 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001523 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001523 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement positif
	Appartement n°19 - Vol 6 (Cuisine)	12

002HD001523 n°1 - 1 (P1)




002HD001523 n°1 - 2 (P1)

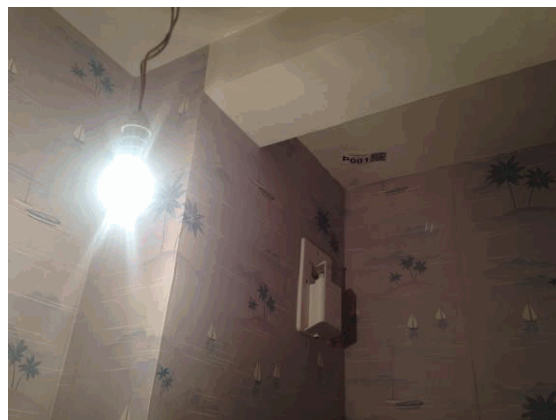

002HD001523 n°2 - 1 (P2)



002HD001523 n°2 - 2 (P2)

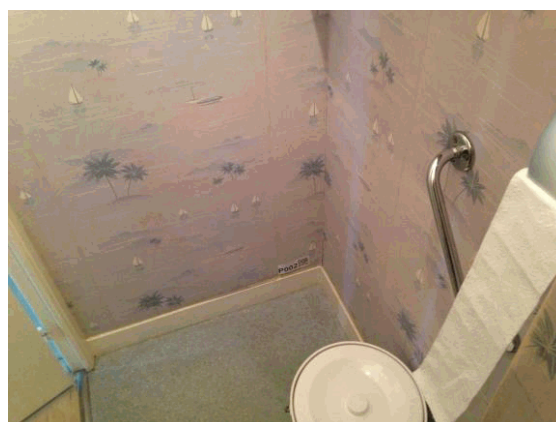


002HD001523 n°3 - 1 (P3)



002HD001523 n°3 - 2 (P3)



002HD001523 n°4 - 1 (P4)

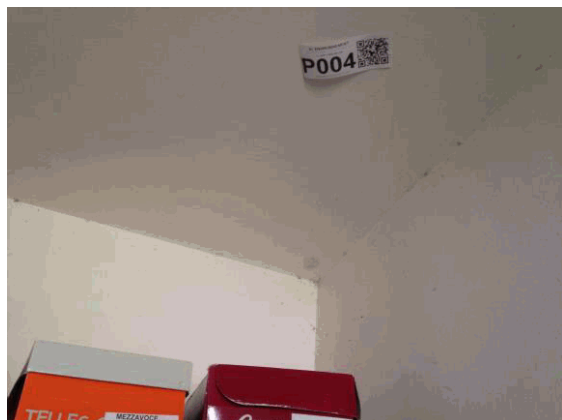


002HD001523 n°4 - 2 (P4)



002HD001523 n°5 - 1 (P5)



002HD001523 n°5 - 2 (P5)

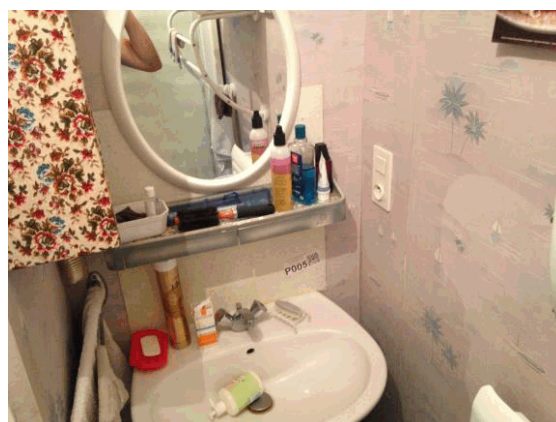

002HD001523 n°6 - 1 (P6)



002HD001523 n°7 - 1 (P7)




002HD001523 n°7 - 2 (P7)



002HD001523 n°8 - 1 (P8)



002HD001523 n°8 - 2 (P8)

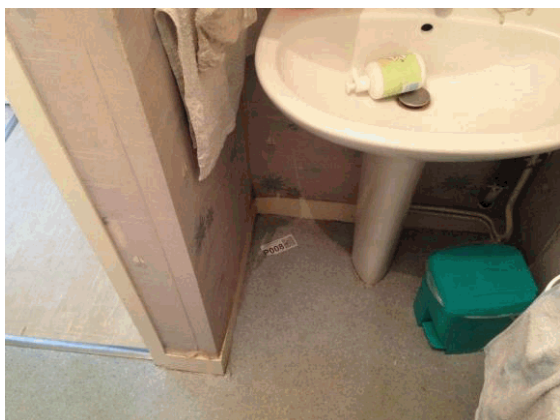

002HD001523 n°8 - 3 (P8)



002HD001523 n°9 - 1 (P9)



002HD001523 n°9 - 2 (P9)



002HD001523 n°10 - 1 (P10)



002HD001523 n°10 - 2 (P10)



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°19 - Vol 5 (W.C)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°19 - Vol 5 (W.C)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°19 - Vol 1 (Placard)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°19 - Vol 1 (Placard)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec couche en papier non séparable - -	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris - -	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable - -	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	
P9	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°19 - Vol 6 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise - -	Appartement n°19 - Vol 7 (Dégagement)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23877 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23877
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 5 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23878 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23878
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23879 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23879
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Placard)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23880 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23880
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 1 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23881 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23881
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle Revêtement plastique / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec couche en papier non séparable	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23882 EN DATE DU 20/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23882
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Revêtement cassant beige avec colle jaune / Vol 7 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23883 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23883
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 7 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23884 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23884
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastique vert avec colle jaune / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage rose en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23885 EN DATE DU 20/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23885
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523009 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 6 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 19/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-23886 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55501
Echantillon ITGA : IT071706-23886
Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001523
Dossier client	_00392000040000300019_ 13 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 19 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001523010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité semie dure grise / Vol 7 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau beige en faible quantité / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau beige en faible quantité non séparable + peinture avec poussières	META le 20/06/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste