

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE
CP - Ville :	53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_00392000040000400020_
Date du repérage :	04/01/2017
Désignation :	Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00392000040000400020_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (07 61 33 93 77) 04/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 12/01/2017 A Riorges, le 12/01/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 20 - Vol 1 (Placard) LGT 20 - Vol 3 (Cuisine) LGT 20 - Vol 5 (SDB) LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	LGT 20 - Vol 2 (Dégagement) LGT 20 - Vol 4 (W.C) LGT 20 - Vol 6 (Chambre)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 20	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (Dépagement) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 20	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (Dépagement) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de sol	LGT 20	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (Dépagement) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	LGT 20	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Séjour)	velux avec vitrage 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Placard)	velux avec vitrage 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Colle de carrelage (faïence)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (mise en place en 2006 selon mayenne habitat)
Vol 5 (SDB)	Colle de carrelage (faïence)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (mise en place en 2006 selon mayenne habitat)
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P5
Vol 6 (Chambre)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P5
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P5

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Aucun prélèvement de colle de faïence n'a été réalisé à la demande du chargé de clientèle mayenne habitat responsable de ce logement. L'opérateur ne s'engage donc pas sur ces éléments. Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 01 n°3 - 1	P3	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0013 01 n°3 - 1	P3	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 01 n°12 - 1	P12	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0013 01 n°12 - 1	P12	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple blanche	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 01 n°2 - 1 - 002HD0013 01 n°2 - 2 - 002HD0013 01 n°2 - 3	P2	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	velux avec vitrage 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 20	Vol 1 (Placard)	Menuiseries	velux avec vitrage 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 20	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 01 n°4 - 1	P4	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0013 01 n°4 - 1	P4	Matériau souple noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 01 n°5 - 1 - 002HD0013 01 n°5 - 2	P5	Matériau souple blanc + peinture avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	S7 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0013 01 n°5 - 1 - 002HD0013 01 n°5 - 2	P5	Matériau souple blanc + peinture avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 20	Vol 2 (Dégagement)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité semie dure grise	S8 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0013 01 n°5 - 1 - 002HD0013 01 n°5 - 2	P5	Matériau souple blanc + peinture avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 2 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 01 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 1 (Placard) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 01 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 01 n°9 - 1 - 002HD0013 01 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 01 n°9 - 1 - 002HD0013 01 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 7 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 01 n°1 - 1 - 002HD0013 01 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Chambre) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Placard)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 01 n°1 - 1 - 002HD0013 01 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces humides	002HD0013 01 n°8 - 1 - 002HD0013 01 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond plaque plâtre pièces humides	002HD0013 01 n°8 - 1 - 002HD0013 01 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (mise en place en 2006 selon moyenne habitat)
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (mise en place en 2006 selon moyenne habitat)

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 01 n°7 - 1 - 002HD0013 01 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour) - Vol 1 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001301 n°7 - 1 - 002HD001301 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001301 n°10 - 1	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 4 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001301 n°10 - 1	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lino beige d'origine + colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001301 n°11 - 1 - 002HD001301 n°11 - 2	P11	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 4 (W.C) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Placard) - Vol 7 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige d'origine + colle jaune	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD001301 n°11 - 1 - 002HD001301 n°11 - 2	P11	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 20	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine + colle jaune + ragréage rose plus récent	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD001301 n°13 - 1 - 002HD001301 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 20	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 20	Vol 1 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 20		LGT 20 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 20		LGT 20 - Plan de prélèvements
 LGT 20		LGT 20 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits

LGT 20 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001301

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

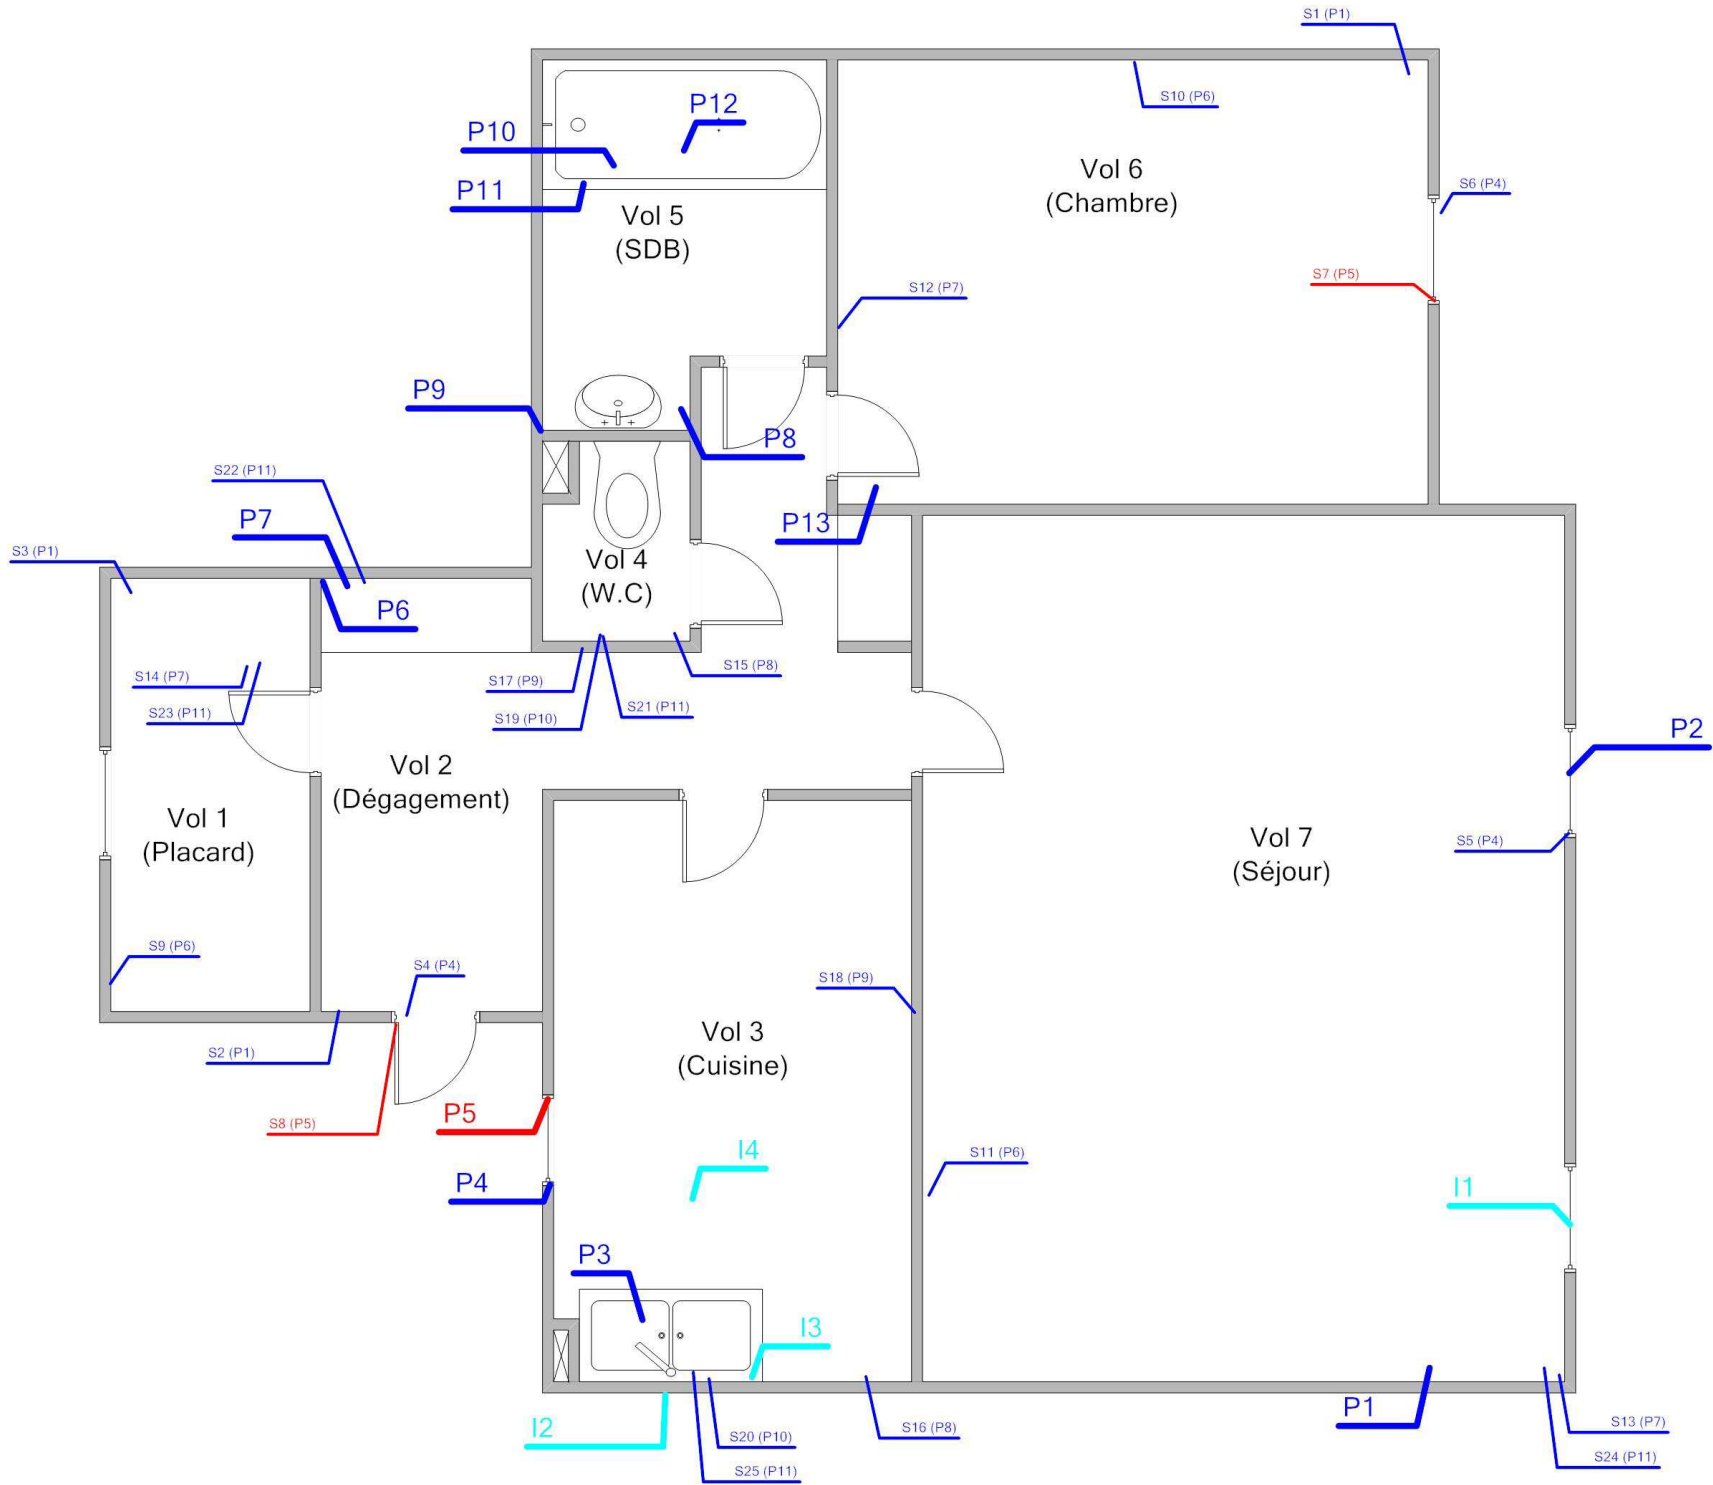

Adresse du bien
11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE

Désignation
Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention
04/01/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


LGT 20 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001301
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 er étage	04/01/2017	JOUSSELIN David

LGT 20 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001301

Légende

 P5 : Reprise
détanchéité
(matériaux souple
blanc)

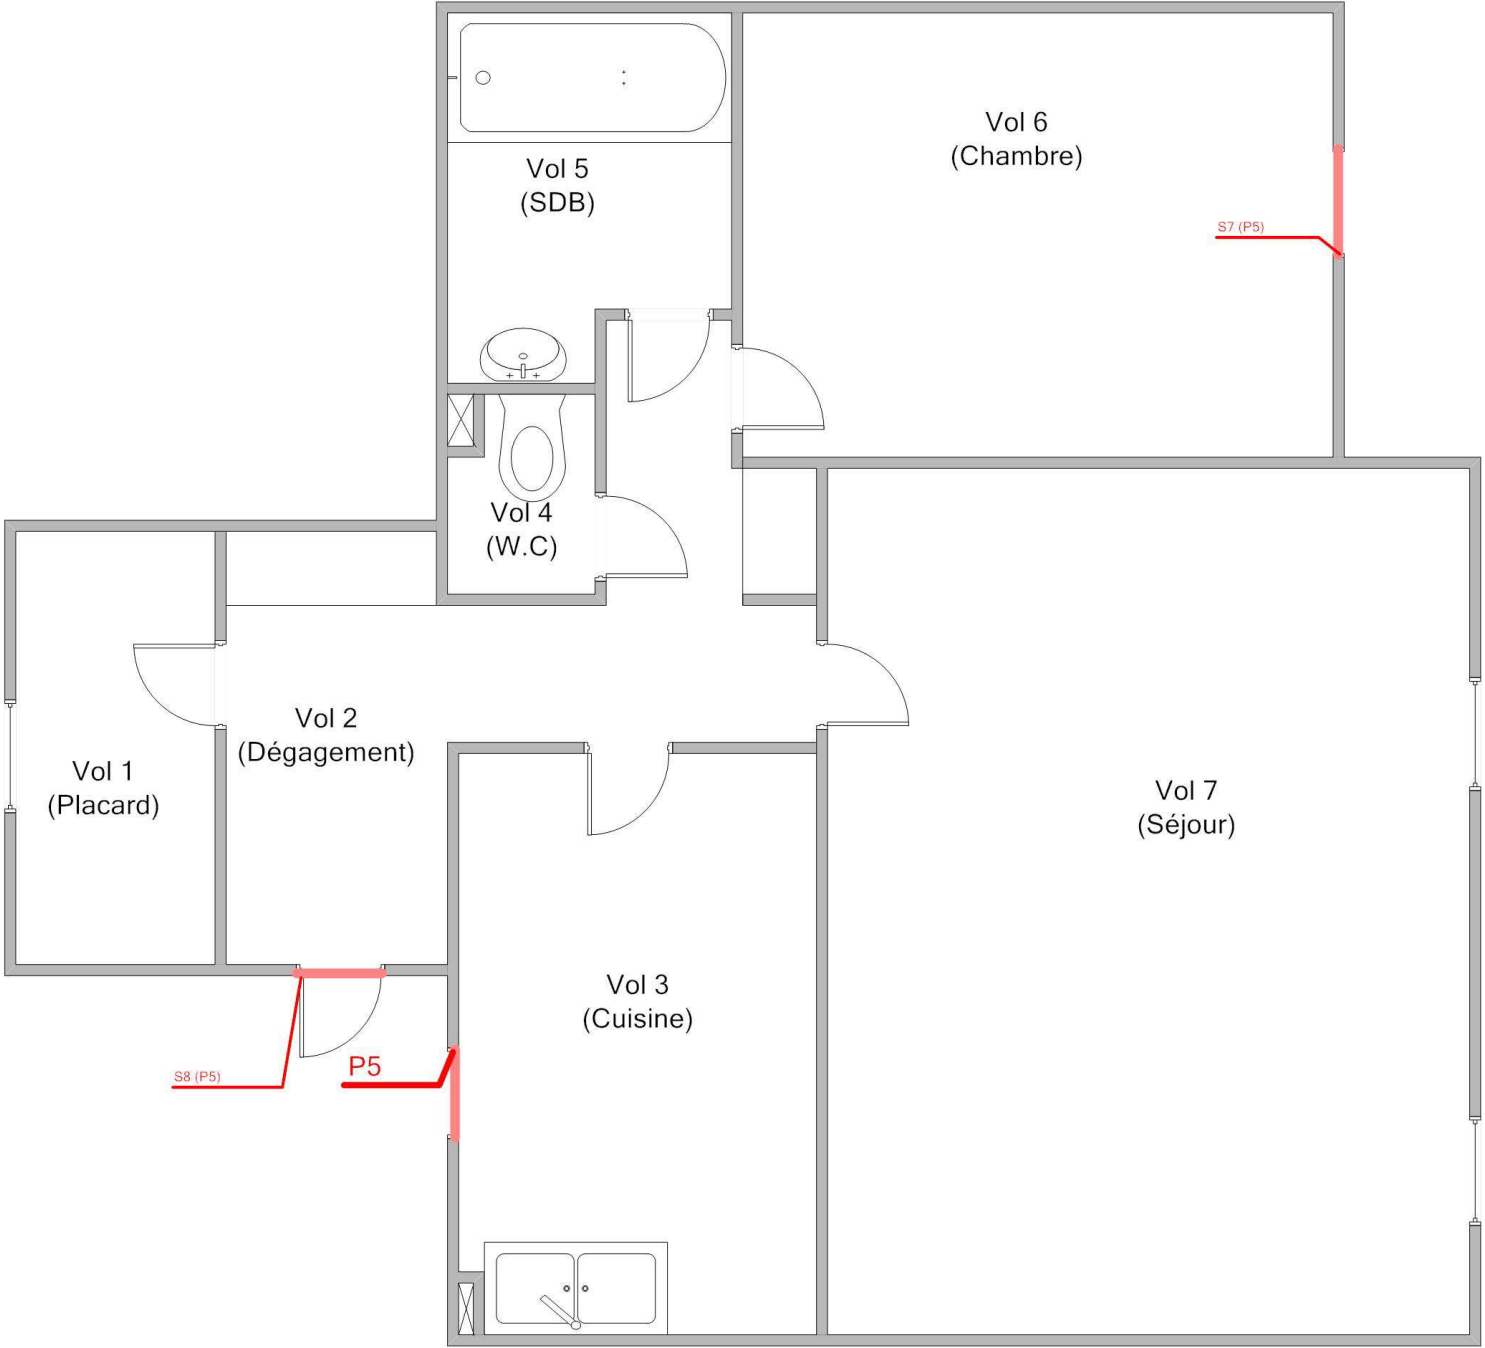

Adresse du bien

11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE

Désignation

Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention

04/01/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante


Référence	Localisation	Action
002HD001301 n°1 - 1 (P1)	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001301 n°1 - 2 (P1)	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001301 n°2 - 1 (P2)	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001301 n°2 - 2 (P2)	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001301 n°2 - 3 (P2)	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	I1
002HD001301 n°3 - 1 (P3)	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001301 n°4 - 1 (P4)	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001301 n°5 - 1 (P5)	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	I3
002HD001301 n°6 - 1 (P6)	LGT 20 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001301 n°5 - 2 (P5)	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001301 n°7 - 1 (P7)	LGT 20 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001301 n°7 - 2 (P7)	LGT 20 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001301 n°8 - 1 (P8)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°8 - 2 (P8)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°9 - 1 (P9)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°9 - 2 (P9)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°10 - 1 (P10)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°11 - 1 (P11)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°11 - 2 (P11)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°12 - 1 (P12)	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001301 n°13 - 1 (P13)	LGT 20 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001301 n°13 - 2 (P13)	LGT 20 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	I4



002HD001301 n°1 - 1 (P1)



002HD001301 n°1 - 2 (P1)

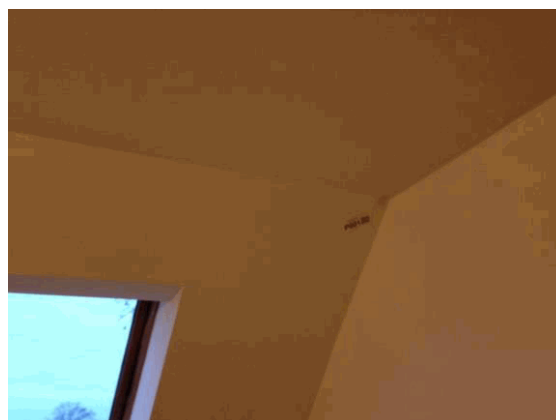

002HD001301 n°2 - 1 (P2)



002HD001301 n°2 - 2 (P2)



002HD001301 n°2 - 3 (P2)



I1 - 1



002HD001301 n°3 - 1 (P3)




002HD001301 n°4 - 1 (P4)



002HD001301 n°5 - 1 (P5)



I2 - 1

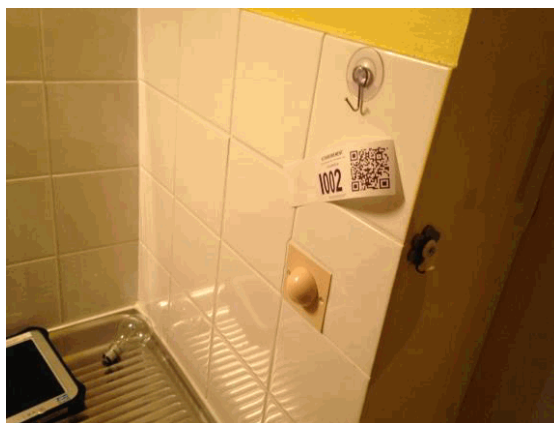


I3 - 1



002HD001301 n°6 - 1 (P6)




002HD001301 n°5 - 2 (P5)

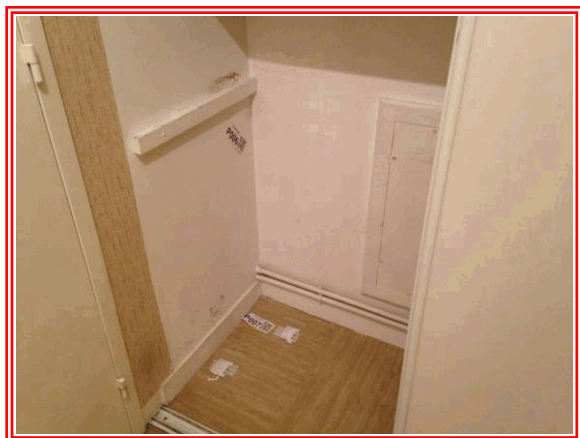

002HD001301 n°7 - 1 (P7)




002HD001301 n°7 - 2 (P7)

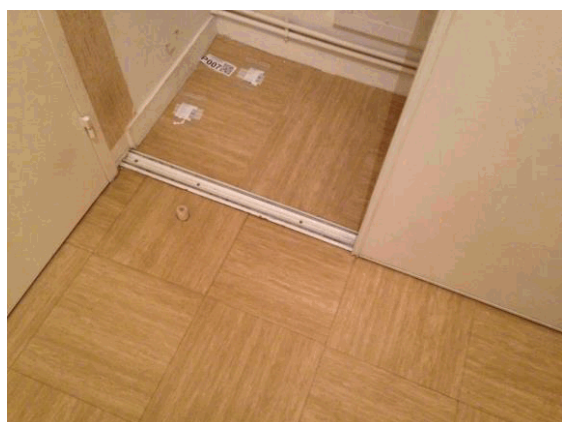

002HD001301 n°8 - 1 (P8)




002HD001301 n°8 - 2 (P8)

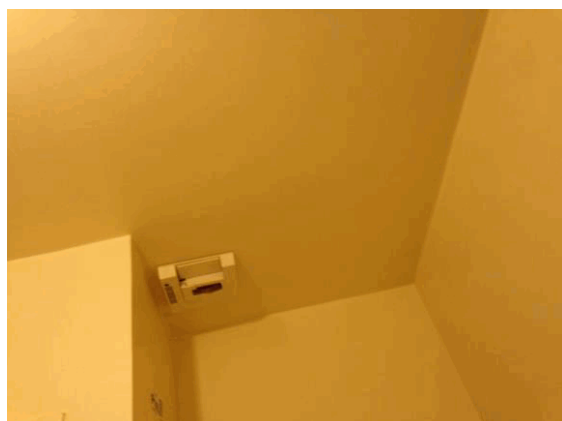

002HD001301 n°9 - 1 (P9)



002HD001301 n°9 - 2 (P9)

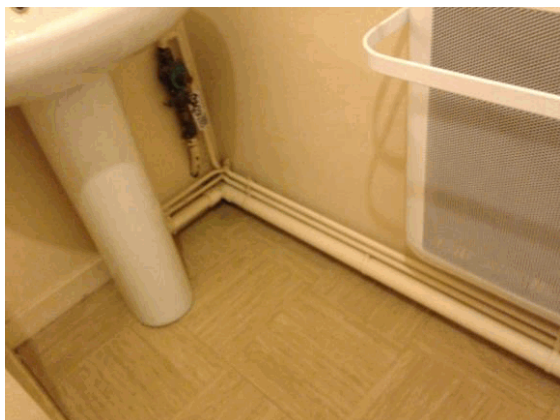

002HD001301 n°10 - 1 (P10)



002HD001301 n°11 - 1 (P11)



002HD001301 n°11 - 2 (P11)




002HD001301 n°12 - 1 (P12)



002HD001301 n°13 - 1 (P13)



002HD001301 n°13 - 2 (P13)

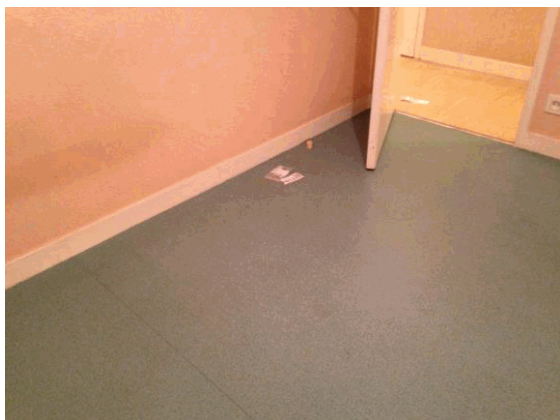

I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - -	LGT 20 - Vol 7 (Séjour)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir en vrac - -	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + peinture avec poussières non séparable - -	LGT 20 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	LGT 20 - Vol 2 (Dégagement)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable - -	LGT 20 - Vol 2 (Dégagement)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable - Plafond plaque plâtre pièces humides -	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité - -	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	
P12	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau bitumineux noir - -	LGT 20 - Vol 5 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	LGT 20 - Vol 6 (Chambre)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10986 EN DATE DU 12/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10986
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10987 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10987
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301002 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité souple blanche / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc avec poussières	META le 12/01/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10988 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10988
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau bitumineux noir	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10989 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10989
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints souples noirs de la menuiserie / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir en vrac	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10990 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10990
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité semie dure grise / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc + peinture avec poussières non séparable	META le 11/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10991 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10991
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10992 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10992
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege pièces sèches / Vol 2 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege gris en vrac / Sous couche de ragréege blanche en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréege gris en vrac + sous couche de ragréege blanche en vrac non séparable	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10993 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10993
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301008 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10994 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10994
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10995 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10995
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10996 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10996
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige d'origine + colle jaune / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris en faible quantité	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10997 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10997
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301012 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 5 (SDB)

Description ITGA	Matériau bitumineux noir
------------------	--------------------------

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau bitumineux noir	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-10998 EN DATE DU 12/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-1927
Echantillon ITGA : IT071701-10998
Reçu au laboratoire le : 10/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001301
Dossier client	_00392000040000400020_ 11 RUE DE NORMANDIE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 20 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001301013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris d'origine + colle jaune + ragrée rose plus récent / Vol 6 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée rose / Sous couche de ragrée grise / Sous couche de ragrée blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragrée rose + sous couche de ragrée grise + sous couche de ragrée blanche en faible quantité non séparable	META le 11/01/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Céline Blin - Analyste MET