

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00397000010000100002_
Date du repérage :	04/07/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00397000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

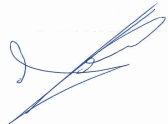C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) FOUILLAND Stéphane H.MERCIER (0 800 400 100) 04/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 25/07/2017 A Riorges, le 25/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3698 Délivré le : 24/12/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement 2_N0 - Vol 1 (W.C) Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine) Appartement 2_N+1 - Vol 5 (Palier) Appartement 2_N+1 - Vol 7 (Chambre 1) Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Appartement 2_N0 - Vol 2 (Entrée) Appartement 2_N0 - Vol 4 (Salon) Appartement 2_N+1 - Vol 6 (Débaras) Appartement 2_N+1 - Vol 8 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 2_N0	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 2_N0	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Revêtement de sol	Appartement 2_N0	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 2_N+1	Vol 5 (Palier) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 2_N+1	Vol 5 (Palier) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement 2_N+1	Vol 5 (Palier) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	



Revêtement de mur	Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	
-------------------	-------------------	-------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	P15

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P5	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°5 - 2	P5	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 29 n°5 - 2	P5	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P15	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°15 - 2	P15	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°3 - 2 - 002NJ0003 29 n°3 - 4	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 29 n°3 - 2 - 002NJ0003 29 n°3 - 4	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 29 n°3 - 2 - 002NJ0003 29 n°3 - 4	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°7 - 2 - 002NJ0003 29 n°7 - 4	P7	Matériau mou rouge + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002NJ0003 29 n°7 - 2 - 002NJ0003 29 n°7 - 4	P7	Matériau mou rouge + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002NJ0003 29 n°7 - 2 - 002NJ0003 29 n°7 - 4	P7	Matériau mou rouge + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 29 n°8 - 2 - 002NJ0003 29 n°8 - 4	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 6 (Débarras)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°10 - 2 - 002NJ0003 29 n°10 - 4	P10	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2_N+1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 5 (Palier) - Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002NJ0003 29 n°10 - 2 - 002NJ0003 29 n°10 - 4	P10	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 4 (Salon) - Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002NJ0003 29 n°10 - 2 - 002NJ0003 29 n°10 - 4	P10	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 29 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 4 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 29 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 6 (Débaras)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P11	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 5 (Palier) - Vol 9 (SDB) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002NJ0003 29 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°6 - 2 - 002NJ0003 29 n°6 - 4	P6	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°16 - 2 - 002NJ0003 29 n°16 - 4	P16	Colle beige avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°1 - 2 - 002NJ0003 29 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 2 (Entrée) - Vol 1 (W.C) - Vol 4 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002NJ0003 29 n°1 - 2 - 002NJ0003 29 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Débaras) - Vol 5 (Palier) - Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002NJ0003 29 n°1 - 2 - 002NJ0003 29 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°2 - 2 - 002NJ0003 29 n°2 - 4	P2	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N0	Vol 4 (Salon) - Vol 2 (Entrée) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002NJ0003 29 n°2 - 2 - 002NJ0003 29 n°2 - 4	P2	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Débaras) - Vol 5 (Palier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002NJ0003 29 n°2 - 2 - 002NJ0003 29 n°2 - 4	P2	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°12 - 2 - 002NJ0003 29 n°12 - 4	P12	Revêtement souple vert avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°13 - 2 - 002NJ0003 29 n°13 - 4	P13	Ragréage gris avec poussières + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol+ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 29 n°14 - 2 - 002NJ0003 29 n°14 - 4	P14	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2_N+1	Vol 5 (Palier) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Débaras)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol+ragréage	S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002NJ0003 29 n°14 - 2 - 002NJ0003 29 n°14 - 4	P14	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 2_N0	Appartement 2_N0 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 2_N0	Appartement 2_N0 - Plan de prélèvements
	Appartement 2_N+1	Appartement 2_N+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 2_N+1	Appartement 2_N+1 - Plan de prélèvements
	Appartement 2_N+1	Appartement 2_N+1 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT 2_N0 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NJ000329

Localisation du
prélèvement

Localisation dun sondage négatif

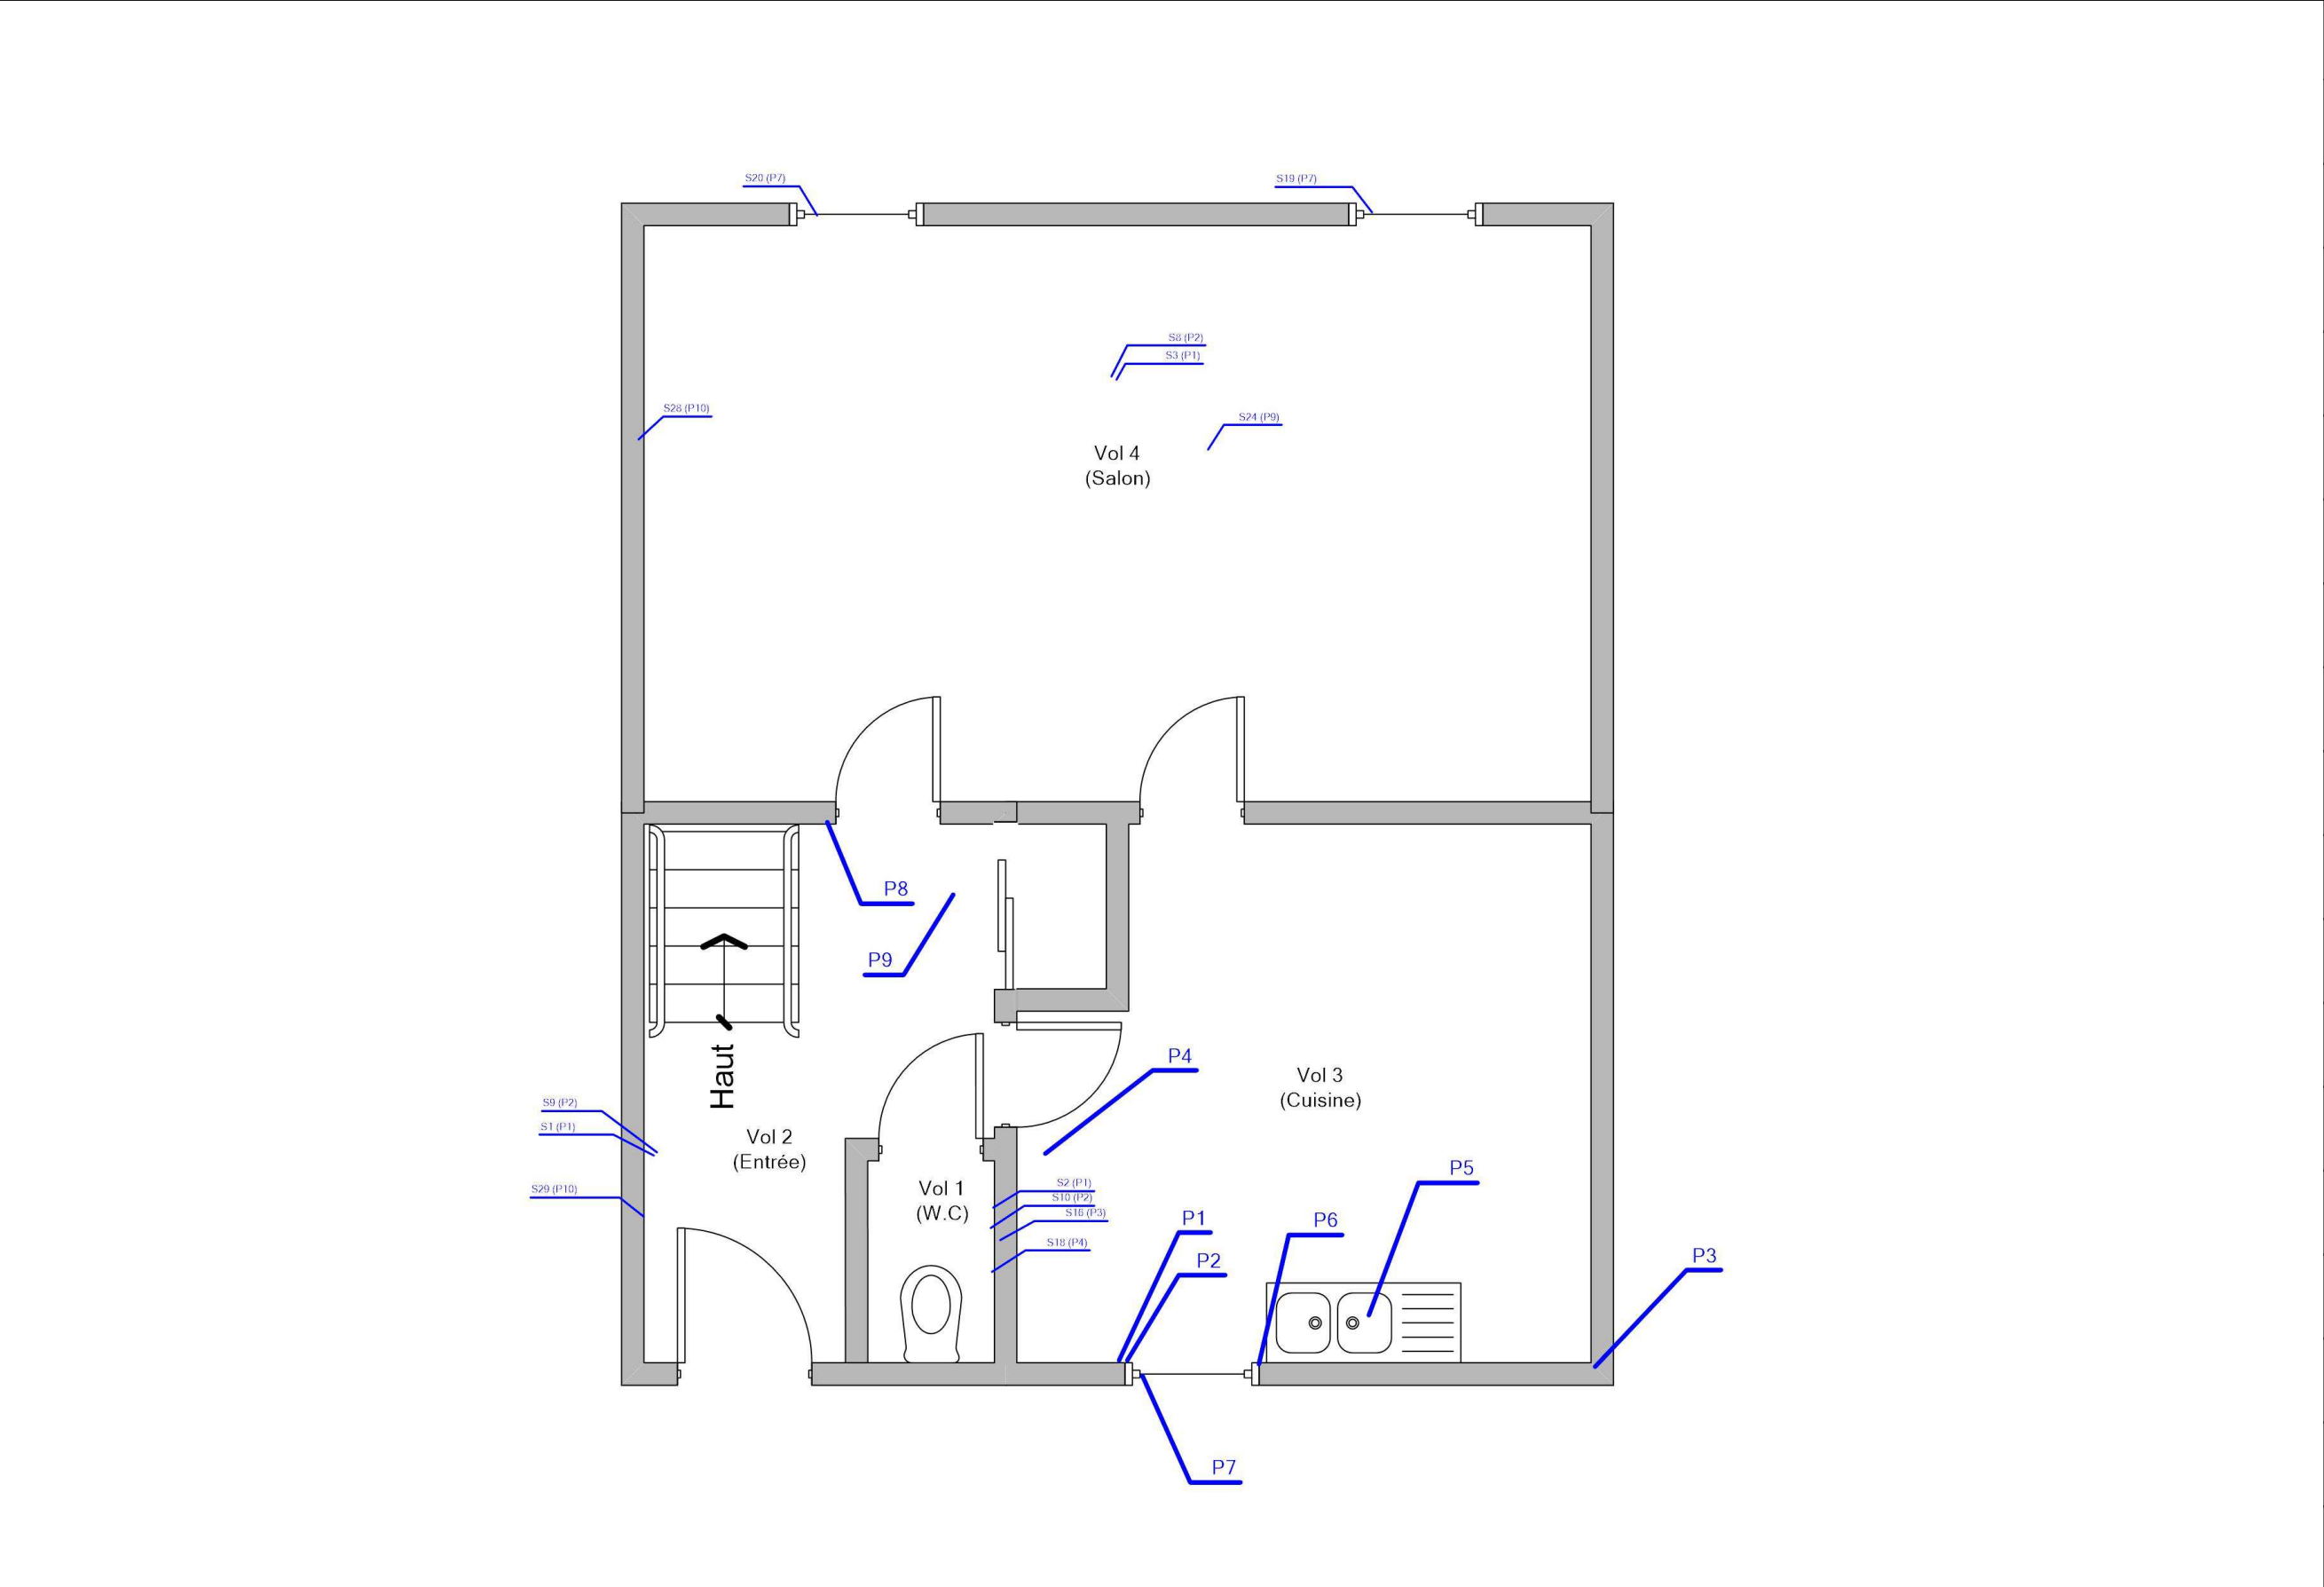

Adresse du bien
55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA 53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
04/07/2017

Date intervention
04/07/2017


Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

APPARTEMENT 2_N0 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NJ000329

Légende

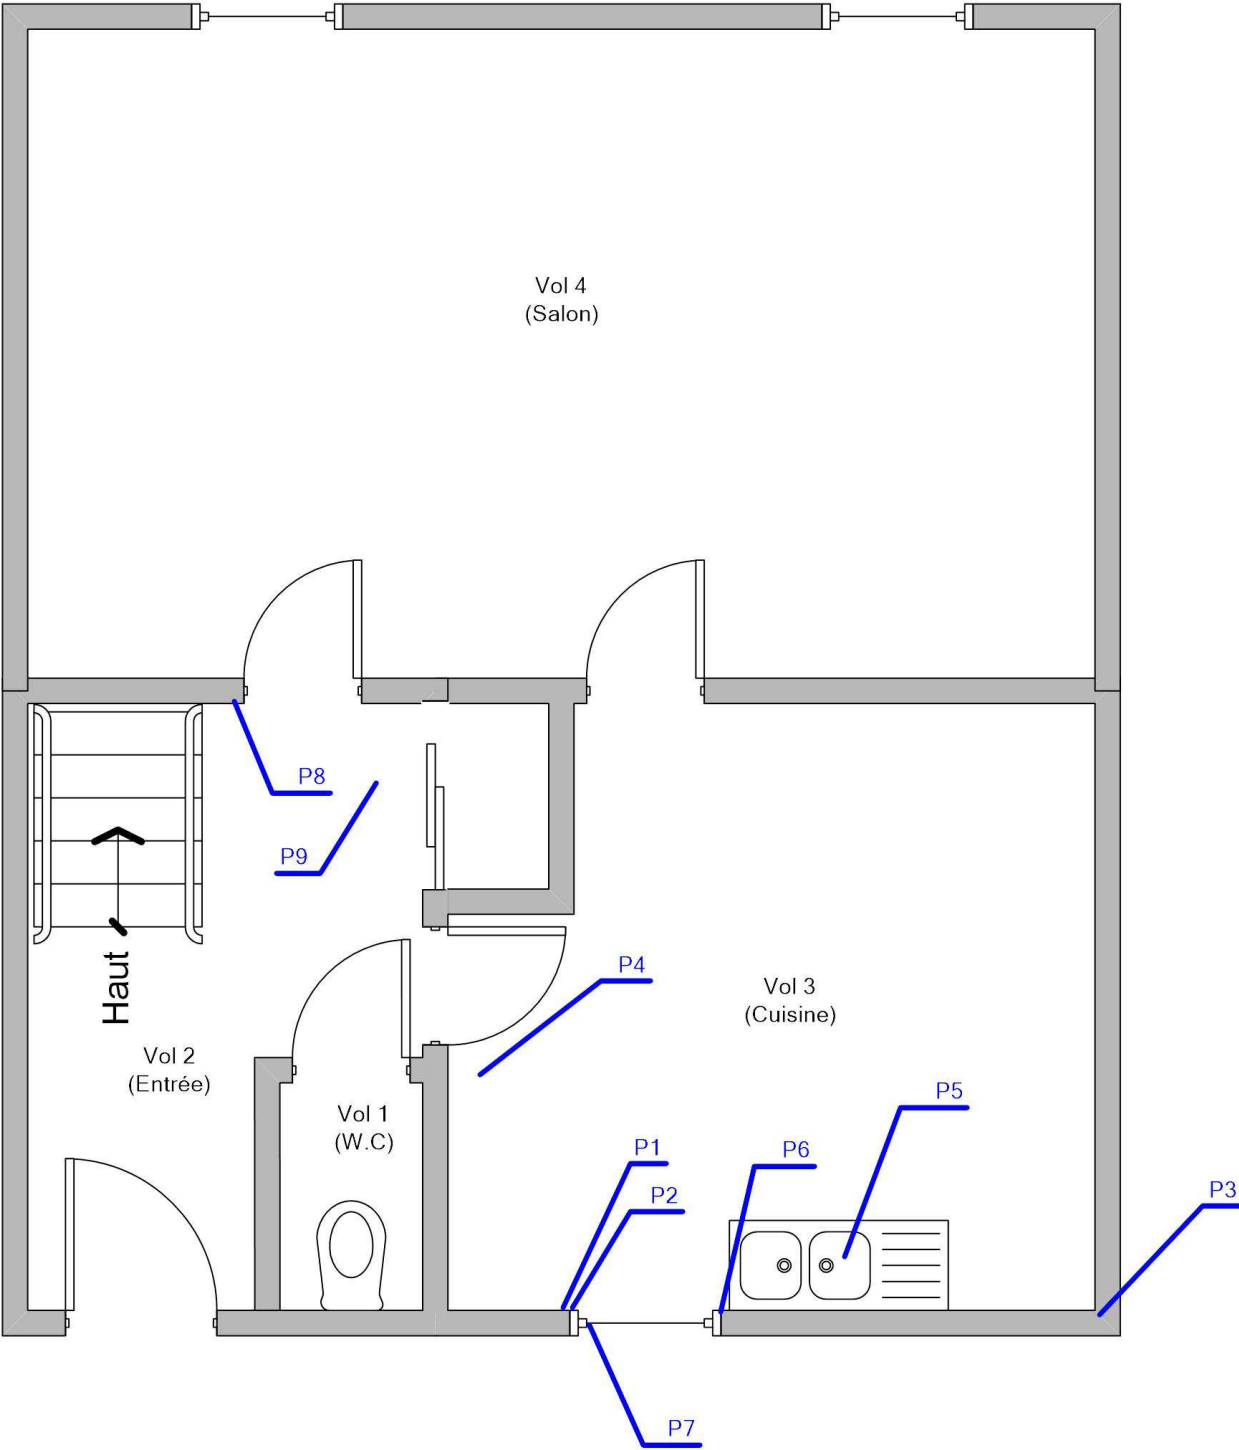

Adresse du bien
55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage




Date intervention
04/07/2017


Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

APPARTEMENT 2_N+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NJ000329

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

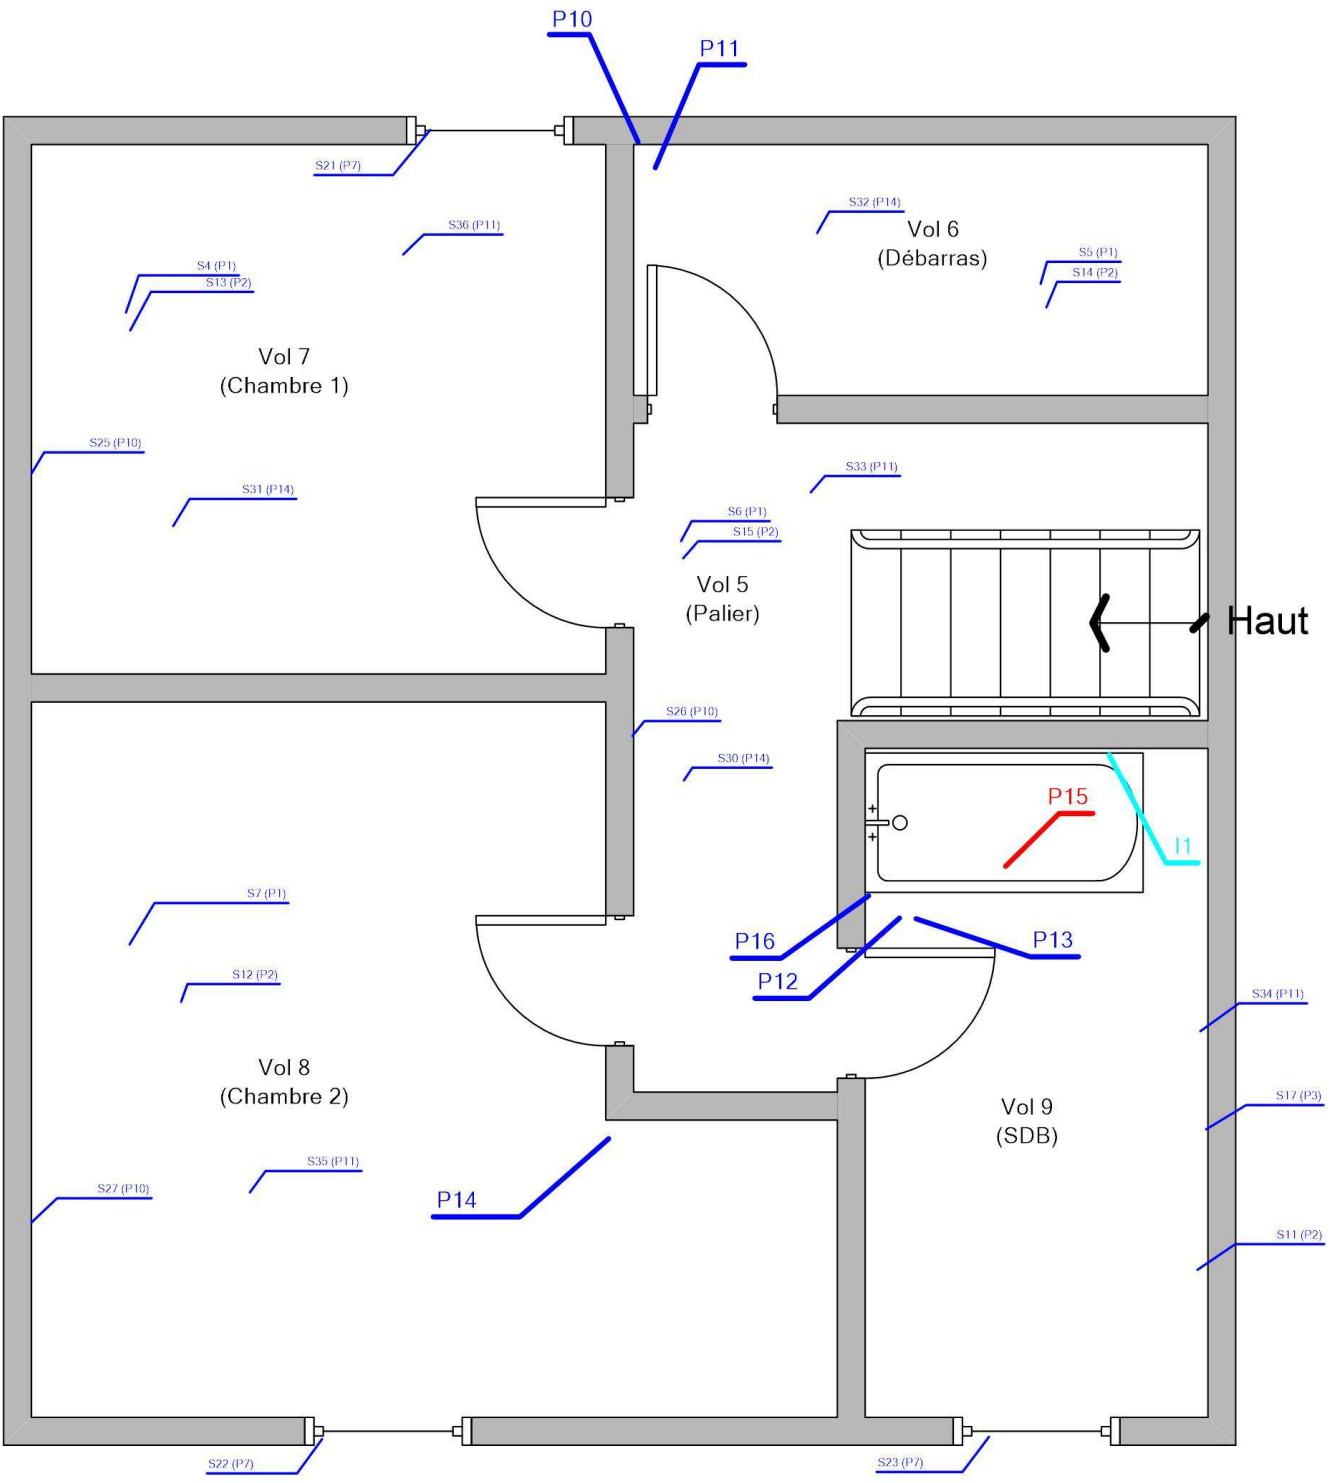

Adresse du bien
55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage


Date intervention
04/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

APPARTEMENT 2_N+1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NJ000329

Légende

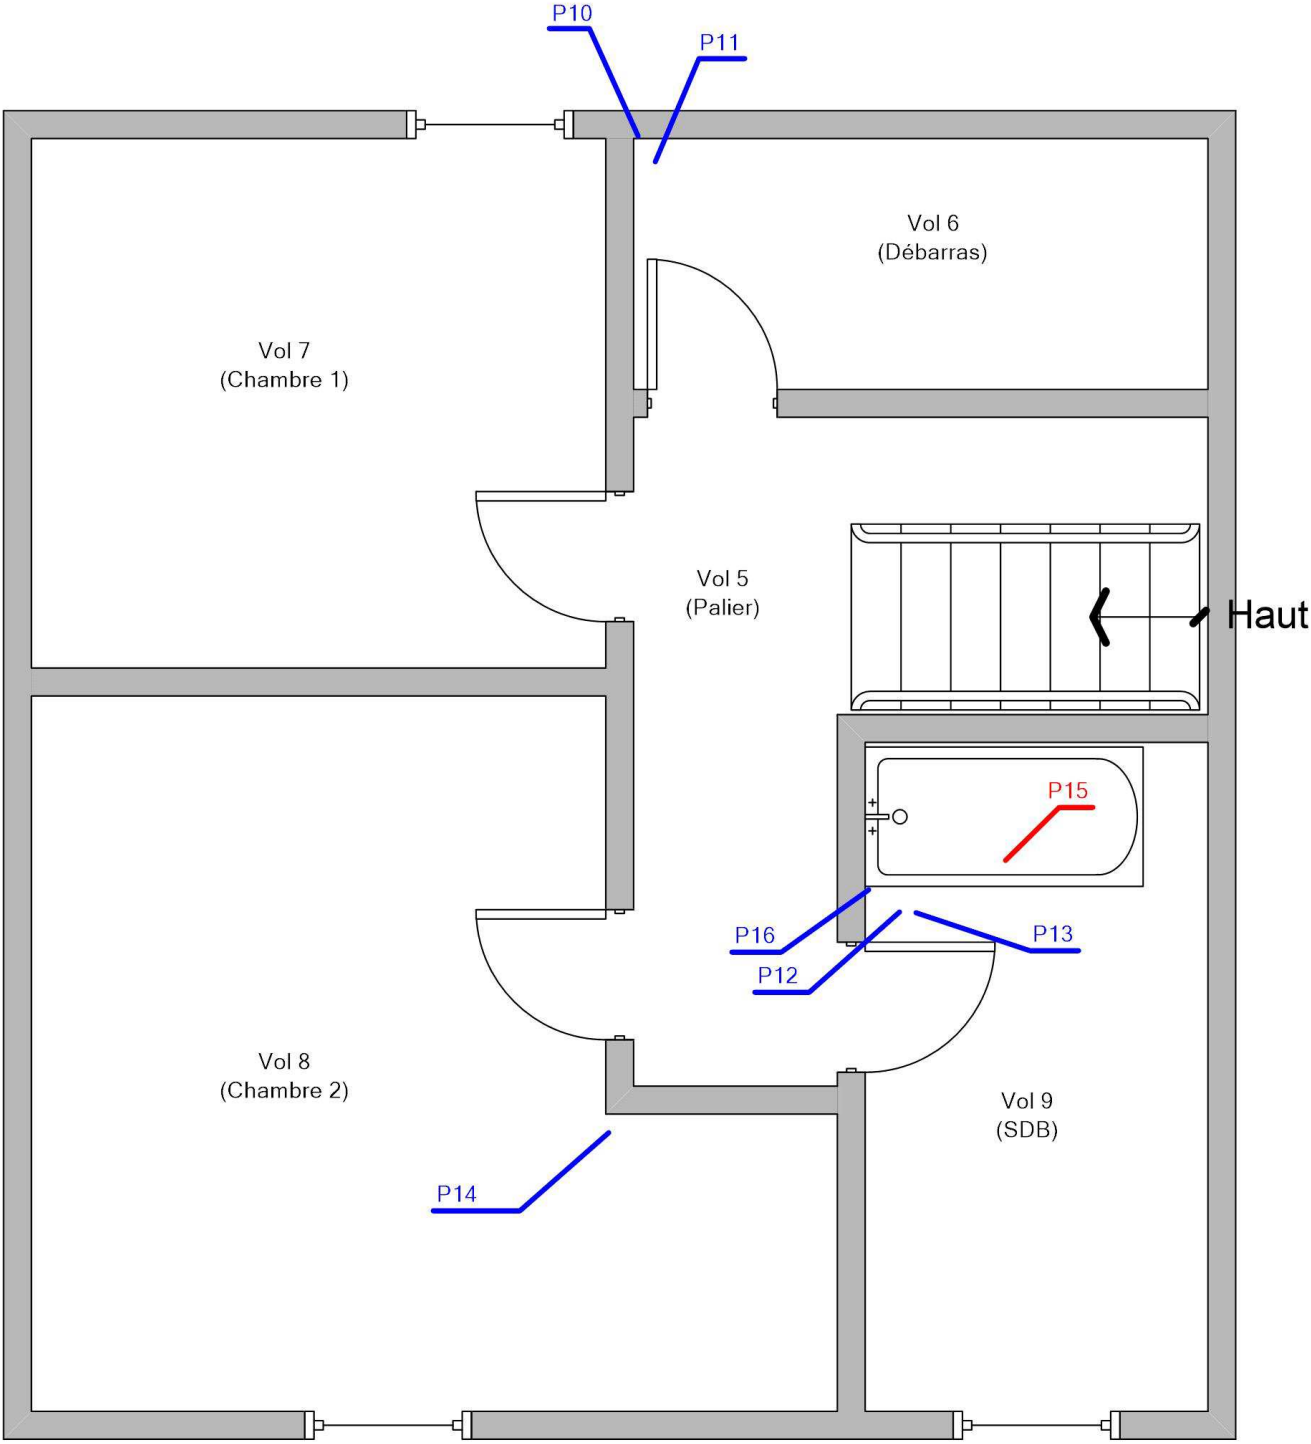

Adresse du bien

55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

04/07/2017


Technicien intervenant

FOUILLAND Stéphan


APPARTEMENT 2_N+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002NJ000329

Légende



P15 : Tampon
bitumineux

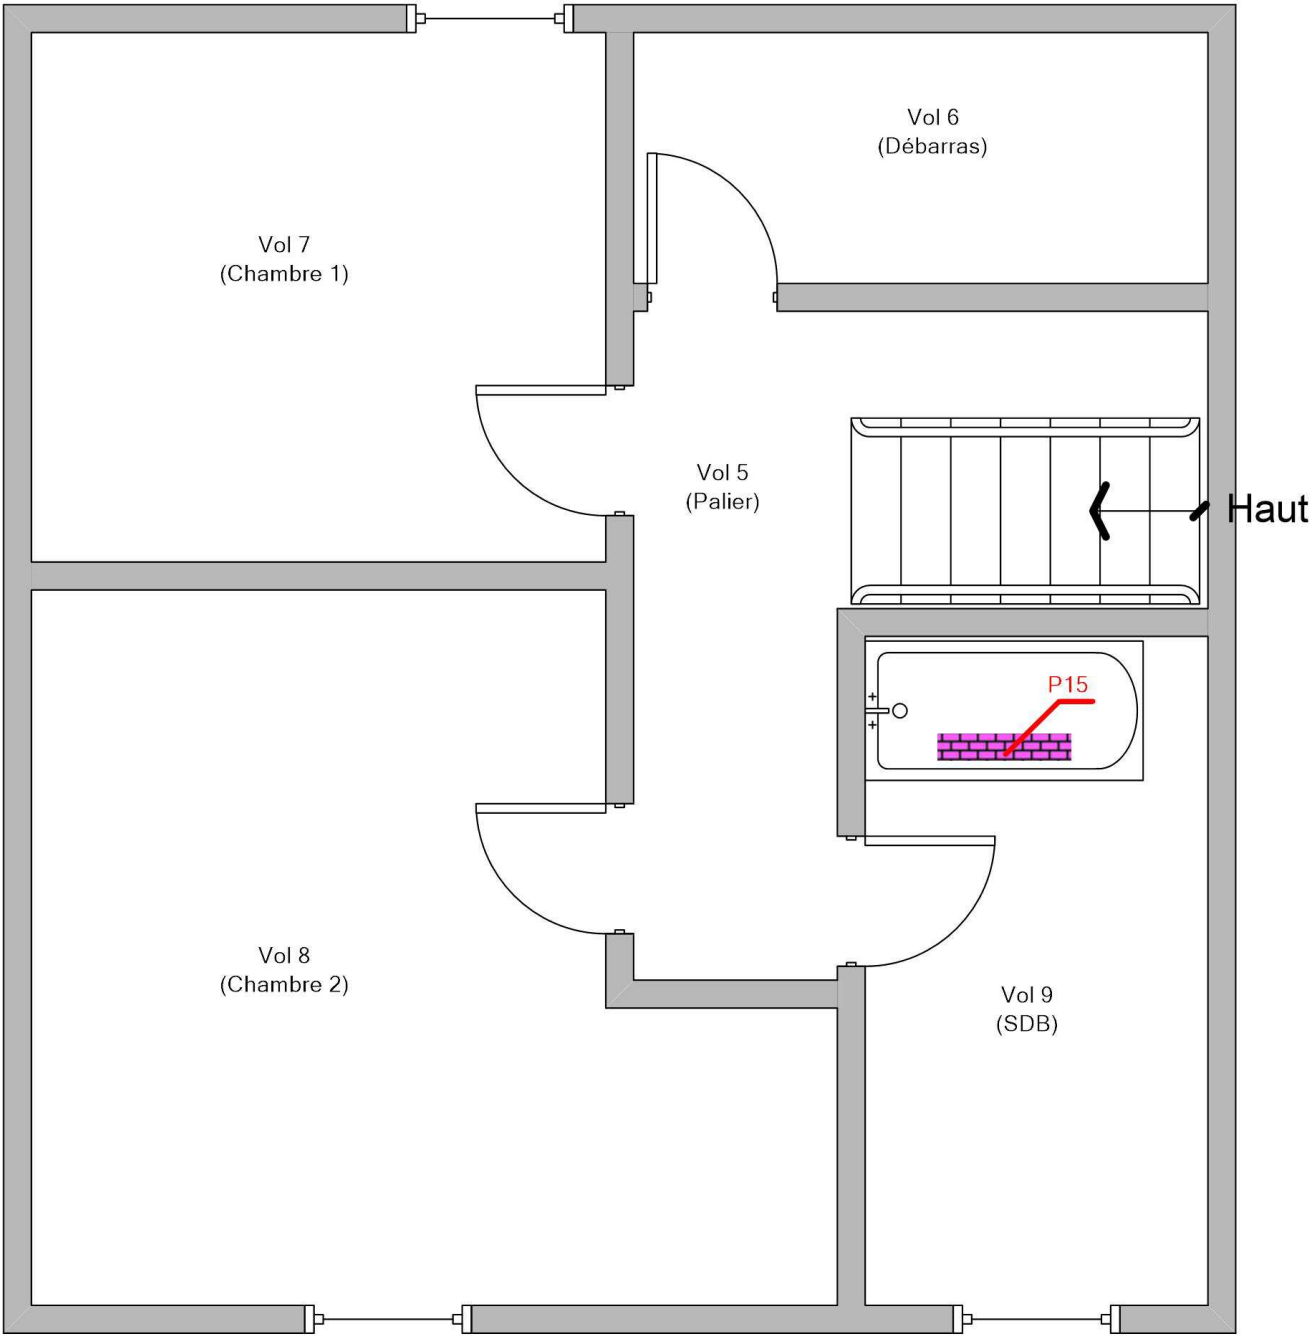

Adresse du bien

55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

04/07/2017

Technicien intervenant

FOUILLAND Stéphan


ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NJ000329 n°11 - 2 (P11)	Appartement 2_N+1 - Vol 6 (Débarras)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°13 - 2 (P13)	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°10 - 2 (P10)	Appartement 2_N+1 - Vol 6 (Débarras)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°10 - 4 (P10)	Appartement 2_N+1 - Vol 6 (Débarras)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°14 - 2 (P14)	Appartement 2_N+1 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°14 - 4 (P14)	Appartement 2_N+1 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°12 - 2 (P12)	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°12 - 4 (P12)	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	I1
002NJ000329 n°16 - 2 (P16)	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°16 - 4 (P16)	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°13 - 4 (P13)	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°15 - 2 (P15)	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	Prélevement positif

Référence	Localisation	Action
002NJ000329 n°3 - 4 (P3)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°1 - 2 (P1)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°6 - 4 (P6)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°6 - 2 (P6)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°8 - 2 (P8)	Appartement 2_N0 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°1 - 4 (P1)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°3 - 2 (P3)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°4 - 2 (P4)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°7 - 2 (P7)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°7 - 4 (P7)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°2 - 2 (P2)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°2 - 4 (P2)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°5 - 2 (P5)	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°8 - 4 (P8)	Appartement 2_N0 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000329 n°9 - 2 (P9)	Appartement 2_N0 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif

002NJ000329 n°11 - 2 (P11)

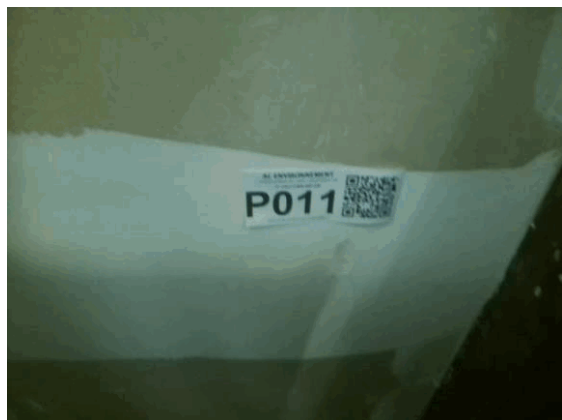

002NJ000329 n°3 - 4 (P3)



002NJ000329 n°13 - 2 (P13)



002NJ000329 n°1 - 2 (P1)



002NJ000329 n°6 - 4 (P6)



002NJ000329 n°6 - 2 (P6)



002NJ000329 n°10 - 2 (P10)



002NJ000329 n°10 - 4 (P10)



002NJ000329 n°14 - 2 (P14)



002NJ000329 n°14 - 4 (P14)



002NJ000329 n°12 - 2 (P12)



002NJ000329 n°12 - 4 (P12)



002NJ000329 n°8 - 2 (P8)



002NJ000329 n°1 - 4 (P1)



002NJ000329 n°3 - 2 (P3)



I1 - 2




002NJ000329 n°16 - 2 (P16)



002NJ000329 n°16 - 4 (P16)



002NJ000329 n°4 - 2 (P4)

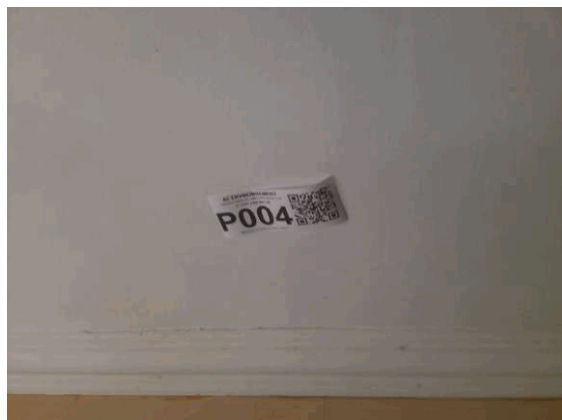

002NJ000329 n°7 - 2 (P7)



002NJ000329 n°7 - 4 (P7)



002NJ000329 n°2 - 2 (P2)



002NJ000329 n°2 - 4 (P2)



002NJ000329 n°13 - 4 (P13)



002NJ000329 n°5 - 2 (P5)



002NJ000329 n°15 - 2 (P15)



002NJ000329 n°8 - 4 (P8)



002NJ000329 n°9 - 2 (P9)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - -	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture - -	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier - -	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - -	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge + peinture - -	Appartement 2_N0 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Porteur -	Appartement 2_N0 - Vol 2 (Entrée)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement 2_N0 - Vol 2 (Entrée)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier - -	Appartement 2_N+1 - Vol 6 (Débaras)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier - -	Appartement 2_N+1 - Vol 6 (Débaras)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert avec poussières - -	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris avec poussières + colle polymère jaune - -	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement 2_N+1 - Vol 8 (Chambre 2)	
P15	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + peinture - -	Appartement 2_N+1 - Vol 9 (SDB)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68373 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-68373 Réf. Commande Client : 002NJ000329
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 3 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7227		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 3 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7228		Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture
► Matériau compact gris + peinture	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

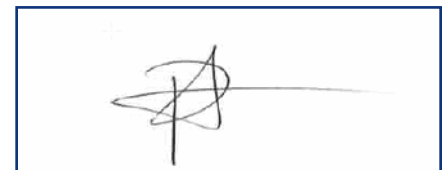

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68373 EN DATE DU 25/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT021707-7229 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT021707-7230 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329005 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT021707-7231 Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT021707-7232 Description ITGA : Colle blanche / Carrelage avec poussières	
▶ Colle blanche	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage avec poussières	---			Non analysé
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT021707-7233 Description ITGA : Matériau mou rouge / Peinture	
▶ Matériau mou rouge + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68373 EN DATE DU 25/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT021707-7234 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT021707-7235 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Débaras) Réf échantillon ITGA : IT021707-7236 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche en papier				
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Débaras) Réf échantillon ITGA : IT021707-7237 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier				
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68373 EN DATE DU 25/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7238 Description ITGA : Revêtement souple vert avec poussières		
► Revêtement souple vert avec poussières	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7239 Description ITGA : Ragrée gris avec poussières / Colle polymère jaune		
► Ragrée gris avec poussières + colle polymère jaune	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol+ragrée / Vol 8 (Chambre 2)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7240 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche		
► Colle polymère jaune + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329015 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7241 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
► Tampon bitumineux noir	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68373 EN DATE DU 25/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00397000010000100002_ 55 GRANDE RUE - GRANDE RUE AA - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 2 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002NJ000329016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT021707-7242 Description ITGA : Colle beige avec couche en papier / Peinture / Carrelage avec poussières				
► Colle beige avec couche en papier + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage avec poussières	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.