

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00401000020000100003_
Date du repérage :	19/06/2017
Désignation :	Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00401000020000100003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC		
Date de construction :			

C		Opérateur de repérage		D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :		AC Environnement (N° 441355914)			Nom : MORA Denis Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :		MAHIEU JOAN			
Accompagnateur :		H.MERCIER (0 800 400 100)			
Date de repérage		19/06/2017			
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA - 4 Route de la Noue - 91190 Gif-sur-Yvette					
Numéro attestation :		16-709			
Délivré le :		10/06/2016			

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°3 - Vol 3 (Placard) Appartement n°3 - Vol 5 (W.C)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau) Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement. Aucunes

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Placard) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Placard) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Placard) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Salle d'eau)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°3	Vol 3 (Placard)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Salle d'eau)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
 Les garages ou caves considérer comme non visités.
 Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
 Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (Salle d'eau) - Appartement n°3	Inaccessible sans sondage destructif	sous bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 3 (Placard)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°11 - 1 - 002TZ0001 88 n°11 - 2	P11	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°3	Vol 4 (Salle d'eau)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 3 (Placard)	Murs et cloisons	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°2 - 1 - 002TZ0001 88 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Placard) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P2 - S6 - S7 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002TZ0001 88 n°2 - 1 - 002TZ0001 88 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Cloison et doublage placoplâtre pièces humide	P5	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°5 - 1 - 002TZ0001 88 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + toile fibreuse blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Cloison et doublage placoplâtre pièces humide	P5 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002TZ0001 88 n°5 - 1 - 002TZ0001 88 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + toile fibreuse blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	joint porte d'entrée	P6	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°6 - 1 - 002TZ0001 88 n°6 - 2	P6	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	ensemble des joint de la menuiserie	P7	Réalisation d'un prélèvement	joint souple noir	002TZ0001 88 n°7 - 1	P7	Matériau souple noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joint de la menuiserie	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	joint souple noir	002TZ0001 88 n°7 - 1	P7	Matériau souple noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier souple gris	P8	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°8 - 1	P8	Matériau mou gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier souple gris	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002TZ0001 88 n°8 - 1	P8	Matériau mou gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P9	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°9 - 1 - 002TZ0001 88 n°9 - 2	P9	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002TZ0001 88 n°9 - 1 - 002TZ0001 88 n°9 - 2	P9	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtreux sur cheminée	P12	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°12 - 1 - 002TZ0001 88 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Fine couche enduit sur bois	P1	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + bois non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 5 (W.C) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 3 (Placard) - Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine)	Faux plafonds	Fine couche enduit sur bois	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002TZ0001 88 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + bois non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°3 - 1 - 002TZ0001 88 n°3 - 2	P3 Phase 1	Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002TZ0001 88 n°3 - 1 - 002TZ0001 88 n°3 - 2	P3 Phase 1	Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°4 - 1 - 002TZ0001 88 n°4 - 2	P4	Colle grise avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0001 88 n°10 - 1 - 002TZ0001 88 n°10 - 2	P10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (W.C) - Vol 3 (Placard) - Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002TZ0001 88 n°10 - 1 - 002TZ0001 88 n°10 - 2	P10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°3	Appartement n°3	Appartement n°3 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°3	Appartement n°3	Appartement n°3 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TZ000188

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

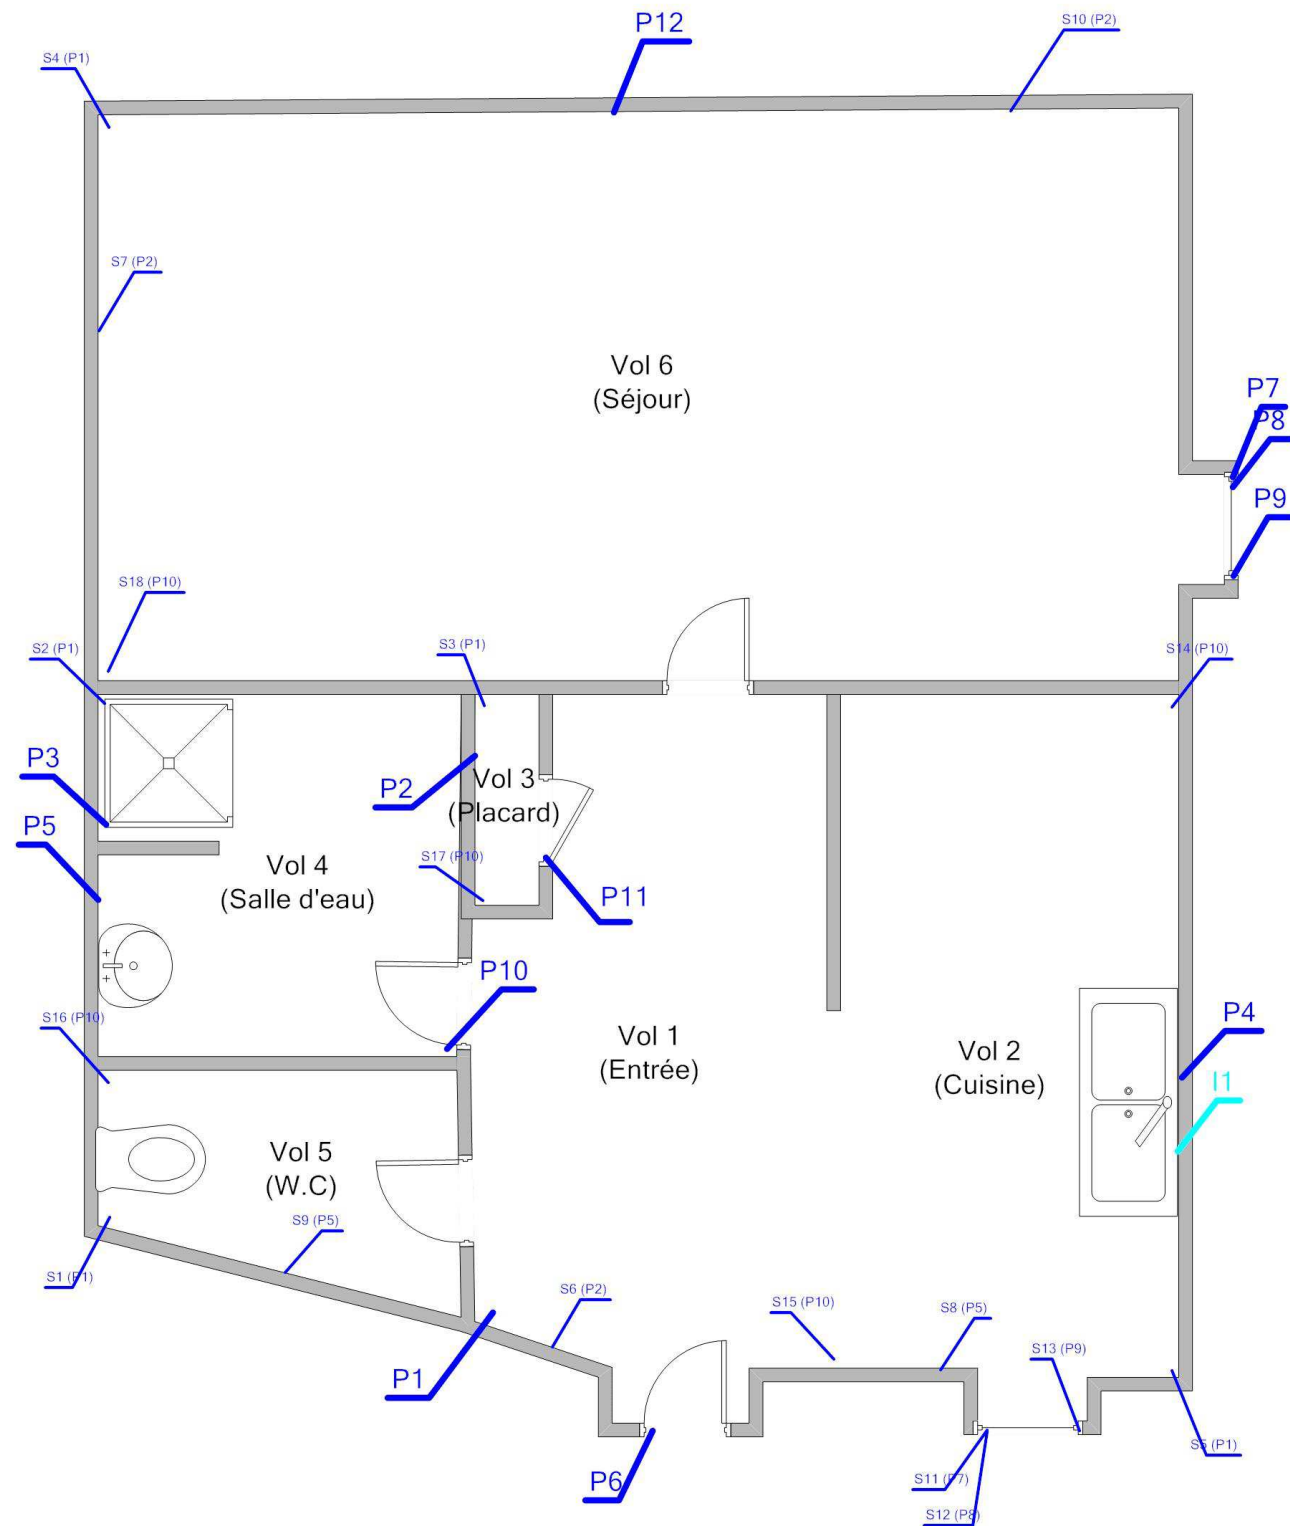

Adresse du bien
61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC


Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
MAHIEU JOAN

APPARTEMENT N°3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002TZ000188

Légende

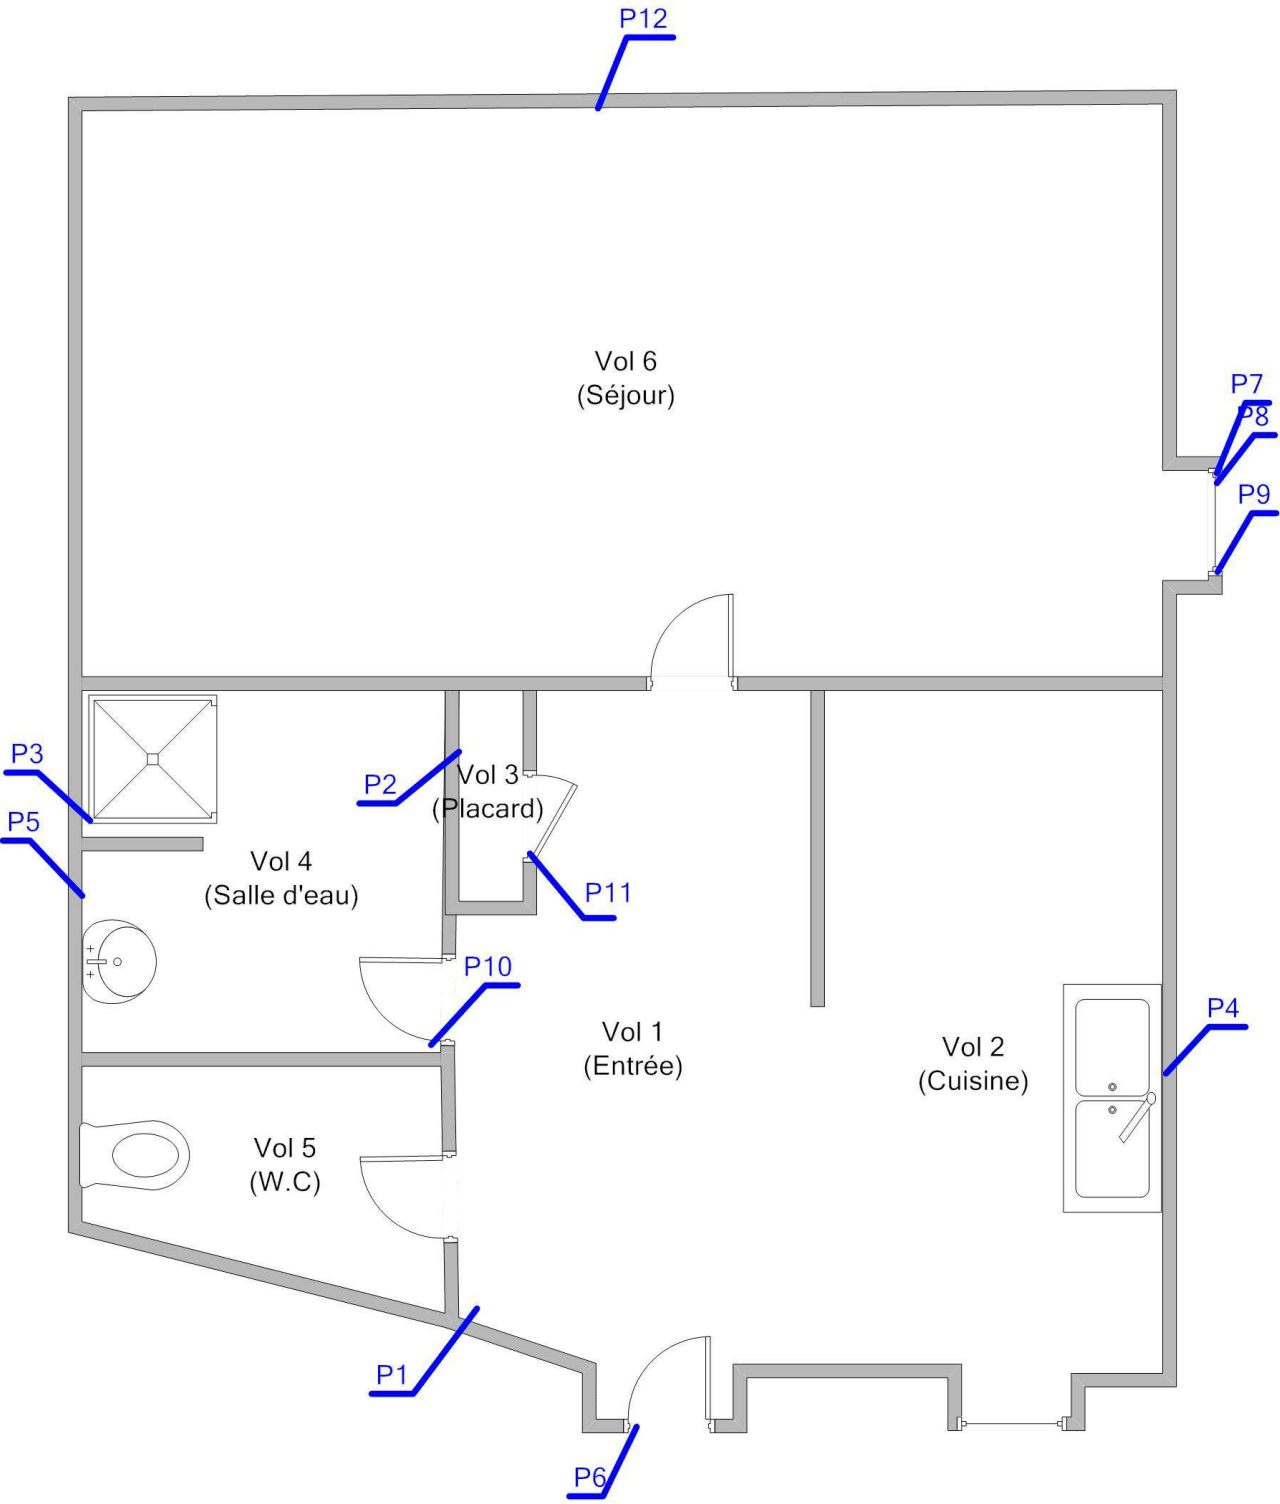

Adresse du bien
61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
MAHIEU JOAN

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002TZ000188 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°3 - Vol 3 (Placard)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°3 - Vol 3 (Placard)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°3 - Vol 3 (Placard)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°3 - Vol 3 (Placard)	Prélevement négatif
	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	11
002TZ000188 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002TZ000188 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif


002TZ000188 n°1 - 1 (P1)



002TZ000188 n°2 - 1 (P2)




002TZ000188 n°2 - 2 (P2)

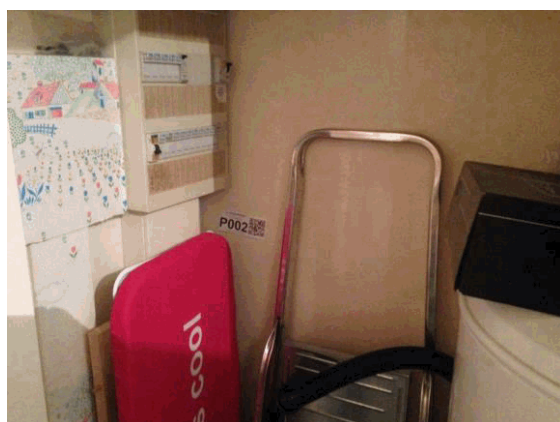


002TZ000188 n°3 - 1 (P3)



002TZ000188 n°3 - 2 (P3)

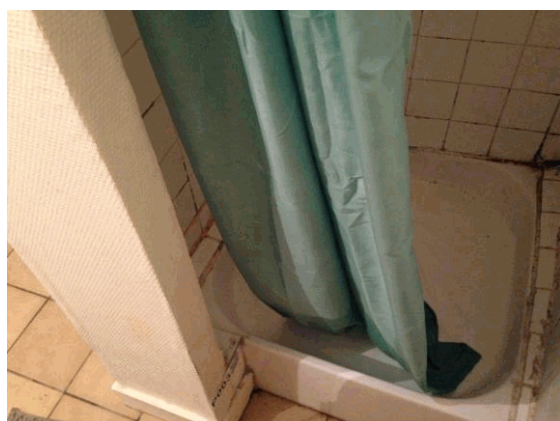

002TZ000188 n°4 - 1 (P4)

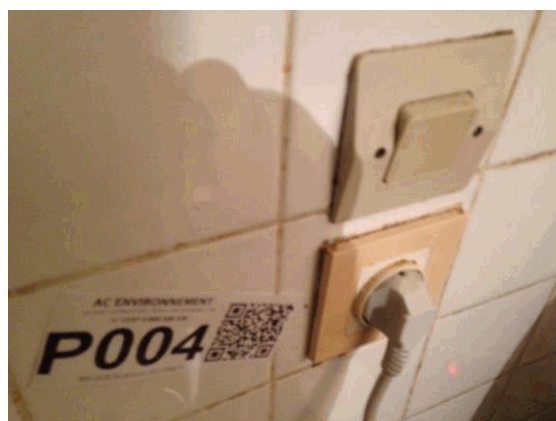


002TZ000188 n°4 - 2 (P4)



002TZ000188 n°5 - 1 (P5)



002TZ000188 n°5 - 2 (P5)

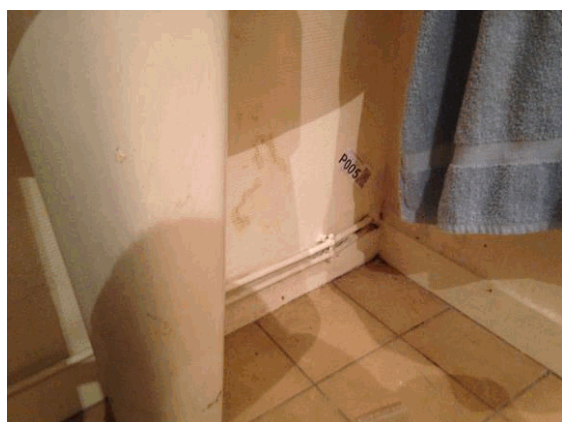

002TZ000188 n°6 - 1 (P6)



002TZ000188 n°6 - 2 (P6)



002TZ000188 n°7 - 1 (P7)




002TZ000188 n°8 - 1 (P8)



002TZ000188 n°9 - 1 (P9)




002TZ000188 n°9 - 2 (P9)

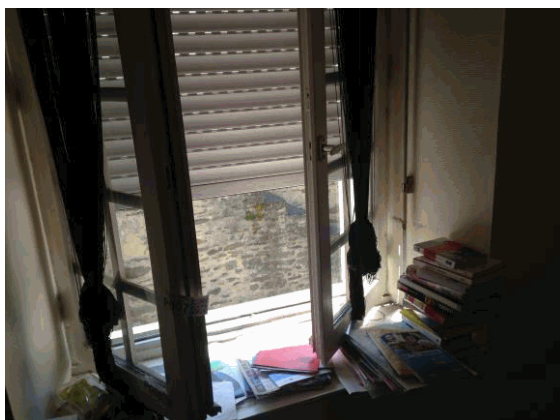

002TZ000188 n°10 - 1 (P10)



002TZ000188 n°10 - 2 (P10)

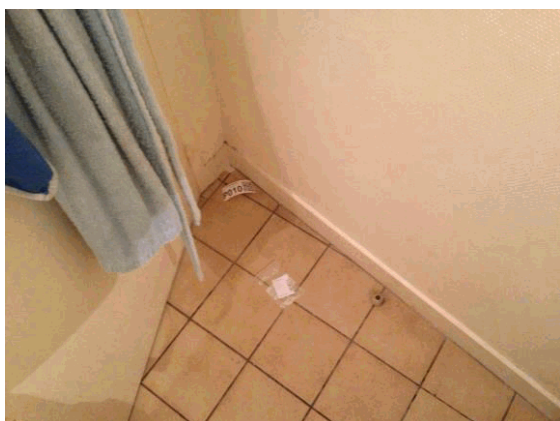

002TZ000188 n°11 - 1 (P11)



002TZ000188 n°11 - 2 (P11)



I1 - 1



002TZ000188 n°12 - 1 (P12)



002TZ000188 n°12 - 2 (P12)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + bois non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 3 (Placard)	
P3 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche cartonnée - -	Appartement n°3 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + toile fibreuse blanche + peinture non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture non séparable - joint souple noir -	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris + peinture non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple incolore - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	Appartement n°3 - Vol 4 (Salle d'eau)	
P11	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Matériau bitumineux - -	Appartement n°3 - Vol 3 (Placard)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Séjour)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60955 EN DATE DU 05/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60955 Réf. Commande Client : 002TZ000188
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Fine couche enduit sur bois / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041707-316		
► Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + bois non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches / Vol 3 (Placard)		Réf échantillon ITGA : IT041707-317		
► Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60955 EN DATE DU 05/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 4 (Salle d'eau)	Réf échantillon ITGA : IT041707-318 Description ITGA : Colle grise / Matériau souple blanc / Peinture / Carrelage			
► Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)	Réf échantillon ITGA : IT041707-319 Description ITGA : Colle grise avec couche cartonnée			
► Colle grise avec couche cartonnée	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Cloison et doublage placoplâtre pièces humide / Vol 4 (Salle d'eau)	Réf échantillon ITGA : IT041707-320 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Toile fibreuse blanche / Peinture			
► Matériau plâtreux blanc + toile fibreuse blanche + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint porte d'entrée / Vol 1 (Entrée)	Réf échantillon ITGA : IT041707-321 Description ITGA : Matériau souple noir / Peintures multiples			
► Matériau souple noir + peintures multiples non séparable	META	2	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble des joint de la menuiserie / Vol 6 (Séjour)	Réf échantillon ITGA : IT041707-322 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture			
► Matériau souple noir + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60955 EN DATE DU 05/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188008 / Pariois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier souple gris / Vol 6 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT041707-323 Description ITGA : Matériau mou gris / Peinture		
▶ Matériau mou gris + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188009 / Pariois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 6 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT041707-324 Description ITGA : Matériau souple incolore		
▶ Matériau souple incolore	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (Salle d'eau)		Réf échantillon ITGA : IT041707-325 Description ITGA : Colle grise		
▶ Colle grise	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188011 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 3 (Placard)		Réf échantillon ITGA : IT041707-326 Description ITGA : Matériau bitumineux		
▶ Matériau bitumineux	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00401000020000100003_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 3 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002TZ000188012 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtreux sur cheminée / Vol 6 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT041707-327 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.