

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00401000020000100004_
Date du repérage :	31/05/2017
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00401000020000100004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 31/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 16/06/2017 A Riorges, le 16/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°4 - Vol 1 (W.C) Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB) Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°4	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dépagement) - Vol 5 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°4	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dépagement) - Vol 5 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°4	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dépagement) - Vol 5 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°4	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°4	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°4	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°2 - 1 - 002HD0015 20 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	ensemble joint velux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°3 - 1 - 002HD0015 20 n°3 - 2	P3	Matériau souple noir avec poussières + matériau fibreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°6 - 1 - 002HD0015 20 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 20 n°6 - 1 - 002HD0015 20 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°7 - 1 - 002HD0015 20 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 20 n°7 - 1 - 002HD0015 20 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier mou rouge	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°10 - 1 - - 002HD0015 20 n°10 - 2	P10	Matériau mou rouge non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (Dégagement)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°11 - 1 - - 002HD0015 20 n°11 - 2	P11	Matériau souple noir + mousse marron + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (Dégagement)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0015 20 n°4 - 1 - 002HD0015 20 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0015 20 n°4 - 1 - 002HD0015 20 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 20 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°1 - 1 - 002HD0015 20 n°1 - 2	P1	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°9 - 1 - 002HD0015 20 n°9 - 2	P9	Colle grise + joint cassant beige en faible quantité + matériau souple blanc avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 20 n°9 - 1 - 002HD0015 20 n°9 - 2	P9	Colle grise + joint cassant beige en faible quantité + matériau souple blanc avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 20 n°8 - 1 - 002HD0015 20 n°8 - 2	P8	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 20 n°8 - 1 - 002HD0015 20 n°8 - 2	P8	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°4	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°4	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001520

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

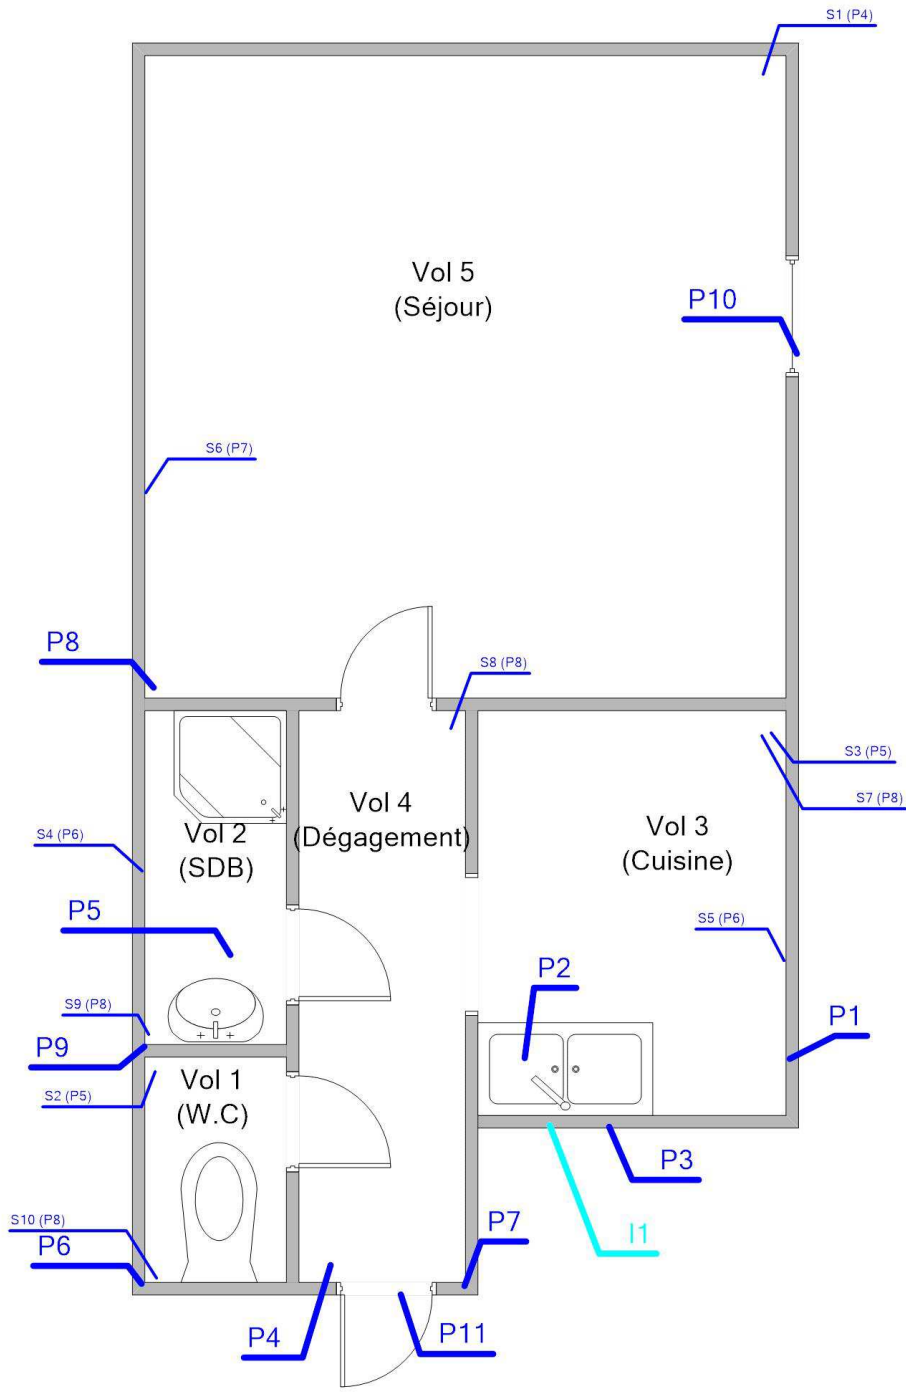


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage	31/05/2017	JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001520

Légende

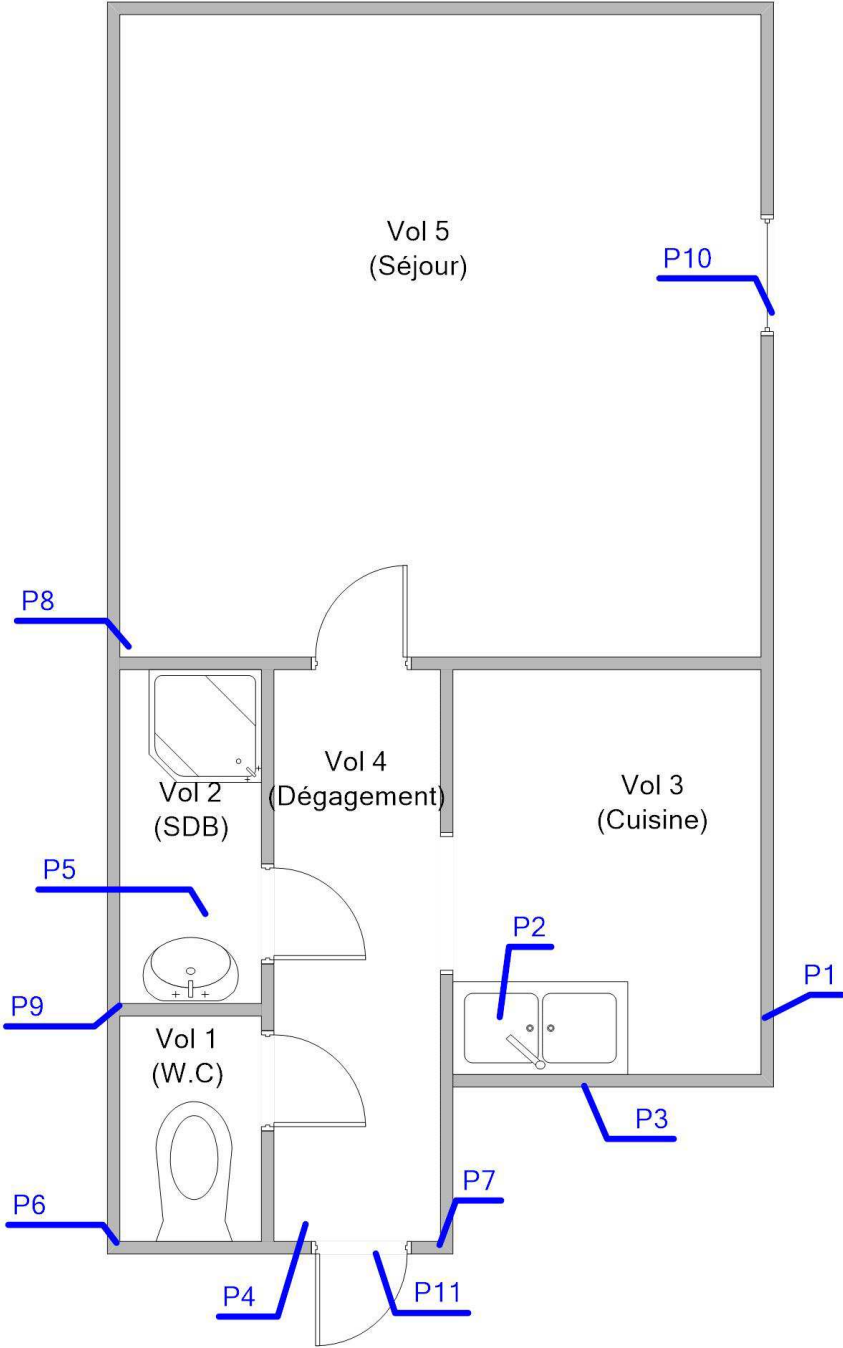

Adresse du bien
61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01^{er} étage

Date intervention
31/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001520 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001520 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001520 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001520 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001520 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001520 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001520 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001520 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001520 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001520 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°4 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001520 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°4 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001520 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001520 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001520 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001520 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001520 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001520 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001520 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001520 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001520 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001520 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	11

002HD001520 n°1 - 1 (P1)



002HD001520 n°1 - 2 (P1)



002HD001520 n°2 - 1 (P2)



002HD001520 n°2 - 2 (P2)



002HD001520 n°3 - 1 (P3)



002HD001520 n°3 - 2 (P3)



002HD001520 n°4 - 1 (P4)




002HD001520 n°4 - 2 (P4)



002HD001520 n°5 - 1 (P5)



002HD001520 n°6 - 2 (P6)

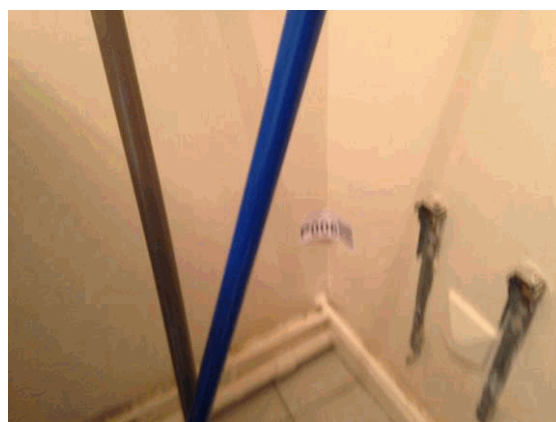

002HD001520 n°6 - 1 (P6)



002HD001520 n°7 - 1 (P7)



002HD001520 n°7 - 2 (P7)



002HD001520 n°8 - 1 (P8)




002HD001520 n°8 - 2 (P8)



002HD001520 n°9 - 1 (P9)



002HD001520 n°9 - 2 (P9)

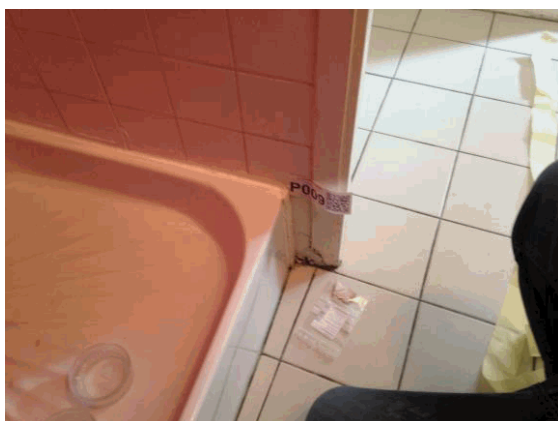

002HD001520 n°10 - 1 (P10)



002HD001520 n°10 - 2 (P10)



002HD001520 n°11 - 2 (P11)



002HD001520 n°11 - 1 (P11)



I1 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir avec fibres - -	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + matériau fibreux bleu - -	Appartement n°4 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (W.C)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + joint cassant beige en faible quantité + matériau souple blanc avec poussières non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + mousse marron + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 4 (Dégagement)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21008 EN DATE DU 16/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21008
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21009 EN DATE DU 16/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21009
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir avec fibres	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21010 EN DATE DU 16/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21010
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble joint velux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Matériau fibreux bleu

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + matériau fibreux bleu	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21011 EN DATE DU 16/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21011
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001520004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21012 EN DATE DU 16/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21012
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21013 EN DATE DU 16/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21013
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21014 EN DATE DU 16/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21014
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21015 EN DATE DU 16/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21015
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001520008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (Séjour)
Description ITGA	Colle grise en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise en vrac hétérogène	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21016 EN DATE DU 16/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21016
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001520009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Colle grise / Joint cassant beige en faible quantité / Matériau souple blanc avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + joint cassant beige en faible quantité + matériau souple blanc avec poussières non séparable	META le 16/06/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21017 EN DATE DU 16/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21017
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier mou rouge / Vol 5 (Séjour)
Description ITGA	Matériau mou rouge / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou rouge non séparable + peintures multiples non séparable	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-21018 EN DATE DU 16/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-55218
Echantillon ITGA : IT071706-21018
Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001520
Dossier client	_00401000020000100004_ 61 RUE TROUVE - PASSAGE LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001520011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse marron / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + mousse marron + peintures multiples non séparable	META le 15/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste