

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000200016_
Date du repérage :	20/07/2017
Désignation :	Appartement n° 16 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00402000010000200016_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 16 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Nom :	ROTUNNO Laurent	
Accompagnateur :	B.LAURENT (0 800 400 100)	Nom : MORA Denis
Date de repérage	20/07/2017	Date du rapport : 02/08/2017 A Riorges, le 02/08/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI2586 V2	
Délivré le :	07/11/2014	

E Pièces visitées	
Liste des locaux visités :	
Logement n°16 - Vol 1 (Entrée) Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine) Logement n°16 - Vol 5 (SDB) Logement n°16 - Vol 7 (Chambre 2)	Logement n°16 - Vol 2 (Séjour) Logement n°16 - Vol 4 (Chambre 1) Logement n°16 - Vol 6 (W.C) Logement n°16 - Vol 8 (Dégagement)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°16	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°16	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Logement n°16	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Dalles plastiques Bleu récente	Refus prélos par client
Vol 5 (SDB)	Dalles plastiques Bleu récente	Refus prélos par client
Vol 2 (Séjour)	Lino récent imitation paequet	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 2 (Séjour)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 1 (Entrée)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux.

- Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Logement n°16	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous de baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs		15			15 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°16	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs		15			15 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°16	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs		15			15 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°16	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs		15			15 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°16	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs		15			15 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	16			16 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°16	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	16			16 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002LA002522

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA002528 n°1 - 2 - 002LA002528 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°16	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA002528 n°1 - 2 - 002LA002528 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA002528 n°3 - 2 - 002LA002528 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA002528 n°3 - 2 - 002LA002528 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	S14							Négatif sur document cf prélèvement n°16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002522

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 28 n°2 - 2 - 002LA0025 28 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau plâtreux beige + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°16	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P2 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 28 n°2 - 2 - 002LA0025 28 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau plâtreux beige + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 28 n°4 - 2 - 002LA0025 28 n°4 - 4	P4	Matériau gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°16	Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA0025 28 n°4 - 2 - 002LA0025 28 n°4 - 4	P4	Matériau gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino beige avec taches grises + colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002523
Logement n°16	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino beige avec taches grises + colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002523
Logement n°16	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino beige avec taches grises + colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002523
Logement n°16	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino beige avec taches grises + colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002523
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques Bleu récente	I1			11 - 2				Refus prélos par client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques Bleu récente	I1			I1 - 2				Refus prélos par client
Logement n°16	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino récent imitation paequet	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°16	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°16	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°16	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°16	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°16	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°16	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°16	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Logement n°16	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement jaune	S18						Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
Logement n°16		Logement n°16 - Plan de repérage - Actions menées
Logement n°16		Logement n°16 - Plan de prélèvements




LOGEMENT N°16 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA002528

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

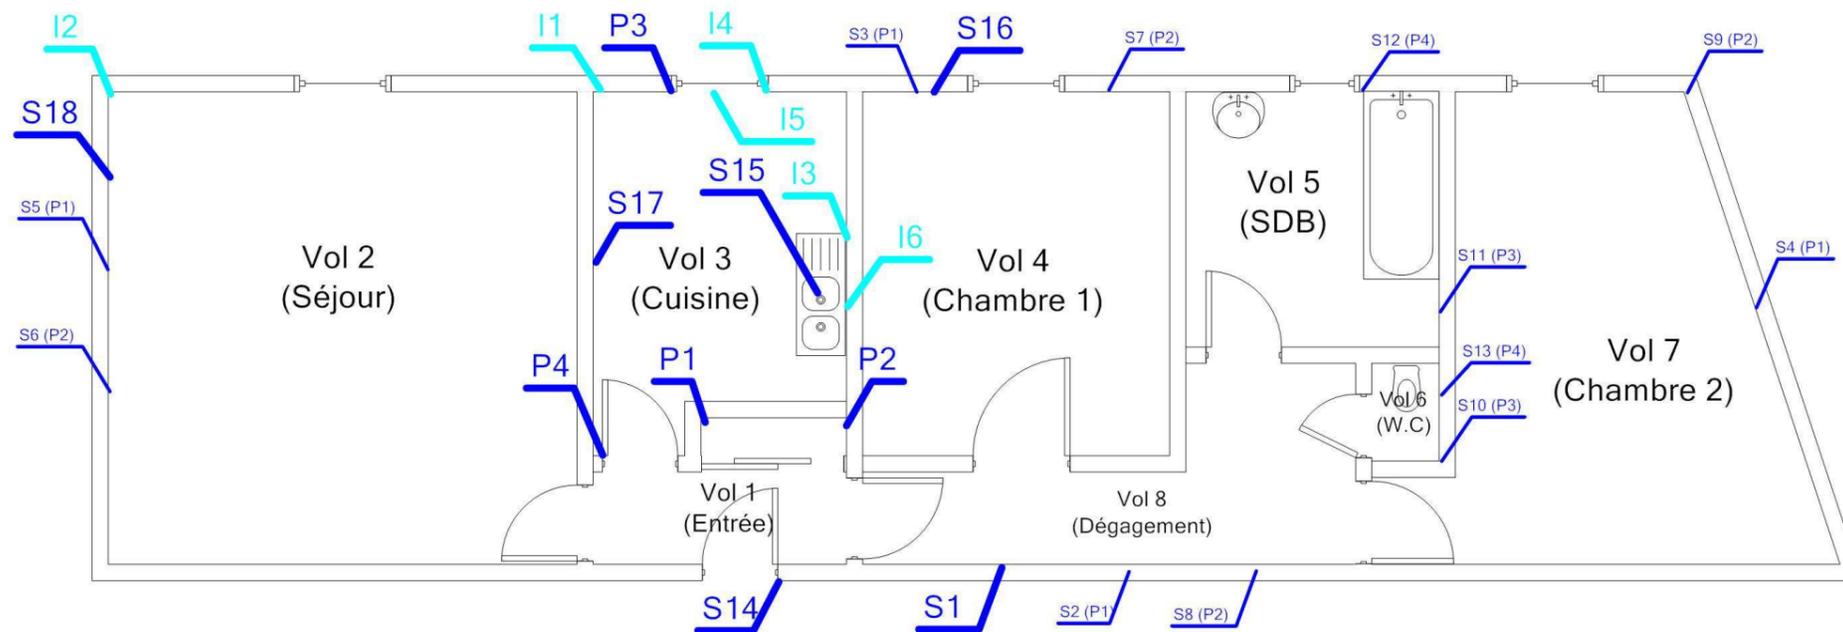

Adresse du bien
2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation
Appartement n° 16 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
20/07/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002528 n°1 - 2 (P1)	Logement n°16 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Logement n°16 - Vol 2 (Séjour)	I2
	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	I4
002LA002528 n°4 - 4 (P4)	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	I5
002LA002528 n°4 - 2 (P4)	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002528 n°3 - 4 (P3)	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002528 n°3 - 2 (P3)	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002528 n°2 - 4 (P2)	Logement n°16 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002528 n°2 - 2 (P2)	Logement n°16 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002528 n°1 - 4 (P1)	Logement n°16 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	I6



002LA002528 n°1 - 2 (P1)



13 - 2



12 - 2



11 - 2



14 - 2



002LA002528 n°4 - 4 (P4)



I5 - 2



002LA002528 n°4 - 2 (P4)



002LA002528 n°3 - 4 (P3)



002LA002528 n°3 - 2 (P3)



002LA002528 n°2 - 4 (P2)



002LA002528 n°2 - 2 (P2)



002LA002528 n°1 - 4 (P1)



16 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable - -	Logement n°16 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau plâtreux beige + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - -	Logement n°16 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint - -	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc en vrac - -	Logement n°16 - Vol 3 (Cuisine)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-52505 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73046
Echantillon ITGA : IT071707-52505
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002528
Dossier client	_00402000010000200016_ 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 16 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002528001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-52506 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73046
Echantillon ITGA : IT071707-52506
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002528
Dossier client	_00402000010000200016_ 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 16 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002528002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau plâtreux beige / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau plâtreux beige + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-52507 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73046
Echantillon ITGA : IT071707-52507
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002528
Dossier client	_00402000010000200016_ 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 16 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LA002528003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-52508 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73046
Echantillon ITGA : IT071707-52508
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LA002528
Dossier client	_00402000010000200016_ 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 16 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002LA002528004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc en vrac	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste