

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000200018_
Date du repérage :	19/07/2017
Désignation :	Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante	Non
--------------------	-----

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui
-------------------------------------	-----

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00402000010000200018_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ROTUNNO Laurent	Date du rapport :	02/08/2017
Accompagnateur :	B.LAURENT (0 800 400 100)		A Riorges, le 02/08/2017
Date de repérage :	19/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI2586 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	07/11/2014		
			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement n°18 - Vol 1 (Entrée) Logement n°18 - Vol 3 (Chambre 1) Logement n°18 - Vol 5 (SDB) Logement n°18 - Vol 7 (SDE) Logement n°18 - Vol 9 (W.C)	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine) Logement n°18 - Vol 4 (Chambre 2) Logement n°18 - Vol 6 (Séjour) Logement n°18 - Vol 8 (Mezzanine)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°18	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (SDE) - Vol 8 (Mezzanine) - Vol 9 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°18	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (SDE) - Vol 8 (Mezzanine) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de sol	Logement n°18	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (SDE) - Vol 8 (Mezzanine) - Vol 9 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°18	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement n°18	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 6 (Séjour)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 1 (Entrée)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 6 (Séjour)		Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux.

- Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Logement n°18	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous de baignoire
Vol 7 (SDE) - Logement n°18	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous du bac à douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°14 - 2 - 002LA0025 23 n°14 - 4	P14	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 4 (Chambre 2)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°18	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°3 - 2 - 002LA0025 23 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P3 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA0025 23 n°3 - 2 - 002LA0025 23 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce sèche)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°4 - 2 - 002LA0025 23 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°9 - 2 - 002LA0025 23 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LA0025 23 n°9 - 2 - 002LA0025 23 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°10 - 2 - 002LA0025 23 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 5 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (SDE)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P10 - S17 - S18 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LA0025 23 n°10 - 2 - 002LA0025 23 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	S25							Négatif sur document cf prélèvement n°16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002522

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°5 - 2 - 002LA0025 23 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P5 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA0025 23 n°5 - 2 - 002LA0025 23 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°12 - 2 - 002LA0025 23 n°12 - 4	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 9 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (SDE)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	S19 - S20 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LA0025 23 n°12 - 2 - 002LA0025 23 n°12 - 4	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°11 - 2 - 002LA0025 23 n°11 - 4	P11	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°15 - 2 - 002LA0025 23 n°15 - 4	P15	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino beige avec taches grises + colle jaune (pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°1 - 2 - 002LA0025 23 n°1 - 4	P1	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Mezzanine)	Revêtement de sol	Lino beige avec taches grises + colle jaune (pièce sèche)	P1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA0025 23 n°1 - 2 - 002LA0025 23 n°1 - 4	P1	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°2 - 2 - 002LA0025 23 n°2 - 4	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + matériau beige hétérogène + polystyrène blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	P2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 23 n°2 - 2 - 002LA0025 23 n°2 - 4	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + matériau beige hétérogène + polystyrène blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino beige,marron tacheté + colle jaune (piècesèche)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°6 - 2 - 002LA0025 23 n°6 - 4	P6	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino beige,marron tacheté + colle jaune (piècesèche)	P6 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 23 n°6 - 2 - 002LA0025 23 n°6 - 4	P6	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lino beige+colle jaune (pièce humide)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°7 - 2 - 002LA0025 23 n°7 - 4	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune en faible q	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris (piècehumide)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°8 - 2 - 002LA0025 23 n°8 - 4	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 9 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (piècehumide)	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LA0025 23 n°8 - 2 - 002LA0025 23 n°8 - 4	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°18	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino gris tacheté+colle jaune (pièce humide)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°13 - 2 - 002LA0025 23 n°13 - 4	P13	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gri	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°18	Vol 7 (SDE)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises+colle jaune (pièce humide)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 23 n°16 - 2 - 002LA0025 23 n°16 - 4	P16	Revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA



Ref.	Plans	Titre du plan
Logement n°18		Logement n°18 - Plan de repérage - Actions menées
Logement n°18		Logement n°18 - Plan de prélèvements



LOGEMENT N°18 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002LA002523

Légende

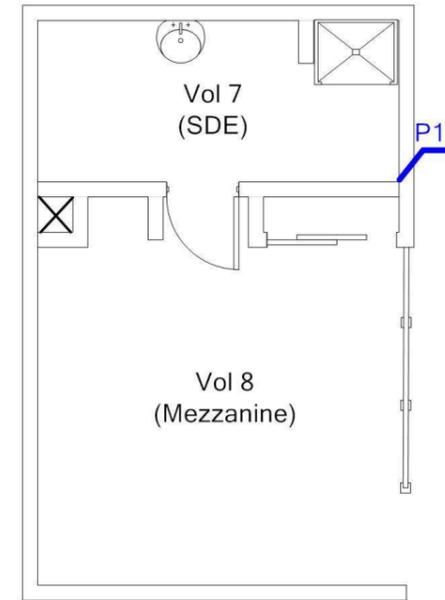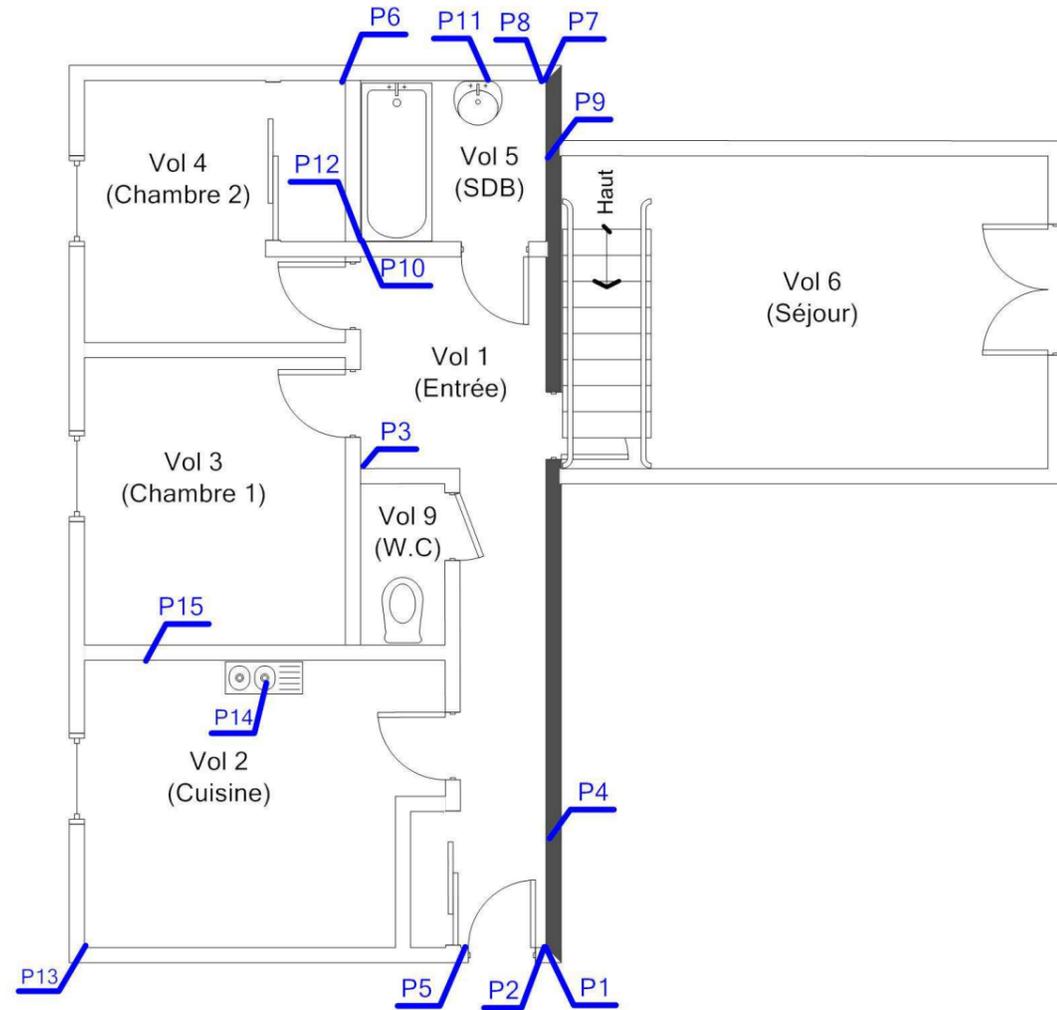

Adresse du bien
2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation
Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
19/07/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002523 n°1 - 2 (P1)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°14 - 4 (P14)	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002523 n°14 - 2 (P14)	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002523 n°11 - 4 (P11)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°11 - 2 (P11)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°9 - 4 (P9)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	I1
002LA002523 n°2 - 2 (P2)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	I2
002LA002523 n°2 - 4 (P2)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°3 - 2 (P3)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°3 - 4 (P3)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°4 - 2 (P4)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°4 - 4 (P4)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°1 - 4 (P1)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°16 - 2 (P16)	Logement n°18 - Vol 7 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002523 n°9 - 2 (P9)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°16 - 4 (P16)	Logement n°18 - Vol 7 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002523 n°12 - 2 (P12)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°5 - 4 (P5)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002523 n°15 - 4 (P15)	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002523 n°15 - 2 (P15)	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002523 n°13 - 4 (P13)	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002523 n°13 - 2 (P13)	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002523 n°12 - 4 (P12)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°10 - 4 (P10)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°6 - 2 (P6)	Logement n°18 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002523 n°10 - 2 (P10)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°8 - 4 (P8)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°8 - 2 (P8)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°7 - 4 (P7)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LA002523 n°7 - 2 (P7)	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LA002523 n°6 - 4 (P6)	Logement n°18 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002523 n°5 - 2 (P5)	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	13



002LA002523 n°1 - 2 (P1)



002LA002523 n°14 - 4 (P14)



002LA002523 n°14 - 2 (P14)



002LA002523 n°11 - 4 (P11)



002LA002523 n°11 - 2 (P11)



002LA002523 n°9 - 4 (P9)



I1 - 2



002LA002523 n°2 - 2 (P2)



I2 - 2



002LA002523 n°2 - 4 (P2)



002LA002523 n°3 - 2 (P3)



002LA002523 n°3 - 4 (P3)



002LA002523 n°4 - 2 (P4)



002LA002523 n°4 - 4 (P4)



002LA002523 n°1 - 4 (P1)



002LA002523 n°16 - 2 (P16)




002LA002523 n°9 - 2 (P9)



002LA002523 n°16 - 4 (P16)



002LA002523 n°12 - 2 (P12)

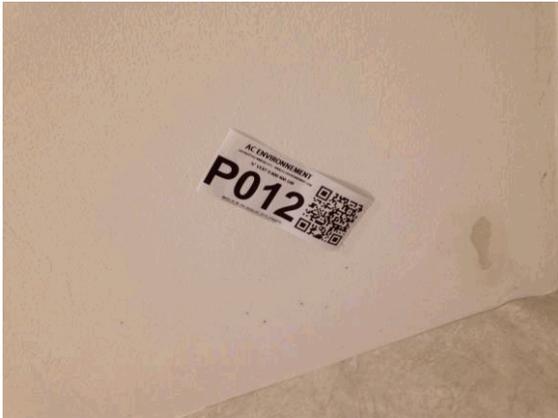

002LA002523 n°5 - 4 (P5)



002LA002523 n°15 - 4 (P15)



002LA002523 n°15 - 2 (P15)



002LA002523 n°13 - 4 (P13)



002LA002523 n°13 - 2 (P13)



002LA002523 n°12 - 4 (P12)



002LA002523 n°10 - 4 (P10)



002LA002523 n°6 - 2 (P6)



002LA002523 n°10 - 2 (P10)



002LA002523 n°8 - 4 (P8)



002LA002523 n°8 - 2 (P8)



002LA002523 n°7 - 4 (P7)



002LA002523 n°7 - 2 (P7)



002LA002523 n°6 - 4 (P6)



002LA002523 n°5 - 2 (P5)



13 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact beige en faible quantité - -	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + matériau beige hétérogène + polystyrène blanc non séparable - -	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	Logement n°18 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable - -	Logement n°18 - Vol 4 (Chambre 2)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune en faible q - -	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	

P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Logement n°18 - Vol 5 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gri - -	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	
P14	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture - -	Logement n°18 - Vol 2 (Cuisine)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose - -	Logement n°18 - Vol 7 (SDE)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73072 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73072 Réf. Commande Client : 002LA002523
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000200018_ 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LA002523001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige avec taches grises + colle jaune (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51312 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement bicouche cassant blanc et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau compact beige en faible quantité hétérogène	
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau compact beige en faible quantité hétérogène	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73072 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51313 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Matériau beige hétérogène / Polystyrène blanc</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + matériau beige hétérogène + polystyrène blanc non séparable	META	2	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51314 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51315 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51316 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	2	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73072 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51317 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige,marron tacheté + colle jaune (piècesèche) / Vol 4 (Chambre 2)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche / Peinture en faible quantité en vrac</p>				
▶ Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META	2	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51318 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige+colle jaune (pièce humide) / Vol 5 (SDB)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture en faible quantité / Revêtement bicouche cassant blanc et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune en faible quantité	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51319 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris (piècehumide) / Vol 5 (SDB)</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73072 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51320 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 5 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51321 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 5 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51322 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 5 (SDB) Description ITGA : Colle beige / Papier / Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51323 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 5 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73072 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51324 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris tacheté+colle jaune (pièce humide) / Vol 2 (Cuisine) Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Revêtement bicouche cassant blanc et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51325 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523014 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux évier / Vol 2 (Cuisine) Description ITGA : Tampon bitumineux noir</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51326 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine) Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + peinture Carrelage	META ---	1	02/08/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
<p>Réf dossier client : _00402000010000200018_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51327 2 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 18 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002523016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques grises+colle jaune (pièce humide) / Vol 7 (SDE) Description ITGA : Revêtement bicouche cassant blanc et rouge / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose</p>				
▶ Revêtement bicouche cassant blanc et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.