

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
CP - Ville :	53950 LOUVERNE
Référence client :	_00448000010000100007_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 <sup>er</sup> étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE 53950 LOUVERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00448000010000100007_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	22/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 22/07/2017
Date de repérage :	05/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement) Appartement n°7 - Vol 9 (Rangement)	Appartement n°7 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°7 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°7 - Vol 6 (SDB) Appartement n°7 - Vol 8 (W.C)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Rangement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Rangement)	
Revêtement de sol	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Rangement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3
Vol 6 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3
Vol 3 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3

**Q** Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 448 :

Matériaux amiantés :

- 6 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces humides sont amiantées sur les 12 prélevés
- 2 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces sèches sont amiantées sur les 12 prélevés

On retrouve de l'amiante dans les bandes entre plaques de plâtres pour les murs dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur l'ensemble des plafonds plaque de plâtre prélevés dans les 12 logements, aucun ne sont revenu amianté.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les bandes entre plaque de plâtre des murs pièces sèches et pièces humides ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 6 (SDB) - Appartement n°7	Inaccessible sans sondage destructif	sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S1						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joint	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	carreaux de platre baignoire	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ001037
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 8 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 019 n°3 - 1 - 002VZ000 019 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S7 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 019 n°3 - 1 - 002VZ000 019 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S8 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 019 n°3 - 1 - 002VZ000 019 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 019 n°6 - 1 - 002VZ000 019 n°6 - 2	P6	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 9 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 019 n°6 - 1 - 002VZ000 019 n°6 - 2	P6	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 019 n°2 - 1	P2	Matériau cartonné non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 8 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 019 n°2 - 1	P2	Matériau cartonné non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre 2)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 019 n°4 - 1	P4	Matériau cartonné en faible quantité non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 9 (Rangement)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 019 n°4 - 1	P4	Matériau cartonné en faible quantité non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence Blanche S.D.B)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 019 n°1 - 1 - 002VZ000 019 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence Blanche S.D.B)	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 019 n°1 - 1 - 002VZ000 019 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P8	Réalisation d'un prélèvement	fine couche de colle sur carton plaque de platre	002VZ000 019 n°8 - 1 - 002VZ000 019 n°8 - 2	P8	Colle beige en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement n°7	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement n°7	Vol 9 (Rangement)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement n°7	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000019 n°5 - 1 - 002VZ000019 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 019 n°5 - 1 - 002VZ000 019 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 019 n°7 - 1 - 002VZ000 019 n°7 - 2 - 002VZ000 019 n°7 - 3	P7	Ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 6 (SDB) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 019 n°7 - 1 - 002VZ000 019 n°7 - 2 - 002VZ000 019 n°7 - 3	P7	Ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse




## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°7	Appartement n°7 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°7	Appartement n°7 - Plan de prélèvements
	Appartement n°7	Appartement n°7 - MPCA Toutes catégories confondues



# APPARTEMENT N°7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002VZ000019

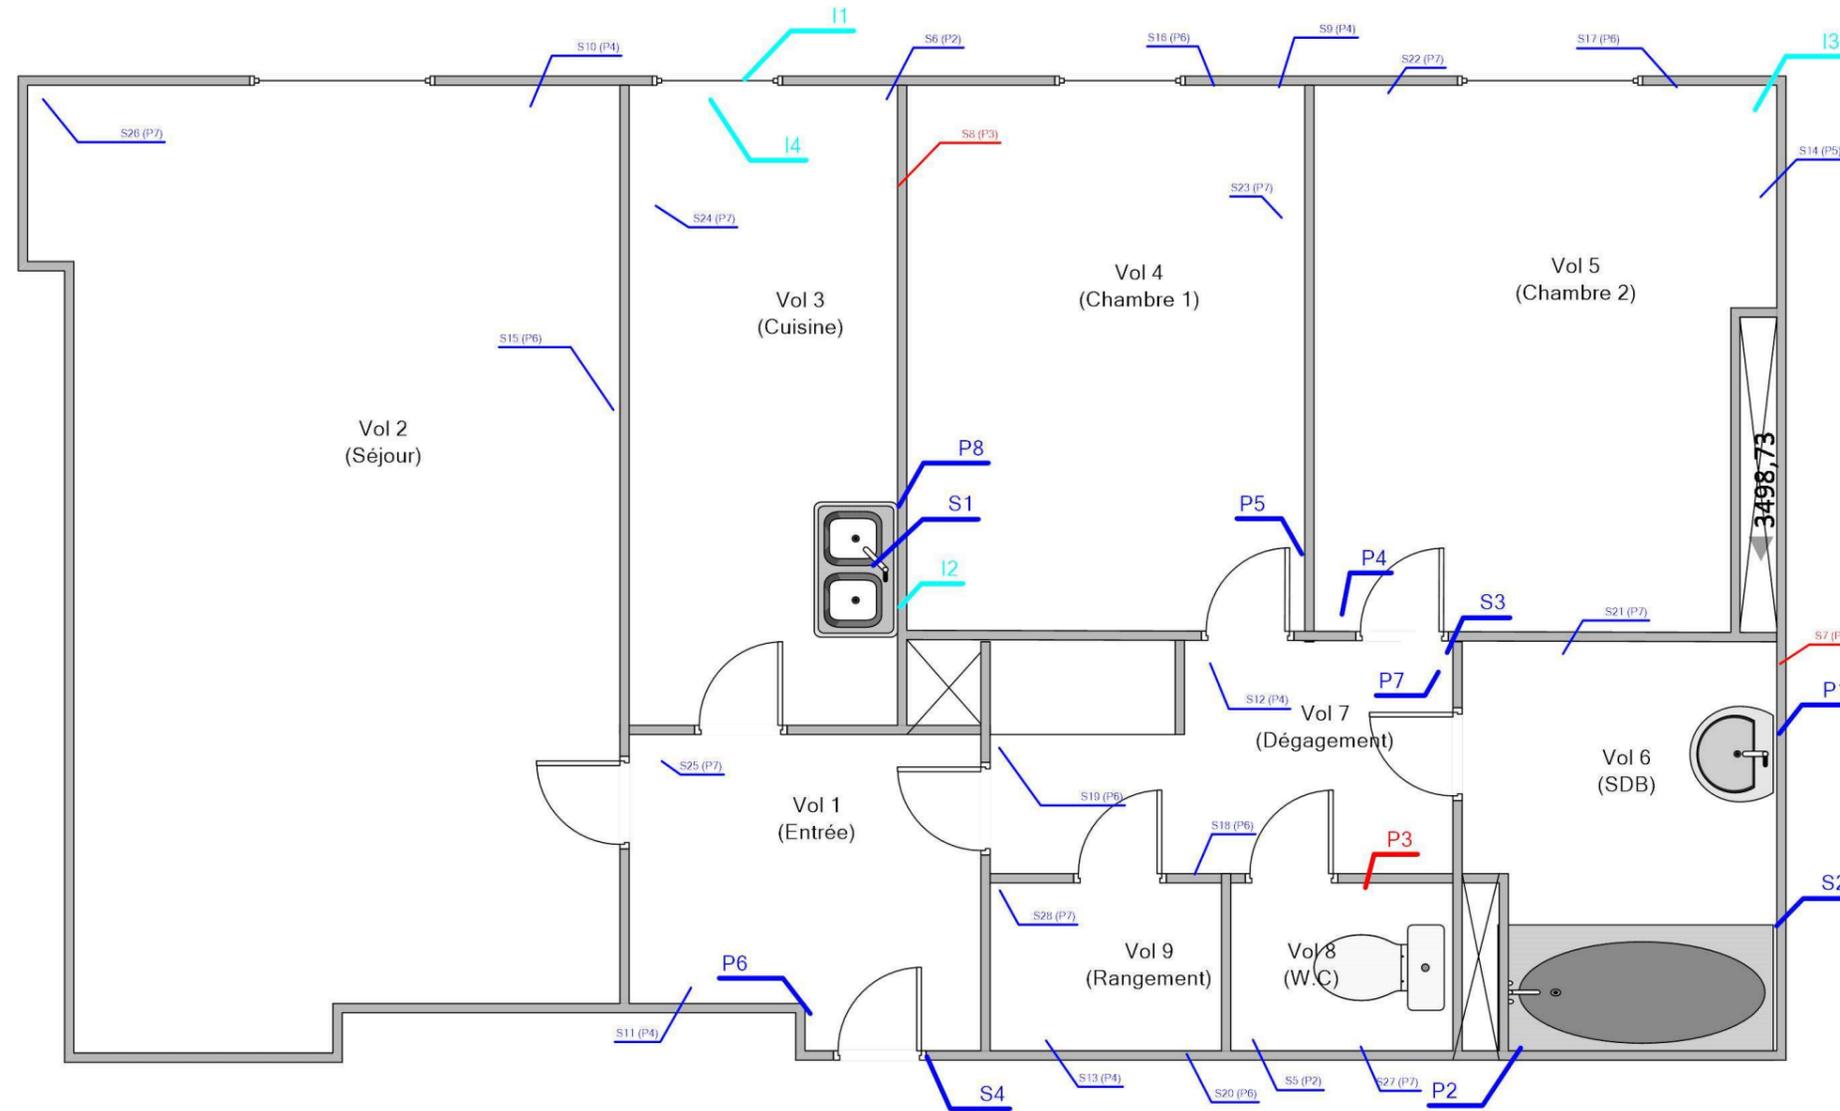

## Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



**Adresse du bien**  
50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

**Désignation**  
Appartement n° 7 de type 3 situé au 01<sup>er</sup> étage


**Date intervention**  
05/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain

# APPARTEMENT N°7 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VZ000019

Légende

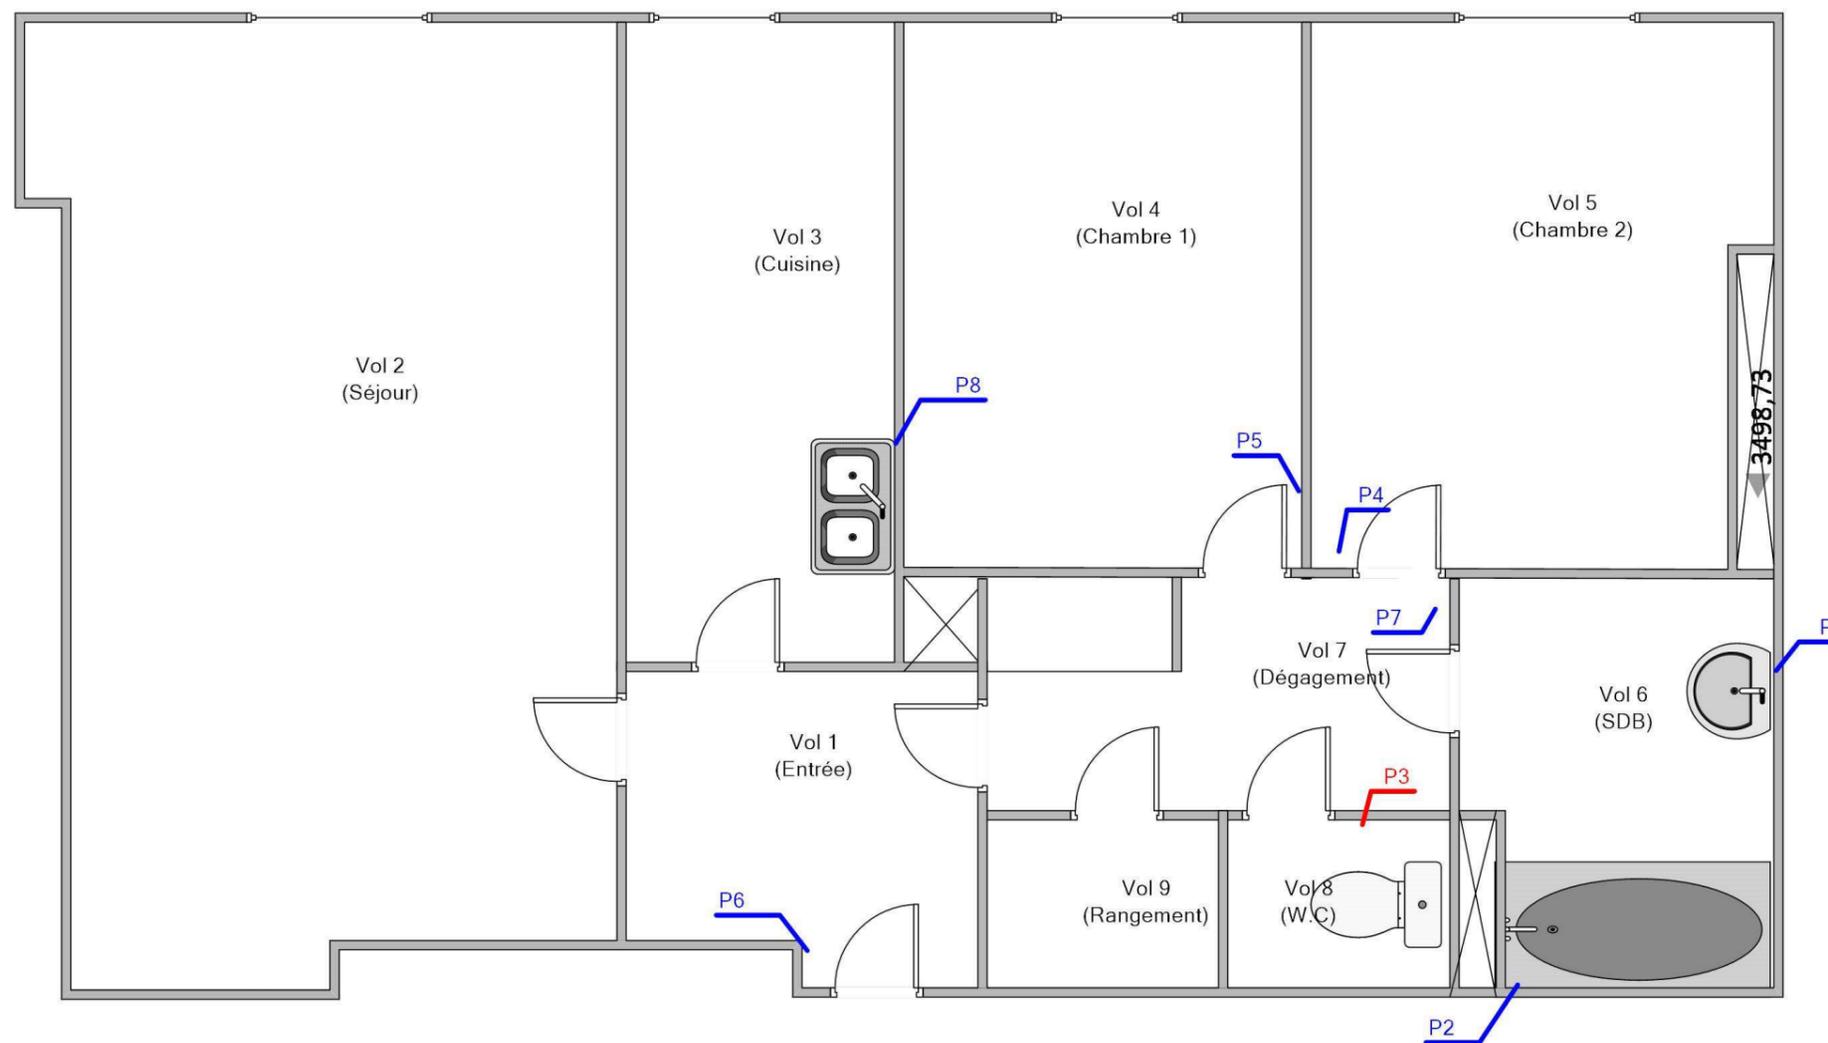

**Adresse du bien**  
50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

**Désignation**  
Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage

**Date intervention**  
05/07/2017


**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain

**APPARTEMENT N°7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002VZ000019

Légende

 P3 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides

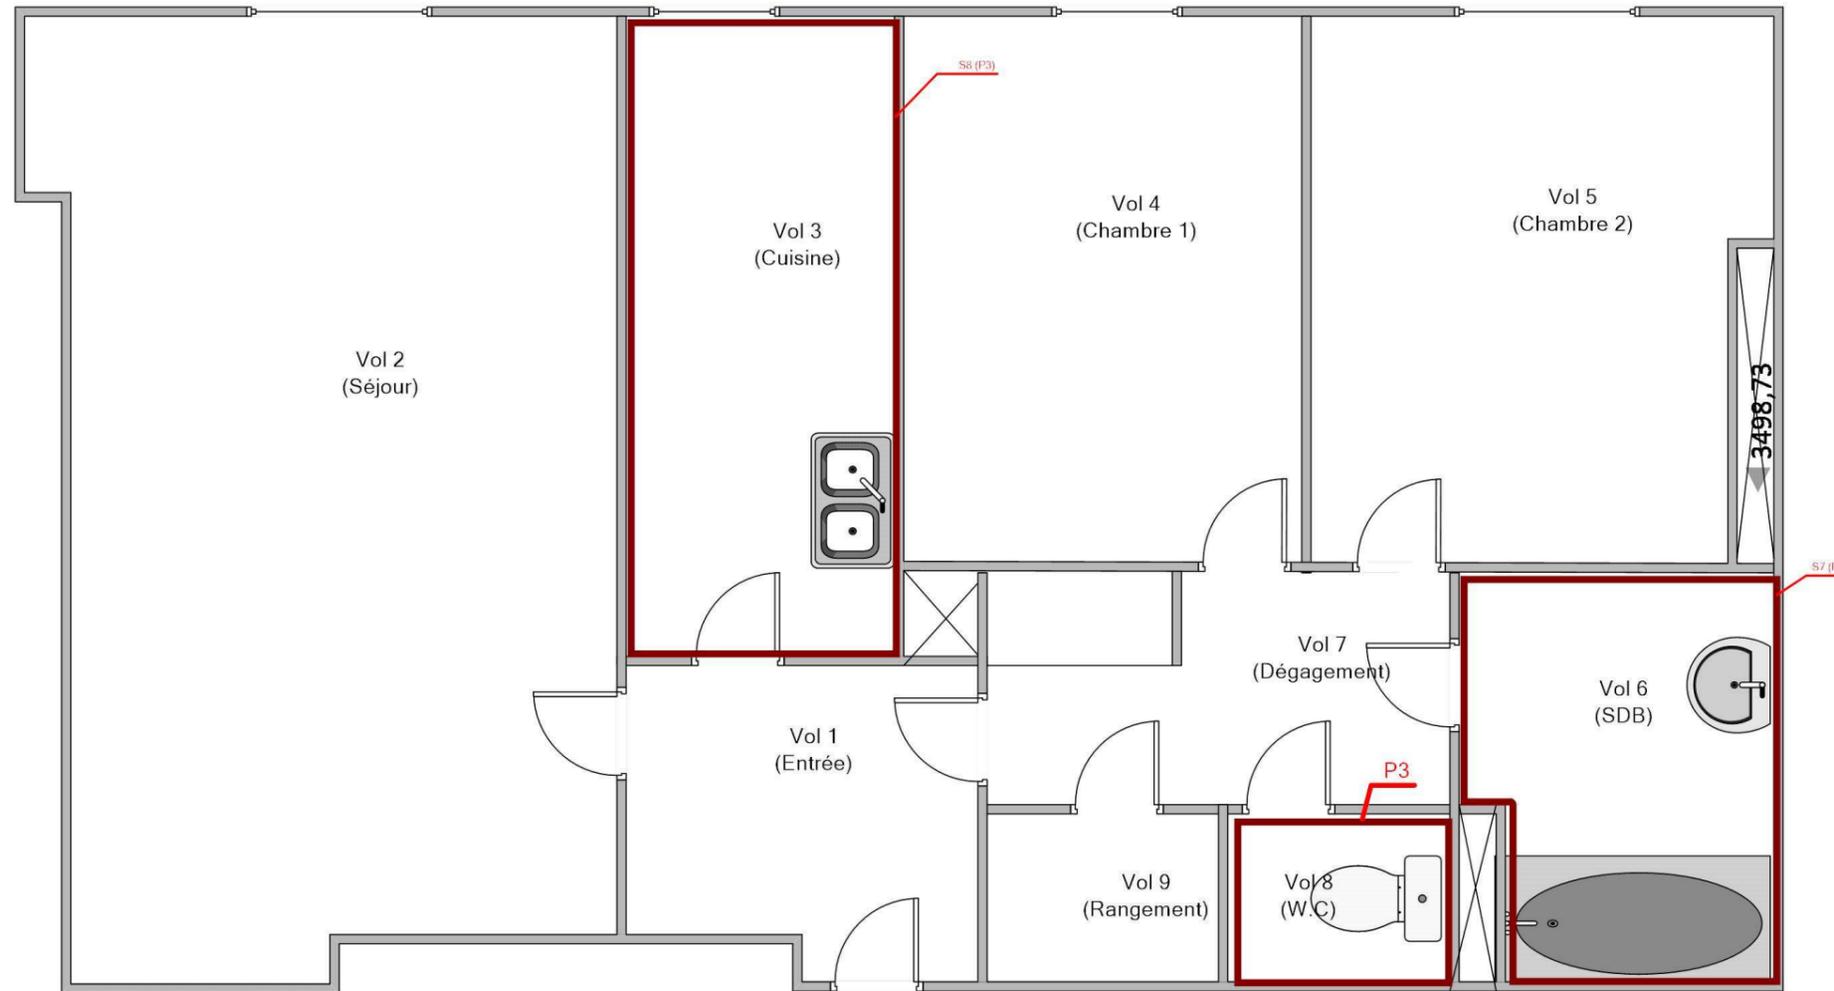

**Adresse du bien**  
50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

**Désignation**  
Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage

**Date intervention**  
05/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000019 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°7 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°7 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°7 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
<b>002VZ000019 n°3 - 1 (P3)</b>	<b>Appartement n°7 - Vol 8 (W.C)</b>	<b>Prélevement positif</b>
<b>002VZ000019 n°3 - 2 (P3)</b>	<b>Appartement n°7 - Vol 8 (W.C)</b>	<b>Prélevement positif</b>
002VZ000019 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°7 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°7 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°7 - 3 (P7)	Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000019 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre 2)	I3
	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	I4



002VZ000019 n°1 - 1 (P1)



002VZ000019 n°1 - 2 (P1)



002VZ000019 n°2 - 1 (P2)



002VZ000019 n°3 - 1 (P3)




002VZ000019 n°3 - 2 (P3)




002VZ000019 n°4 - 1 (P4)



002VZ000019 n°5 - 1 (P5)

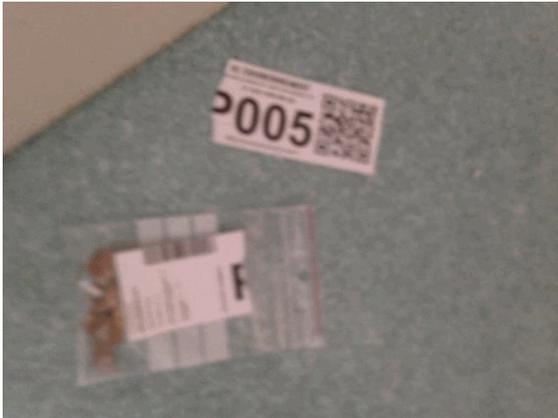

002VZ000019 n°5 - 2 (P5)

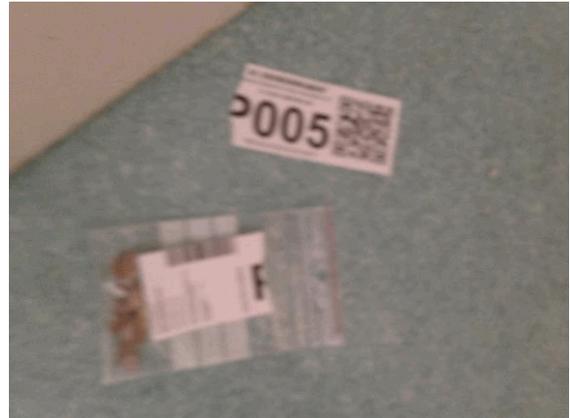


002VZ000019 n°6 - 2 (P6)



002VZ000019 n°6 - 1 (P6)



002VZ000019 n°7 - 1 (P7)

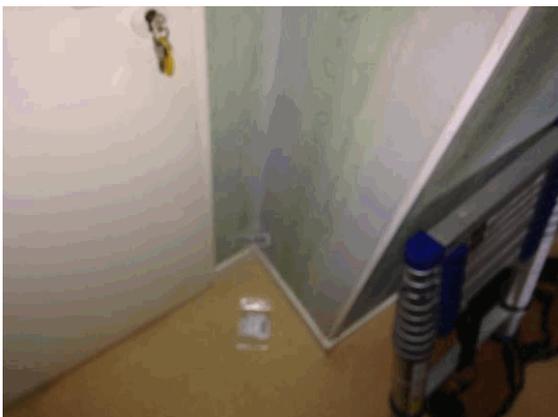

002VZ000019 n°7 - 2 (P7)



002VZ000019 n°7 - 3 (P7)



002VZ000019 n°8 - 1 (P8)



002VZ000019 n°8 - 2 (P8)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 6 (SDB)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cartonné non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 6 (SDB)	
<b>P3</b>	<b>Parois verticales intérieures et enduits</b>	<b>Cloisons légères ou préfabriquées</b>	<b>Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -</b>	<b>Appartement n°7 - Vol 8 (W.C)</b>	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cartonné en faible quantité non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre 2)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 4 (Chambre 1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches - -	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + papier non séparable - fine couche de colle sur carton plaque de plâtre -	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33159 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33159  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence Blanche S.D.B) / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité / Carrelage

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33160 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33160  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Matériau cartonné / Peinture blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau cartonné non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33161 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33161  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 22/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33162 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33162  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Matériau cartonné en faible quantité / Peinture blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau cartonné en faible quantité non séparable + peinture blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33163 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33163  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres) / Vol 4 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche fibreuse / Ragréage rose en vrac / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33164 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33164  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 22/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33165 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33165  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose / Vol 7 (Dégagement)
Description ITGA	Ragréage rose en vrac / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33166 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67458  
Echantillon ITGA : IT071707-33166  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000019
Dossier client	_00448000010000100007_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 7 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000019008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en faible quantité / Couche plâtreuse blanche en vrac / Papier / Carrelage en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + papier non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage en vrac		Non analysé		

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste