

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
CP - Ville :	53950 LOUVERNE
Référence client :	_00448000010000100012_
Date du repérage :	06/07/2017
Désignation :	Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE 53950 LOUVERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00448000010000100012_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	25/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 25/07/2017
Date de repérage :	06/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 4449 V1		
Délivré le :	27/06/2017		

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
Appartement 12 - Vol 1 (Entrée)	Appartement 12 - Vol 2 (Dégagement)
Appartement 12 - Vol 3 (Débarras)	Appartement 12 - Vol 4 (W.C)
Appartement 12 - Vol 5 (SDB)	Appartement 12 - Vol 6 (Chambre 1)
Appartement 12 - Vol 7 (Chambre 2)	Appartement 12 - Vol 8 (Cuisine)
Appartement 12 - Vol 9 (Salon)	

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 12	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débarras) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 12	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débarras) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Salon)	
Revêtement de sol	Appartement 12	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débarras) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Salon)	
Revêtement de mur	Appartement 12	Vol 5 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (SDB)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Salon)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante**

### Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 448 :

Matériaux amiantés :

- 6 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces humides sont amiantées sur les 12 prélevés
- 2 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces sèches sont amiantées sur les 12 prélevés

On retrouve de l'amiante dans les bandes entre plaques de plâtres pour les murs dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur l'ensemble des plafonds plaque de plâtre prélevés dans les 12 logements, aucun ne sont revenu amianté.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les bandes entre plaque de plâtre des murs pièces sèches et pièces humides ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 5 (SDB)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 12	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 12	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 12	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 12	Vol 9 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 12	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002OY000048

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 4 (W.C)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 026 n°1 - 1 - 002VZ000 026 n°1 - 2	P1	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 5 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 026 n°1 - 1 - 002VZ000 026 n°1 - 2	P1	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 2 (Dégagement)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 026 n°5 - 1 - 002VZ000 026 n°5 - 2	P5	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 3 (Débaras) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Salon) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S5 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 026 n°5 - 1 - 002VZ000 026 n°5 - 2	P5	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 12	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 12	Vol 9 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 12	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	S19							Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ001037

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 4 (W.C)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00026 n°2 - 1	P2	Plafond plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00026 n°2 - 1	P2	Plafond plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 2 (Dégagement)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 026 n°6 - 1	P6	Plafond plaque plâtre pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Salon) - Vol 3 (Débarras)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 026 n°6 - 1	P6	Plafond plaque plâtre pièces sèches	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 026 n°3 - 1 - 002VZ000 026 n°3 - 2	P3	Colle beige + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 026 n°3 - 1 - 002VZ000 026 n°3 - 2	P3	Colle beige + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 026 n°4 - 1 - 002VZ000 026 n°4 - 2	P4	Colle grise + joint cassant blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 12	Vol 3 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 12	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 12	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 12	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 12	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 9 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 12	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 12	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 12	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S17							Négatif sur document
Appartement 12	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S17							Négatif sur document
Appartement 12	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S17							Négatif sur document
Appartement 12	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S17							Négatif sur document
Appartement 12	Vol 3 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	S17							Négatif sur document



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 12	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S17						Négatif sur document
Appartement 12	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S17						Négatif sur document
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S17						Négatif sur document
Appartement 12	Vol 9 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S17						Négatif sur document
Appartement 12	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18						Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 12	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18						Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 12	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18						Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 12	Vol 3 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 12	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 12	Vol 9 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 12	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048




## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 12	Appartement 12 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 12	Appartement 12 - Plan de prélèvements



# APPARTEMENT 12 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002VZ000026

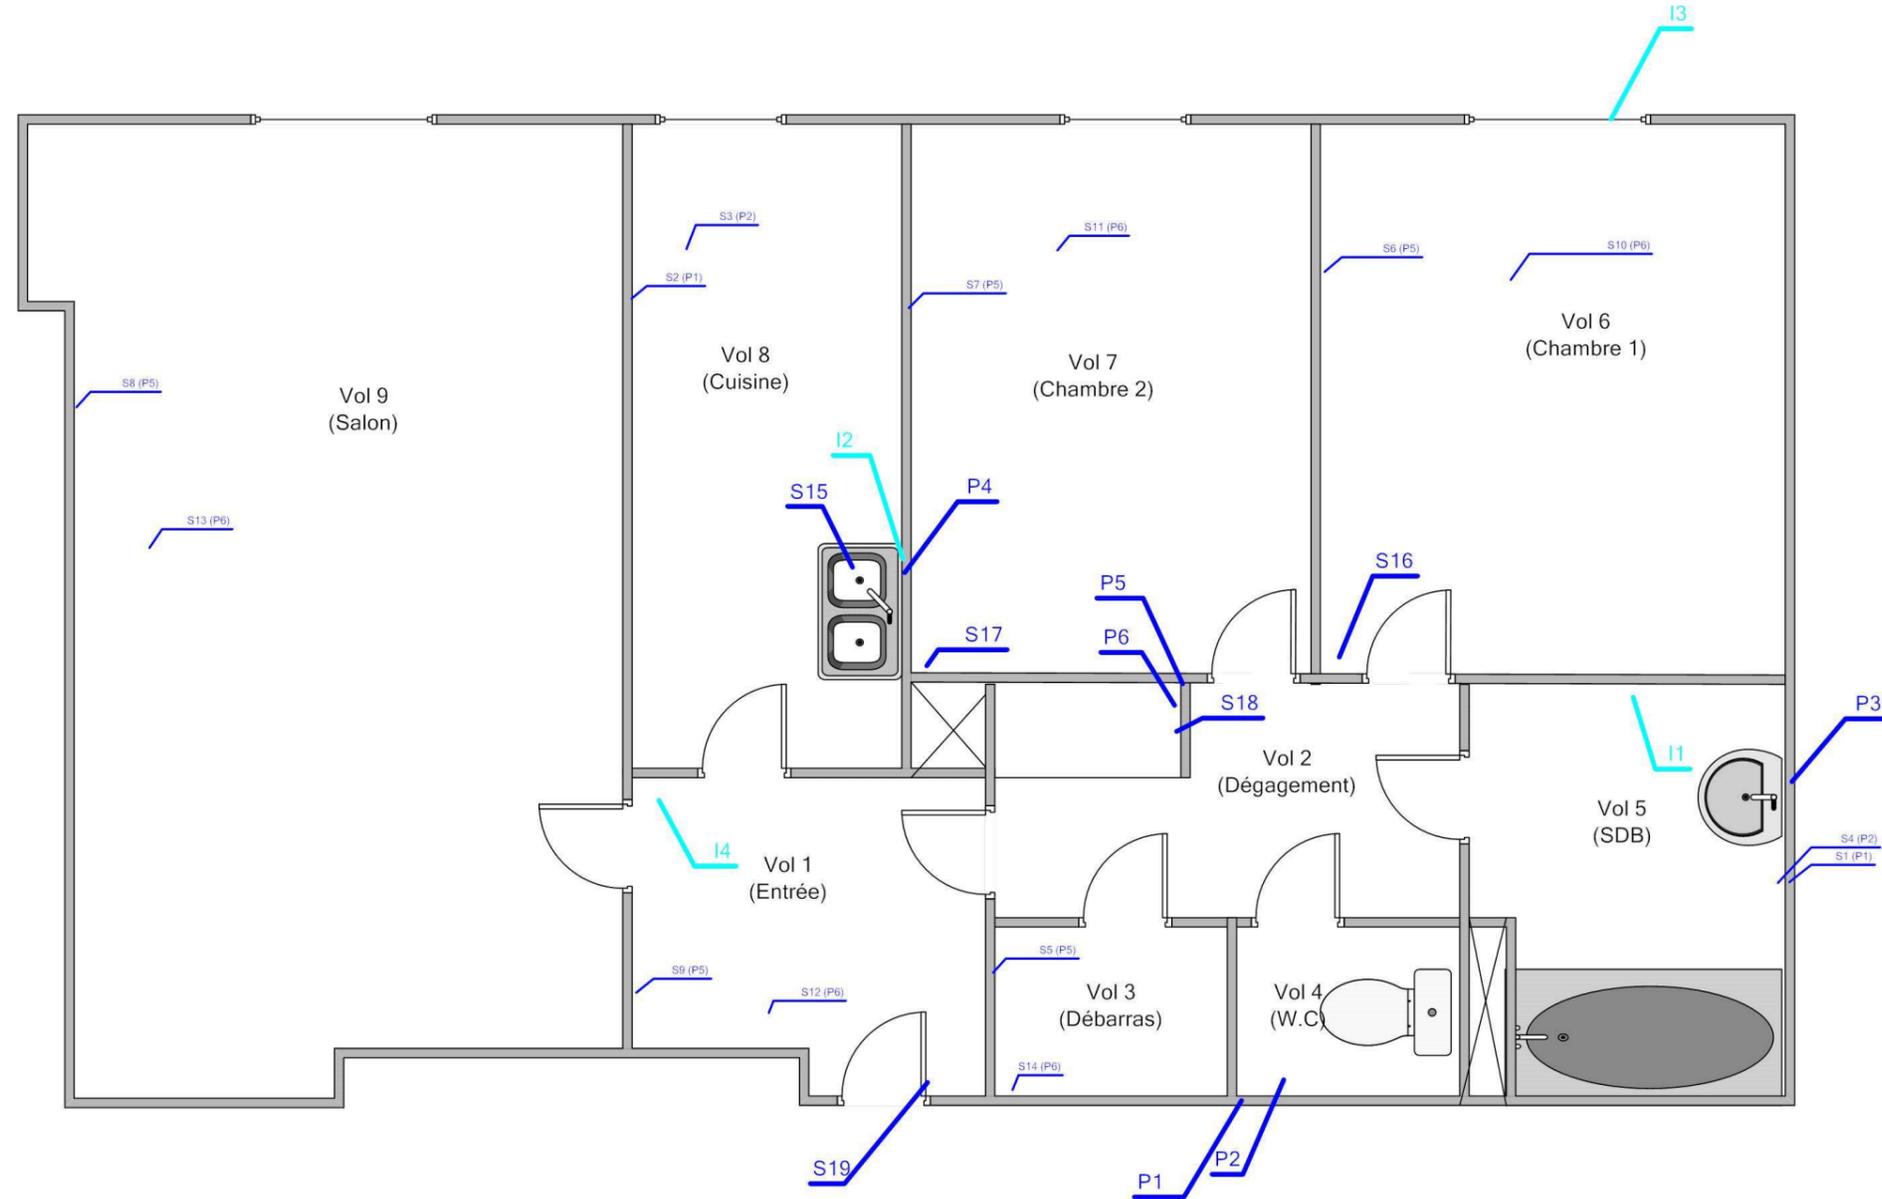

## Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien  
50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

Désignation  
Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage


Date intervention  
06/07/2017

Technicien intervenant  
ALLEE Alain

# APPARTEMENT 12 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VZ000026

Légende

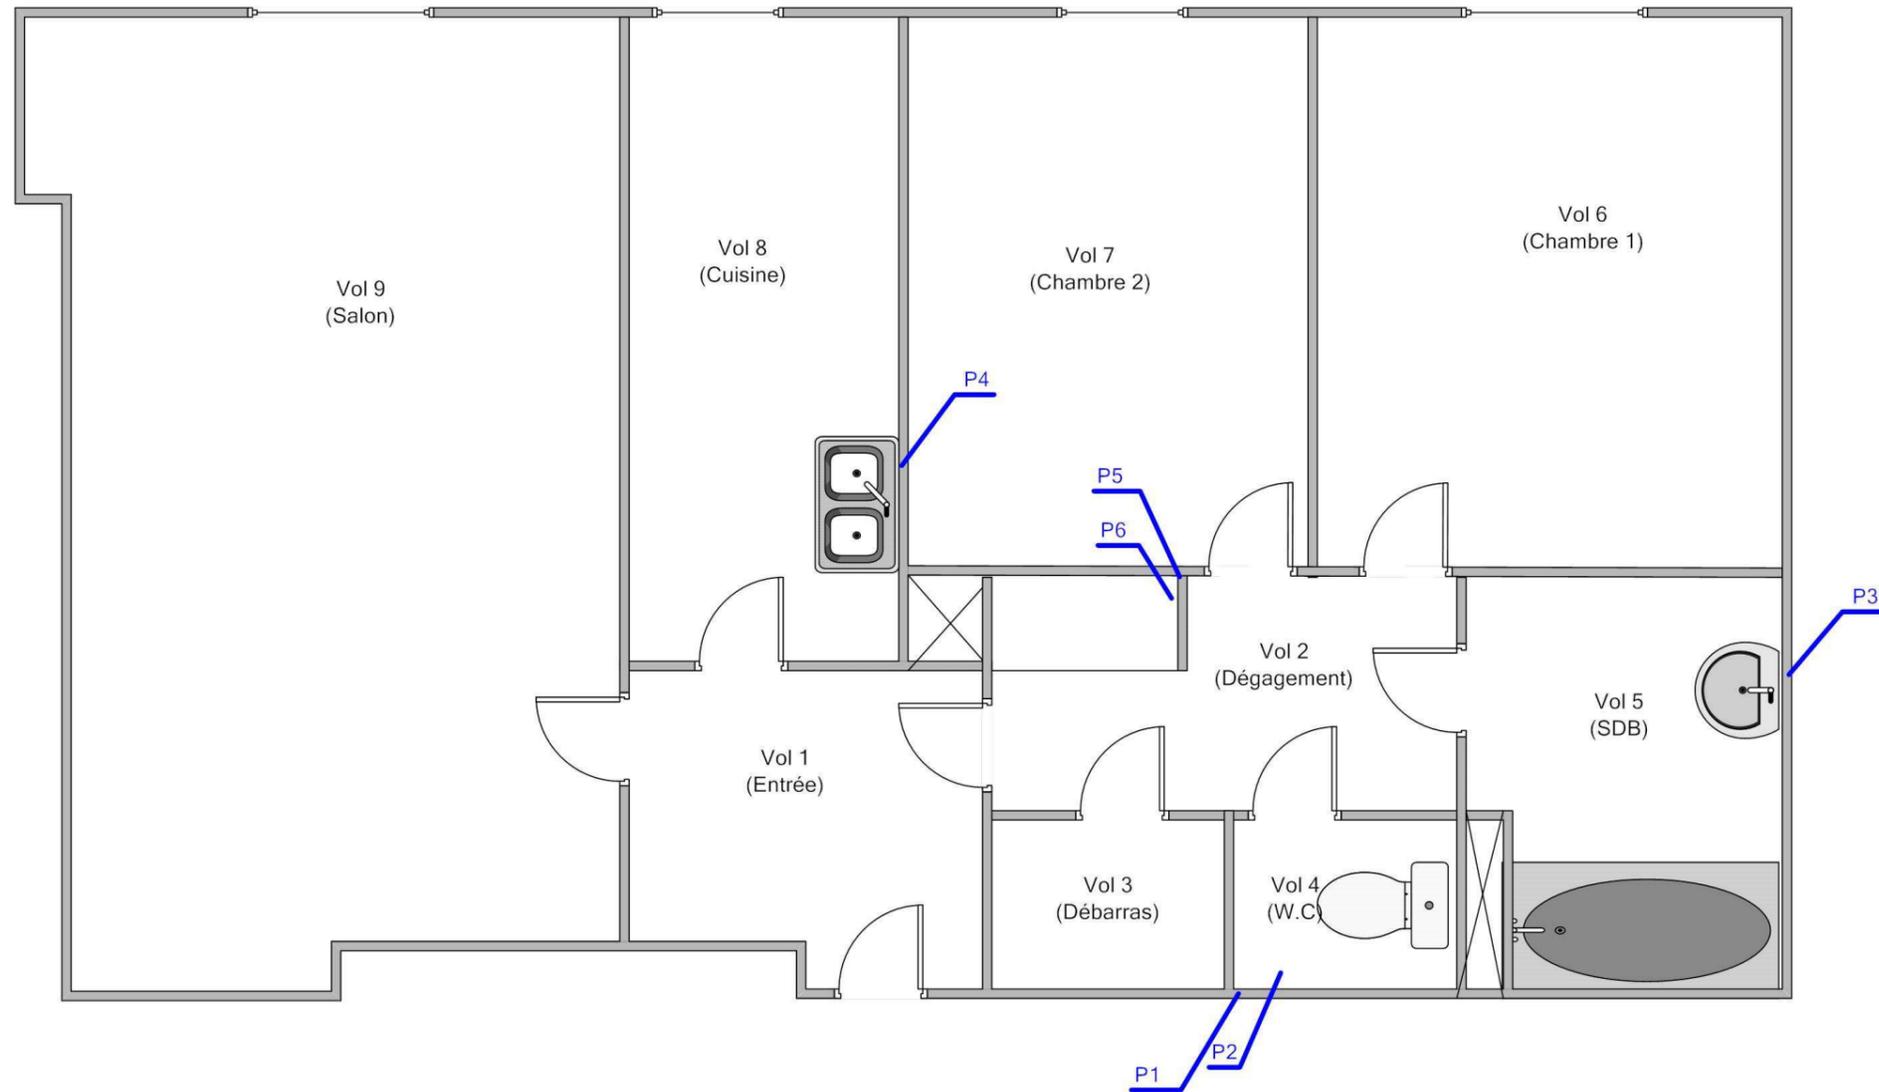

**Adresse du bien**  
50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

**Désignation**  
Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage

**Date intervention**  
06/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000026 n°1 - 1 (P1)	Appartement 12 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°1 - 2 (P1)	Appartement 12 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°2 - 1 (P2)	Appartement 12 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°3 - 1 (P3)	Appartement 12 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°3 - 2 (P3)	Appartement 12 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°4 - 1 (P4)	Appartement 12 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°4 - 2 (P4)	Appartement 12 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°5 - 1 (P5)	Appartement 12 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°5 - 2 (P5)	Appartement 12 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000026 n°6 - 1 (P6)	Appartement 12 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
	Appartement 12 - Vol 5 (SDB)	I1
	Appartement 12 - Vol 8 (Cuisine)	I2
	Appartement 12 - Vol 6 (Chambre 1)	I3
	Appartement 12 - Vol 1 (Entrée)	I4



002VZ000026 n°1 - 1 (P1)



002VZ000026 n°1 - 2 (P1)



002VZ000026 n°2 - 1 (P2)



002VZ000026 n°3 - 1 (P3)



002VZ000026 n°3 - 2 (P3)



002VZ000026 n°4 - 1 (P4)



002VZ000026 n°4 - 2 (P4)



002VZ000026 n°5 - 1 (P5)



002VZ000026 n°5 - 2 (P5)



002VZ000026 n°6 - 1 (P6)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides - -	Appartement 12 - Vol 4 (W.C)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides - -	Appartement 12 - Vol 4 (W.C)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau souple blanc - -	Appartement 12 - Vol 5 (SDB)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + joint cassant blanc + peinture - -	Appartement 12 - Vol 8 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches - -	Appartement 12 - Vol 2 (Dégagement)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches - -	Appartement 12 - Vol 2 (Dégagement)	



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68559 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-68559 Réf. Commande Client : 002VZ000026
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00448000010000100012_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000026001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (W.C)				Réf échantillon ITGA : IT071707-36672 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier / Matériau plâtreux beige
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture + papier + matériau plâtreux beige	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00448000010000100012_ 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000026002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (W.C)				Réf échantillon ITGA : IT071707-36673 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier / Matériau plâtreux beige
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68559 EN DATE DU 24/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00448000010000100012_      Réf échantillon ITGA : IT071707-36674            50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE -            53950 LOUVERNE            Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000026003 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Matériau souple blanc            Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (SDB)</p>				
▸ Colle beige + matériau souple blanc	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00448000010000100012_      Réf échantillon ITGA : IT071707-36675            50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE -            53950 LOUVERNE            Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000026004 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle grise / Carrelage / Joint cassant blanc / Peinture            Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (Cuisine)</p>				
▸ Colle grise + joint cassant blanc + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00448000010000100012_      Réf échantillon ITGA : IT071707-36676            50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE -            53950 LOUVERNE            Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000026005 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier /            et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre Matériau plâtreux beige            panneaux préfabriqués / Vol 2 (Dégagement)</p>				
▸ Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00448000010000100012_      Réf échantillon ITGA : IT071707-36677            50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE -            53950 LOUVERNE            Appartement n° 12 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000026006 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier /            Plafonds / Jonction entre panneaux Matériau plâtreux beige            préfabriqués / Vol 2 (Dégagement)</p>				
▸ Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.