

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
CP - Ville :	53950 LOUVERNE
Référence client :	_00448000010000200018_
Date du repérage :	06/07/2017
Désignation :	Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE 53950 LOUVERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00448000010000200018_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	25/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 25/07/2017
Date de repérage :	06/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 4449 V1		
Délivré le :	27/06/2017		

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
Appartement 18 - Vol 1 (Entrée) Appartement 18 - Vol 3 (Chambre 1) Appartement 18 - Vol 5 (SDB) Appartement 18 - Vol 7 (Chambre 3) Appartement 18 - Vol 9 (Rangement)	Appartement 18 - Vol 2 (Cuisine) Appartement 18 - Vol 4 (W.C) Appartement 18 - Vol 6 (Chambre 2) Appartement 18 - Vol 8 (Dégagement)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 18	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Rangement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 18	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Rangement)	
Revêtement de sol	Appartement 18	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (Rangement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement 18	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 3)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Dépagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6
Vol 4 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6
Vol 2 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6



## Q Réerves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 448 :

Matériaux amiantés :

- 6 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces humides sont amiantées sur les 12 prélevés
- 2 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces sèches sont amiantées sur les 12 prélevés

On retrouve de l'amiante dans les bandes entre plaques de plâtres pour les murs dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur l'ensemble des plafonds plaque de plâtre prélevés dans les 12 logements, aucun ne sont revenu amianté.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les bandes entre plaque de plâtre des murs pièces sèches et pièces humides ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S1						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002OY0000483 7
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 18	Vol 7 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 18	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 18	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ001037
Appartement 18	Vol 9 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	plaque de plâtre pièce sèche	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00021 n°2 - 1 - 002VZ00021 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 8 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	plaque de plâtre pièce sèche	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00021 n°2 - 1 - 002VZ00021 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00021 n°6 - 1 - 002VZ00021 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement 18	Vol 4 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S18 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ00021 n°6 - 1 - 002VZ00021 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S19 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ00021 n°6 - 1 - 002VZ00021 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 18	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 18	Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 9 (Rangement)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 021 n°3 - 1 - 002VZ000 021 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 8 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 021 n°3 - 1 - 002VZ000 021 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 021 n°5 - 1	P5	Plafond plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 4 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 021 n°5 - 1	P5	Plafond plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 021 n°1 - 1	P1	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence banche S.D.B)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 021 n°4 - 1 - 002VZ000 021 n°4 - 2	P4	Colle beige + joint cassant blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence banche S.D.B)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 021 n°4 - 1 - 002VZ000 021 n°4 - 2	P4	Colle beige + joint cassant blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 18	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle jaune d'origine chambre sous moquette	S2						Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle jaune d'origine chambre sous moquette	S2						Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S4						Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement 18	Vol 9 (Rangement)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S4						Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement 18	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement 18	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LQ001037
Appartement 18	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 9 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement 18	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 9 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement 18	Appartement 18	Appartement 18 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement 18	Appartement 18	Appartement 18 - Plan de prélèvements
 Appartement 18	Appartement 18	Appartement 18 - MPCA Toutes catégories confondues



# APPARTEMENT 18 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002VZ000021

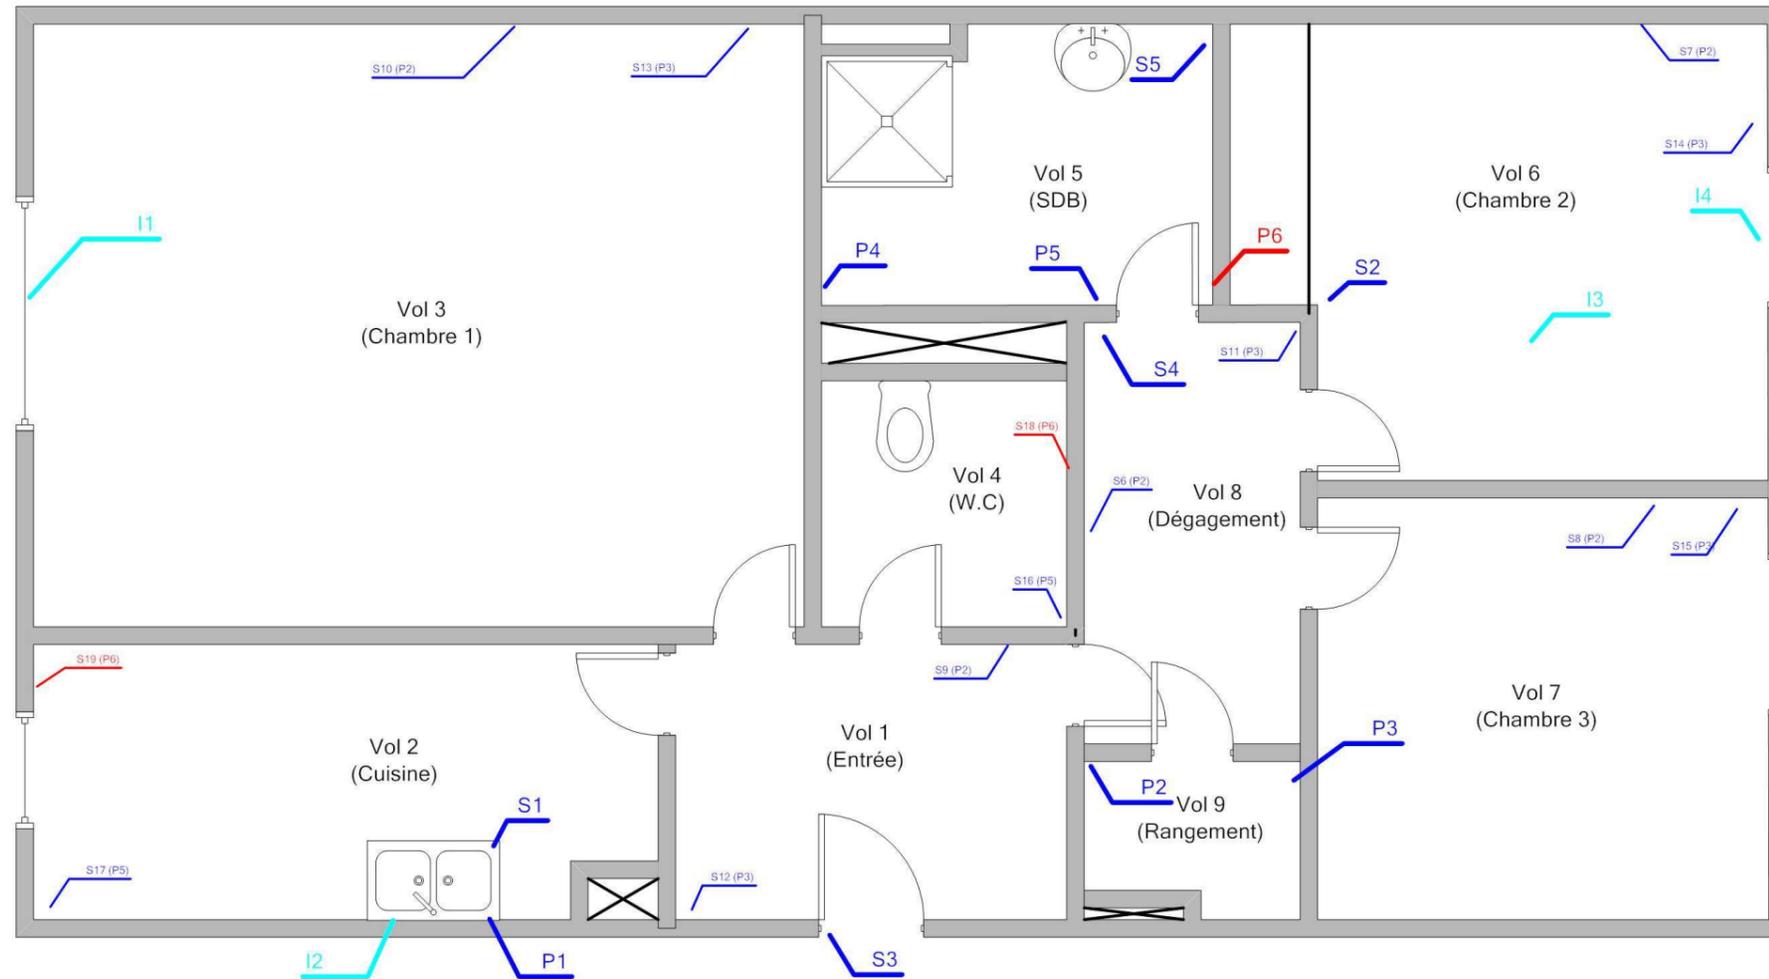

## Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien  
48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

Désignation  
Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC


Date intervention  
06/07/2017

Technicien intervenant  
ALLEE Alain

# APPARTEMENT 18 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VZ000021

Légende

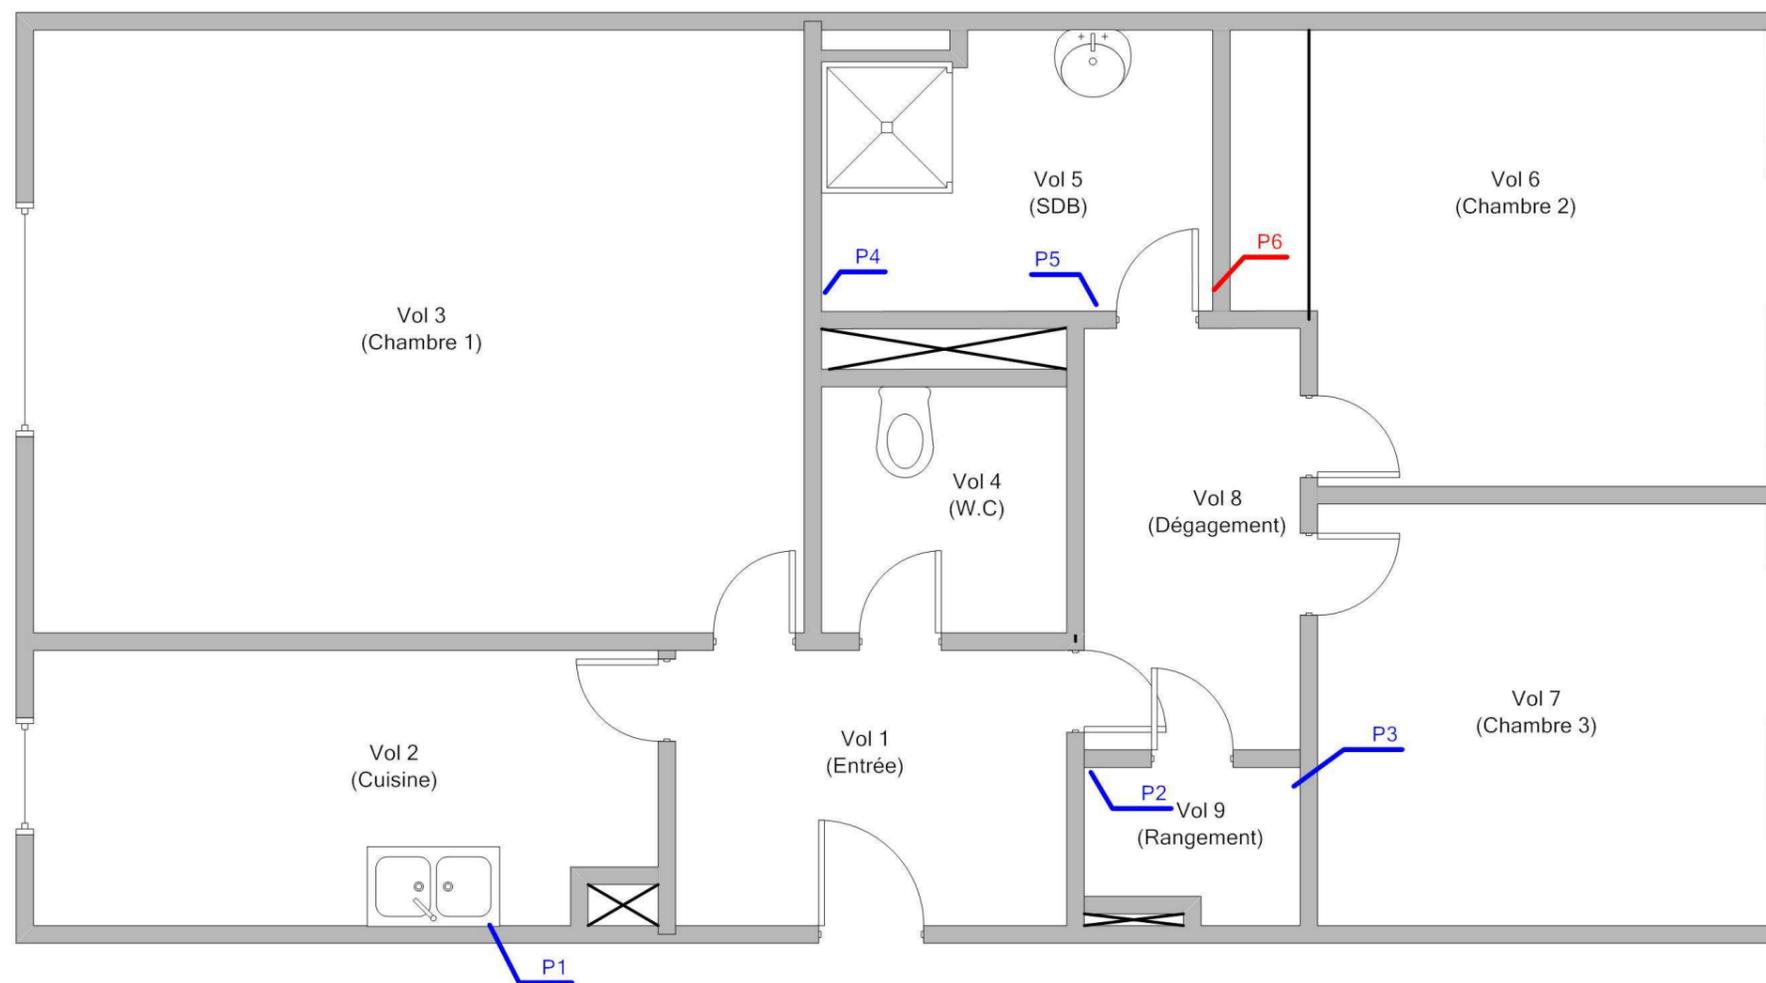

**Adresse du bien**  
48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

**Désignation**  
Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC

**Date intervention**  
06/07/2017


**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain

# APPARTEMENT 18 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002VZ000021

## Légende

 P6 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides

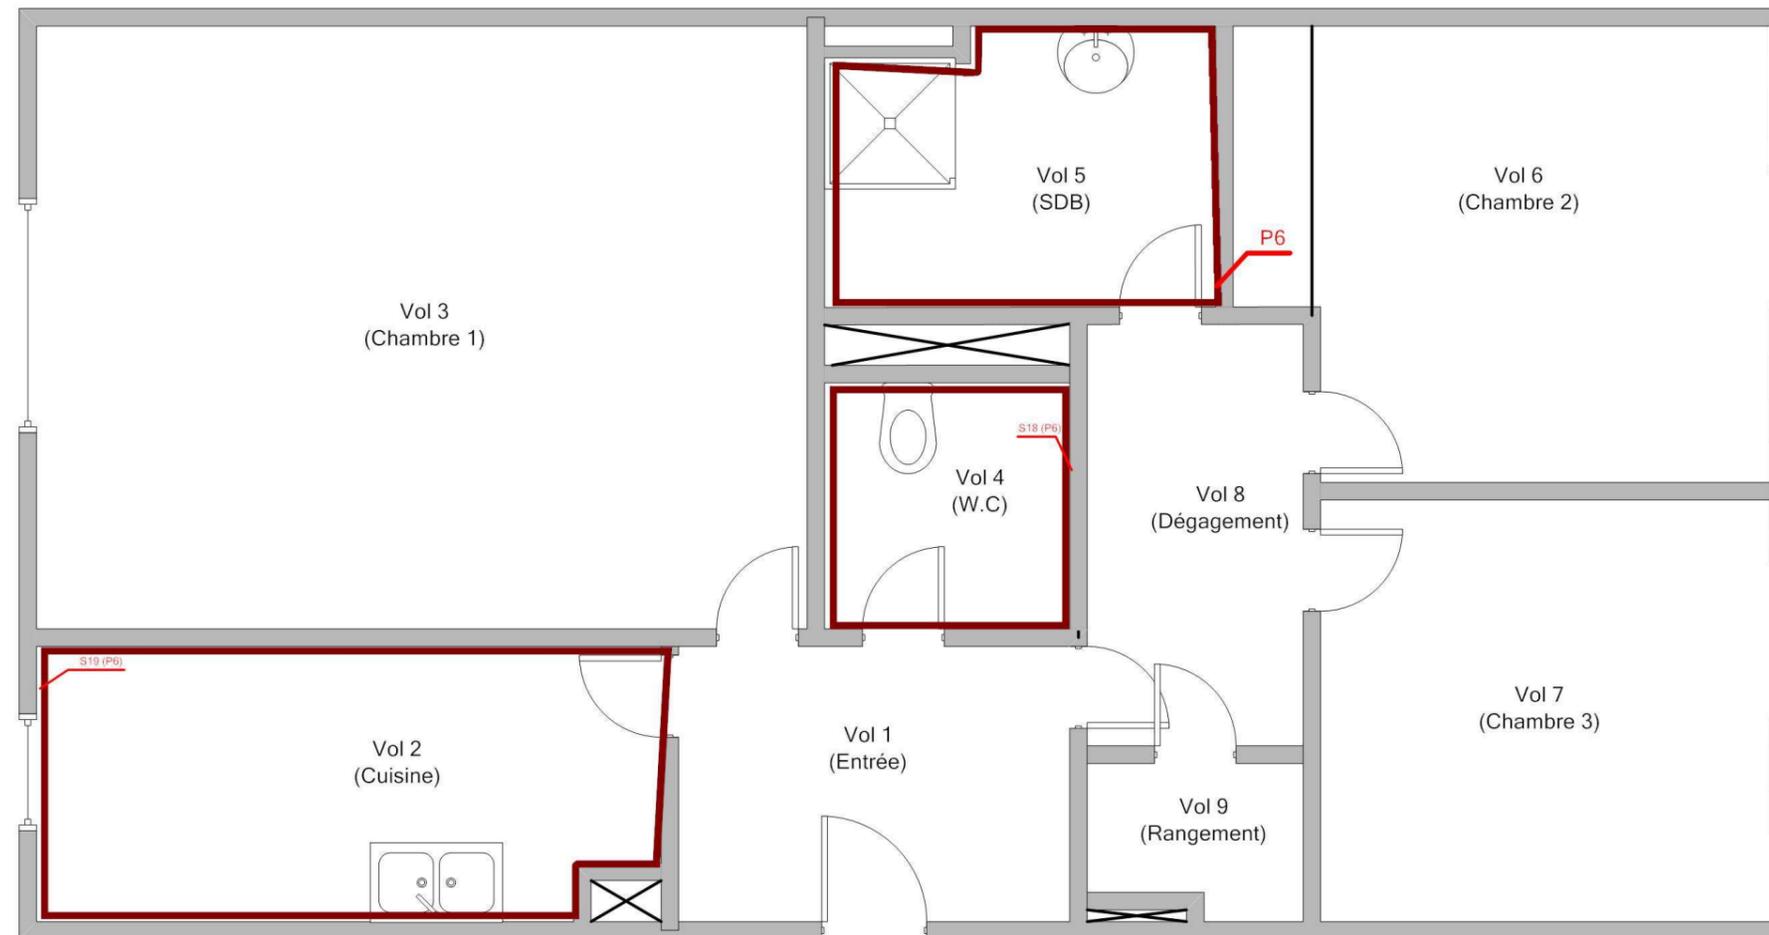

Adresse du bien  
48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE  
53950 LOUVERNE

Désignation  
Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC

Date intervention  
06/07/2017

Technicien intervenant  
ALLEE Alain

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000021 n°1 - 1 (P1)	Appartement 18 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000021 n°2 - 1 (P2)	Appartement 18 - Vol 9 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000021 n°2 - 2 (P2)	Appartement 18 - Vol 9 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000021 n°3 - 1 (P3)	Appartement 18 - Vol 9 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000021 n°3 - 2 (P3)	Appartement 18 - Vol 9 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000021 n°4 - 1 (P4)	Appartement 18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000021 n°4 - 2 (P4)	Appartement 18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000021 n°5 - 1 (P5)	Appartement 18 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
<b>002VZ000021 n°6 - 1 (P6)</b>	<b>Appartement 18 - Vol 5 (SDB)</b>	<b>Prélevement positif</b>
<b>002VZ000021 n°6 - 2 (P6)</b>	<b>Appartement 18 - Vol 5 (SDB)</b>	<b>Prélevement positif</b>
	Appartement 18 - Vol 3 (Chambre 1)	I1
	Appartement 18 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement 18 - Vol 6 (Chambre 2)	I3
	Appartement 18 - Vol 6 (Chambre 2)	I4



002VZ000021 n°1 - 1 (P1)



002VZ000021 n°2 - 1 (P2)



002VZ000021 n°2 - 2 (P2)



002VZ000021 n°3 - 1 (P3)



002VZ000021 n°3 - 2 (P3)



002VZ000021 n°4 - 1 (P4)



002VZ000021 n°4 - 2 (P4)



002VZ000021 n°5 - 1 (P5)



002VZ000021 n°6 - 1 (P6)



002VZ000021 n°6 - 2 (P6)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable - -	Appartement 18 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable + papier - -	Appartement 18 - Vol 9 (Rangement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement 18 - Vol 9 (Rangement)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc en vrac - -	Appartement 18 - Vol 5 (SDB)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides - -	Appartement 18 - Vol 5 (SDB)	
<b>P6</b>	<b>Parois verticales intérieures et enduits</b>	<b>Cloisons légères ou préfabriquées</b>	<b>Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable - -</b>	<b>Appartement 18 - Vol 5 (SDB)</b>	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36376 EN DATE DU 25/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

AC ENVIRONNEMENT  
 M. ALAIN ALLEE  
 64 rue Clément Ader  
 42153 RIORGES

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-68404  
 Echantillon ITGA : IT071707-36376  
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

**Réf. Client :**

Commande	002VZ000021
Dossier client	_00448000010000200018_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000021001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peinture non séparable	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36377 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
 M. ALAIN ALLEE  
 64 rue Clément Ader  
 42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68404  
 Echantillon ITGA : IT071707-36377  
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000021
Dossier client	_00448000010000200018_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000021002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / plaque de plâtre pièce sèche / Vol 9 (Rangement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton en faible quantité / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable + papier	META le 25/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36378 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68404  
Echantillon ITGA : IT071707-36378  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000021
Dossier client	_00448000010000200018_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000021003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 9 (Rangement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36379 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68404  
Echantillon ITGA : IT071707-36379  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000021
Dossier client	_00448000010000200018_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000021004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Joint cassant blanc en vrac / Carrelage

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + joint cassant blanc en vrac	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36380 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68404  
Echantillon ITGA : IT071707-36380  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000021
Dossier client	_00448000010000200018_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000021005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36381 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
 M. ALAIN ALLEE  
 64 rue Clément Ader  
 42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68404  
 Echantillon ITGA : IT071707-36381  
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002VZ000021
Dossier client	_00448000010000200018_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 18 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000021006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples / Carton

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META le 24/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

