

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
CP - Ville :	53950 LOUVERNE
Référence client :	_00448000010000200019_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE 53950 LOUVERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00448000010000200019_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 05/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/07/2017 A Riorges, le 22/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°19 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°19 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1) Appartement n°19 - Vol 7 (Rangement) Appartement n°19 - Vol 9 (W.C)	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°19 - Vol 4 (SDB) Appartement n°19 - Vol 6 (Chambre 2) Appartement n°19 - Vol 8 (Dégagement)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°19	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°19	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°19	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 9 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 4 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 7 (Rangement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 6 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 5 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 8 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4



Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 448 :

Matériaux amiantés :

- 6 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces humides sont amiantées sur les 12 prélevés
- 2 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces sèches sont amiantées sur les 12 prélevés

On retrouve de l'amiante dans les bandes entre plaques de plâtres pour les murs dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur l'ensemble des plafonds plaque de plâtre prélevés dans les 12 logements, aucun ne sont revenu amianté.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les bandes entre plaque de plâtre des murs pièces sèches et pièces humides ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux (évier cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 018 n°3 - 1 - 002VZ000 018 n°3 - 2	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P10	Réalisation d'un prélèvement			P10	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°19	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°19	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°19	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000018 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 9 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S1 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 018 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S2 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 018 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 018 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S3 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 018 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 7 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S4 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 018 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S5 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 018 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S6 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 018 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 8 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S7 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 018 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre (tablier de baignoire)	P11	Réalisation d'un prélèvement			P11	Enduit plâtreux beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°19	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée réjoint d'étanchéité porte d'entrée	S14						Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ001037
Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°19	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 018 n°5 - 1 - 002VZ000 018 n°5 - 2 - 002VZ000 018 n°5 - 3	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 018 n°5 - 1 - 002VZ000 018 n°5 - 2 - 002VZ000 018 n°5 - 3	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P13	Réalisation d'un prélèvement			P13	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 9 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13			P13	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence beige cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 018 n°1 - 1 - 002VZ000 018 n°1 - 2	P1	Colle blanche en faible quantité + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P12	Réalisation d'un prélèvement			P12	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12			P12	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 018 n°6 - 1 - 002VZ000 018 n°6 - 2	P6	Matériau compact rose en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 4 (SDB) - Vol 3 (Séjour) - Vol 9 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 018 n°6 - 1 - 002VZ000 018 n°6 - 2	P6	Matériau compact rose en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 018 n°7 - 1 - 002VZ000 018 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 018 n°7 - 1 - 002VZ000 018 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes marron avec colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 018 n°8 - 1 - 002VZ000 018 n°8 - 2	P8	Moquette marron + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques beige tacheter orange avec colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement			P9	Revêtement souple beige + peinture en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 7 (Rangement) - Vol 4 (SDB) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques beige tacheter orange avec colle jaune	S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9			P9	Revêtement souple beige + peinture en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°19	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°19	Appartement n°19 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°19	Appartement n°19 - Plan de prélèvements
	Appartement n°19	Appartement n°19 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°19 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000018

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

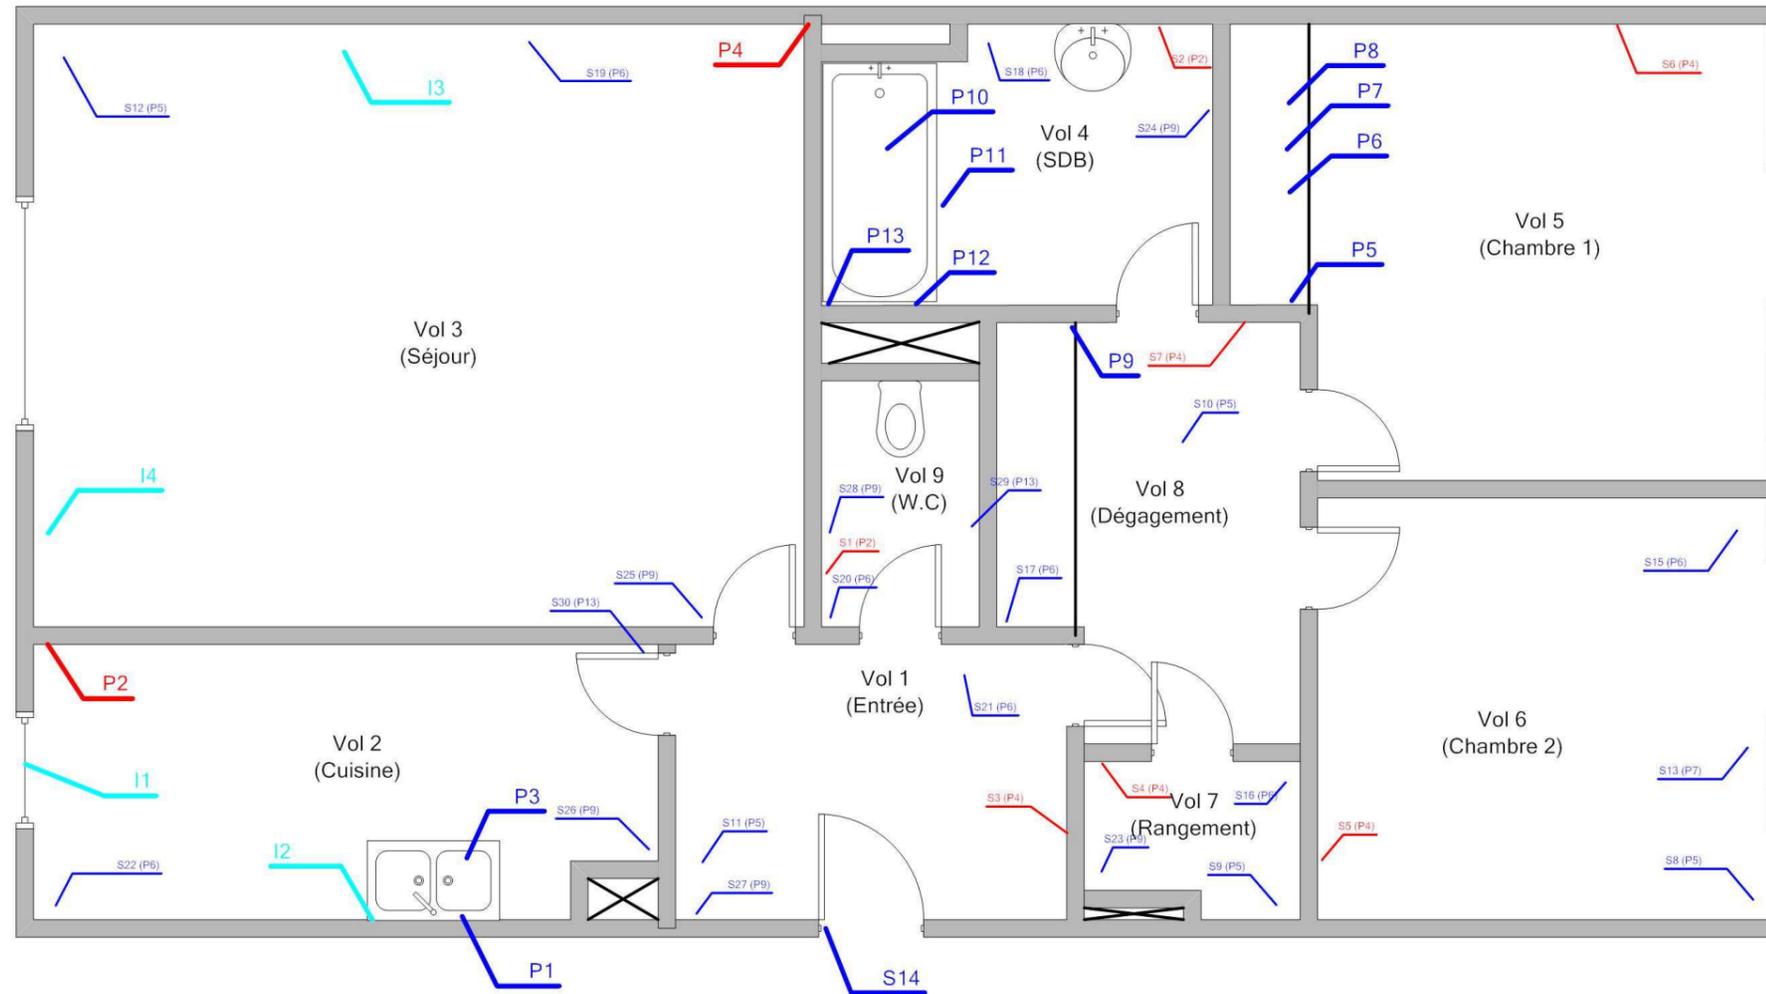

Adresse du bien
48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
53950 LOUVERNE

Désignation
Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage


Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°19 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000018

Légende

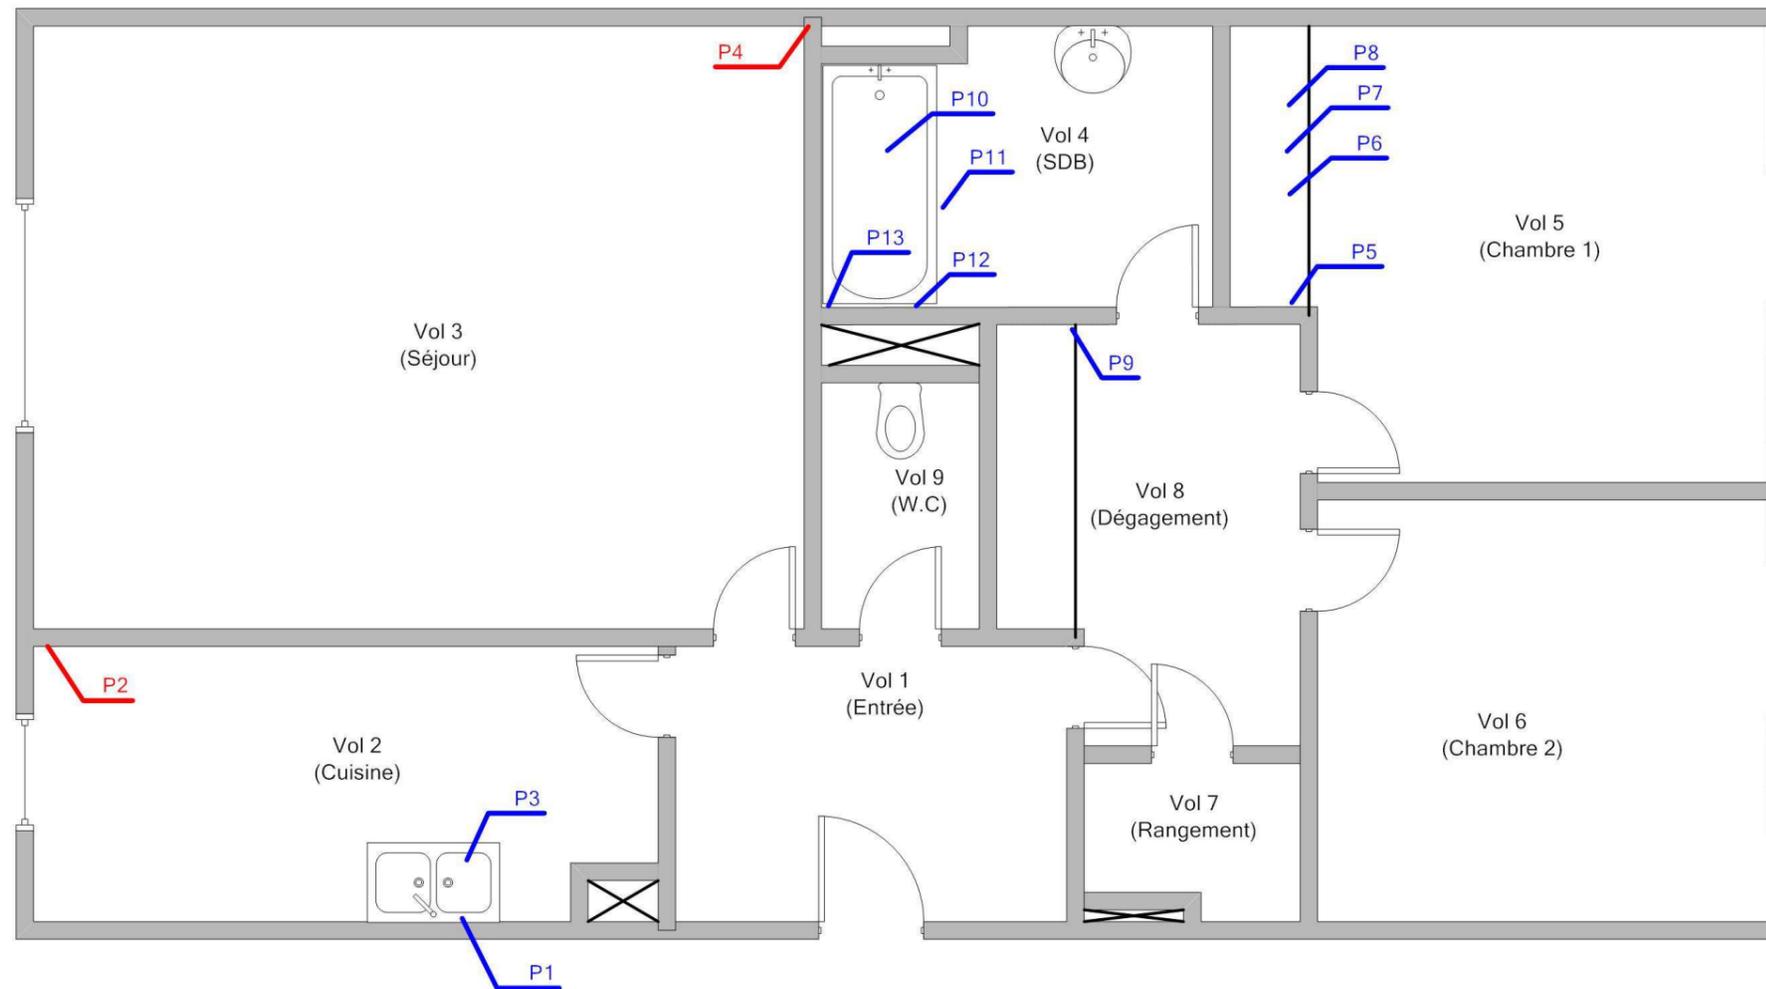

Adresse du bien
48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
53950 LOUVERNE


Désignation
Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

Légende

	P4 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches
	P2 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides

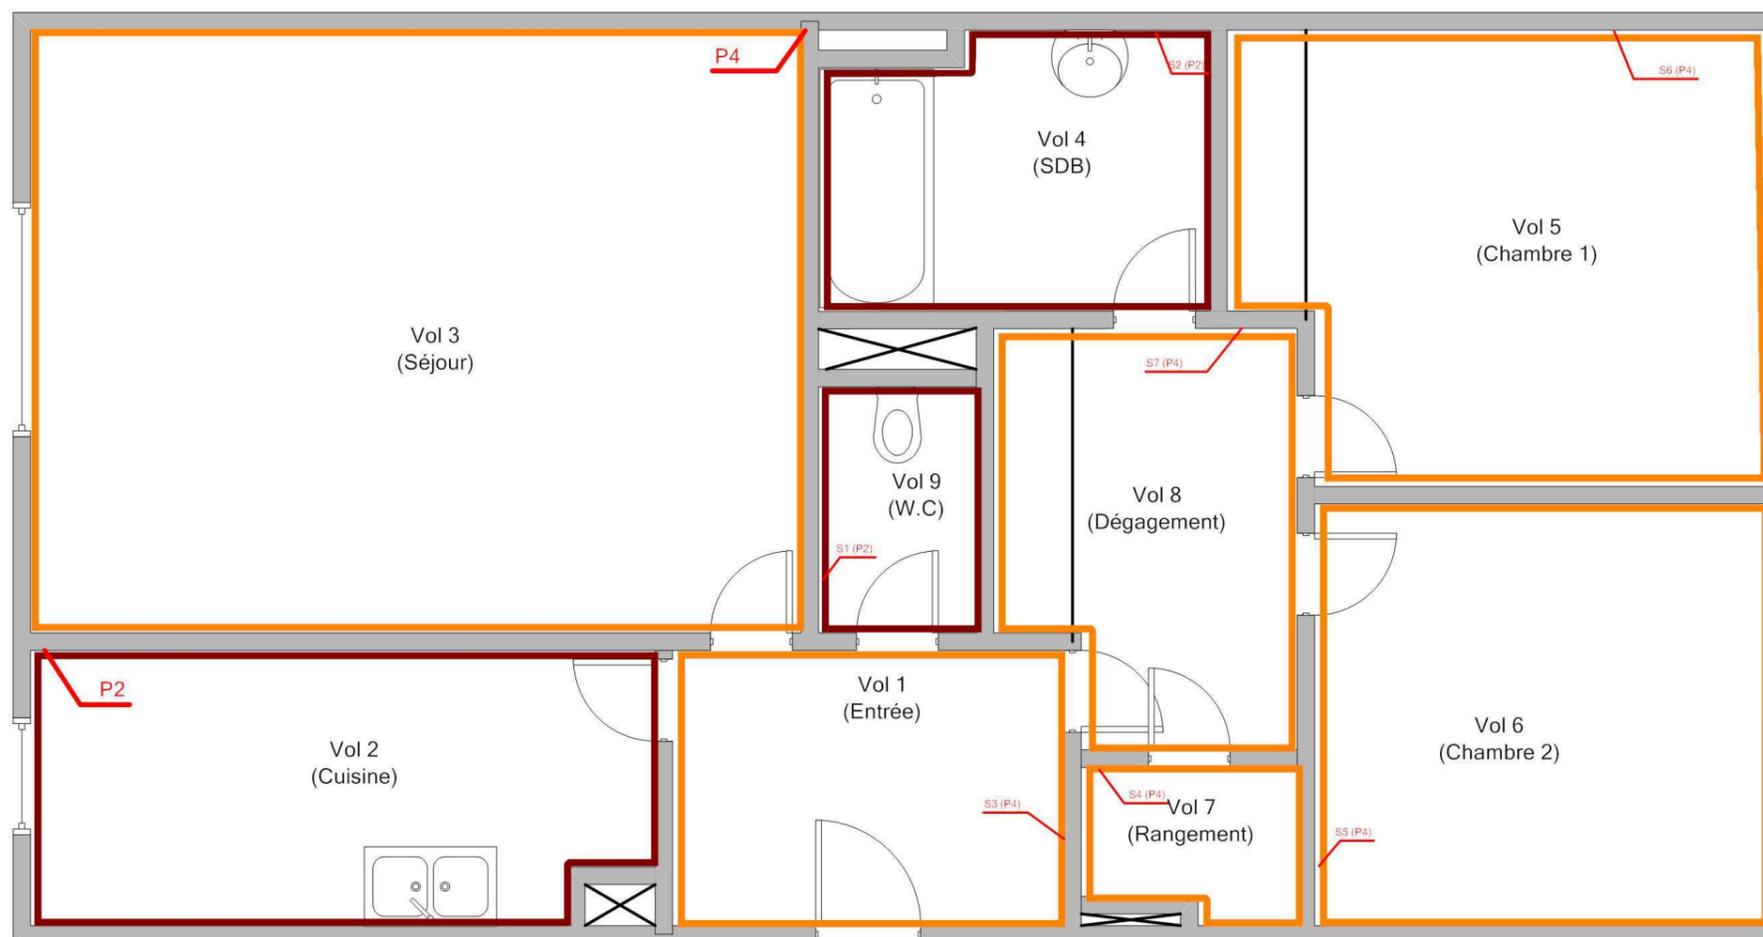

Adresse du bien
48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
53950 LOUVERNE

Désignation
Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000018 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002VZ000018 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°19 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement positif
002VZ000018 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°5 - 3 (P5)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000018 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°19 - Vol 3 (Séjour)	I3
	Appartement n°19 - Vol 3 (Séjour)	I4



002VZ000018 n°1 - 1 (P1)



002VZ000018 n°1 - 2 (P1)



002VZ000018 n°2 - 1 (P2)



002VZ000018 n°3 - 1 (P3)




002VZ000018 n°3 - 2 (P3)




002VZ000018 n°4 - 1 (P4)



002VZ000018 n°5 - 1 (P5)

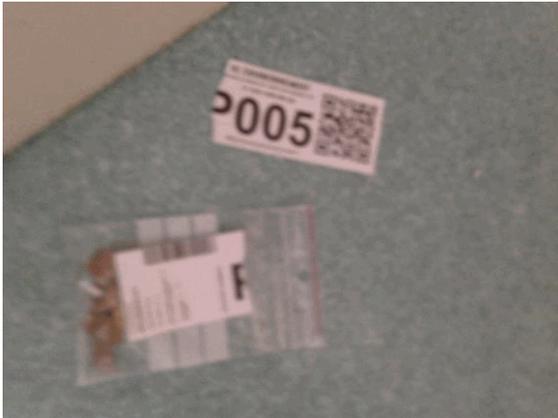

002VZ000018 n°5 - 2 (P5)

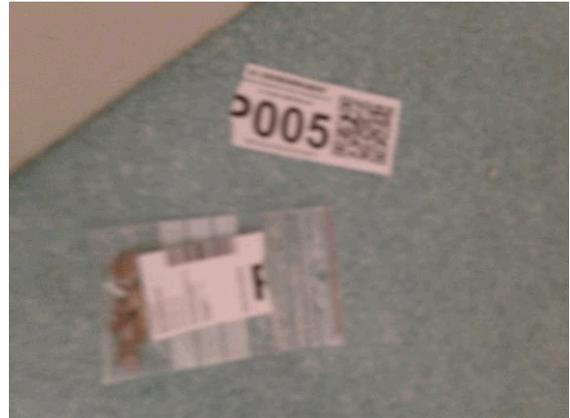


002VZ000018 n°5 - 3 (P5)



002VZ000018 n°6 - 1 (P6)



002VZ000018 n°6 - 2 (P6)

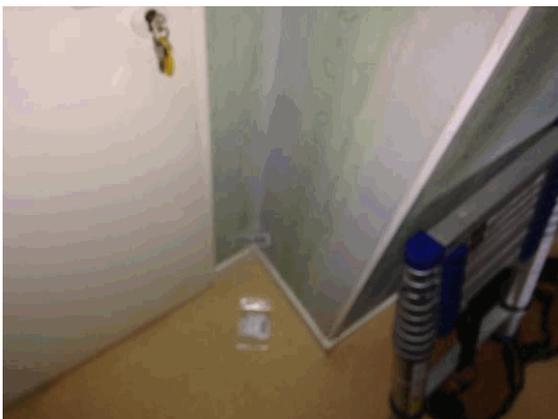

002VZ000018 n°7 - 1 (P7)



002VZ000018 n°7 - 2 (P7)



002VZ000018 n°8 - 1 (P8)



002VZ000018 n°8 - 2 (P8)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en faible quantité + carrelage - -	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°19 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - -	Appartement n°19 - Vol 3 (Séjour)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact rose en vrac + peinture - -	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture - -	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°19 - Vol 5 (Chambre 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + peinture en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°19 - Vol 8 (Dégagement)	
P10	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux beige + peinture - -	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°19 - Vol 4 (SDB)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tel : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67448 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-67448 Réf. Commande Client : 002VZ000018
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000018001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence beige cuisine) / Vol 2 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041707-10903 Description ITGA : Colle blanche en faible quantité / Carrelage
▶ Colle blanche en faible quantité + carrelage	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000018002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041707-10904 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META	1	22/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile



Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67448 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002VZ000018003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux (évier cuisine) / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10905 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002VZ000018004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 3 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10906 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	22/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002VZ000018005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 5 (Chambre 1)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10907 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002VZ000018006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose / Vol 5 (Chambre 1)		Réf échantillon ITGA : IT041707-10908 Description ITGA : Matériau compact rose en vrac / Peinture		
▶ Matériau compact rose en vrac + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67448 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000018007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres) / Vol 5 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-10909</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture</p>				
▶ Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000018008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes marron avec colle jaune / Vol 5 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-10910</p> <p>Description ITGA : Moquette marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Moquette marron + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000018009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques beige tacheter orange avec colle jaune / Vol 8 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-10911</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Peinture en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Revêtement souple beige + peinture en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000018010 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 4 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-10912</p> <p>Description ITGA : Tampon bitumineux noir</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67448 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000018011 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Colle de carreaux de plâtre (tablier de baignoire) / Vol 4 (SDB)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-10913</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux beige / Peinture</p>
▶ Enduit plâtreux beige + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000018012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 4 (SDB)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-10914</p> <p>Description ITGA : Colle beige</p>
▶ Colle beige	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00448000010000200019_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 19 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000018013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 4 (SDB)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT041707-10915</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture</p>
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.