

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
CP - Ville :	53950 LOUVERNE
Référence client :	_00448000010000200023_
Date du repérage :	19/04/2017
Désignation :	Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE 53950 LOUVERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00448000010000200023_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : PALLUEL Matthieu Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100) Date de repérage : 19/04/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 04/05/2017 A Riorges, le 04/05/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°23 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°23 - Vol 7 (W.C) Appartement n°23 - Vol 9 (Dégagement)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°23 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°23 - Vol 6 (SDB) Appartement n°23 - Vol 8 (Placard)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°23	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°23	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°23	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour)	Menuiseries PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Parquet bois	Impossible de connaître la nature des matériaux présents sous le parquet sans sondage destructif

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 448 :

Matériaux amiantés :

- 6 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces humides sont amiantées sur les 12 prélevés
- 2 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces sèches sont amiantées sur les 12 prélevés

On retrouve de l'amiante dans les bandes entre plaques de plâtres pour les murs dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur l'ensemble des plafonds plaque de plâtre prélevés dans les 12 logements, aucun ne sont revenu amianté.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les bandes entre plaque de plâtre des murs pièces sèches et pièces humides ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001037 n°7 - 1 - 002LQ001037 n°7 - 2	P7	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0010 37 n°15 - 1 - 002LQ0010 37 n°15 - 2	P15	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons plaques de plâtre pièces sèches	002LQ0010 37 n°1 - 1 - 002LQ0010 37 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloisons plaques de plâtre pièces sèches	002LQ0010 37 n°1 - 1 - 002LQ0010 37 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Menuiseries PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Menuiseries PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°23	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Menuiseries PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	Menuiseries PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons plaques de plâtre pièces humides	002LQ0010 37 n°5 - 1 - 002LQ0010 37 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloisons plaques de plâtre pièces humides	002LQ0010 37 n°5 - 1 - 002LQ0010 37 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Tablier carreaux de plâtre	002LQ0010 37 n°13 - 1 - 002LQ0010 37 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité	P16	Réalisation d'un prélèvement	Porte d'entrée	002LQ0010 37 n°16 - 1 - 002LQ0010 37 n°16 - 2	P16	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P2	Réalisation d'un prélèvement	Rampants plaques de plâtre pièces sèches	002LQ0010 37 n°2 - 1 - 002LQ0010 37 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P2 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Rampants plaques de plâtre pièces sèches	002LQ0010 37 n°2 - 1 - 002LQ0010 37 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plaques de plâtre pièces sèches	002LQ0010 37 n°4 - 1 - 002LQ0010 37 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plaques de plâtre pièces sèches	002LQ0010 37 n°4 - 1 - 002LQ0010 37 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P6	Réalisation d'un prélèvement	Rampant plaques de plâtre pièces humides	002LQ0010 37 n°6 - 1 - 002LQ0010 37 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P14	Réalisation d'un prélèvement	Plaques de plâtre pièces humides	002LQ0010 37 n°14 - 1 - 002LQ0010 37 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 7 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plaques de plâtre pièces humides	002LQ0010 37 n°14 - 1 - 002LQ0010 37 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement	Faïence blanche cuisine	002LQ0010 37 n°8 - 1 - 002LQ0010 37 n°8 - 2	P8	Colle beige + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Faïence blanche sdb	002LQ0010 37 n°10 - 1 - 002LQ0010 37 n°10 - 2	P10	Colle beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Faïence blanche sdb	002LQ0010 37 n°10 - 1 - 002LQ0010 37 n°10 - 2	P10	Colle beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002LQ0010 37 n°3 - 1 - 002LQ0010 37 n°3 - 2	P3	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Placard) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Pièces sèches	002LQ0010 37 n°3 - 1 - 002LQ0010 37 n°3 - 2	P3	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Moquette bleu + colle jaune	002LQ0010 37 n°9 - 1 - 002LQ0010 37 n°9 - 2	P9	Moquette bleue avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino bleu imitation parquet		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002LQ0010 37 n°11 - 1 - 002LQ0010 37 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 7 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Pièces humides	002LQ0010 37 n°11 - 1 - 002LQ0010 37 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	Lino beige tacheté + colle jaune	002LQ0010 37 n°12 - 1 - 002LQ0010 37 n°12 - 2	P12	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Placard) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Lino beige tacheté + colle jaune	002LQ0010 37 n°12 - 1 - 002LQ0010 37 n°12 - 2	P12	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Parquet bois	S29			S29 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Parquet bois	I5			I5 - 1				Impossible de connaître la nature des matériaux présents sous le parquet sans sondage destructif



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°23	Appartement n°23	Appartement n°23 - Plan de repérage - Actions menées

APPARTEMENT N°23 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002LQ001037

Légende

Localisation du prélèvement

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

<u>S</u>	Localisation dun sondage négatif
----------	----------------------------------

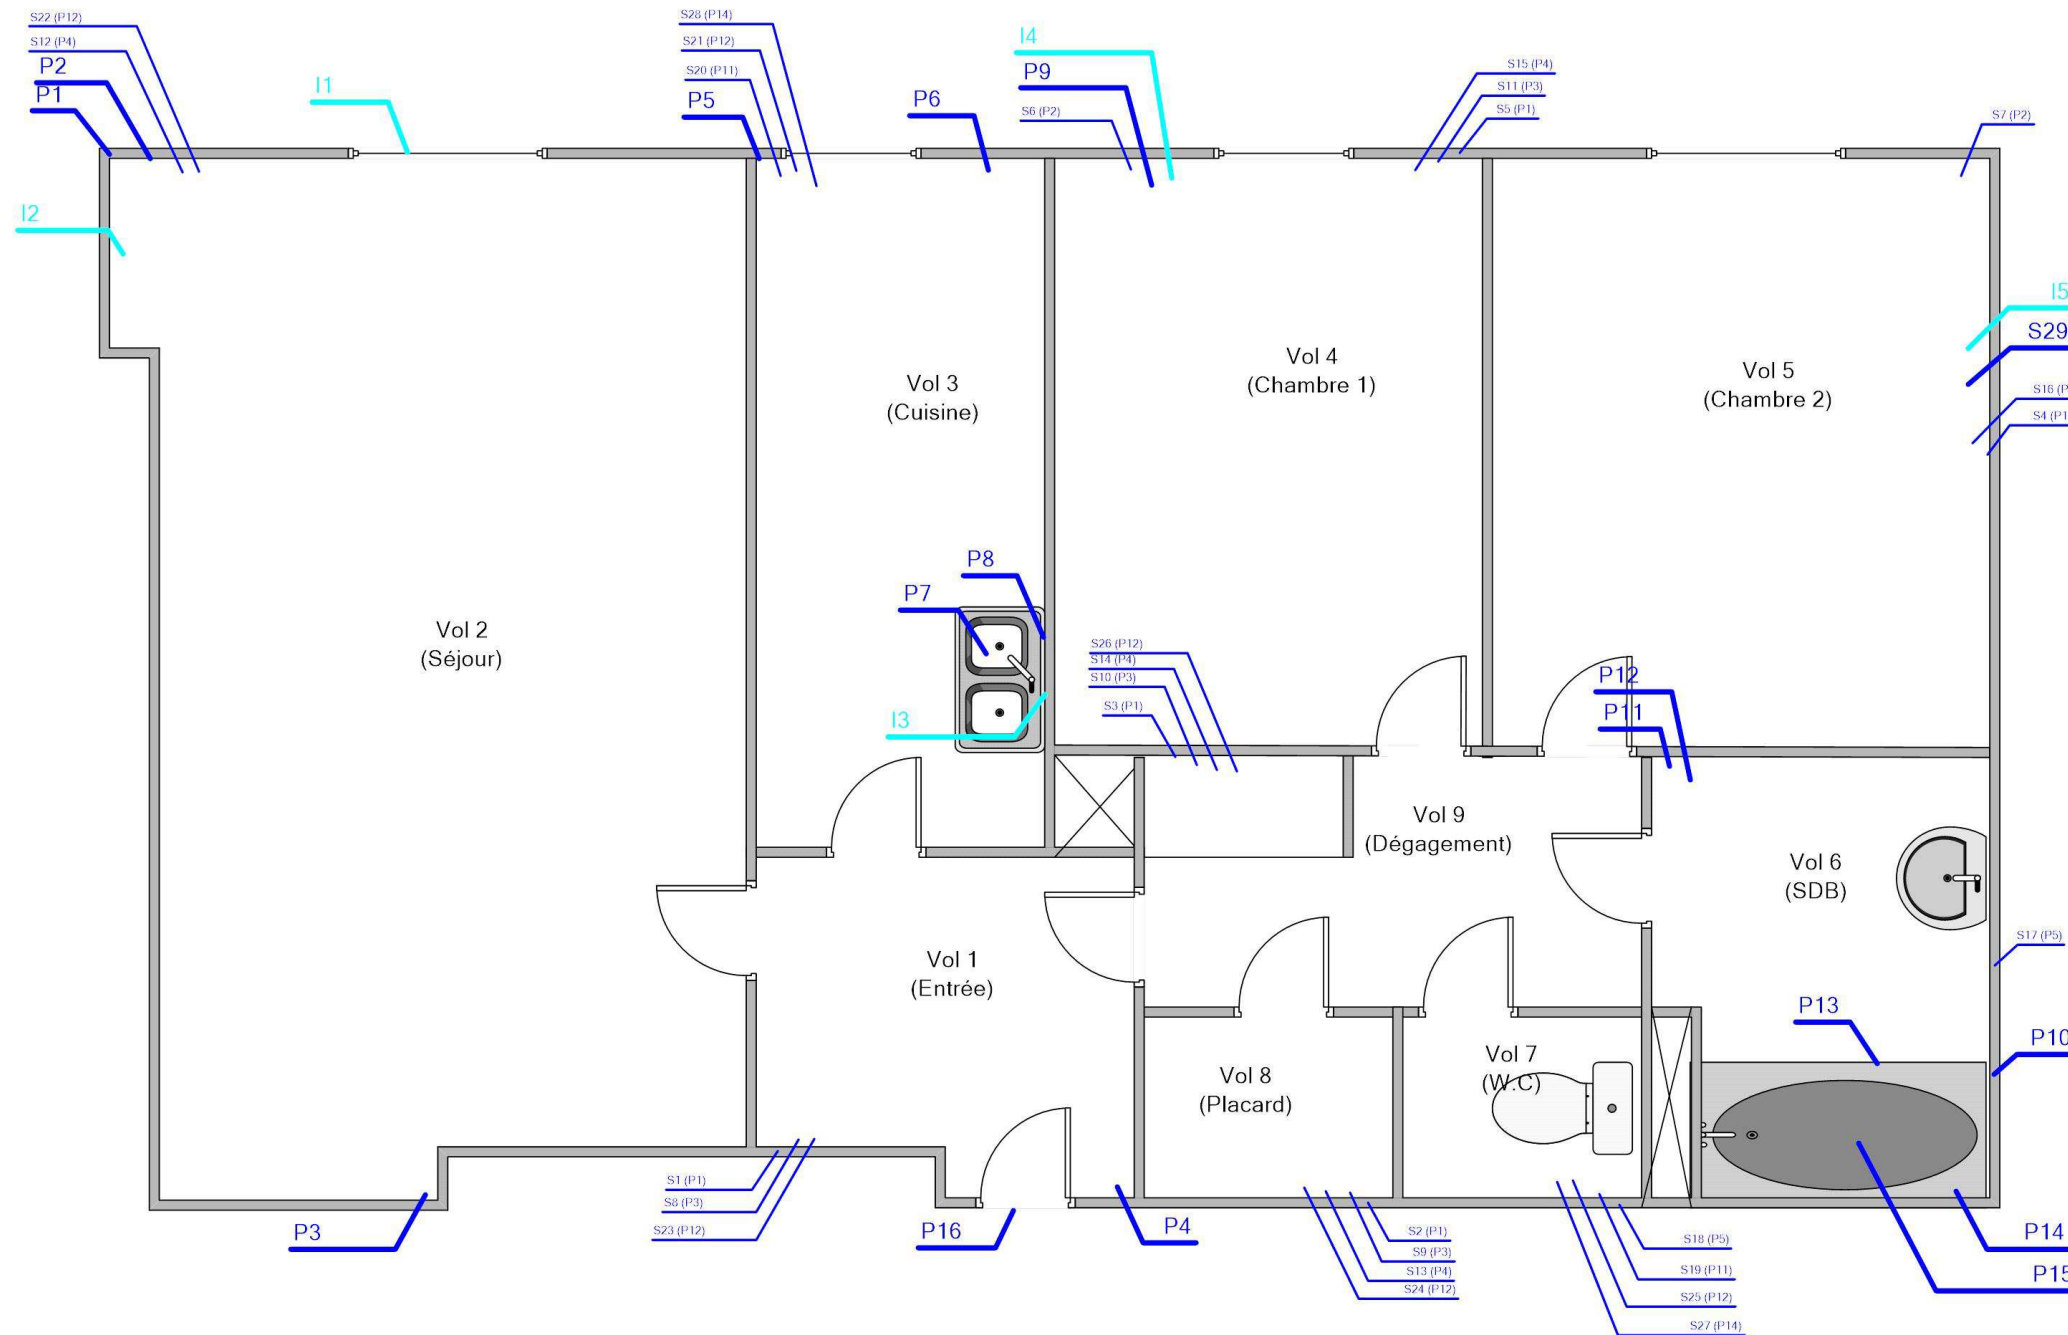

Adresse du bien

48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
53950 LOUVERNE

Désignation

Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention

	19/04/2017
--	------------

Techniciens intervenant

PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001037 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	I2
002LQ001037 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°23 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°23 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	I3
002LQ001037 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°23 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°23 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Appartement n°23 - Vol 4 (Chambre 1)	I4
002LQ001037 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LQ001037 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre 2)	I5
S29 - 1 (A29)	Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre 2)	Absence : pas d'amiante par nature
002LQ001037 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°23 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001037 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°23 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif

002LQ001037 n°1 - 1 (P1)



002LQ001037 n°1 - 2 (P1)



002LQ001037 n°2 - 1 (P2)



002LQ001037 n°2 - 2 (P2)



002LQ001037 n°3 - 1 (P3)



002LQ001037 n°3 - 2 (P3)



I1 - 1



I2 - 1



002LQ001037 n°4 - 1 (P4)



002LQ001037 n°4 - 2 (P4)



002LQ001037 n°5 - 1 (P5)



002LQ001037 n°5 - 2 (P5)



002LQ001037 n°6 - 1 (P6)



002LQ001037 n°6 - 2 (P6)



002LQ001037 n°7 - 1 (P7)



002LQ001037 n°7 - 2 (P7)



002LQ001037 n°8 - 1 (P8)



002LQ001037 n°8 - 2 (P8)



I3 - 1



002LQ001037 n°9 - 1 (P9)



002LQ001037 n°9 - 2 (P9)



I4 - 1



002LQ001037 n°10 - 1 (P10)



002LQ001037 n°10 - 2 (P10)




002LQ001037 n°11 - 1 (P11)



002LQ001037 n°11 - 2 (P11)



002LQ001037 n°12 - 1 (P12)

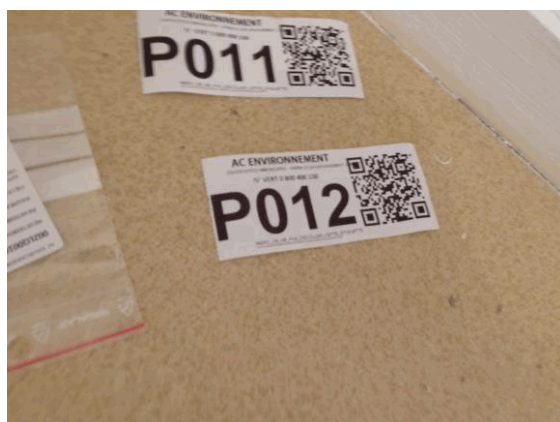

002LQ001037 n°12 - 2 (P12)



002LQ001037 n°13 - 1 (P13)



002LQ001037 n°13 - 2 (P13)



002LQ001037 n°14 - 1 (P14)



002LQ001037 n°14 - 2 (P14)



002LQ001037 n°15 - 1 (P15)



002LQ001037 n°15 - 2 (P15)



I5 - 1



S29 - 1 (A29)



002LQ001037 n°16 - 1 (P16)



002LQ001037 n°16 - 2 (P16)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Cloisons plaques de plâtre pièces sèches -	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable - Rampants plaques de plâtre pièces sèches -	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable - Plaques de plâtre pièces sèches -	Appartement n°23 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable - Cloisons plaques de plâtre pièces humides -	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable - Rampant plaques de plâtre pièces humides -	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc non séparable + matériau souple blanc - Faïence blanche cuisine -	Appartement n°23 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - Moquette bleu + colle jaune -	Appartement n°23 - Vol 4 (Chambre 1)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + colle polymère jaune non séparable - Faïence blanche sdb -	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - Pièces humides -	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable - Lino beige tacheté + colle jaune -	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Tablier carreaux de plâtre -	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Plaques de plâtre pièces humides -	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	
P15	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°23 - Vol 6 (SDB)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - Porte d'entrée -	Appartement n°23 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54267 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54267
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54268 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54268
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54269 EN DATE DU 04/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54269
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Séjour)
Description ITGA	Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54270 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54270
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54271 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54271
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Papier / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META le 04/05/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54272 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54272
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037006 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54273 EN DATE DU 04/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54273
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037007 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54274 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54274
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peintures multiples / Joint cassant blanc / Matériau souple blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc non séparable + matériau souple blanc	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54275 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54275
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 4 (Chambre 1)
Description ITGA	Moquette bleue avec poussières / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Moquette bleue avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54276 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54276
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + colle polymère jaune non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54277 EN DATE DU 04/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54277
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Ragréege rose / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréege rose + sous couche de ragréege blanche non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54278 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54278
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54279 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54279
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54280 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54280
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037014 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54281 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54281
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037015 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-54282 EN DATE DU 04/05/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-41717
Echantillon ITGA : IT071704-54282
Reçu au laboratoire le : 26/04/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001037
Dossier client	_00448000010000200023_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 23 de type 3 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001037016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joints d'étanchéité / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META le 03/05/2017	Amiante non détecté	---	4

Validé par : Antoine Blandel - Analyste