

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
CP - Ville :	53950 LOUVERNE
Référence client :	_00448000010000200024_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE 53950 LOUVERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00448000010000200024_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 05/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 25/07/2017 A Riorges, le 25/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°24 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°24 - Vol 3 (Chambre 1) Appartement n°24 - Vol 5 (Chambre 4) Appartement n°24 - Vol 7 (Séjour) Appartement n°24 - Vol 9 (W.C)	Appartement n°24 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°24 - Vol 4 (Chambre 2) Appartement n°24 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°24 - Vol 8 (Dépassement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 4) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 4) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 4) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 4)	
Revêtement de mur	Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 4)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 4)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 2 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 5 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 448 :

Matériaux amiantés :

- 6 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces humides sont amiantées sur les 12 prélevés
- 2 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces sèches sont amiantées sur les 12 prélevés

On retrouve de l'amiante dans les bandes entre plaques de plâtres pour les murs dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur l'ensemble des plafonds plaque de plâtre prélevés dans les 12 logements, aucun ne sont revenu amianté.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les bandes entre plaque de plâtre des murs pièces sèches et pièces humides ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S27						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Baignoire	Tampon bitumineux	S28						Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°24	Vol 4 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°24	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 9 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°2 - 1 - 002VZ000 020 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S1 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 020 n°2 - 1 - 002VZ000 020 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S2 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 020 n°2 - 1 - 002VZ000 020 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 8 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°3 - 1 - 002VZ000 020 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 020 n°3 - 1 - 002VZ000 020 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	carreaux de platre baignoire	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée	S31							Négatif sur document cf. prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ001037
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°24	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 9 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 020 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc + peinture + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 020 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc + peinture + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°1 - 1 - 002VZ000 020 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°5 - 1 - 002VZ000 020 n°5 - 2	P5	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 020 n°5 - 1 - 002VZ000 020 n°5 - 2	P5	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°6 - 1 - 002VZ000 020 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture + sous couche de ragréage beige et verte en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 020 n°6 - 1 - 002VZ000 020 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture + sous couche de ragréage beige et verte en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 020 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 4) - Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 020 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino beige tachetée orange + colle jaune	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lino beige tacheté orange + colle jaune	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002OY000048
Appartement n°24	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°24	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°24	Vol 5 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°24	Appartement n°24 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°24	Appartement n°24 - Plan de prélèvements
	Appartement n°24	Appartement n°24 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°24 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000020

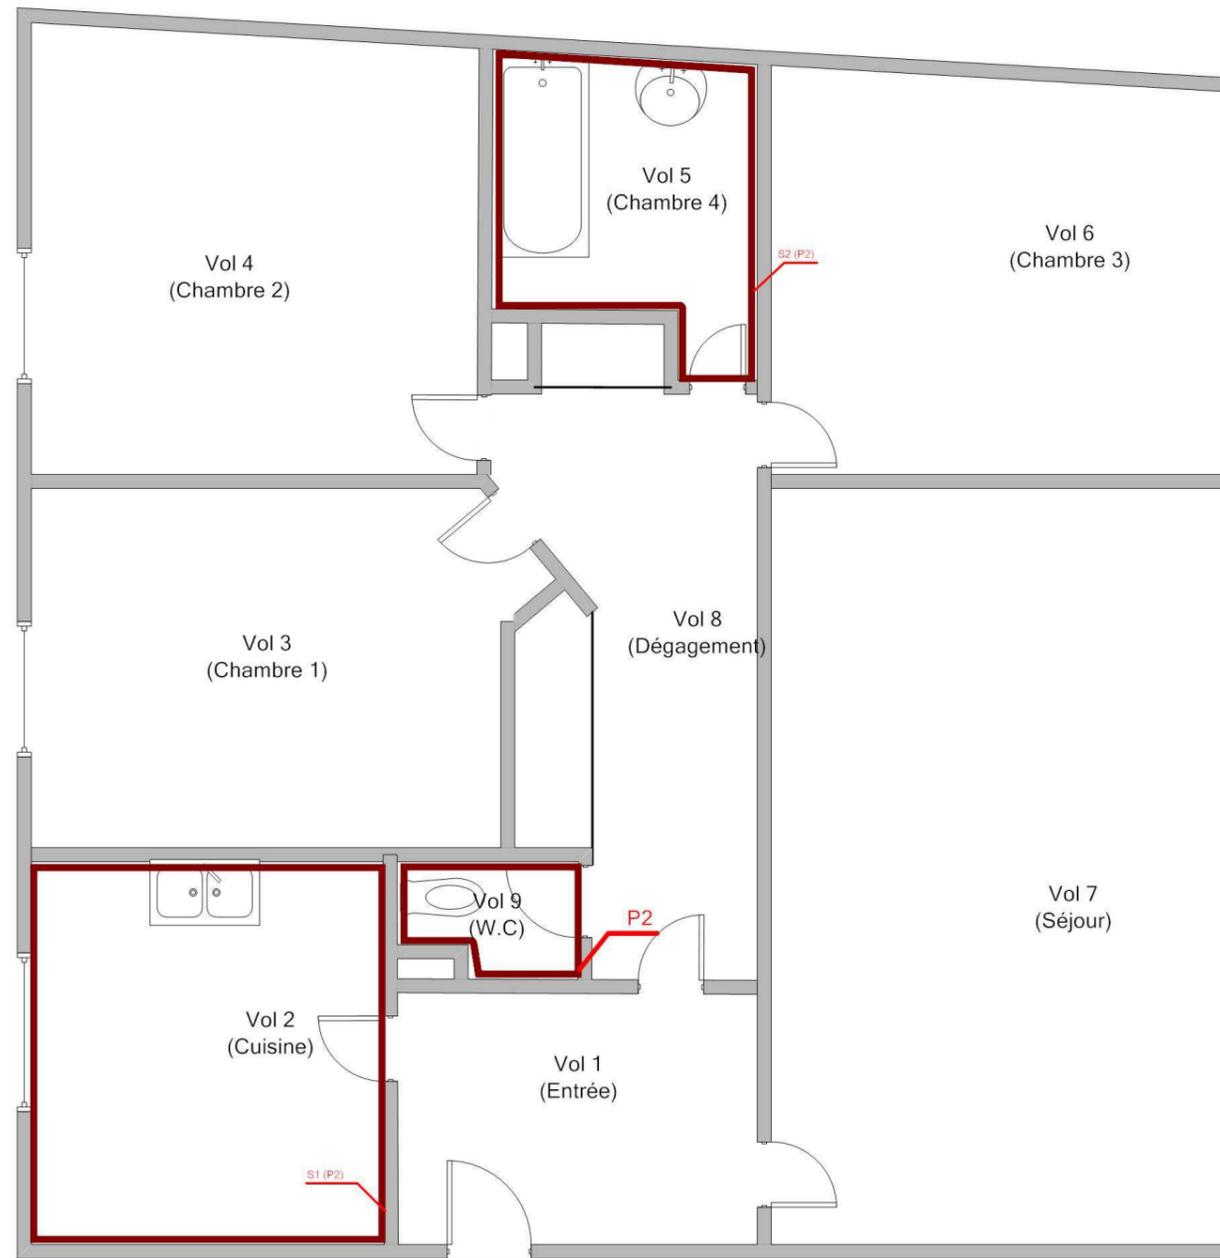

Légende

P2 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides



Adresse du bien
48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE
53950 LOUVERNE

Désignation
Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000020 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°24 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°24 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°24 - Vol 9 (W.C)	Prélevement positif
002VZ000020 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°24 - Vol 9 (W.C)	Prélevement positif
002VZ000020 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°24 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°24 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°24 - Vol 5 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°24 - Vol 5 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°24 - Vol 5 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°24 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°24 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°24 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000020 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°24 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
	Appartement n°24 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement n°24 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°24 - Vol 6 (Chambre 3)	I3
	Appartement n°24 - Vol 4 (Chambre 2)	I4



002VZ000020 n°1 - 1 (P1)



002VZ000020 n°1 - 2 (P1)



002VZ000020 n°2 - 1 (P2)



002VZ000020 n°2 - 2 (P2)



002VZ000020 n°3 - 1 (P3)



002VZ000020 n°3 - 2 (P3)



002VZ000020 n°4 - 1 (P4)



002VZ000020 n°5 - 1 (P5)



002VZ000020 n°5 - 2 (P5)



002VZ000020 n°6 - 1 (P6)



002VZ000020 n°6 - 2 (P6)



002VZ000020 n°7 - 1 (P7)



002VZ000020 n°8 - 1 (P8)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtréuse blanche avec couche cartonnée - -	Appartement n°24 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtréux blanc + peinture + carton + matériau plâtréux beige + papier - -	Appartement n°24 - Vol 9 (W.C)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtréux blanc + peinture + carton + matériau plâtréux beige + papier - -	Appartement n°24 - Vol 8 (Dégagement)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtréux blanc + peinture + carton + matériau plâtréux beige + papier - -	Appartement n°24 - Vol 5 (Chambre 4)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°24 - Vol 5 (Chambre 4)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture + sous couche de ragréage beige et verte en faible quantité - -	Appartement n°24 - Vol 6 (Chambre 3)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage + peinture - -	Appartement n°24 - Vol 7 (Séjour)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtréux blanc + peinture + papier + matériau plâtréux beige - -	Appartement n°24 - Vol 7 (Séjour)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36332 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
 Echantillon ITGA : IT071707-36332
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	META le 22/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36333 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
Echantillon ITGA : IT071707-36333
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 9 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau plâtreux beige / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	META le 24/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36334 EN DATE DU 25/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
 Echantillon ITGA : IT071707-36334
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 8 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau plâtreux beige / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36335 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
 Echantillon ITGA : IT071707-36335
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (Chambre 4)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau plâtreux beige / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36336 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
Echantillon ITGA : IT071707-36336
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 5 (Chambre 4)
Description ITGA	Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36337 EN DATE DU 25/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
 Echantillon ITGA : IT071707-36337
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres) / Vol 6 (Chambre 3)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Sous couche de ragréage beige et verte en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture + sous couche de ragréage beige et verte en faible quantité	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36338 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
Echantillon ITGA : IT071707-36338
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage + peinture	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36339 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68408
Echantillon ITGA : IT071707-36339
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000020
Dossier client	_00448000010000200024_ 48 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 24 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002VZ000020008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier / Matériau plâtreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture + papier + matériau plâtreux beige	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste