

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE
CP - Ville :	53360 QUELAINES ST GAULT
Référence client :	_00455000010000100001_
Date du repérage :	31/05/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE 53360 QUELAINES ST GAULT	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00455000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 31/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 16/06/2017 A Riorges, le 16/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine) Appartement n°1 - Vol 3 (SDB) Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre) Appartement n°1 - Vol 4 (W.C)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre)	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Dégagement)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	PVC Double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre)	PVC Double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieure, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC double vitrage
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

R Locaux ou partie de locaux non visités



Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001517 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001517 n°6 - 1 - 002HD001517 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001517 n°7 - 1 - 002HD001517 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P7 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001517 n°7 - 1 - 002HD001517 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001517 n°10 - 1 - 002HD001517 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 17 n°10 - 1 - 002HD0015 17 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	joint d'étanchéité porte d'entrée	P12	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002HD0015 17 n°12 - 1 - 002HD0015 17 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir + colle polymère incolore avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC Double vitrage	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	PVC Double vitrage	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 3 (SDB)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 17 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (W.C) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 17 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 17 n°11 - 1 - 002HD0015 17 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre) - Vol 5 (Dégagement)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 17 n°11 - 1 - 002HD0015 17 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 17 n°2 - 1 - 002HD0015 17 n°2 - 2	P2	Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement plastique avec colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 17 n°9 - 1 - 002HD0015 17 n°9 - 2	P9	Revêtement souple jaune + colle polymère jaune avec couche cartonnée + matériau blanc en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement plastique avec colle jaune	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 17 n°9 - 1 - 002HD0015 17 n°9 - 2	P9	Revêtement souple jaune + colle polymère jaune avec couche cartonnée + matériau blanc en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lino bleu avec colle jaune	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 17 n°3 - 1 - 002HD0015 17 n°3 - 2	P3	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Chape maigre d'origine	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 17 n°4 - 1 - 002HD0015 17 n°4 - 2	P4	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (W.C.) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 3 (SDB) - Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Chape maigre d'origine	S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 17 n°4 - 1 - 002HD0015 17 n°4 - 2	P4	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 17 n°5 - 1 - 002HD0015 17 n°5 - 2	P5	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (W.C.) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 17 n°5 - 1 - 002HD0015 17 n°5 - 2	P5	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune et ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°1	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de prélèvements



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001517 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001517 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001517 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001517 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001517 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001517 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001517 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001517 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001517 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001517 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001517 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001517 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001517 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I3
	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I4


002HD001517 n°1 - 1 (P1)




002HD001517 n°2 - 1 (P2)



002HD001517 n°2 - 2 (P2)

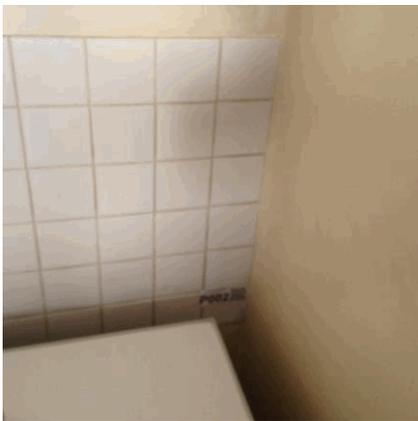

002HD001517 n°3 - 2 (P3)

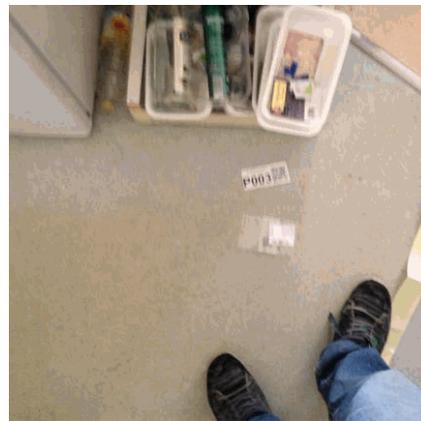

002HD001517 n°3 - 1 (P3)




002HD001517 n°4 - 1 (P4)



002HD001517 n°4 - 2 (P4)



002HD001517 n°5 - 1 (P5)

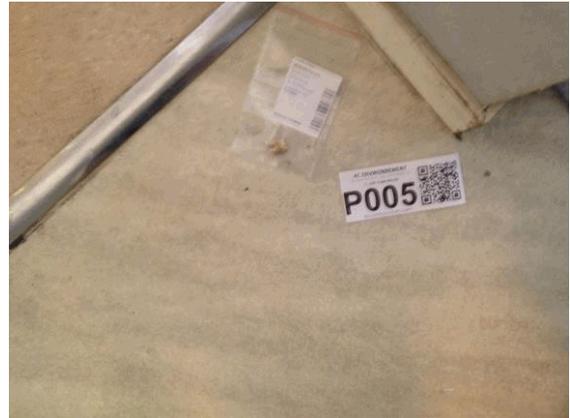

002HD001517 n°5 - 2 (P5)



002HD001517 n°6 - 1 (P6)



002HD001517 n°6 - 2 (P6)



002HD001517 n°7 - 1 (P7)



002HD001517 n°7 - 2 (P7)



002HD001517 n°8 - 1 (P8)



002HD001517 n°9 - 1 (P9)



002HD001517 n°9 - 2 (P9)



002HD001517 n°10 - 1 (P10)



002HD001517 n°10 - 2 (P10)



002HD001517 n°11 - 1 (P11)



002HD001517 n°11 - 2 (P11)



002HD001517 n°12 - 2 (P12)



002HD001517 n°12 - 1 (P12)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité + couche plâtréuse blanche en faible quantité + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose + peinture en faible quantité - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture en faible quantité - -	Appartement n°1 - Vol 5 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtréux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtréux blanc + peinture + carton + matériau plâtréux beige + papier - -	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtréux blanc en vrac + peinture + papier - -	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple jaune + colle polymère jaune avec couche cartonnée + matériau blanc en faible quantité + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 3 (SDB)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtréux blanc en vrac + peinture + carton + matériau plâtréux beige + papier - -	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + colle polymère incolore avec poussières non séparable - souple noir -	Appartement n°1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55273 EN DATE DU 16/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-55273 Réf. Commande Client : 002HD001517
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001517001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)					
▶ Tampon bitumineux noir		META	2	16/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001517002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)					
▶ Colle beige en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité + peinture		META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage		---			Non analysé

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

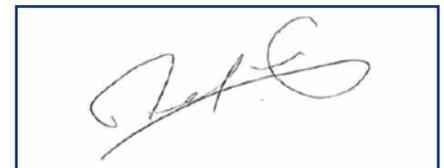

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55273 EN DATE DU 16/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu avec colle jaune / Vol 1 (Séjour / Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24084</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose + peinture en faible quantité	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre d'origine / Vol 1 (Séjour / Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24085</p> <p>Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène</p>				
▶ Matériau compact gris hétérogène	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec colle jaune / Vol 5 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24086</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture en faible quantité	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement carreaux platre / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24087</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55273 EN DATE DU 16/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24088</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau plâtreux beige / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517008 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24089</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Revêtement plastique avec colle jaune / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24090</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune avec couche cartonnée / Matériau blanc en faible quantité / Peinture</p>				
▶ Revêtement souple jaune + colle polymère jaune avec couche cartonnée + matériau blanc en faible quantité + peinture	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001517010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Chambre)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-24091</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Matériau plâtreux beige / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55273 EN DATE DU 16/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001517011 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Séjour / Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-24092 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	16/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00455000010000100001_ 24 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001517012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint d'étanchéité porte d'entrée / Vol 1 (Séjour / Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-24093 Description ITGA : Matériau souple noir / Colle polymère incolore avec poussières				
▶ Matériau souple noir + colle polymère incolore avec poussières non séparable	META	2	16/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.