

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER
CP - Ville :	53360 QUELAINES ST GAULT
Référence client :	_00456000010000100001_
Date du repérage :	28/06/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER 53360 QUELAINES ST GAULT	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00456000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 28/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 18/07/2017 A Riorges, le 18/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée) Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°1 - R+1 - Vol 5 (Chambre 1) Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Appartement n°1 - RDC - Vol 2 (W.C) Appartement n°1 - RDC - Vol 4 (Séjour) Appartement n°1 - R+1 - Vol 6 (Chambre 2) Appartement n°1 - R+1 - Vol 8 (Distribution)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1 - R+1	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Distribution)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1 - R+1	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Distribution)	
Revêtement de sol	Appartement n°1 - R+1	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Distribution)	
Revêtement de mur	Appartement n°1 - R+1	Vol 7 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°1 - R+1	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°9 - 1 - 002LQ0013 87 n°9 - 2	P9	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - RDC	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1 - R+1	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1 - R+1	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001387 n°1 - 1 - 002LQ001387 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches)	P1 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 87 n°1 - 1 - 002LQ0013 87 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 8 (Distribution) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches)	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 87 n°1 - 1 - 002LQ0013 87 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	joint d'étanchéité porte d'entrée	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°3 - 1 - 002LQ0013 87 n°3 - 2	P3	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 2 (W.C)	Gaines et coffre verticaux	Enduits platre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°7 - 1 - 002LQ0013 87 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	Enduits platre	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 87 n°7 - 1 - 002LQ0013 87 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°15 - 1 - - 002LQ0013 87 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides)	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002LQ0013 87 n°15 - 1 - - 002LQ0013 87 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtres tablier de baignoire (carreaux de plâtre)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°17 - 1 - - 002LQ0013 87 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°2 - 1 - 002LQ0013 87 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces sèches)	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 87 n°2 - 1 - 002LQ0013 87 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 8 (Distribution) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces sèches)	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 87 n°2 - 1 - 002LQ0013 87 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux beige en vrac + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 7 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces humides)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°13 - 1 - 002LQ0013 87 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces humides)	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0013 87 n°13 - 1 - 002LQ0013 87 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°8 - 1 - 002LQ0013 87 n°8 - 2	P8	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - R+1	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°14 - 1 - 002LQ0013 87 n°14 - 2	P14	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	revêtement souple + colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°16 - 1	P16	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - R+1	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1 - R+1	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragrèage	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°4 - 1 - 002LQ0013 87 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - RDC	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0013 87 n°4 - 1 - 002LQ0013 87 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 8 (Distribution) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0013 87 n°4 - 1 - 002LQ0013 87 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche beige + colle jaune	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°5 - 1 - 002LQ0013 87 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche beige + colle jaune	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 87 n°5 - 1 - 002LQ0013 87 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Nez de marche marron + colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°6 - 1	P6	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Nez de marche marron + colle jaune	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 87 n°6 - 1	P6	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche gris + colle jaune	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°10 - 1 - - 002LQ0013 87 n°10 - 2	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - RDC	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche gris + colle jaune	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0013 87 n°10 - 1 - - 002LQ0013 87 n°10 - 2	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1 - R+1	Vol 8 (Distribution) - Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche gris + colle jaune	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0013 87 n°10 - 1 - 002LQ0013 87 n°10 - 2	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche, rouge + colle	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°11 - 1 - 002LQ0013 87 n°11 - 2	P11	Moquette rouge + matériau blanc en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1 - R+1	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche, bleue + colle	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 87 n°12 - 1 - 002LQ0013 87 n°12 - 2	P12	Moquette grise + peinture + colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°1 - RDC	Appartement n°1 - RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1 - RDC	Appartement n°1 - RDC - Plan de prélèvement
	Appartement n°1 - R+1	Appartement n°1 - R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1 - R+1	Appartement n°1 - R+1 - Plan de prélèvement



APPARTEMENT N°1 - RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENT

Référence:
002LQ001387

Légende

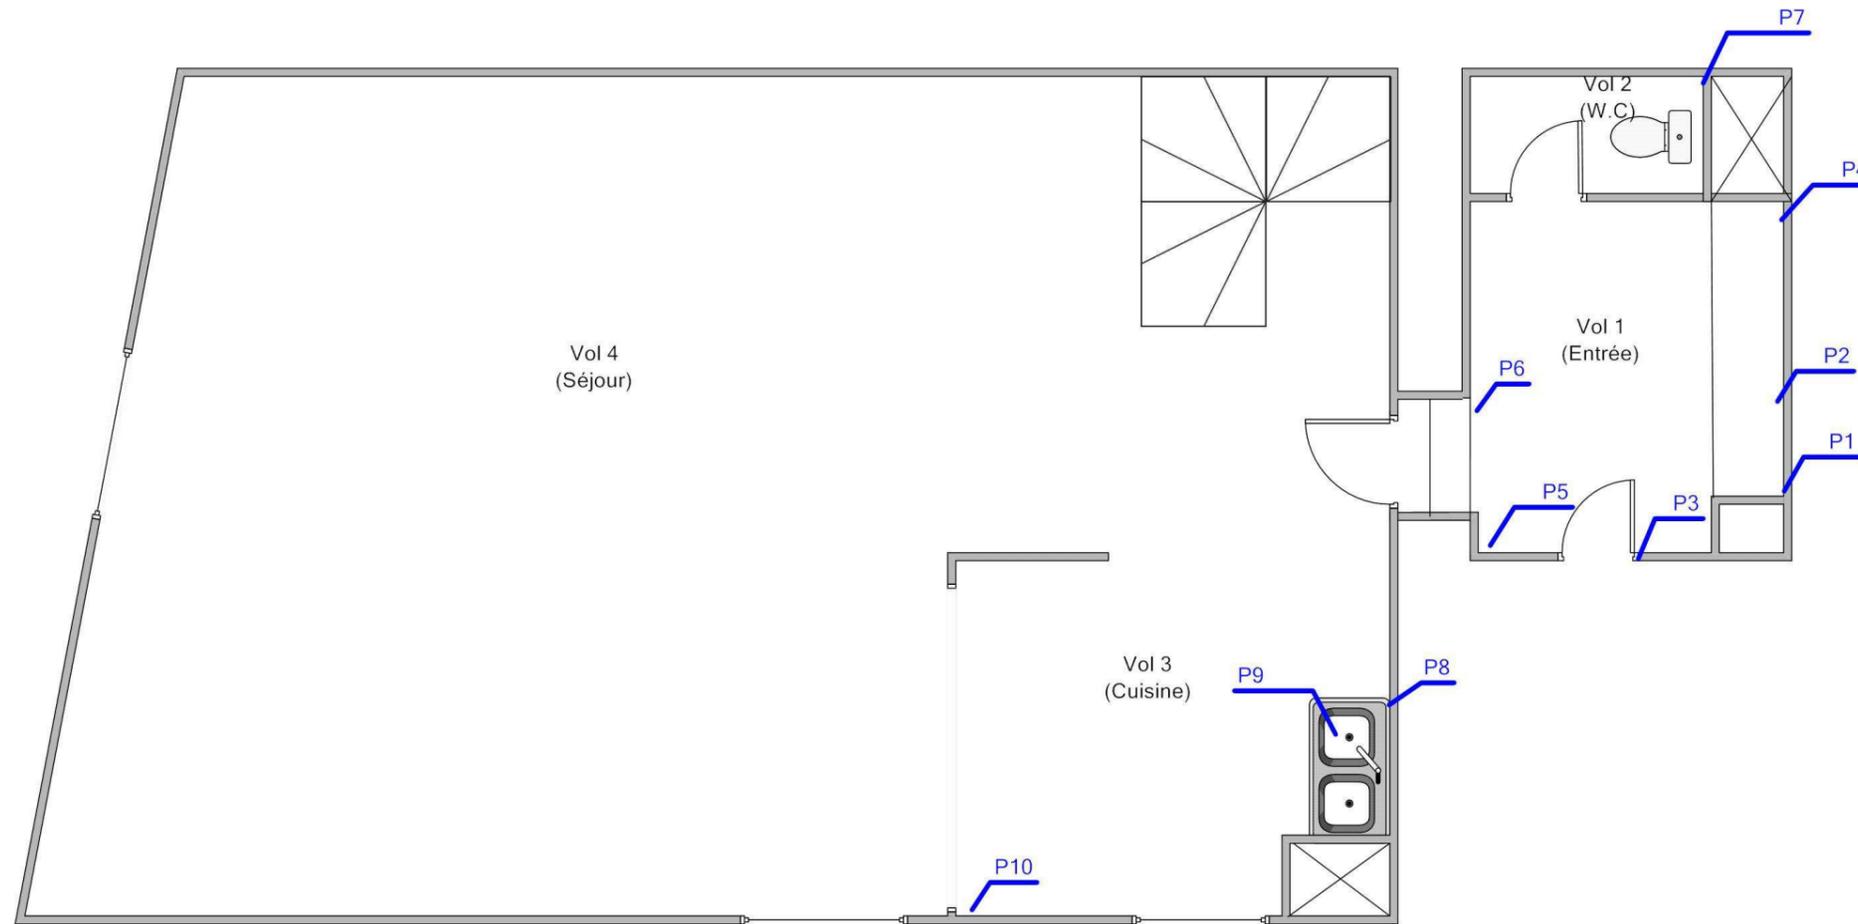

Adresse du bien
25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER
53360 QUELAINES ST GAULT

Désignation
Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC

Date intervention
28/06/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°1 - R+1 - Vol 5 (Chambre 1)	I3
002LQ001387 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°1 - RDC - Vol 4 (Séjour)	I1
	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	I2
002LQ001387 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°1 - RDC - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°1 - RDC - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LQ001387 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001387 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



002LQ001387 n°1 - 1 (P1)



002LQ001387 n°1 - 2 (P1)



002LQ001387 n°2 - 1 (P2)




002LQ001387 n°2 - 2 (P2)



002LQ001387 n°3 - 1 (P3)



002LQ001387 n°3 - 2 (P3)

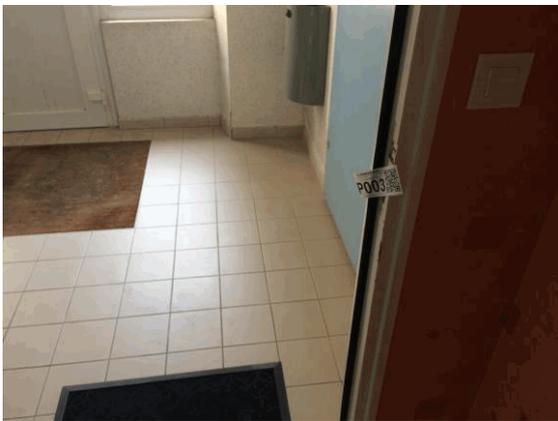

002LQ001387 n°4 - 1 (P4)



002LQ001387 n°4 - 2 (P4)



002LQ001387 n°5 - 1 (P5)



002LQ001387 n°5 - 2 (P5)



002LQ001387 n°6 - 1 (P6)



002LQ001387 n°7 - 1 (P7)



002LQ001387 n°7 - 2 (P7)



002LQ001387 n°8 - 1 (P8)



002LQ001387 n°8 - 2 (P8)



002LQ001387 n°9 - 1 (P9)



002LQ001387 n°9 - 2 (P9)



002LQ001387 n°10 - 1 (P10)



002LQ001387 n°10 - 2 (P10)



002LQ001387 n°11 - 1 (P11)



002LQ001387 n°11 - 2 (P11)



002LQ001387 n°12 - 1 (P12)



002LQ001387 n°12 - 2 (P12)



002LQ001387 n°13 - 1 (P13)



002LQ001387 n°13 - 2 (P13)



002LQ001387 n°14 - 1 (P14)



002LQ001387 n°14 - 2 (P14)



002LQ001387 n°15 - 1 (P15)



002LQ001387 n°15 - 2 (P15)



002LQ001387 n°16 - 1 (P16)



002LQ001387 n°17 - 1 (P17)



002LQ001387 n°17 - 2 (P17)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + papier + peinture - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 2 (W.C)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + joint cassant blanc - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune - -	Appartement n°1 - RDC - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette rouge + matériau blanc en faible quantité - -	Appartement n°1 - R+1 - Vol 5 (Chambre 1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise + peinture + colle polymère jaune en faible quantité - -	Appartement n°1 - R+1 - Vol 6 (Chambre 2)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier - -	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier - -	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune + peinture - -	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°1 - R+1 - Vol 7 (SDB)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-63975 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-63975 Réf. Commande Client : 002LQ001387
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001387001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-16822		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001387002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques (pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-16823		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Papier / Peinture
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + papier + peinture	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-63975 EN DATE DU 18/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001387003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint d'étanchéité porte d'entrée / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-16824 Description ITGA : Matériau souple noir		
▶ Matériau souple noir	META	2	17/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001387004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-16825 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001387005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche beige + colle jaune / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-16826 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001387006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche marron + colle jaune / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-16827 Description ITGA : Revêtement souple marron		
▶ Revêtement souple marron	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001387007 / Parois verticales intérieures et enduits / Gains et coffre verticaux / Enduits plâtre / Vol 2 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071707-16828 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-63975 EN DATE DU 18/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16829</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Joint cassant blanc</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + joint cassant blanc	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387009 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16830</p> <p>Description ITGA : Tampon bitumineux noir</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche gris + colle jaune / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16831</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche, rouge + colle / Vol 5 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16832</p> <p>Description ITGA : Moquette rouge / Matériau blanc en faible quantité</p>				
▶ Moquette rouge + matériau blanc en faible quantité	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche, bleue + colle / Vol 6 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16833</p> <p>Description ITGA : Moquette grise / Peinture / Colle polymère jaune en faible quantité</p>				
▶ Moquette grise + peinture + colle polymère jaune en faible quantité	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-63975 EN DATE DU 18/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387013 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques (pièces humides) / Vol 7 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16834</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 7 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16835</p> <p>Description ITGA : Colle beige</p>				
▶ Colle beige	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387015 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides) / Vol 7 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16836</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / revêtement souple + colle jaune / Vol 7 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16837</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Peinture</p>				
▶ Revêtement souple blanc + colle polymère jaune + peinture	META	1	17/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00456000010000100001_ 25 RUE DU GAL FOUCHER - RUE DU GENERAL FOUCHER - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001387017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtres tablier de baignoire (carreaux de plâtre) / Vol 7 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-16838</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.