

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER
CP - Ville :	53230 COSSE LE VIVIEN
Référence client :	_00461000030000100011_
Date du repérage :	18/05/2017
Désignation :	Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER 53230 COSSE LE VIVIEN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00461000030000100011_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 18/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/06/2017 A Riorges, le 07/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°11 - Vol 1 (Garage) Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC) Appartement n°11 - Vol 5 (Séjour)	Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°11 - Vol 4 (Chambre) Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°11	Vol 1 (Garage) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°11	Vol 1 (Garage) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB/WC)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Garage)	Bois	Impossible de voir le matériaux présents sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB/WC) - Appartement n°11	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°4 - 1	P4	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 04 n°4 - 1	P4	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11	Vol 1 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement des parpaings	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°1 - 1 - 002HD0015 04 n°1 - 2	P1	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 6 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°5 - 1 - 002HD0015 04 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 04 n°5 - 1 - 002HD0015 04 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11	Vol 6 (Dégagement)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°7 - 1 - 002HD0015 04 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 3 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°8 - 1 - 002HD0015 04 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 04 n°8 - 1 - 002HD0015 04 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°11 - 1 - 002HD0015 04 n°11 - 2	P11	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 1 (Garage) - Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 04 n°11 - 1 - 002HD0015 04 n°11 - 2	P11	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joints gris et noir de la menuiserie	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°12 - 1 - 002HD0015 04 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir avec poussières + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 1 (Garage) - Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints gris et noir de la menuiserie	S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 04 n°12 - 1 - 002HD0015 04 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir avec poussières + matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11	Vol 1 (Garage)	Faux plafonds	Bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir le matériaux présents sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
Appartement n°11	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	(Plafond pièces sèches)	002HD001504 n°6 - 1 - 002HD001504 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	(Plafond pièces sèches)	002HD001504 n°6 - 1 - 002HD001504 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 3 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	(Plafond pièces humides)	002HD001504 n°9 - 1 - 002HD001504 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	(Plafond pièces humides)	002HD001504 n°9 - 1 - 002HD001504 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001504 n°3 - 1 - 002HD001504 n°3 - 2	P3	Colle beige + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001504 n°10 - 1 - 002HD001504 n°10 - 2	P10	Colle beige + joint cassant beige + matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°11	Vol 1 (Garage)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°2 - 1 - 002HD0015 04 n°2 - 2	P2	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino beige avec colle jaune	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau blanc + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige avec colle jaune	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 04 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau blanc + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°14 - 1 - - 002HD0015 04 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 3 (SDB/WC) - Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 04 n°14 - 1 - - 002HD0015 04 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°11	Vol 3 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lino marron avec colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 04 n°15 - 1 - - 002HD0015 04 n°15 - 2	P15	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°11	Appartement n°11 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°11	Appartement n°11 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°11 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001504

Légende

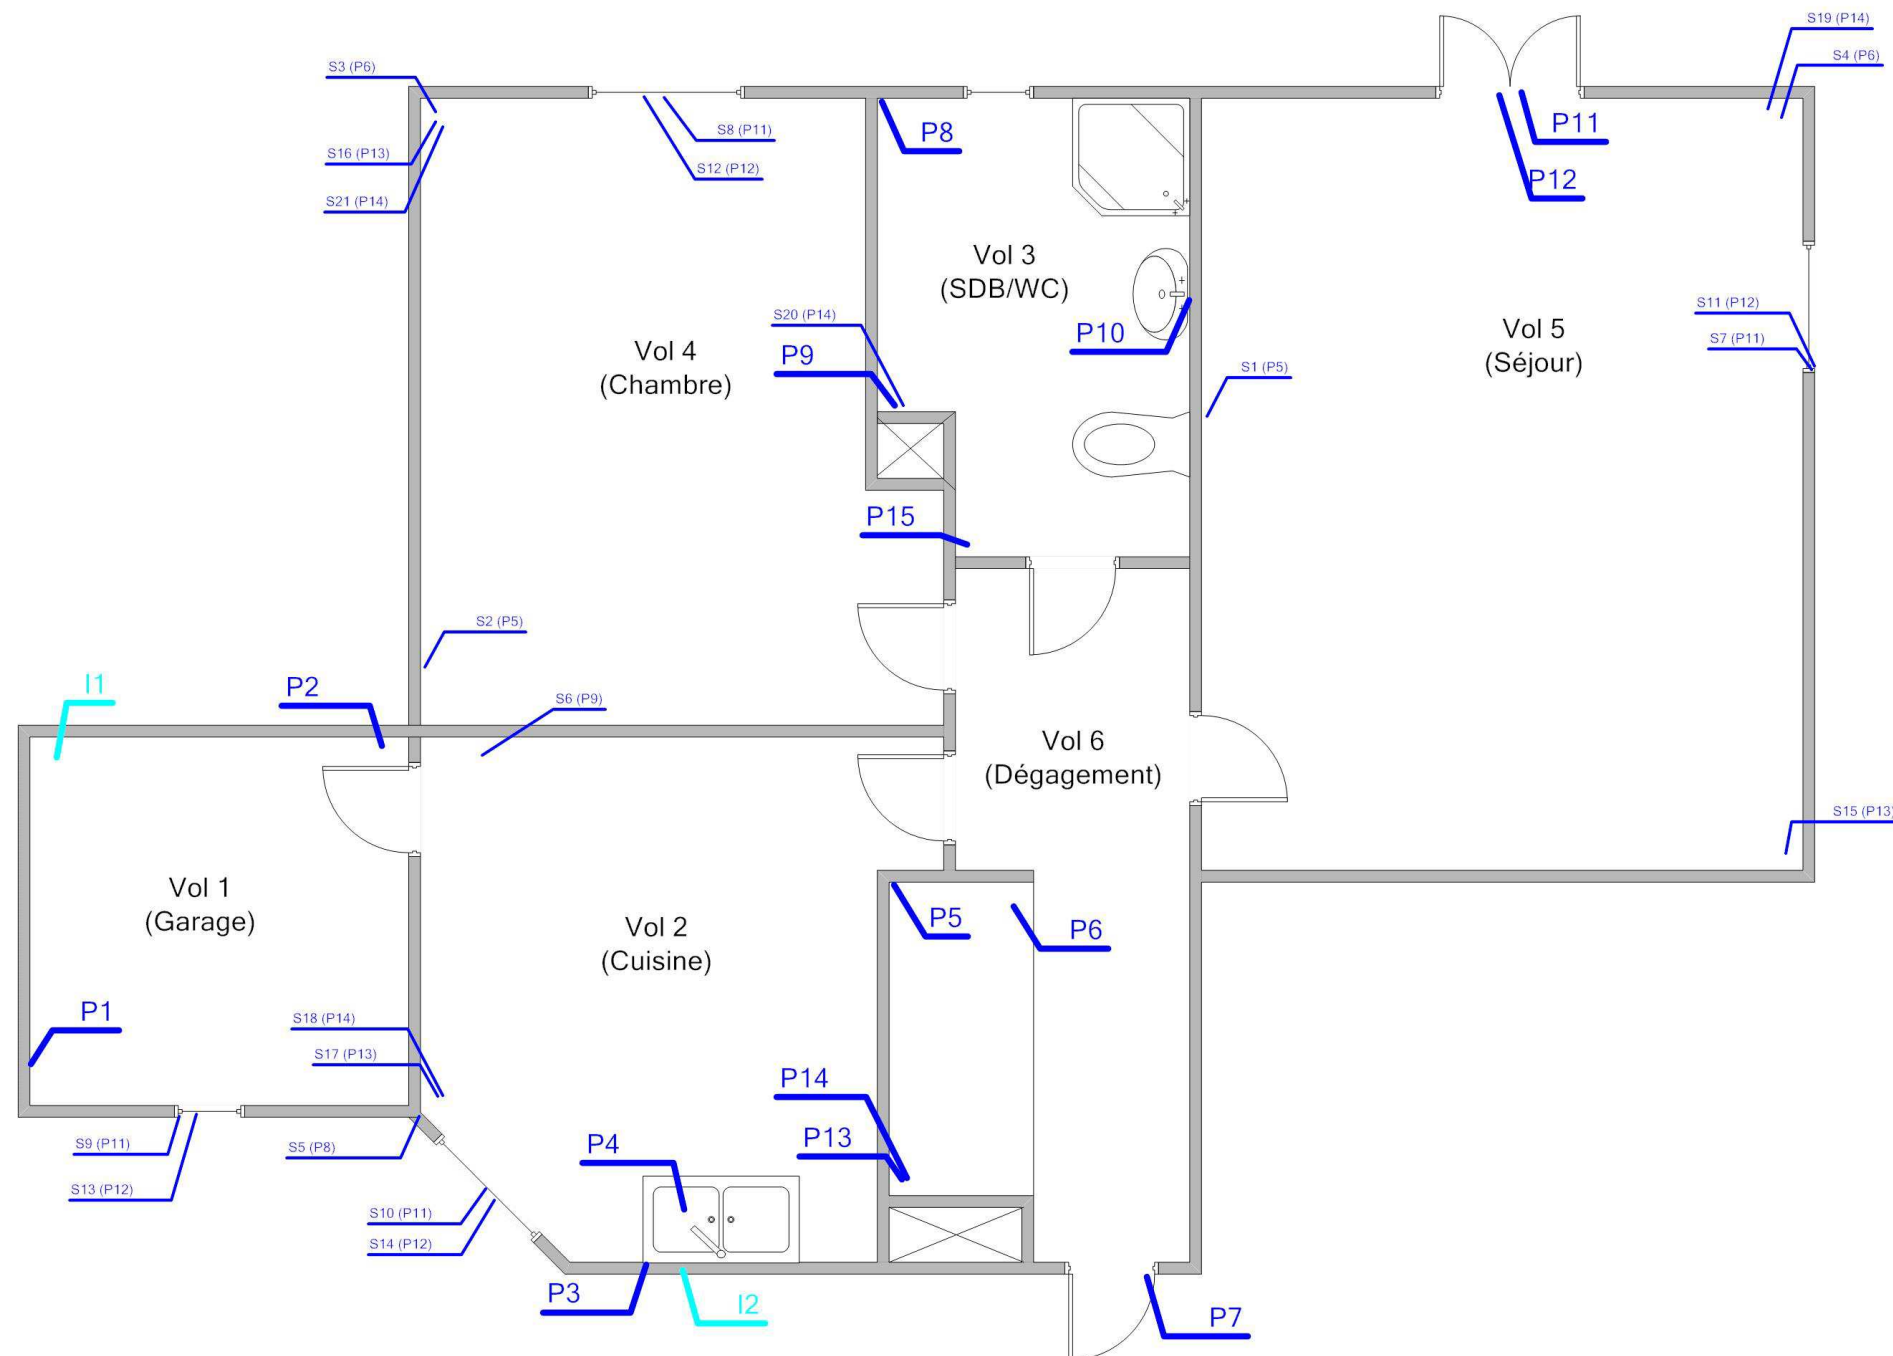

P

Localisation du
prélèvement

1

Localisation d'une impossibilité technique
--

S

Localisation d'un sondage négatif

Adresse du bien

1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER
53230 COSSE LE VIVIEN

Désignation

Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC

Date intervention

	18/05/2017
--	------------


Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°11 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001504

Légende

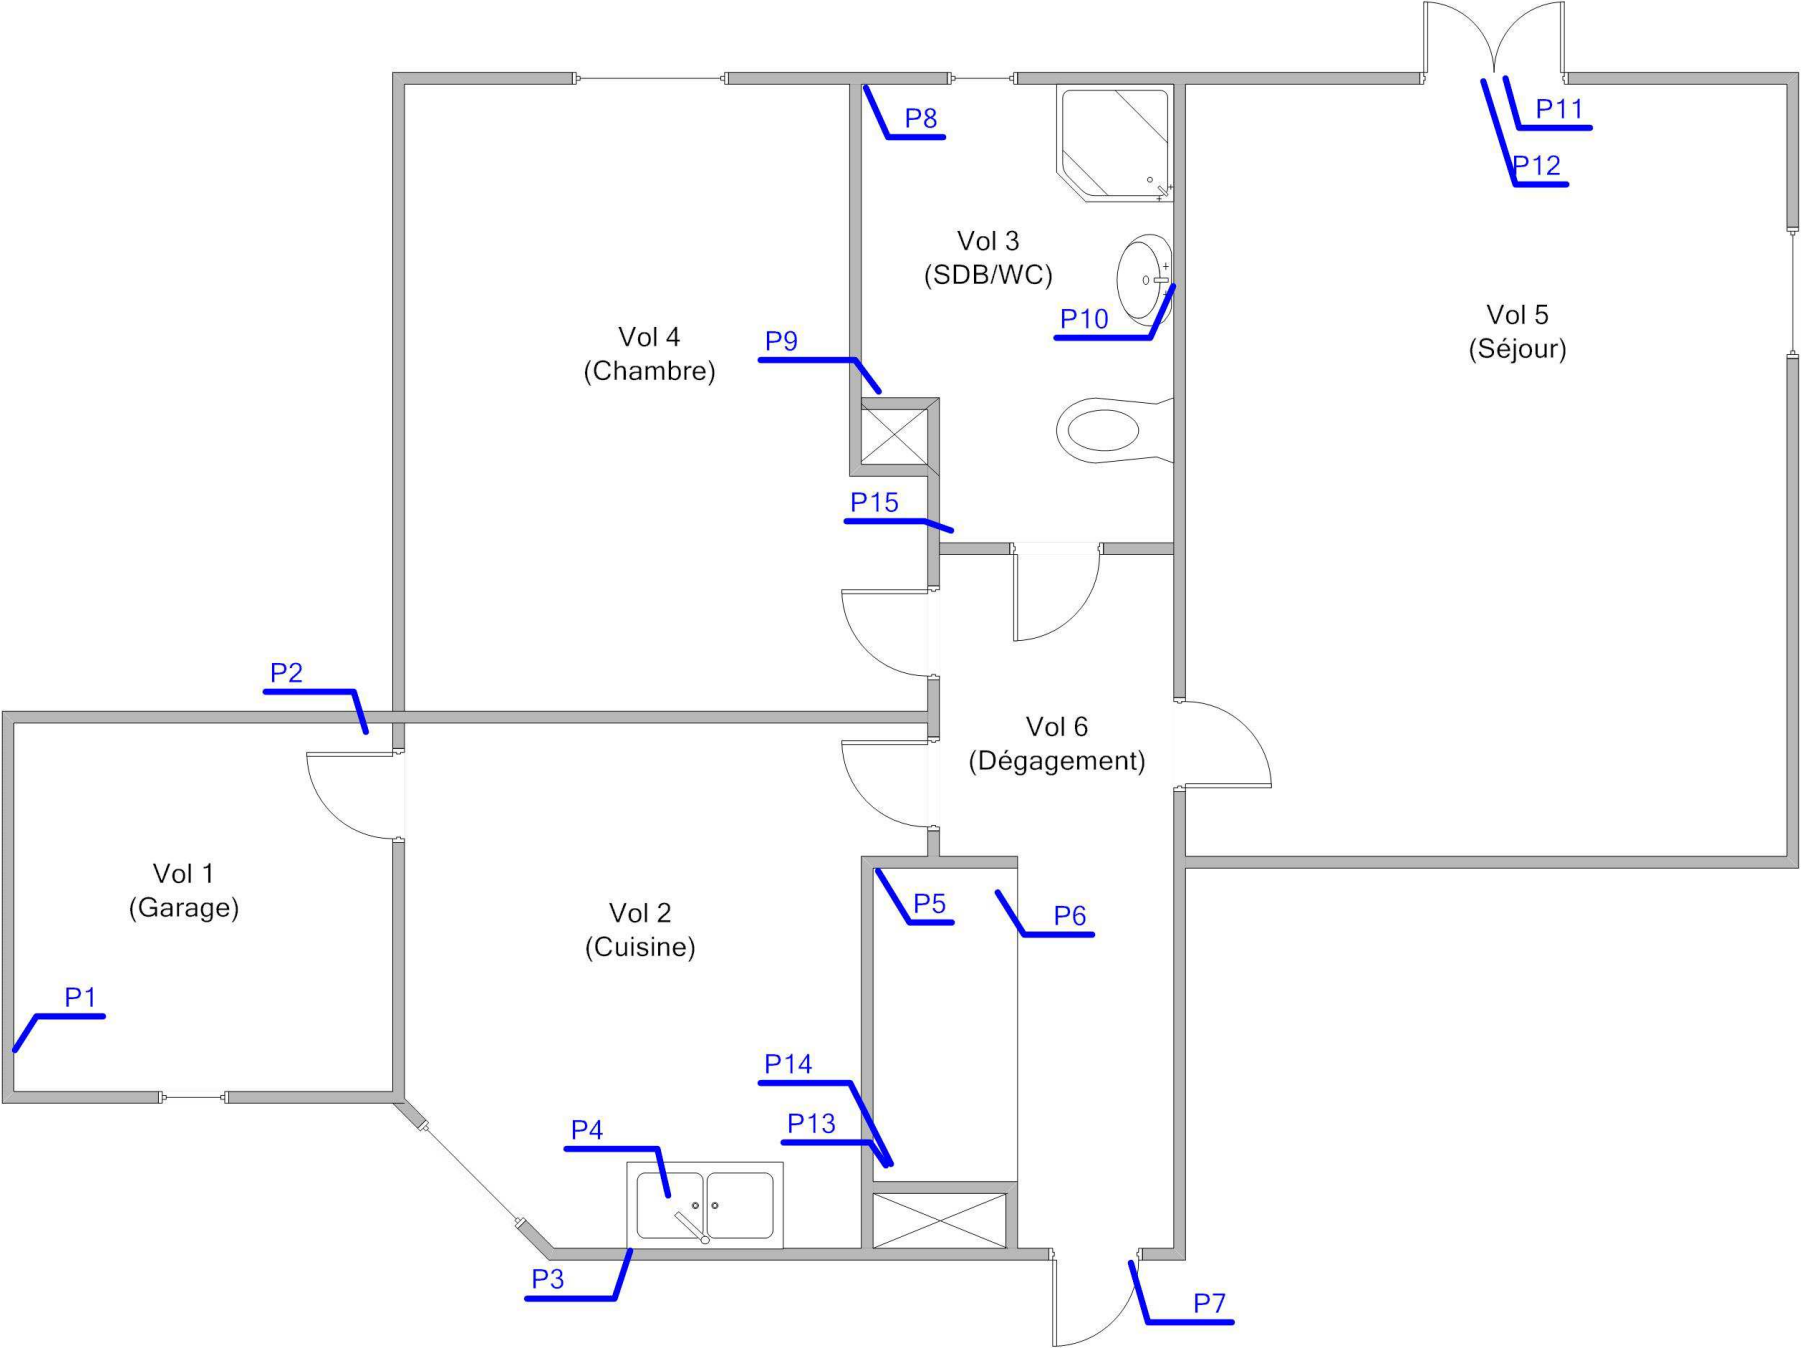

Adresse du bien
1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER
53230 COSSE LE VIVIEN

Désignation
Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC

Date intervention
18/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001504 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°11 - Vol 1 (Garage)	Prélevement
002HD001504 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°11 - Vol 1 (Garage)	Prélevement
002HD001504 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°11 - Vol 1 (Garage)	Prélevement
002HD001504 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°11 - Vol 1 (Garage)	Prélevement
	Appartement n°11 - Vol 1 (Garage)	I1
002HD001504 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001504 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001504 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001504 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
002HD001504 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
002HD001504 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
002HD001504 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
002HD001504 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
002HD001504 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
002HD001504 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°11 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement
002HD001504 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°11 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement
002HD001504 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°11 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement
002HD001504 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°11 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement
002HD001504 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement
002HD001504 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
002HD001504 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	Prélevement
	Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine)	I2

002HD001504 n°1 - 1 (P1)



002HD001504 n°1 - 2 (P1)



002HD001504 n°2 - 1 (P2)



002HD001504 n°2 - 2 (P2)



I1 - 1



002HD001504 n°3 - 1 (P3)



002HD001504 n°3 - 2 (P3)



002HD001504 n°4 - 1 (P4)



002HD001504 n°5 - 1 (P5)



002HD001504 n°5 - 2 (P5)



002HD001504 n°6 - 1 (P6)



002HD001504 n°6 - 2 (P6)



002HD001504 n°7 - 1 (P7)




002HD001504 n°7 - 2 (P7)



002HD001504 n°8 - 1 (P8)




002HD001504 n°8 - 2 (P8)

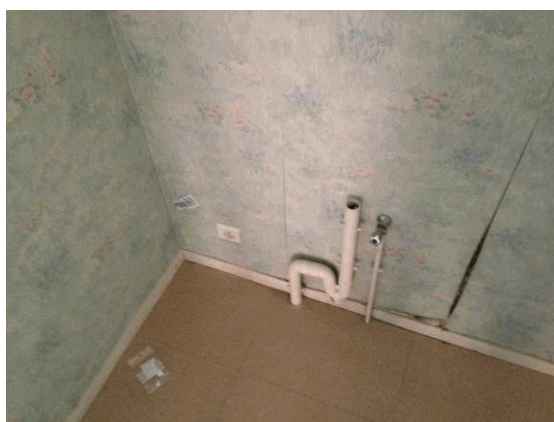

002HD001504 n°9 - 1 (P9)



002HD001504 n°9 - 2 (P9)

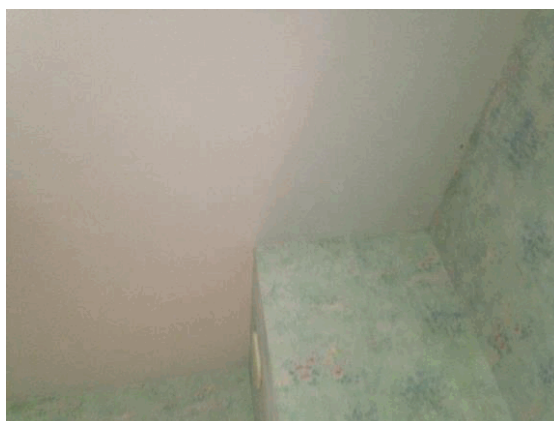

002HD001504 n°10 - 1 (P10)



002HD001504 n°10 - 2 (P10)



002HD001504 n°11 - 1 (P11)




002HD001504 n°11 - 2 (P11)



002HD001504 n°12 - 1 (P12)



002HD001504 n°12 - 2 (P12)

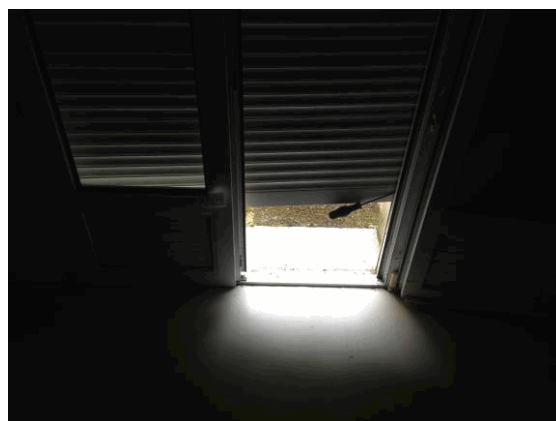

002HD001504 n°13 - 1 (P13)



002HD001504 n°14 - 1 (P14)



002HD001504 n°14 - 2 (P14)



002HD001504 n°15 - 1 (P15)



002HD001504 n°15 - 2 (P15)



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris - -	Appartement n°11 - Vol 1 (Garage)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac - -	Appartement n°11 - Vol 1 (Garage)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau souple blanc - -	Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable - -	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - (Plafond pièces sèches) -	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable - -	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - (Plafond pièces humides) -	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant beige + matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton - -	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc - -	Appartement n°11 - Vol 5 (Séjour)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + matériau souple gris - -	Appartement n°11 - Vol 5 (Séjour)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau blanc + matériau souple blanc - -	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose - -	Appartement n°11 - Vol 6 (Dégagement)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose - -	Appartement n°11 - Vol 3 (SDB/WC)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49553 EN DATE DU 07/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-49553 Réf. Commande Client : 002HD001504
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement des parpaings / Vol 1 (Garage)		Réf échantillon ITGA : IT071706-5390		
► Matériau gris	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (Garage)		Réf échantillon ITGA : IT071706-5391		
► Matériau gris en vrac	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49553 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5392 Description ITGA : Colle beige / Matériau souple blanc / Carrelage	
▶ Colle beige + matériau souple blanc	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504004 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5393 Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	06/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 6 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5394 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5395 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 6 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5396 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières / Peinture en faible quantité	
▶ Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META	1	06/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49553 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (SDB/WC)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5397 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB/WC)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5398 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB/WC)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5399 Description ITGA : Colle beige / Joint cassant beige / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton	
▶ Colle beige + joint cassant beige + matériau plâtreux blanc en vrac + peinture + carton	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 5 (Séjour)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5400 Description ITGA : Matériau souple blanc	
▶ Matériau souple blanc	META	1	06/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints gris et noir de la menuiserie / Vol 5 (Séjour)			Réf échantillon ITGA : IT071706-5401 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières / Matériau souple gris	
▶ Matériau souple noir avec poussières + matériau souple gris	META	1	06/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49553 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige avec colle jaune / Vol 6 (Dégagement)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-5402 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau blanc / Matériau souple blanc				
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau blanc + matériau souple blanc	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Dégagement)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-5403 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose				
► Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00461000030000100011_ 1 RUE DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001504015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino marron avec colle jaune / Vol 3 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-5404 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose				
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.