

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME
CP - Ville :	53300 AMBRIERES LES VALLEES
Référence client :	_00466000010000200003_
Date du repérage :	09/06/2016
Désignation :	Appartement n° 3 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300 AMBRIERES LES VALLEES	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00466000010000200003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 3 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David D.JOUSSELIN (0800400100) 09/06/2016	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 28/06/2016 A Riorges, le 28/06/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC) LGT 3 - Vol 3 (Chambre 1) LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	LGT 3 - Vol 2 (Dégagement) LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 3	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 3	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT 3	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 4 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	LGT 3	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Séjour / Cuisine)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 2)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (SDB/WC)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	plan de travail	002HD0010 05 n°2 - 1 - 002HD0010 05 n°2 - 2	P2	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de plâtre	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	plan de travail	002HD0010 05 n°2 - 1 - 002HD0010 05 n°2 - 2	P2	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 4 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 05 n°6 - 1 - 002HD0010 05 n°6 - 2	P6	PAPIER + ENDUIT + PEINTURE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 05 n°6 - 1 - 002HD0010 05 n°6 - 2	P6	PAPIER + ENDUIT + PEINTURE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (Dégagement)	Menuiseries	joint d'étanchéité porte d'entrée	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 05 n°7 - 1 - 002HD0010 05 n°7 - 2	P7	JOINT NOIR	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 05 n°8 - 1 - 002HD0010 05 n°8 - 2	P8	ENDUIT + PAPIER + PEINTURE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	joint assemblage carreaux platre du tablier de baignoire	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 05 n°13 - 1	P13	COLLE BLANCHE + FIBRES MARRON	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	joint assemblage carreaux platre du tablier de baignoire	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0010 05 n°13 - 1	P13	COLLE BLANCHE + FIBRES MARRON	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 05 n°1 - 1	P1	PAPIER + CARTON + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 05 n°1 - 1	P1	PAPIER + CARTON + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0010 05 n°9 - 1 - 002HD0010 05 n°9 - 2	P9	ENDUIT + PAPIER + PEINTURE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P3	Réalisation d'un prélèvement	grise (carreaux 15 X 20 Blanc)	002HD0010 05 n°3 - 1 - 002HD0010 05 n°3 - 2	P3	COLLE BLANCHE SOUS FAIENCE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P10	Réalisation d'un prélèvement	blanche (carreaux 15 X 20 gris)	002HD0010 05 n°10 - 1 - - 002HD0010 05 n°10 - 2	P10	COLLE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	lino beige + colle jaune	002HD0010 05 n°4 - 1 - 002HD0010 05 n°4 - 2	P4	DALLE BICOUCHE + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	lino beige + colle jaune	002HD0010 05 n°4 - 1 - 002HD0010 05 n°4 - 2	P4	DALLE BICOUCHE + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	rose pièces sèches	002HD0010 05 n°5 - 1	P5	RAGREAGE GRIS ET ROSE + TRACE JAUNE ET BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	rose pièces sèches	002HD0010 05 n°5 - 1	P5	RAGREAGE GRIS ET ROSE + TRACE JAUNE ET BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	lino bleu + colle jaune	002HD0010 05 n°11 - 1 - - 002HD0010 05 n°11 - 2	P11	LINO+ COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	lino bleu + colle jaune	002HD0010 05 n°11 - 1 - 002HD0010 05 n°11 - 2	P11	LINO+ COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	rose pièces humides	002HD0010 05 n°12 - 1	P12	RAGREAGE ROSE ET GRIS	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 3		LGT 3 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 3		LGT 3 - Plan de prélèvements







## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001005 n°1 - 1 (P1)	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001005 n°2 - 1 (P2)	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001005 n°2 - 2 (P2)	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001005 n°3 - 1 (P3)	LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001005 n°3 - 2 (P3)	LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001005 n°4 - 1 (P4)	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001005 n°4 - 2 (P4)	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001005 n°5 - 1 (P5)	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001005 n°6 - 1 (P6)	LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001005 n°6 - 2 (P6)	LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001005 n°7 - 1 (P7)	LGT 3 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001005 n°7 - 2 (P7)	LGT 3 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001005 n°8 - 1 (P8)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°8 - 2 (P8)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°9 - 1 (P9)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°9 - 2 (P9)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°10 - 1 (P10)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°10 - 2 (P10)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°11 - 1 (P11)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°11 - 2 (P11)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°12 - 1 (P12)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001005 n°13 - 1 (P13)	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I1
	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I2



002HD001005 n°1 - 1 (P1)



002HD001005 n°2 - 1 (P2)



002HD001005 n°2 - 2 (P2)




002HD001005 n°3 - 1 (P3)



002HD001005 n°3 - 2 (P3)



002HD001005 n°4 - 1 (P4)

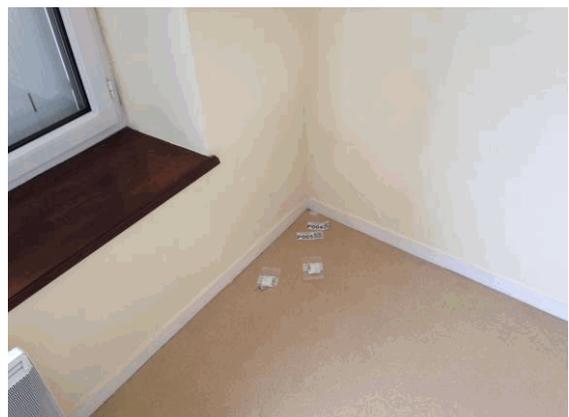

002HD001005 n°4 - 2 (P4)



002HD001005 n°5 - 1 (P5)



002HD001005 n°6 - 1 (P6)



002HD001005 n°6 - 2 (P6)



002HD001005 n°7 - 1 (P7)



002HD001005 n°7 - 2 (P7)




002HD001005 n°8 - 1 (P8)



002HD001005 n°8 - 2 (P8)



002HD001005 n°9 - 1 (P9)

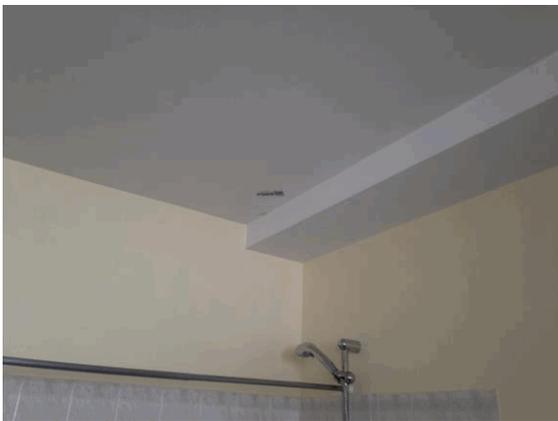

002HD001005 n°9 - 2 (P9)



002HD001005 n°10 - 1 (P10)



002HD001005 n°10 - 2 (P10)



002HD001005 n°11 - 1 (P11)



002HD001005 n°11 - 2 (P11)



002HD001005 n°12 - 1 (P12)



002HD001005 n°13 - 1 (P13)



I1 - 1



I2 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	PAPIER + CARTON + PLATRE - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	PLATRE - plan de travail -	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE SOUS FAIENCE - grise (carreaux 15 X 20 Blanc) -	LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	DALLE BICOUCHE + COLLE JAUNE - lino beige + colle jaune -	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE GRIS ET ROSE + TRACE JAUNE ET BLANC - rose pièces sèches -	LGT 3 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PAPIER + ENDUIT + PEINTURE BLANC - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT NOIR - -	LGT 3 - Vol 2 (Dégagement)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	ENDUIT + PAPIER + PEINTURE BLANC - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	ENDUIT + PAPIER + PEINTURE BLANC - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE - blanche (carreaux 15 X 20 gris) -	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO+ COLLE JAUNE - lino bleu + colle jaune -	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE ROSE ET GRIS - rose pièces humides -	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	COLLE BLANCHE + FIBRES MARRON - -	LGT 3 - Vol 1 (SDB/WC)	

**N° Dossier :** 16061702525801

**Date de réception :** 17/06/2016-Site de Quimper

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Référence :** 002HD001005

**Site de prélèvement :**
**AC ENVIRONNEMENT**

64, Rue Clément Ader

**42153 RIORGES**
**Point de prélèvement :** Vol 5 (Séjour / Cuisine)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques

**Couleur :**
**Couches à analyser :**
**Référence :** 002HD001005

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412163 - 002HD001005 n°1**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			papier + carton + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparables


Copie à : \_\_\_\_\_

Validation scientifique par : \_\_\_\_\_

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : \_\_\_\_\_

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

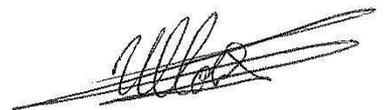

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par

symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Séjour / Cuisine)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits -  
 Murs et cloisons - Joint assemblage des carreaux de plâtre

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
 AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412164 - 002HD001005 n°2**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

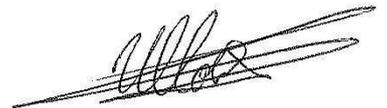

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 4 (Chambre 2)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412165 - 002HD001005 n°3**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			colle blanche sous faïence
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

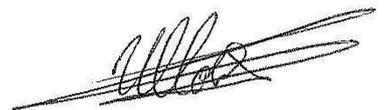

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Séjour / Cuisine)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol -  
Lés plastiques avec sous-couche

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412166 - 002HD001005 n°4**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			dalle bicouche + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

ssp


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

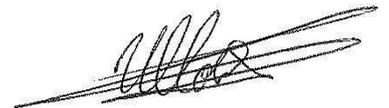

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Séjour / Cuisine)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol -  
 Ragréege

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
 AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412167 - 002HD001005 n°5**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			ragréege gris et rose + trace jaune et blanc
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à : \_\_\_\_\_

Validation scientifique par : \_\_\_\_\_

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : \_\_\_\_\_

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

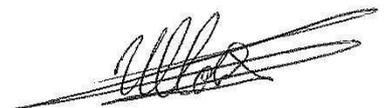

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 4 (Chambre 2)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

**Référence :** 002HD001005

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412168 - 002HD001005 n°6**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			papier + enduit + peinture blanc
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

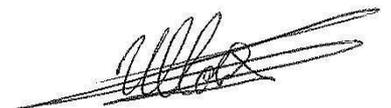

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 2 (Dégagement)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - joint d'étanchéité porte d'entrée

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412169 - 002HD001005 n°7**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			joint noir
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

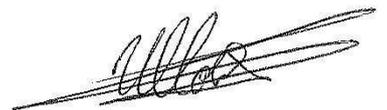

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (SDB/WC)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
 AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412170 - 002HD001005 n°8**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	<b>non détectées</b>
Date d'analyse			<b>22/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
Description			<b>enduit + papier + peinture blanc</b>
Aspect visuel de l'échantillon			<b>fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			<b>2</b>

**Commentaire :**

inséparable


Copie à : \_\_\_\_\_

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

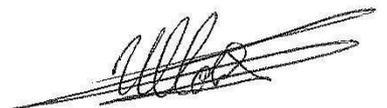

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (SDB/WC)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds -  
Joints panneau / plaques

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412171 - 002HD001005 n°9**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			enduit + papier + peinture blanc
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

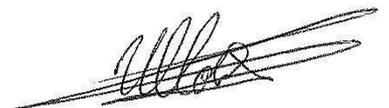

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (SDB/WC)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
 AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412172 - 002HD001005 n°10**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 <b>Fibres d'amiante</b>	META	NF X 43-050	<b>non détectées</b>
<b>Date d'analyse</b>			<b>22/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
<b>Description</b>			<b>colle blanche</b>
<b>Aspect visuel de l'échantillon</b>			<b>non fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
<b>Nombre de grilles réalisées</b>			<b>2</b>

**Commentaire :**


Copie à : \_\_\_\_\_

**Validation scientifique par :** \_\_\_\_\_

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :** \_\_\_\_\_

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

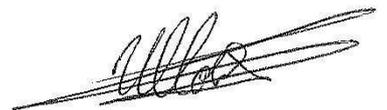

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.  
 (ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.  
 La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (SDB/WC)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol -  
Lés plastiques avec sous-couche

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412173 - 002HD001005 n°11**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			lino+ colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

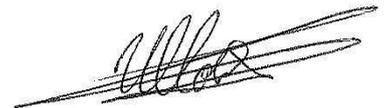

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (SDB/WC)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001005

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
AMBRIERES LES VALLEES

**Ech 1 : N.T 412174 - 002HD001005 n°12**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			ragréage rose et gris
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

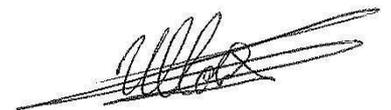

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702525801

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (SDB/WC)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

 Remarque : 21 RUE NOTRE DAME - NOTRE DAME 53300  
 AMBRIERES LES VALLEES

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits -  
 Murs et cloisons - joint assemblage carreaux plâtre du tablier de  
 baignoire

**Référence :** 002HD001005

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412175 - 002HD001005 n°13**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			colle blanche + fibres marron
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

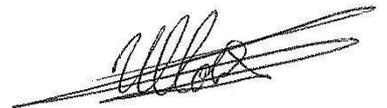

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.