

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
CP - Ville :	53250 JAVRON LES CHAPELLES
Référence client :	_00467000010000100004_
Date du repérage :	09/06/2016
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC 53250 JAVRON LES CHAPELLES	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00467000010000100004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David D.JOUSSELIN (0800400100) 09/06/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/06/2016 A Riorges, le 27/06/2016	
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p> 			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT 4 - Vol 1 (Cuisine) LGT 4 - Vol 3 (W.C) LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	LGT 4 - Vol 2 (Entrée) LGT 4 - Vol 4 (SDB)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre)	
Revêtement de mur	LGT 4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Chambre)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - LGT 4	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002HD0010 04 n°2 - 1	P2	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 4	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 04 n°3 - 1 - 002HD0010 04 n°3 - 2	P3	PLACO	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 04 n°3 - 1 - 002HD0010 04 n°3 - 2	P3	PLACO	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité de la porte d'entrée	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 04 n°6 - 1	P6	JOINT SOUPLE NOIR + PEINTURE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	joint assemblage des carreaux de plâtre du tablier de baignoire	002HD0010 04 n°13 - 1	P13	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	joint assemblage des carreaux de plâtre du tablier de baignoire	002HD0010 04 n°13 - 1	P13	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 5 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 04 n°14 - 1 - 002HD0010 04 n°14 - 2	P14	CARTON + PLATRE + PEINTURE CREME	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 2 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 04 n°14 - 1 - 002HD0010 04 n°14 - 2	P14	CARTON + PLATRE + PEINTURE CREME	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	PVC Double vitrage	S10			S10 - 1				Négatif sur marquage Datées 2015
LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC Double vitrage	S10			S10 - 1				Négatif sur marquage Datées 2015



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0010 04 n°12 - 1 - 002HD0010 04 n°12 - 2	P12	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 3 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Plafond pièces humides	002HD0010 04 n°12 - 1 - 002HD0010 04 n°12 - 2	P12	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0010 04 n°15 - 1 - 002HD0010 04 n°15 - 2	P15	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Plafond pièce sèche	002HD0010 04 n°15 - 1 - 002HD0010 04 n°15 - 2	P15	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002HD0010 04 n°1 - 1 - 002HD0010 04 n°1 - 2	P1	COLLE GRISE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P11	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0010 04 n°11 - 1 - 002HD0010 04 n°11 - 2	P11	COLLE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	grise	002HD0010 04 n°11 - 1 - 002HD0010 04 n°11 - 2	P11	COLLE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	lino gris avec motif + colle jaune	002HD0010 04 n°4 - 1 - 002HD0010 04 n°4 - 2	P4	DALLE SOUPLE + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces humides	002HD0010 04 n°5 - 1 - 002HD0010 04 n°5 - 2	P5	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	gris pièces humides	002HD0010 04 n°5 - 1 - 002HD0010 04 n°5 - 2	P5	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement	lino gris + colle jaune	002HD0010 04 n°7 - 1 - 002HD0010 04 n°7 - 2	P7	LINO + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces sèches	002HD0010 04 n°8 - 1	P8	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	gris pièces sèches	002HD0010 04 n°8 - 1	P8	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	lino bleuté + colle jaune	002HD0010 04 n°9 - 1 - 002HD0010 04 n°9 - 2	P9	LINO BLEUE + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	lino beige + colle jaune	002HD0010 04 n°10 - 1 - 002HD0010 04 n°10 - 2	P10	LINO BEIGE + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16	Réalisation d'un prélèvement	Jaune du revêtement de sol d'origine + ragréage inséparable (cole présente entre les 2 ragréages)	002HD0010 04 n°16 - 1 - 002HD0010 04 n°16 - 2	P16	COLLE JAUNE + MATERIAU GRIS	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Supplémentaire sur celui d'origine		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 4	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	lino marron simili parquet + colle jaune		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 4		LGT 4 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 4		LGT 4 - Plan de prélèvements



LGT 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001004

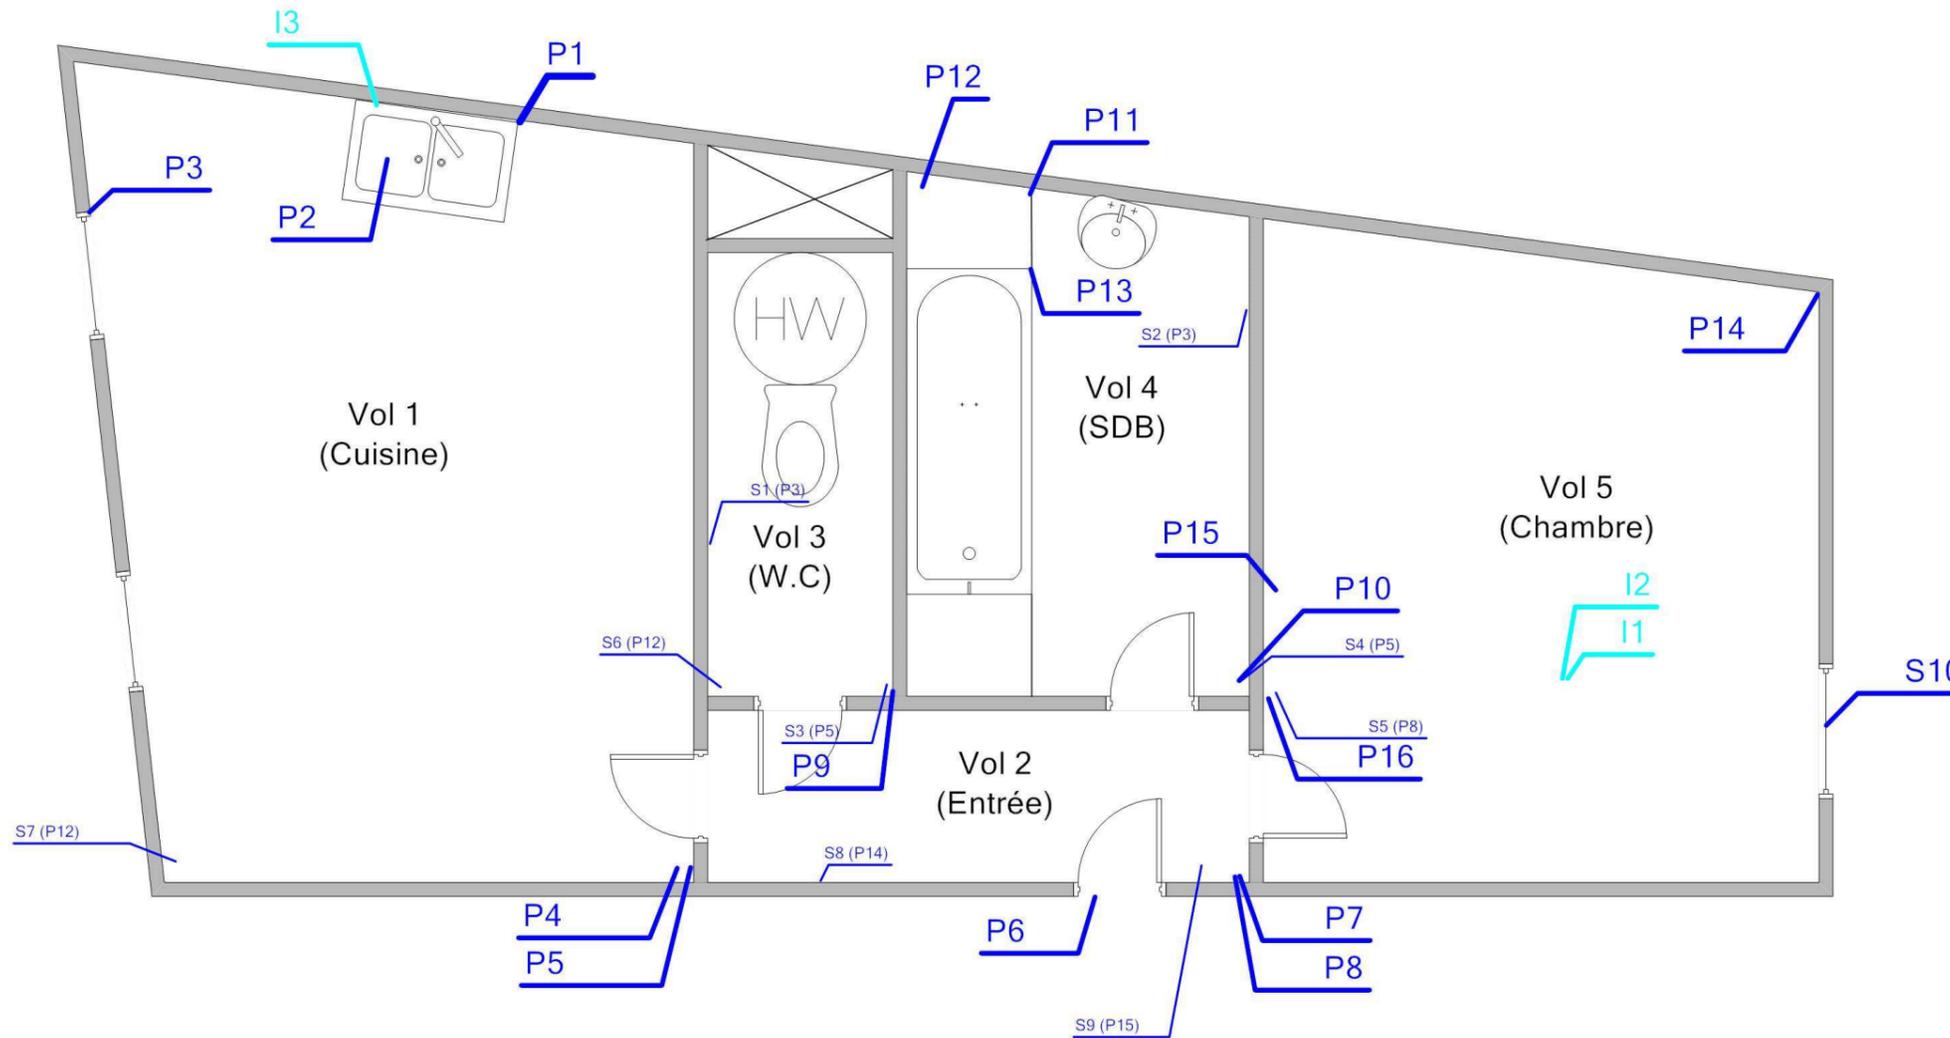

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Désignation

Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage

Date intervention

09/06/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001004 n°1 - 1 (P1)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°1 - 2 (P1)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°2 - 1 (P2)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°3 - 1 (P3)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°3 - 2 (P3)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°4 - 1 (P4)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°4 - 2 (P4)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°5 - 1 (P5)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°5 - 2 (P5)	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001004 n°6 - 1 (P6)	LGT 4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001004 n°7 - 1 (P7)	LGT 4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001004 n°7 - 2 (P7)	LGT 4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001004 n°8 - 1 (P8)	LGT 4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001004 n°9 - 1 (P9)	LGT 4 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001004 n°9 - 2 (P9)	LGT 4 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001004 n°10 - 1 (P10)	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001004 n°10 - 2 (P10)	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001004 n°11 - 1 (P11)	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001004 n°11 - 2 (P11)	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001004 n°12 - 1 (P12)	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001004 n°12 - 2 (P12)	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001004 n°13 - 1 (P13)	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001004 n°14 - 1 (P14)	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001004 n°14 - 2 (P14)	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001004 n°15 - 1 (P15)	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001004 n°15 - 2 (P15)	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001004 n°16 - 1 (P16)	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001004 n°16 - 2 (P16)	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	I1
	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	I2
S10 - 1 (A10)	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	Absence sur marquage du materiau

Référence	Localisation	Action
	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	I3



002HD001004 n°1 - 1 (P1)



002HD001004 n°1 - 2 (P1)



002HD001004 n°2 - 1 (P2)



002HD001004 n°3 - 1 (P3)



002HD001004 n°3 - 2 (P3)



002HD001004 n°4 - 1 (P4)



002HD001004 n°4 - 2 (P4)



002HD001004 n°5 - 1 (P5)




002HD001004 n°5 - 2 (P5)



002HD001004 n°6 - 1 (P6)



002HD001004 n°7 - 1 (P7)

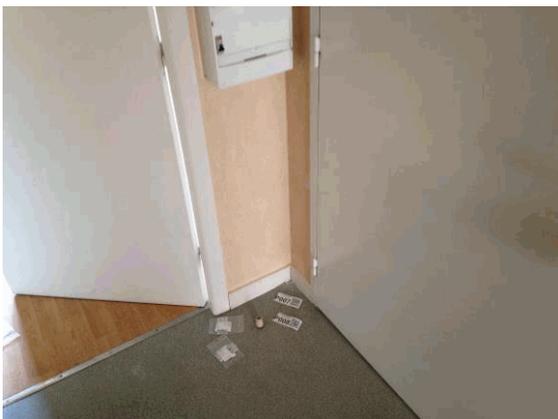

002HD001004 n°7 - 2 (P7)



002HD001004 n°8 - 1 (P8)



002HD001004 n°9 - 1 (P9)



002HD001004 n°9 - 2 (P9)



002HD001004 n°10 - 1 (P10)



002HD001004 n°10 - 2 (P10)



002HD001004 n°11 - 1 (P11)



002HD001004 n°11 - 2 (P11)



002HD001004 n°12 - 1 (P12)



002HD001004 n°12 - 2 (P12)



002HD001004 n°13 - 1 (P13)




002HD001004 n°14 - 1 (P14)



002HD001004 n°14 - 2 (P14)



002HD001004 n°15 - 1 (P15)

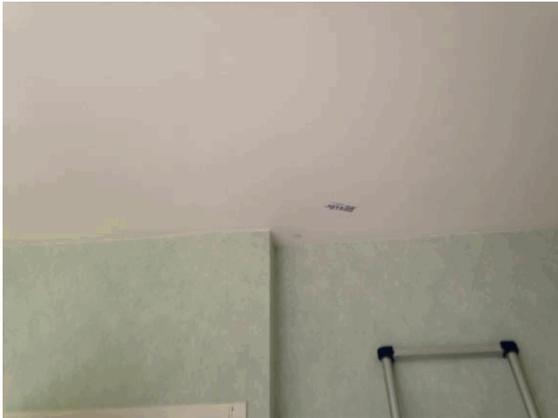

002HD001004 n°15 - 2 (P15)



002HD001004 n°16 - 1 (P16)



002HD001004 n°16 - 2 (P16)




I1 - 1



I2 - 1



S10 - 1 (A10)

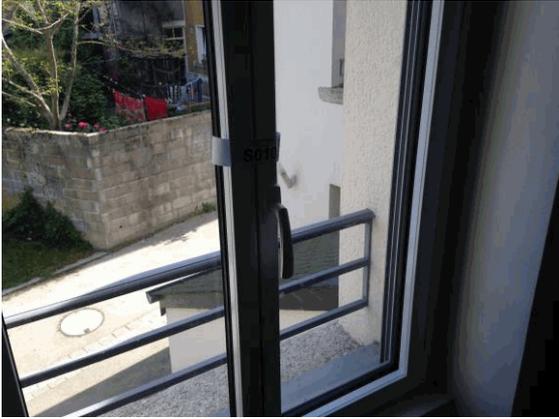

I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE GRISE - Grise -	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	MATERIAU BITUMINEUX - dur noir -	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PLACO - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	DALLE SOUPLE + COLLE JAUNE - lino gris avec motif + colle jaune -	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE - gris pièces humides -	LGT 4 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT SOUPLE NOIR + PEINTURE BLANCHE - -	LGT 4 - Vol 2 (Entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO + COLLE JAUNE - lino gris + colle jaune -	LGT 4 - Vol 2 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE - gris pièces sèches -	LGT 4 - Vol 2 (Entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO BLEUE + COLLE JAUNE - lino bleuté + colle jaune -	LGT 4 - Vol 3 (W.C)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO BEIGE + COLLE JAUNE - lino beige + colle jaune -	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE - grise -	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	PLATRE - Plafond pièces humides -	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	PLATRE - joint assemblage des carreaux de platre du tablier de baignoire -	LGT 4 - Vol 4 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	CARTON + PLATRE + PEINTURE CREME - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	PLATRE - Plafond pièce sèche -	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	COLLE JAUNE + MATERIAU GRIS - Jaune du revêtement de sol d'origine + ragréage inséparable (cole présente entre les 2 ragréages) -	LGT 4 - Vol 5 (Chambre)	

N° Dossier : 16061702525401

Date de réception : 17/06/2016-Site de Quimper

Client : AC ENVIRONNEMENT

Référence : 002HD001004

Site de prélèvement :
Point de prélèvement : Vol 1 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412146 - 002HD001004 n°1
AC ENVIRONNEMENT

64, Rue Clément Ader

42153 RIORGES
date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur -
Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001004

Aspect :
Date de début d'analyse : 20/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle grise
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :
Copie à :
Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

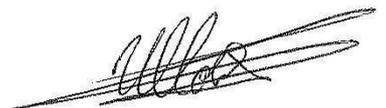

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Cuisine)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux

Couleur :

Référence : 002HD001004

Couches à analyser :

Aspect :

Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412147 - 002HD001004 n°2

Date de début d'analyse : 20/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			matériau bitumineux
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

Copie à : _____

Validation scientifique par :
ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :
Thomas ULLOIS Technicien Amiante

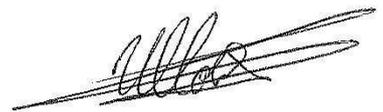

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Cuisine)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412148 - 002HD001004 n°3
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			placo
Aspect visuel de l'échantillon			fibreuse
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

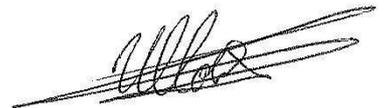

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001004

Aspect :
Ech 1 : N.T 412149 - 002HD001004 n°4
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			dalle souple + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

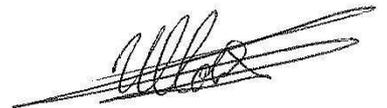

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Cuisine)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Ragréage

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412150 - 002HD001004 n°5
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			ragréage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

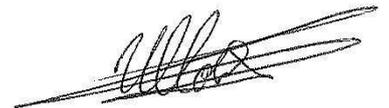

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 2 (Entrée)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - ensemble des joints d'étanchéité de la porte d'entrée

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
 53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412151 - 002HD001004 n°6
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			joint souple noir + peinture blanche
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

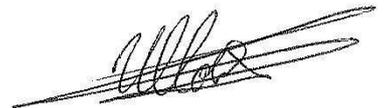

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par

symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 2 (Entrée)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
 53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412152 - 002HD001004 n°7
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			lino + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

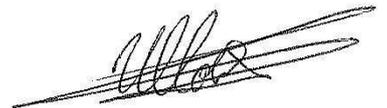

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par

symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 2 (Entrée)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Ragréage

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412153 - 002HD001004 n°8
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			ragréage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

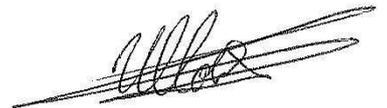

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (W.C)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001004

Aspect :
Ech 1 : N.T 412154 - 002HD001004 n°9
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			lino bleu + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

ssp


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

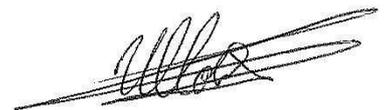

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001004

Aspect :
Ech 1 : N.T 412155 - 002HD001004 n°10
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			lino beige + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

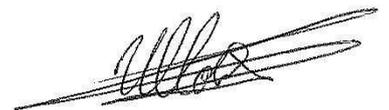

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
 53250 JAVRON LES CHAPELLES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur -
 Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001004

Aspect :
Ech 1 : N.T 412156 - 002HD001004 n°11
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle blanche
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

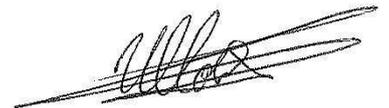

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
 53250 JAVRON LES CHAPELLES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

Référence : 002HD001004

Aspect :
Ech 1 : N.T 412157 - 002HD001004 n°12
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

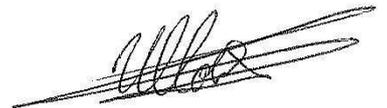

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
 53250 JAVRON LES CHAPELLES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
 Murs et cloisons - Enduit plâtre

Référence : 002HD001004

Aspect :
Ech 1 : N.T 412158 - 002HD001004 n°13
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

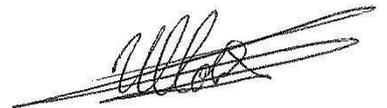

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Chambre)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
 53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412159 - 002HD001004 n°14
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			carton + platre + peinture crème
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

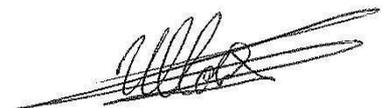

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Chambre)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
 53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412160 - 002HD001004 n°15
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : _____

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

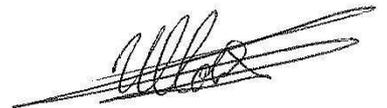

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702525401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Chambre)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol

Couleur :
Référence : 002HD001004

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Ech 1 : N.T 412161 - 002HD001004 n°16
Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle jaune + matériau gris
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

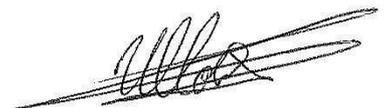

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.