

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
CP - Ville :	53250 JAVRON LES CHAPELLES
Référence client :	_00467000010000100005_
Date du repérage :	19/01/2017
Désignation :	Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC 53250 JAVRON LES CHAPELLES	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00467000010000100005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (07 61 33 93 77) 19/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 26/01/2017 A Riorges, le 26/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°5 - Vol 1 (Chambre)		Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)
Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)		Appartement n°5 - Vol 4 (Dégagement)
Appartement n°5 - Vol 5 (Placard)		

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°5	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Placard)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°5	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Placard)	
Revêtement de sol	Appartement n°5	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Placard)	
Revêtement de mur	Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
 Les garages ou caves considérer comme non visités.
 Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
 Les plénums de faux plafond.
 Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001336 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001336 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier / bac douche	Mastic étanchéité	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Evier / bac douche	Mastic étanchéité	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4 (type batiment france)	S4			S4 - 1				Négatif sur marquage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 1 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4 (type batiment france)	S4			S4 - 1				Négatif sur marquage
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Menuiseries	Velux	S5			S5 - 1				Négatif sur marquage
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD00136 n°4 - 1	P4	Matériau souple noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD00136 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD00136 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD00136 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD00136 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 36 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (Placard) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 1 (Chambre)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 36 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces humides	002HD0013 36 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 36 n°2 - 1	P2	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 36 n°8 - 1	P8	Colle beige + joint cassant blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0013 36 n°8 - 1	P8	Colle beige + joint cassant blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002HD0013 36 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Chambre) - Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage	S10 - S11 - S12 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Rose	002HD0013 36 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 36 n°10 - 1	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (Placard) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	S13 - S14 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0013 36 n°10 - 1	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Chambre)	Revêtement de sol	Lino bleu avec colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 36 n°11 - 1	P11	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°5	Appartement n°5	Appartement n°5 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°5	Appartement n°5	Appartement n°5 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001336

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

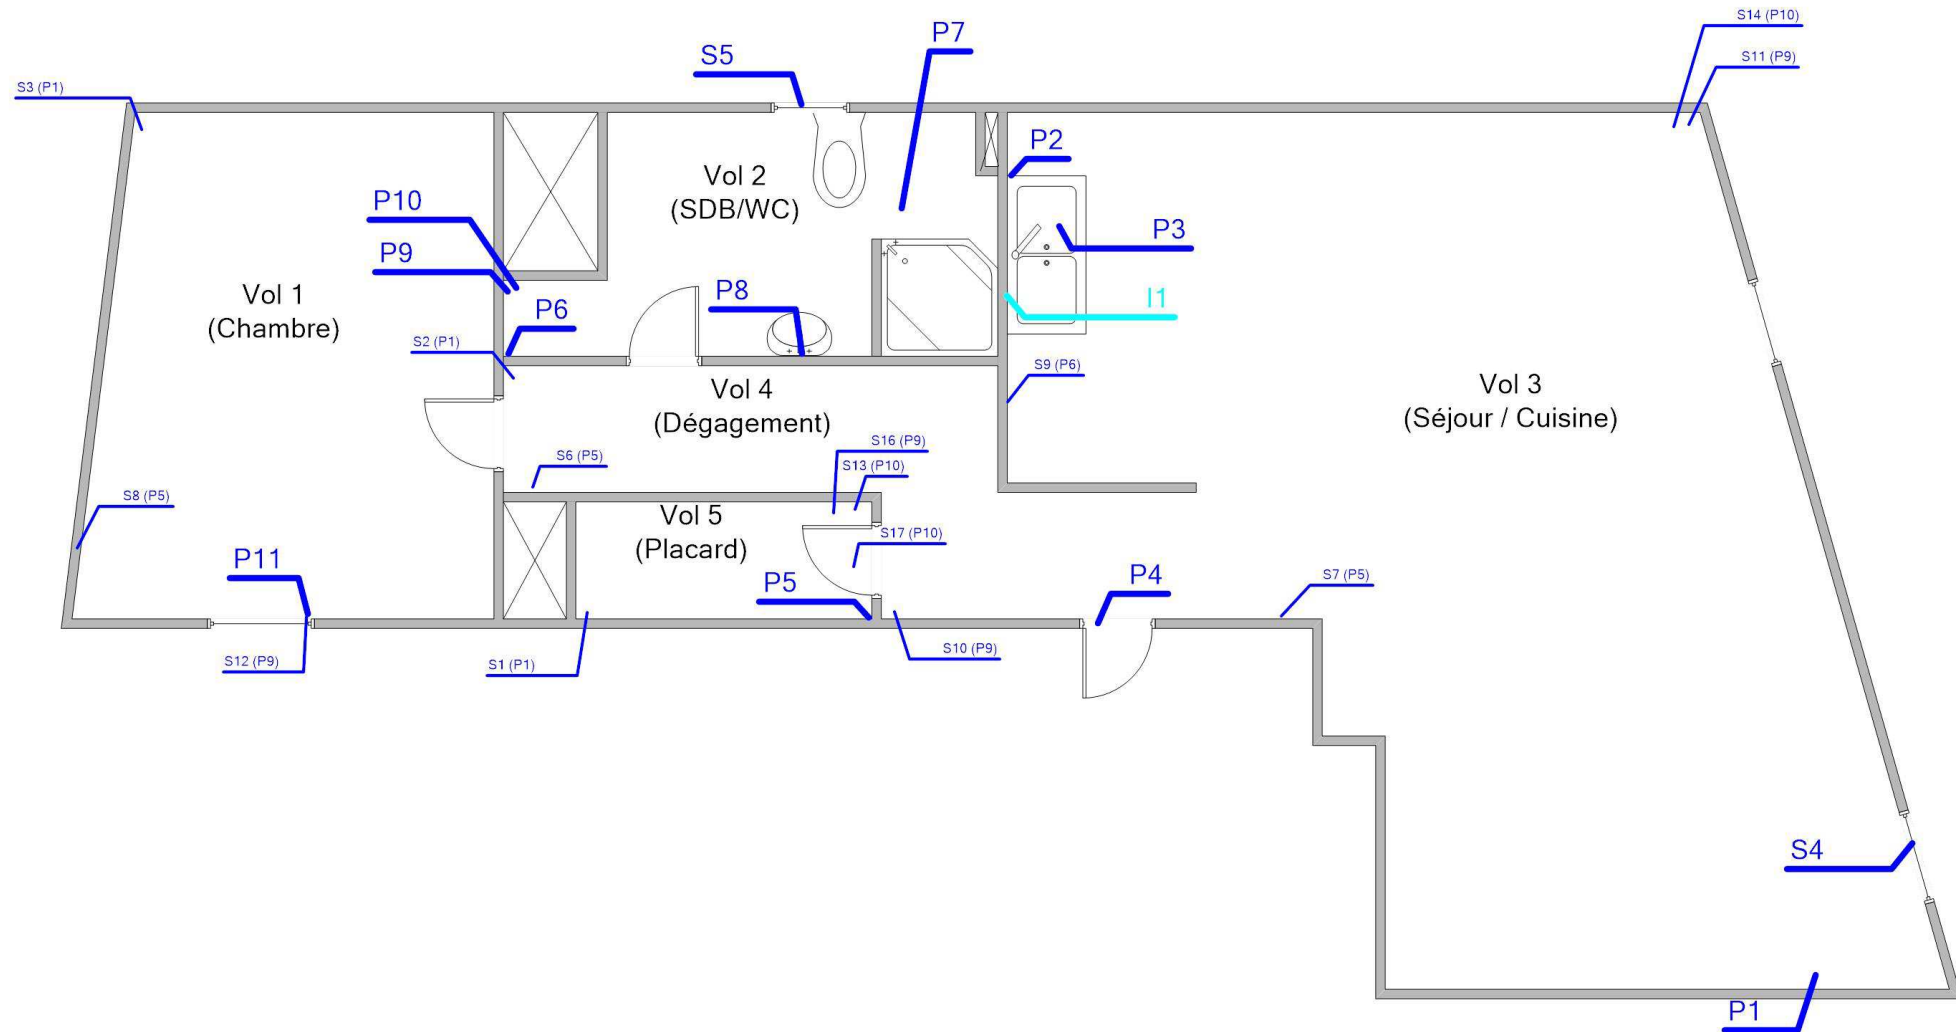

Adresse du bien

90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Désignation

Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention

19/01/2017


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°5 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001336

Légende

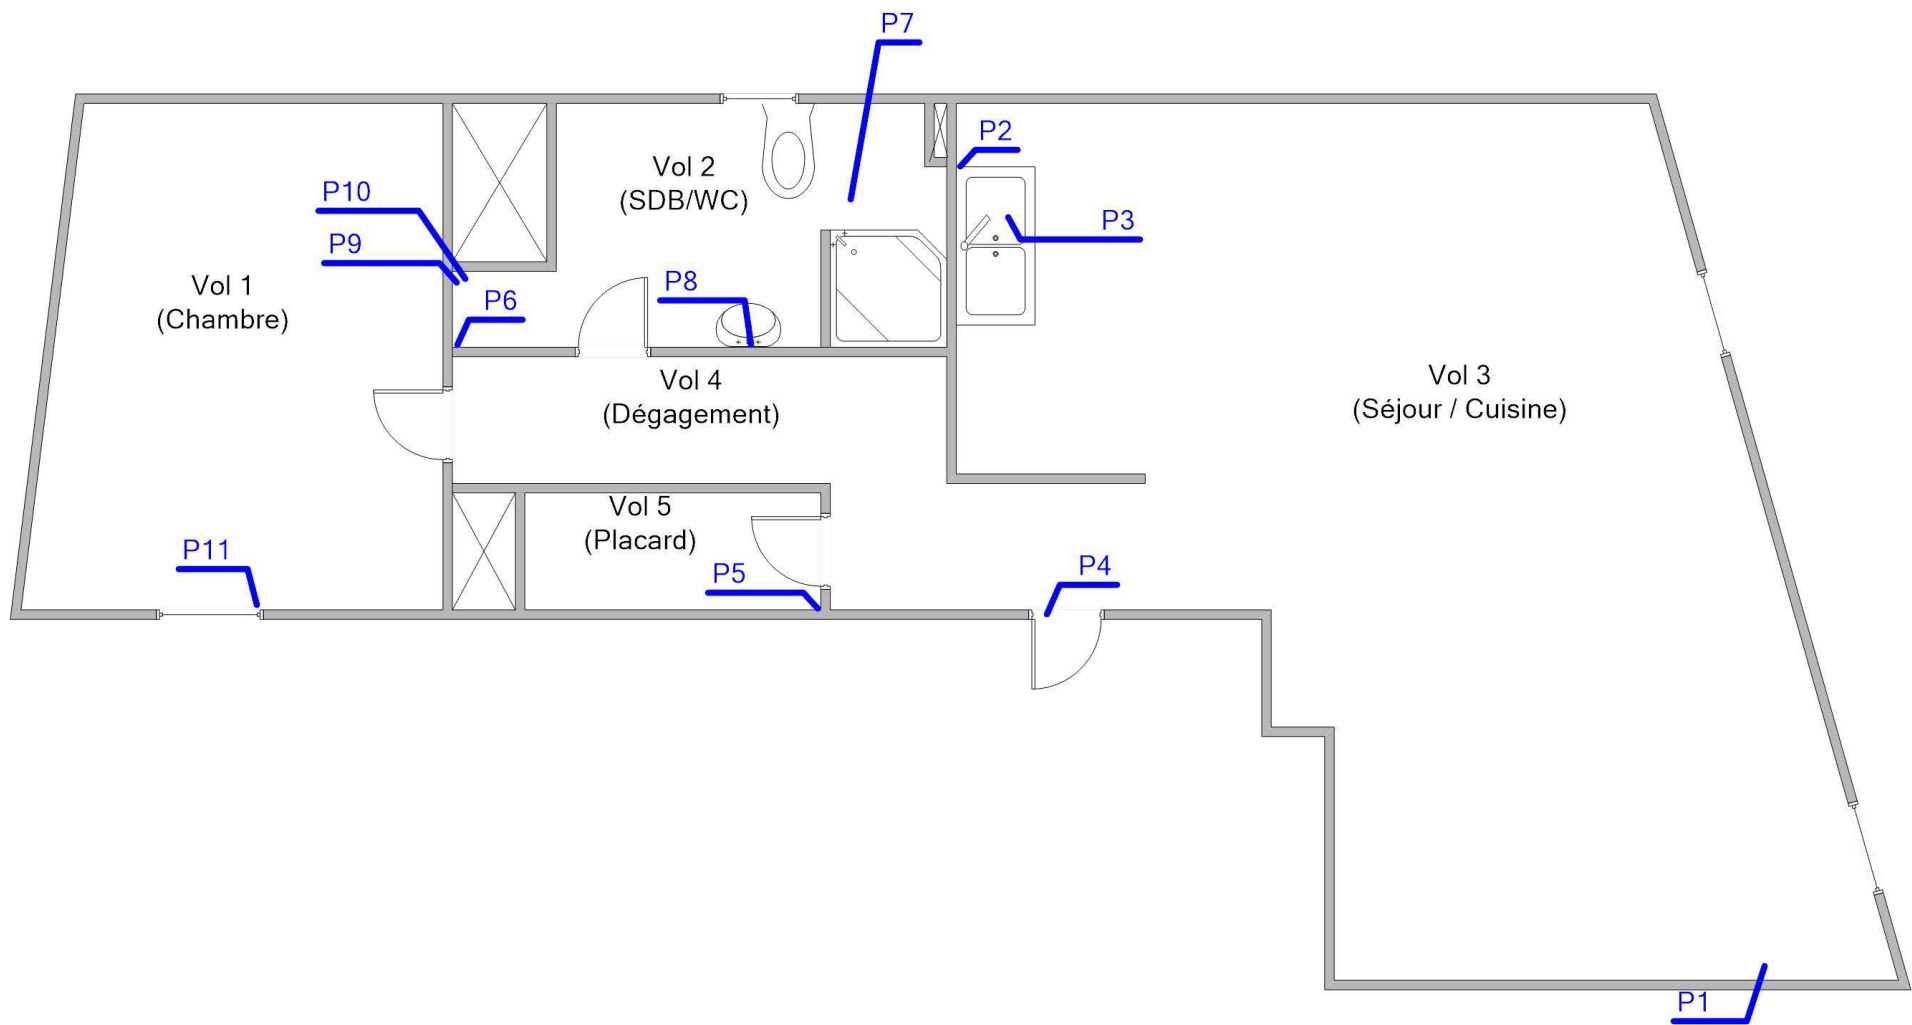

Adresse du bien

90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC
53250 JAVRON LES CHAPELLES

Désignation

Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention

19/01/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001336 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
S4 - 1 (A4)	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Absence sur marquage du matériau
S5 - 1 (A5)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	Absence sur marquage du matériau
002HD001336 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°5 - Vol 5 (Placard)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002HD001336 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°5 - Vol 1 (Chambre)	Prélèvement négatif

002HD001336 n°1 - 1 (P1)



S4 - 1 (A4)



S5 - 1 (A5)



002HD001336 n°2 - 1 (P2)



002HD001336 n°3 - 1 (P3)



002HD001336 n°4 - 1 (P4)



002HD001336 n°5 - 1 (P5)



002HD001336 n°6 - 1 (P6)



002HD001336 n°7 - 1 (P7)



002HD001336 n°8 - 1 (P8)



002HD001336 n°9 - 1 (P9)



002HD001336 n°10 - 1 (P10)



002HD001336 n°11 - 1 (P11)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture -	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir -	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture non séparable -	Appartement n°5 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°5 - Vol 5 (Placard)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - Plafond plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc en vrac non séparable + peinture non séparable -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable - Rose -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune -	Appartement n°5 - Vol 2 (SDB/WC)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable -	Appartement n°5 - Vol 1 (Chambre)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34603 EN DATE DU 25/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34603
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34604 EN DATE DU 25/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34604
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peinture	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34605 EN DATE DU 25/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34605
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34606 EN DATE DU 25/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34606
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 3 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + peinture non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34607 EN DATE DU 25/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34607
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34608 EN DATE DU 25/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34608
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau plâtreux blanc / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34609 EN DATE DU 25/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34609
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34610 EN DATE DU 25/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34610
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle beige / Joint cassant blanc en vrac / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + joint cassant blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34611 EN DATE DU 25/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34611
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréege gris / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréege gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34612 EN DATE DU 25/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34612
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec colle jaune / Vol 2 (SDB/WC)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-34613 EN DATE DU 25/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6373
Echantillon ITGA : IT071701-34613
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001336
Dossier client	_00467000010000100005_ 90 GRANDE RUE - RES DU CHEVAL BLANC - 53250 JAVRON LES CHAPELLES Appartement n° 5 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001336011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu avec colle jaune / Vol 1 (Chambre)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	META le 25/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste