

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE
CP - Ville :	53500 ST DENIS DE GASTINES
Référence client :	_00469000010000100003_
Date du repérage :	08/06/2016
Désignation :	Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	2 RUE DE NORMANDIE - RUE DE NORMANDIE 53500 ST DENIS DE GASTINES	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00469000010000100003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	28/06/2016
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)		A Riorges, le 28/06/2016
Date de repérage :	08/06/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
LGT 3 - Vol 1 (Débarras)	LGT 3 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)
LGT 3 - Vol 3 (Chambre 1)	LGT 3 - Vol 4 (Chambre 2)
LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	LGT 3 - Vol 6 (Dégagement)
LGT 3 - Vol 7 (W.C)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 3	Vol 1 (Débarras) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 3	Vol 1 (Débarras) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 3	Vol 1 (Débarras) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	LGT 3	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 8 (SDB)	



Façades	LGT 3	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	LGT 3	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 8 (SDB)	

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Chambre 3)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 2)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour / Cuisine)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002HD0010 02 n°2 - 1	P2	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	souple noir	002HD0010 02 n°2 - 1	P2	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P7	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002HD0010 02 n°7 - 1	P7	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	dur noir	002HD0010 02 n°7 - 1	P7	MATERIAU BITUMINEUX	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 5 (Chambre 3)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P17	Réalisation d'un prélèvement	souple blanc	002HD0010 02 n°17 - 1 - 002HD0010 02 n°17 - 2	P17	JOINT MOU BLANC	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	souple blanc	002HD0010 02 n°17 - 1 - 002HD0010 02 n°17 - 2	P17	JOINT MOU BLANC	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 6 (Dégagement)	Menuiseries	Ensemble des joint d'étanchéité de la porte d'entrée	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 02 n°3 - 1 - 002HD0010 02 n°3 - 2	P3	JOINT NOIR MOU	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	joint scellement baignoire et carreaux platre	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 02 n°9 - 1	P9	JOINT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	joint scellement baignoire et carreaux platre	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0010 02 n°9 - 1	P9	JOINT PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 02 n°10 - 1 - 002HD0010 02 n°10 - 2	P10	PEINTURE BEIGE + PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 7 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 02 n°10 - 1 - 002HD0010 02 n°10 - 2	P10	PEINTURE BEIGE + PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 02 n°13 - 1 - 002HD0010 02 n°13 - 2	P13	PEINTURE BEIGE + PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 1 (Débarras) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 02 n°13 - 1 - 002HD0010 02 n°13 - 2	P13	PEINTURE BEIGE + PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 3	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC double vitrage	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 7 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre (coffrage poutre)	002HD0010 02 n°4 - 1	P4	PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond placoplâtre (coffrage poutre)	002HD0010 02 n°4 - 1	P4	PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0010 02 n°8 - 1 - 002HD0010 02 n°8 - 2	P8	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002HD0010 02 n°8 - 1 - 002HD0010 02 n°8 - 2	P8	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0010 02 n°12 - 1 - 002HD0010 02 n°12 - 2	P12	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Débaras) - Vol 4 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Plafond pièce sèche	002HD0010 02 n°12 - 1 - 002HD0010 02 n°12 - 2	P12	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002HD0010 02 n°1 - 1	P1	COLLE GRISE SOUS CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0010 02 n°6 - 1 - 002HD0010 02 n°6 - 2	P6	COLLE BLANCHE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	carreaux 50 X 50 Gris + colle jaune	002HD0010 02 n°5 - 1 - 002HD0010 02 n°5 - 2	P5	LINO	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	carreaux 50 X 50 Gris + colle jaune	002HD0010 02 n°5 - 1 - 002HD0010 02 n°5 - 2	P5	LINO	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	lino bleuté marbré blanc + colle jaune	002HD0010 02 n°11 - 1 - - 002HD0010 02 n°11 - 2	P11	LINO GRIS + COLLE JAUNE + RAG	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	lino bleuté marbré blanc + colle jaune	002HD0010 02 n°11 - 1 - - 002HD0010 02 n°11 - 2	P11	LINO GRIS + COLLE JAUNE + RAG	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 50 X 50 Beige + colle jaune	002HD0010 02 n°14 - 1 - - 002HD0010 02 n°14 - 2	P14	LINO BEIGE + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 3	Vol 6 (Dégagement) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Carreaux 50 X 50 Beige + colle jaune	002HD0010 02 n°14 - 1 - 002HD0010 02 n°14 - 2	P14	LINO BEIGE + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement	Gris / rose pièces sèches	002HD0010 02 n°15 - 1	P15	RAGREAGE GRIS + TRACES BLANCHE ET ROSE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Gris / rose pièces sèches	002HD0010 02 n°15 - 1	P15	RAGREAGE GRIS + TRACES BLANCHE ET ROSE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélèvement	Gris / rose pièces humides	002HD0010 02 n°16 - 1 - 002HD0010 02 n°16 - 2	P16	RAGREAGE GRIS ET ROSE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 3	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris / rose pièces humides	002HD0010 02 n°16 - 1 - 002HD0010 02 n°16 - 2	P16	RAGREAGE GRIS ET ROSE	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 3		LGT 3 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 3		LGT 3 - Plan de prélèvements







**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001002 n°1 - 1 (P1)	LGT 3 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001002 n°2 - 1 (P2)	LGT 3 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001002 n°3 - 1 (P3)	LGT 3 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001002 n°3 - 2 (P3)	LGT 3 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001002 n°4 - 1 (P4)	LGT 3 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001002 n°5 - 1 (P5)	LGT 3 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001002 n°5 - 2 (P5)	LGT 3 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001002 n°6 - 1 (P6)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°6 - 2 (P6)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°7 - 1 (P7)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°8 - 1 (P8)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°8 - 2 (P8)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°9 - 1 (P9)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°10 - 1 (P10)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°10 - 2 (P10)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°11 - 1 (P11)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°11 - 2 (P11)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°12 - 1 (P12)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°12 - 2 (P12)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°13 - 1 (P13)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°13 - 2 (P13)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°14 - 1 (P14)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°14 - 2 (P14)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°15 - 1 (P15)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°16 - 1 (P16)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°16 - 2 (P16)	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001002 n°17 - 1 (P17)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001002 n°17 - 2 (P17)	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	Prélevement négatif
	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	I1
	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	I2



002HD001002 n°1 - 1 (P1)



002HD001002 n°2 - 1 (P2)



002HD001002 n°3 - 1 (P3)



002HD001002 n°3 - 2 (P3)



002HD001002 n°4 - 1 (P4)



002HD001002 n°5 - 1 (P5)



002HD001002 n°5 - 2 (P5)



002HD001002 n°6 - 1 (P6)



002HD001002 n°6 - 2 (P6)



002HD001002 n°7 - 1 (P7)



002HD001002 n°8 - 1 (P8)



002HD001002 n°8 - 2 (P8)



002HD001002 n°9 - 1 (P9)



002HD001002 n°10 - 1 (P10)



002HD001002 n°10 - 2 (P10)



002HD001002 n°11 - 1 (P11)



002HD001002 n°11 - 2 (P11)



002HD001002 n°12 - 1 (P12)



002HD001002 n°12 - 2 (P12)




002HD001002 n°13 - 1 (P13)



002HD001002 n°13 - 2 (P13)



002HD001002 n°14 - 1 (P14)

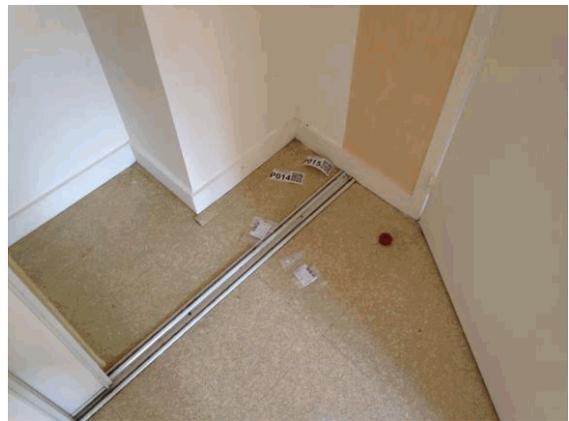

002HD001002 n°14 - 2 (P14)



002HD001002 n°15 - 1 (P15)



002HD001002 n°16 - 1 (P16)



002HD001002 n°16 - 2 (P16)



002HD001002 n°17 - 1 (P17)



002HD001002 n°17 - 2 (P17)



I1 - 1



I2 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE GRISE SOUS CARRELAGE - Grise -	LGT 3 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	MATERIAU BITUMINEUX - souple noir -	LGT 3 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT NOIR MOU - -	LGT 3 - Vol 6 (Dégagement)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	PAPIER + PLATRE - Plafond placoplâtre (coffrage poutre) -	LGT 3 - Vol 7 (W.C)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO - carreaux 50 X 50 Gris + colle jaune -	LGT 3 - Vol 3 (Chambre 1)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE CARRELAGE - grise -	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	
P7	Equipements divers et accessoires	Baignoire	MATERIAU BITUMINEUX - dur noir -	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	PLATRE - Plafond pièces humides -	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	JOINT PLATRE - -	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PEINTURE BEIGE + PAPIER + PLATRE - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO GRIS + COLLE JAUNE + RAG - lino bleuté marbré blanc + colle jaune -	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	PLATRE - Plafond pièce sèche -	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PEINTURE BEIGE + PAPIER + PLATRE - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO BEIGE + COLLE JAUNE - Carreaux 50 X 50 Beige + colle jaune -	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE GRIS + TRACES BLANCHE ET ROSE - Gris / rose pièces sèches -	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE GRIS ET ROSE - Gris / rose pièces humides -	LGT 3 - Vol 8 (SDB)	
P17	Façades	Menuiseries	JOINT MOU BLANC - souple blanc -	LGT 3 - Vol 5 (Chambre 3)	

N° Dossier : 16061702521001

Date de réception : 17/06/2016-Site de Quimper

Client : AC ENVIRONNEMENT

Référence : 002HD001002

Site de prélèvement :

**AC ENVIRONNEMENT**

64, Rue Clément Ader

**42153 RIORGES**

Point de prélèvement : Vol 2 (Séjour / Cuisine)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Couleur :

Couches à analyser :

Référence : 002HD001002

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ; RUE DE NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

Aspect :

Ech 1 : N.T 412078 - 002HD001002 n°1

Date de début d'analyse : 17/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			colle grise sous carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

Copie à :

Validation scientifique par :  
ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :  
Thomas ULLOIS Technicien Amiante

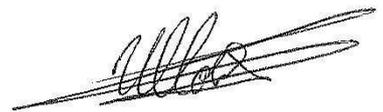

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.  
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé. Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 2 (Séjour / Cuisine)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Equipements divers et accessoires - Evier -  
Tampon bitumineux

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412079 - 002HD001002 n°2**
**Date de début d'analyse :** 17/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			matériau bitumineux
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

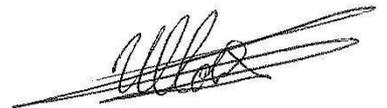

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521001

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Dégagement)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joint d'étanchéité de la porte d'entrée

Couleur :

Référence : 002HD001002

Couches à analyser :

Aspect :

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

Ech 1 : N.T 412080 - 002HD001002 n°3

Date de début d'analyse : 20/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b> DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			joint noir mou
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

Copie à :

Validation scientifique par :  
ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :  
Thomas ULLOIS Technicien Amiante

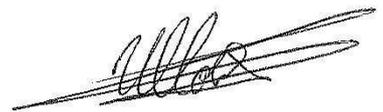

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.  
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé. Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 7 (W.C)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Nature de l'échantillon :** Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds -  
Joints panneau / plaques

**Référence :** 002HD001002

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412081 - 002HD001002 n°4**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			papier + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

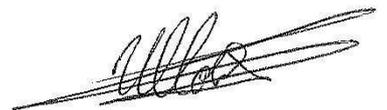

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 3 (Chambre 1)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412082 - 002HD001002 n°5**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			lino
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

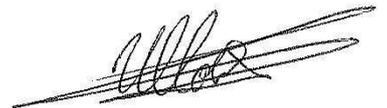

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521001

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 8 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE & RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur -  
Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001002

Aspect :

Ech 1 : N.T 412083 - 002HD001002 n°6

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b> DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			colle blanche carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

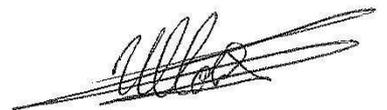

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 8 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Nature de l'échantillon :** Equipements divers et accessoires -  
Baignoire - Tampon bitumineux

**Référence :** 002HD001002

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412084 - 002HD001002 n°7**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			matériau bitumineux
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

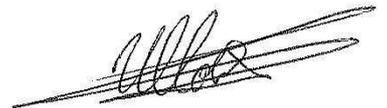

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par

symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 8 (SDB)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

**Couleur :**

**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**

**Aspect :**

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412085 - 002HD001002 n°8**

**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**


Copie à : \_\_\_\_\_

Validation scientifique par : \_\_\_\_\_

Validation administrative par : \_\_\_\_\_

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

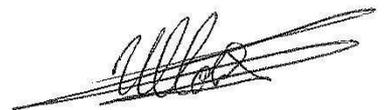

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.  
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 8 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE  
 NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits -  
 Murs et cloisons - joint scellement baignoire et carreaux plâtre

**Référence :** 002HD001002

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412086 - 002HD001002 n°9**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			joint plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**


Copie à : \_\_\_\_\_

**Validation scientifique par :** \_\_\_\_\_

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :** \_\_\_\_\_

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

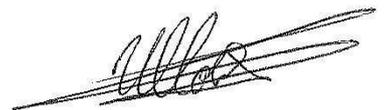

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 8 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**

**Couches à analyser :**

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE & RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits -  
Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux  
préfabriqués

**Référence :** 002HD001002

**Aspect :**

**Ech 1 : N.T 412087 - 002HD001002 n°10**

**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			peinture beige + papier + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à : \_\_\_\_\_

**Validation scientifique par :** \_\_\_\_\_

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :** \_\_\_\_\_

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

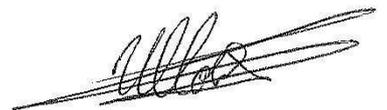

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 8 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE & RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol -  
Lés plastiques avec sous-couche

**Référence :** 002HD001002

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412088 - 002HD001002 n°11**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			lino gris + colle jaune + rag
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à : \_\_\_\_\_

Validation scientifique par : \_\_\_\_\_

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par : \_\_\_\_\_

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

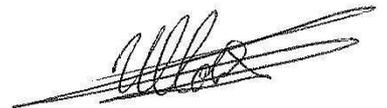

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Chambre 3)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE &amp; RUE DE NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412089 - 002HD001002 n°12**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**


Copie à : \_\_\_\_\_

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

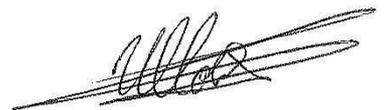

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Chambre 3)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ; RUE DE NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412090 - 002HD001002 n°13**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			peinture beige + papier + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

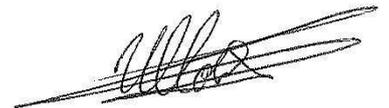

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Chambre 3)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE  
 NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412091 - 002HD001002 n°14**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			lino beige + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à : \_\_\_\_\_

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

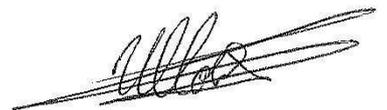

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Chambre 3)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412092 - 002HD001002 n°15**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			ragréage gris + traces blanche et rose
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

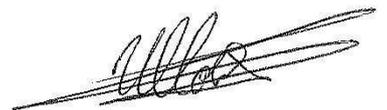

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702521001

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 8 (SDB)

**date de prélèvement :** 09/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001002

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

 Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE  
NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

**Ech 1 : N.T 412093 - 002HD001002 n°16**
**Date de début d'analyse :** 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			ragréage gris et rose
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

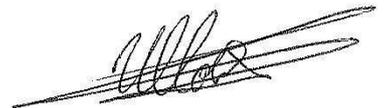

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521001

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Chambre 3)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Façades - Menuiseries - Reprise d'étanchéité

Couleur :

Référence : 002HD001002

Couches à analyser :

Aspect :

Remarque : 2 RUE DE NORMANDIE ç RUE DE NORMANDIE 53500 St denis de Gatines

Ech 1 : N.T 412094 - 002HD001002 n°17

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			joint mou blanc
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**


Copie à :

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

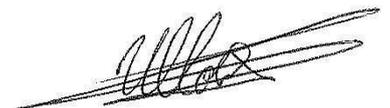

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.