

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
CP - Ville :	53410 LA GRAVELLE
Référence client :	_00473000010000100002_
Date du repérage :	21/08/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE 53410 LA GRAVELLE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00473000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	28/08/2017
Accompagnateur :	David Jousselein (0800 400 100)		A Riorges, le 28/08/2017
Date de repérage :	21/08/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 4449 V1		
Délivré le :	27/06/2017		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)
Appartement n°4 - Vol 3 (W.C)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)
Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Entrée) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Sur les 2 logements visités, 2 prélèvements de jonctions entre plaques de plâtres des plafonds pièces humides et sèches sont revenus amianté dans le dossier 002OY000435. Des prélèvements complémentaires devront être menés. A défaut, ce matériau devra être considéré comme amianté dans l'ensemble du bâtiment. - Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - Appartement n°4	Inaccessible sans sondage destructif	sous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°11 - 1 - 002VZ000 106 n°11 - 2	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°1 - 1 - 002VZ000 106 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 106 n°1 - 1 - 002VZ000 106 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°3 - 1 - 002VZ000 106 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 106 n°3 - 1 - 002VZ000 106 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°12 - 1 - 002VZ000 106 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre)	Menuiseries	joint de velux	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°13 - 1	P13	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	joint de velux	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ000 106 n°13 - 1	P13	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000106 n°2 - 1 - 002VZ000106 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée) - Vol 1 (Chambre)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000106 n°2 - 1 - 002VZ000106 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (W.C)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000106 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000106 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe (plastiques beiges)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000106 n°7 - 1 - 002VZ000106 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de plinthe (plastiques beiges)	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000106 n°7 - 1 - 002VZ000106 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre)	Revêtement de mur	Colle de plinthe (plastiques blancs)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°8 - 1 - 002VZ000 106 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune + matériau compact blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe (plastiques blancs)	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 106 n°8 - 1 - 002VZ000 106 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune + matériau compact blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.B.D)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°9 - 1 - 002VZ000 106 n°9 - 2	P9	Colle beige en faible quantité + matériau souple blanc + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.B.D)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 106 n°9 - 1 - 002VZ000 106 n°9 - 2	P9	Colle beige en faible quantité + matériau souple blanc + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°10 - 1 - 002VZ000 106 n°10 - 2	P10	Colle beige + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 106 n°10 - 1 - 002VZ000 106 n°10 - 2	P10	Colle beige + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°5 - 1 - 002VZ000 106 n°5 - 2	P5	Ragréage gris avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Entrée) - Vol 1 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S3 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 106 n°5 - 1 - 002VZ000 106 n°5 - 2	P5	Ragréage gris avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 106 n°6 - 1 - 002VZ000 106 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec sous-couche	S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 106 n°6 - 1 - 002VZ000 106 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de prélèvements




APPARTEMENT N°4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000106

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

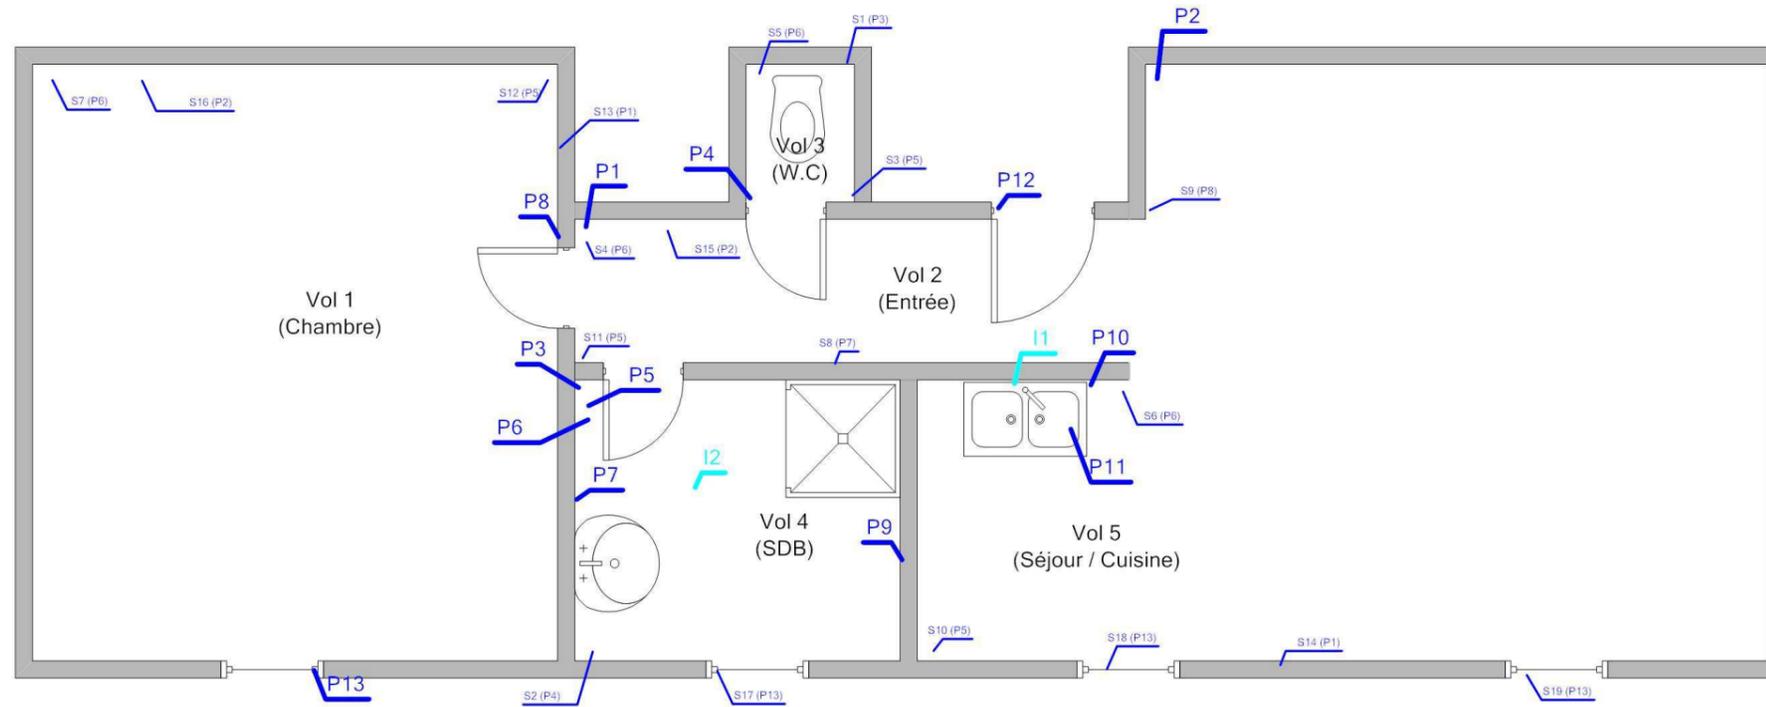

Adresse du bien
5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE

Désignation
Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC


Date intervention
21/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000106

Légende

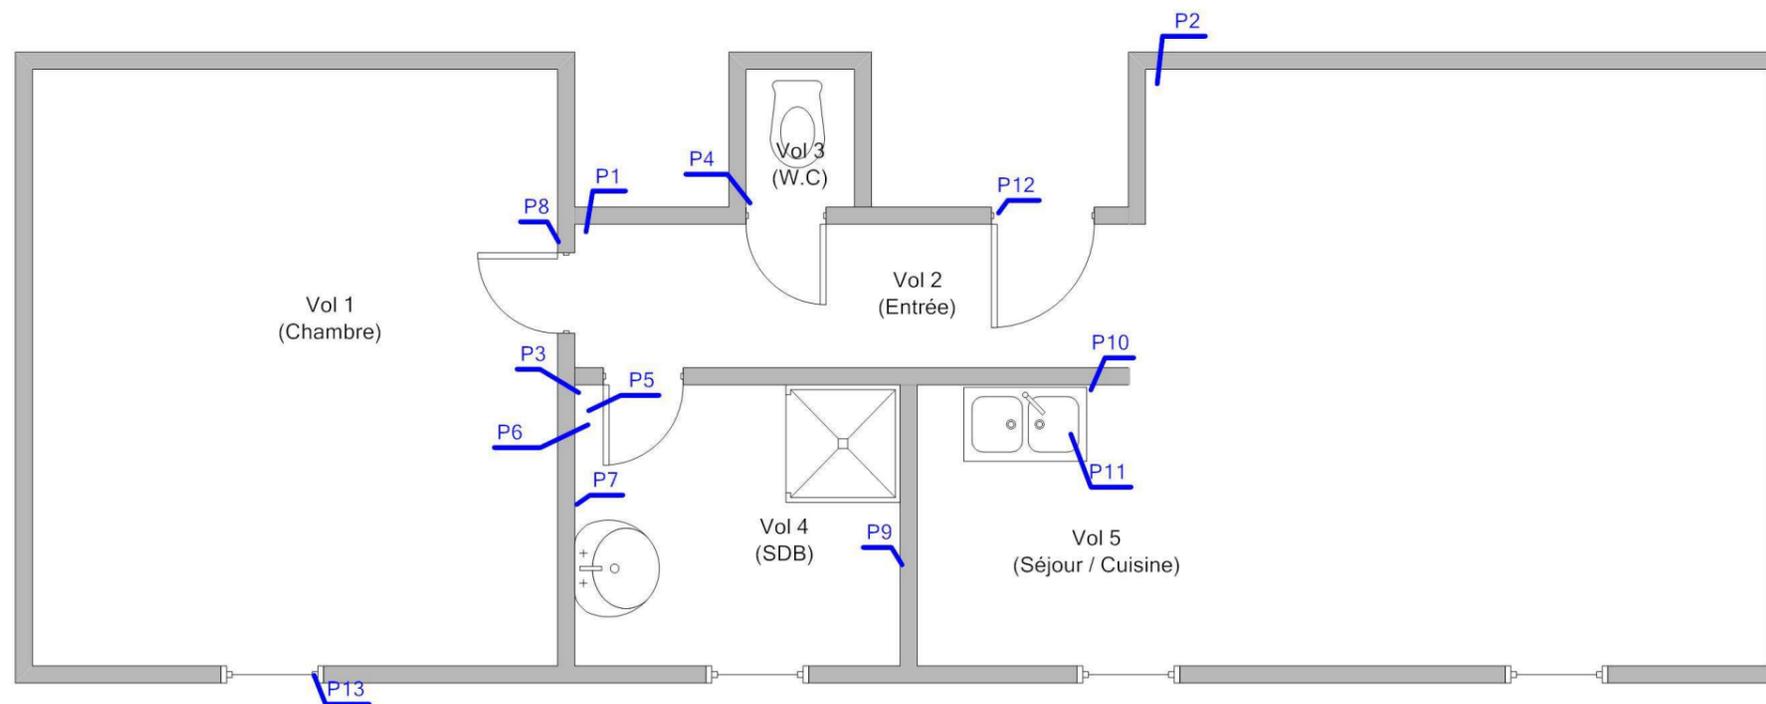

Adresse du bien
5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE

Désignation
Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC

Date intervention
21/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000106 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°4 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000106 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre)	Prélevement négatif
	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	I2



002VZ000106 n°1 - 1 (P1)



002VZ000106 n°1 - 2 (P1)



002VZ000106 n°2 - 1 (P2)



002VZ000106 n°2 - 2 (P2)



002VZ000106 n°3 - 1 (P3)



002VZ000106 n°3 - 2 (P3)



002VZ000106 n°4 - 1 (P4)



002VZ000106 n°5 - 1 (P5)



002VZ000106 n°5 - 2 (P5)



002VZ000106 n°6 - 1 (P6)



002VZ000106 n°6 - 2 (P6)



002VZ000106 n°7 - 1 (P7)



002VZ000106 n°7 - 2 (P7)



002VZ000106 n°8 - 1 (P8)



002VZ000106 n°8 - 2 (P8)



002VZ000106 n°9 - 1 (P9)



002VZ000106 n°9 - 2 (P9)



002VZ000106 n°10 - 1 (P10)



002VZ000106 n°10 - 2 (P10)



002VZ000106 n°11 - 1 (P11)



002VZ000106 n°11 - 2 (P11)



002VZ000106 n°12 - 1 (P12)



002VZ000106 n°12 - 2 (P12)



002VZ000106 n°13 - 1 (P13)



I1 - 1



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture avec couche en toile non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 3 (W.C)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris avec fibres - -	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - -	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche avec couche cartonnée non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + matériau compact blanc non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité + matériau souple blanc + peinture + carrelage - -	Appartement n°4 - Vol 4 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + carrelage - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Entrée)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32195 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
 Echantillon ITGA : IT071708-32195
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 24/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32196 EN DATE DU 25/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
 Echantillon ITGA : IT071708-32196
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 5 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 24/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32197 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
 Echantillon ITGA : IT071708-32197
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture avec couche en toile non séparable	META le 24/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32198 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
Echantillon ITGA : IT071708-32198
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 24/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32199 EN DATE DU 25/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
 Echantillon ITGA : IT071708-32199
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris avec fibres	META le 24/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32200 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
Echantillon ITGA : IT071708-32200
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques beiges avec sous-couche / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32201 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
 Echantillon ITGA : IT071708-32201
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe (plastiques beiges) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Sous couche de ragréage blanche avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche avec couche cartonnée non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32202 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
Echantillon ITGA : IT071708-32202
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe (plastiques blancs) / Vol 1 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Matériau compact blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + matériau compact blanc non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32203 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
 Echantillon ITGA : IT071708-32203
 Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.B.D) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige en faible quantité / Matériau souple blanc / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en faible quantité + matériau souple blanc + peinture + carrelage	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32204 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
Echantillon ITGA : IT071708-32204
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 5 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peinture non séparable + carrelage	META le 24/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32205 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
Echantillon ITGA : IT071708-32205
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32206 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
Echantillon ITGA : IT071708-32206
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / porte d'entrée / Vol 2 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32207 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80789
Echantillon ITGA : IT071708-32207
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000106
Dossier client	_00473000010000100002_ 5 B IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC
Echantillon	002VZ000106013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint de velux / Vol 1 (Chambre)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir avec poussières	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste