

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
CP - Ville :	53410 LA GRAVELLE
Référence client :	_00473000020000200005_
Date du repérage :	07/03/2017
Désignation :	Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE 53410 LA GRAVELLE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00473000020000200005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : GARDENAT Ludovic Accompagnateur : David Jousselein (0800 400 100) Date de repérage : 07/03/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 23/03/2017 A Riorges, le 23/03/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine) Pavillon N°3 - N+0 - Vol 3 (Couloir) Pavillon N°3 - N+1 - Vol 5 (Dégagement) Pavillon N°3 - N+1 - Vol 7 (Chambre 2)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 2 (W.C) Pavillon N°3 - N+0 - Vol 4 (Séjour) Pavillon N°3 - N+1 - Vol 6 (Chambre 1) Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Couloir) - Vol 4 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Couloir) - Vol 4 (Séjour)	
Revêtement de mur	Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Couloir) - Vol 4 (Séjour)	
Revêtement de sol	Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Couloir) - Vol 4 (Séjour)	
Parois verticales intérieures et enduits	Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB)	
Revêtement de mur	Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement) - Vol 8 (SDB)	
Revêtement de sol	Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Chambre 1)	pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Coulouir)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 4 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 7 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 5 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 6 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 8 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9
Vol 1 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9
Vol 2 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Sur les 2 logements visités, 2 prélèvements de jonctions entre plaques de plâtres des plafonds pièces humides et sèches sont revenus amianté dans le dossier 002OY000435. Des prélèvements complémentaires devront être menés. A défaut, ce matériau devra être considéré comme amianté dans l'ensemble du bâtiment. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 435 n°2 - 1 - 002OY000 435 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons doublage pièces sèches	002OY000 435 n°1 - 1 - 002OY000 435 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Couloir)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloisons doublage pièces sèches	002OY000 435 n°1 - 1 - 002OY000 435 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloisons doublage pièces sèches	002OY000 435 n°1 - 1 - 002OY000 435 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité	P7	Réalisation d'un prélèvement	NOIR	002OY000 435 n°7 - 1 - 002OY000 435 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir + matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 4 (Séjour)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	NOIR	002OY000 435 n°7 - 1 - 002OY000 435 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir + matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons doublage pièces humides	002OY000 435 n°8 - 1 - 002OY000 435 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Cloisons doublage pièces humides	002OY000 435 n°8 - 1 - 002OY000 435 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	support baignoire en briques plâtrière + scellement	002OY000 435 n°11 - 1 - 002OY000 435 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	support baignoire en briques plâtrière + scellement	002OY000 435 n°11 - 1 - 002OY000 435 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Pavillon N°3 - N+1	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 3 (Couloir)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	plafonds placoplatre pièces sèches	002OY000 435 n°6 - 1 - 002OY000 435 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture en vrac	Positif	Présence sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	plafonds placoplatre pièces sèches	002OY000 435 n°6 - 1 - 002OY000 435 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture en vrac	Positif	Présence sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	plafonds placoplatre pièces sèches	002OY000 435 n°6 - 1 - 002OY000 435 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture en vrac	Positif	Présence sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	plafonds placoplatre pièces sèches	002OY000 435 n°6 - 1 - 002OY000 435 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture en vrac	Positif	Présence sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	plafonds placoplatre pièces sèches	002OY000 435 n°6 - 1 - 002OY000 435 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture en vrac	Positif	Présence sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	plafonds placoplatre pièces humides	002OY000 435 n°9 - 1 - 002OY000 435 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	plafonds placoplatre pièces humides	002OY000 435 n°9 - 1 - 002OY000 435 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	plafonds placoplatre pièces humides	002OY000435 n°9 - 1 - 002OY000435 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement	blanches cuisine	002OY000435 n°3 - 1 - 002OY000435 n°3 - 2	P3	Colle beige non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélèvement	grise tacheté + colle beige	002OY000435 n°5 - 1 - 002OY000435 n°5 - 2	P5	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Coulouir) - Vol 4 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	grise tacheté + colle beige	002OY000435 n°5 - 1 - 002OY000435 n°5 - 2	P5	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	blanches /bleu	002OY000435 n°10 - 1 - 002OY000435 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	blanches /bleu	002OY000 435 n°10 - 1 - 002OY000 435 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de (plinthe plastiques grises)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 435 n°16 - 1 - 002OY000 435 n°16 - 2	P16	Matériau beige en vrac non séparable + colle polymère jaune en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de (plinthe plastiques grises)	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002OY000 435 n°16 - 1 - 002OY000 435 n°16 - 2	P16	Matériau beige en vrac non séparable + colle polymère jaune en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélèvement	gris tacheté 20*20	002OY000 435 n°4 - 1 - 002OY000 435 n°4 - 2	P4	Colle beige non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+0	Vol 3 (Couloir) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	gris tacheté 20*20	002OY000 435 n°4 - 1 - 002OY000 435 n°4 - 2	P4	Colle beige non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+0	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	revêtement de sol escalier + plancher bois	S12							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	revêtement de sol escalier + plancher bois	S12							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	linoléum jaune tacheté + colle jaune	002OY000 435 n°12 - 1 - 002OY000 435 n°12 - 2 - 002OY000 435 n°12 - 3	P12	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + bois massif + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	plancher bois	S20			S20 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Pavillon N°3 - N+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	plancher bois	S20			S20 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	plancher bois	S20			S20 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	plancher bois	S20			S20 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Pavillon N°3 - N+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement	rose pièces sèches	002OY000 435 n°13 - 1 - 002OY000 435 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	rose pièces sèches	002OY000 435 n°13 - 1 - 002OY000 435 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélèvement	linoléum beiges tacheté +colle jaune	002OY000 435 n°14 - 1 - 002OY000 435 n°14 - 2	P14	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	linoléum beiges tacheté +colle jaune	002OY000 435 n°14 - 1 - 002OY000 435 n°14 - 2	P14	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pavillon N°3 - N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15	Réalisation d'un prélèvement	résidus de colle entre plancher et ragréage rose	002OY000435 n°15 - 1 - 002OY000435 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon N°3 - N+1	Vol 5 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	résidus de colle entre plancher et ragréage rose	002OY000435 n°15 - 1 - 002OY000435 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Pavillon N°3 - N+0	Pavillon N°3 - N+0 - Plan de repérage - Actions menées
	Pavillon N°3 - N+0	Pavillon N°3 - N+0 - Plan des prélèvements
	Pavillon N°3 - N+0	Pavillon N°3 - N+0 - MPCA Toutes catégories confondues
	Pavillon N°3 - N+1	Pavillon N°3 - N+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Pavillon N°3 - N+1	Pavillon N°3 - N+1 - Plan des prélèvements
	Pavillon N°3 - N+1	Pavillon N°3 - N+1 - MPCA Toutes catégories confondues

PAVILLON N°3 - N+0 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000435

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

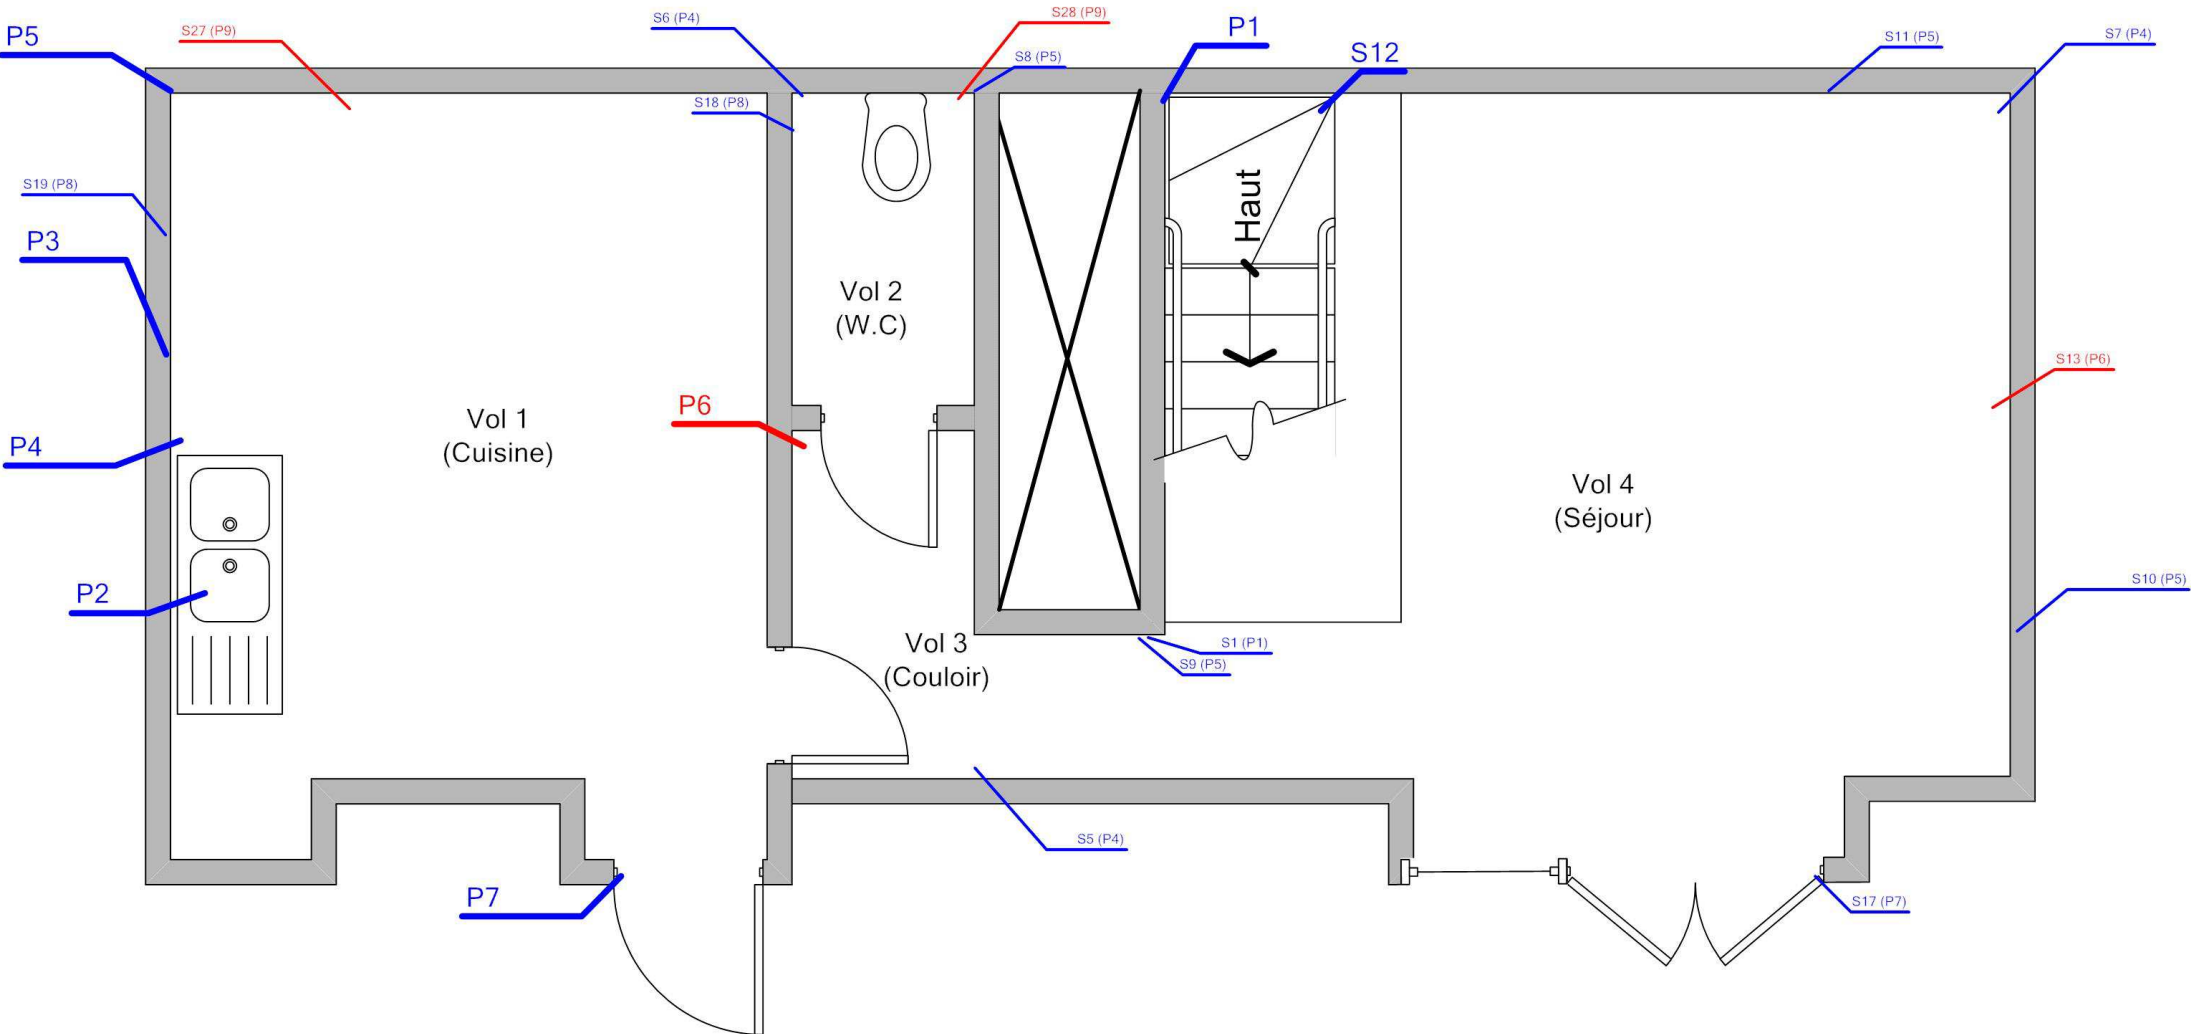

Adresse du bien
3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE

Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC


Date intervention
07/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

PAVILLON N°3 - N+0 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000435

Légende

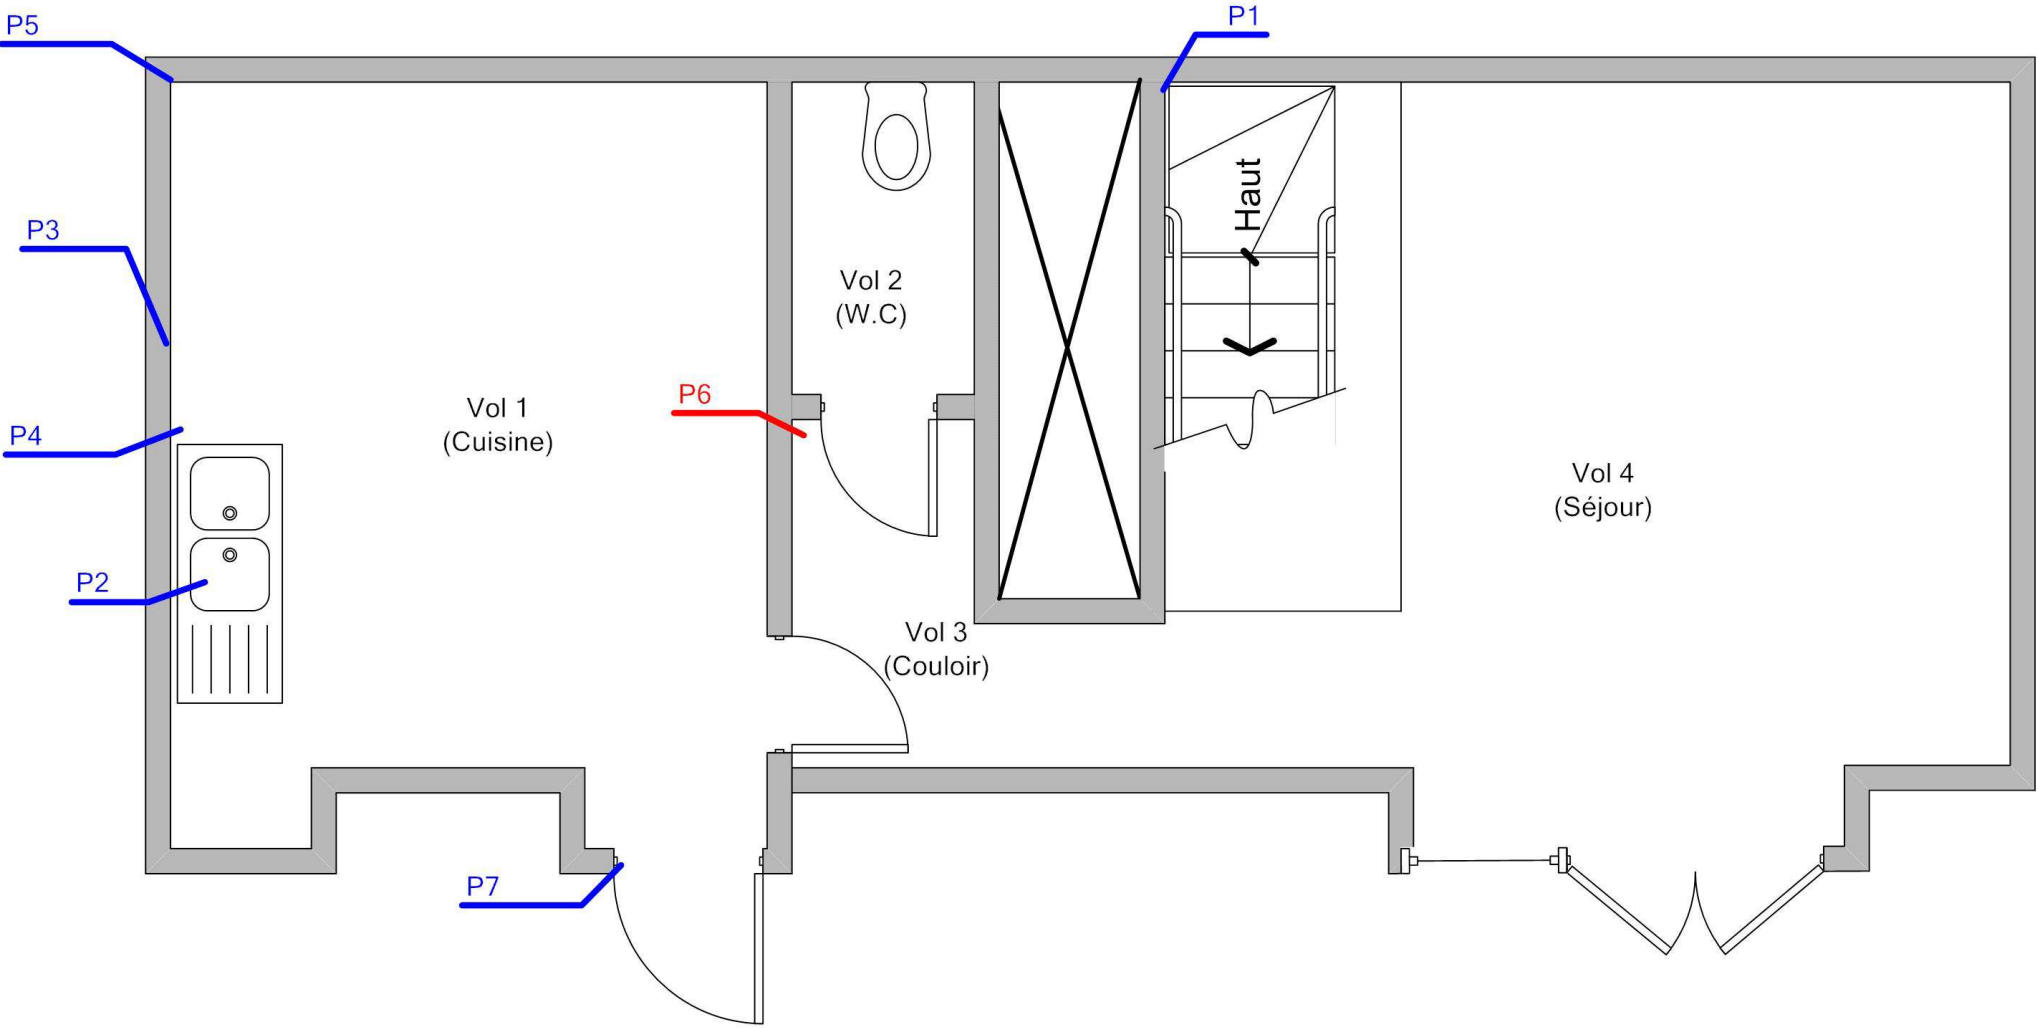


Adresse du bien
3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE


Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC


Date intervention
07/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende

 P9 : Jonction entre
panneaux préfabriqués
(plafonds placoplatre
niveaux humides)

 P6 : Jonction entre
panneaux préfabriqués
(plafonds placoplatre
niveaux sèches)

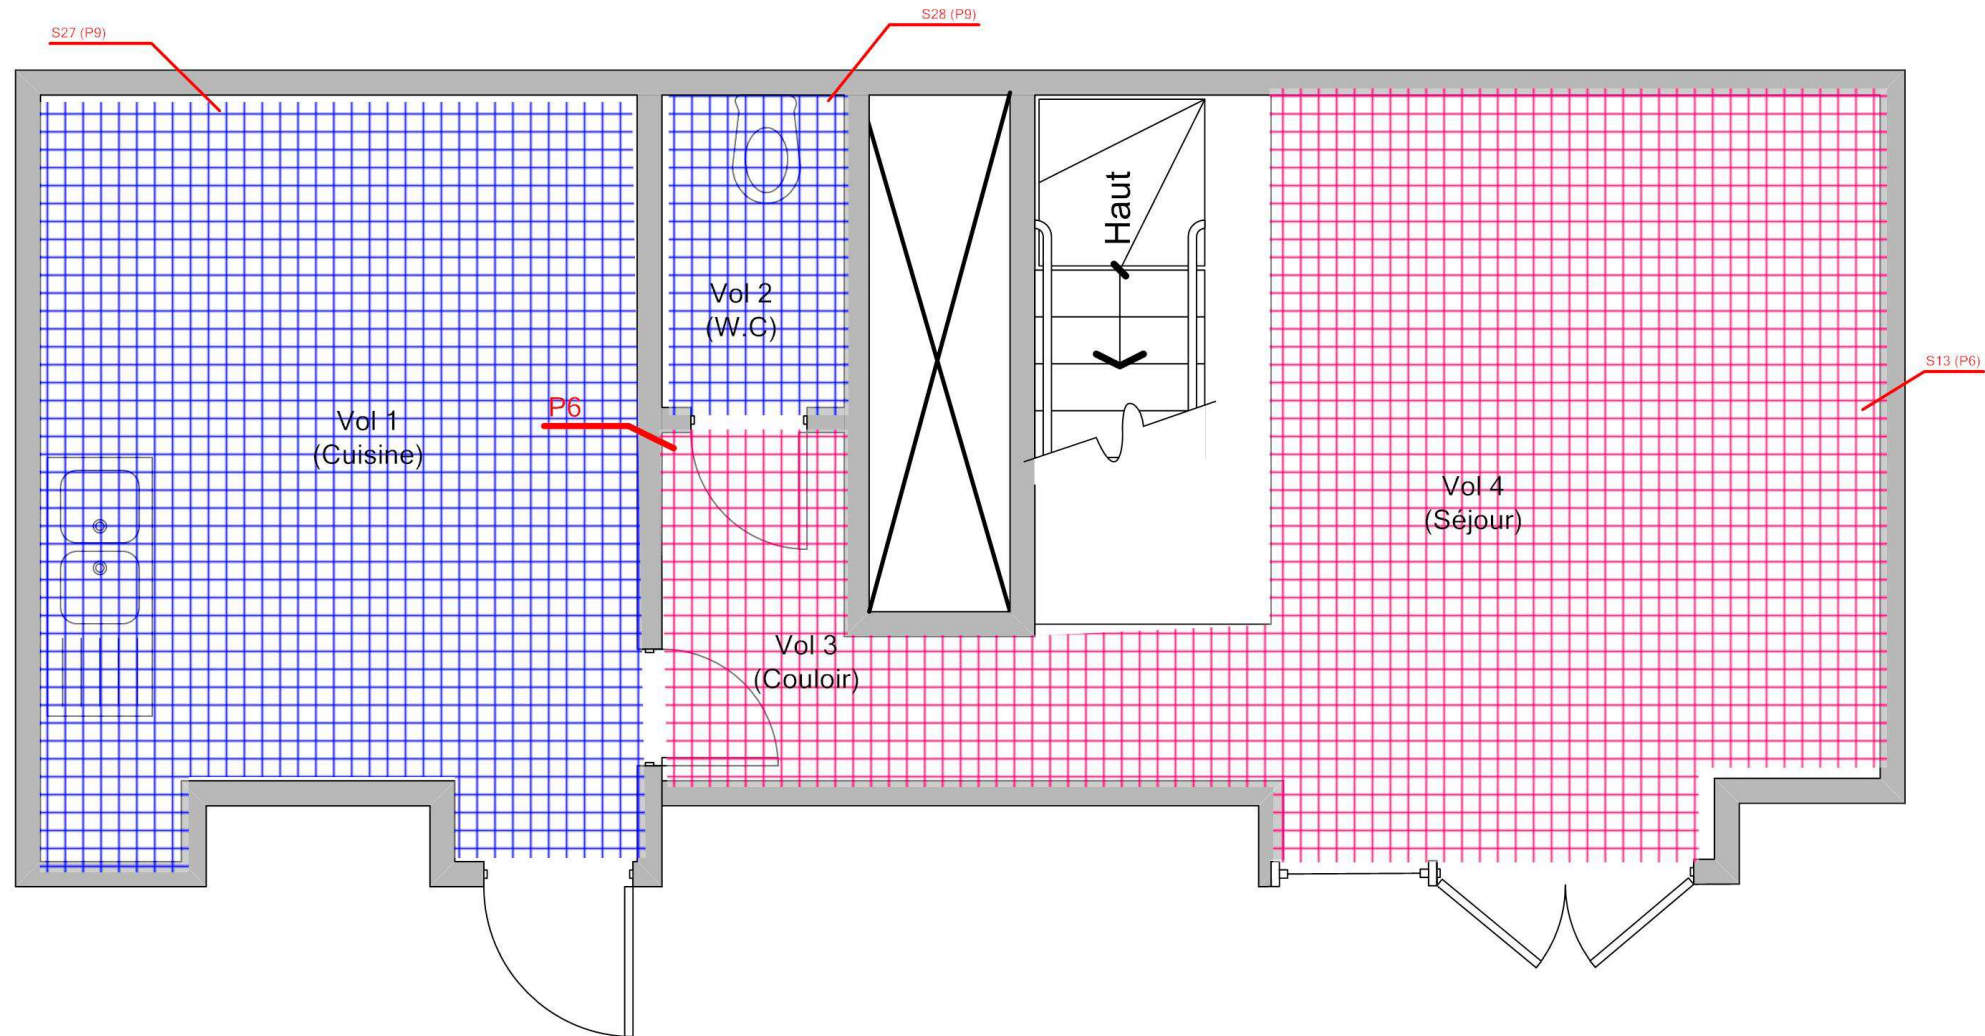

Adresse du bien
3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE

Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC

Date intervention
07/03/2017


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

PAVILLON N°3 - N+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000435

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

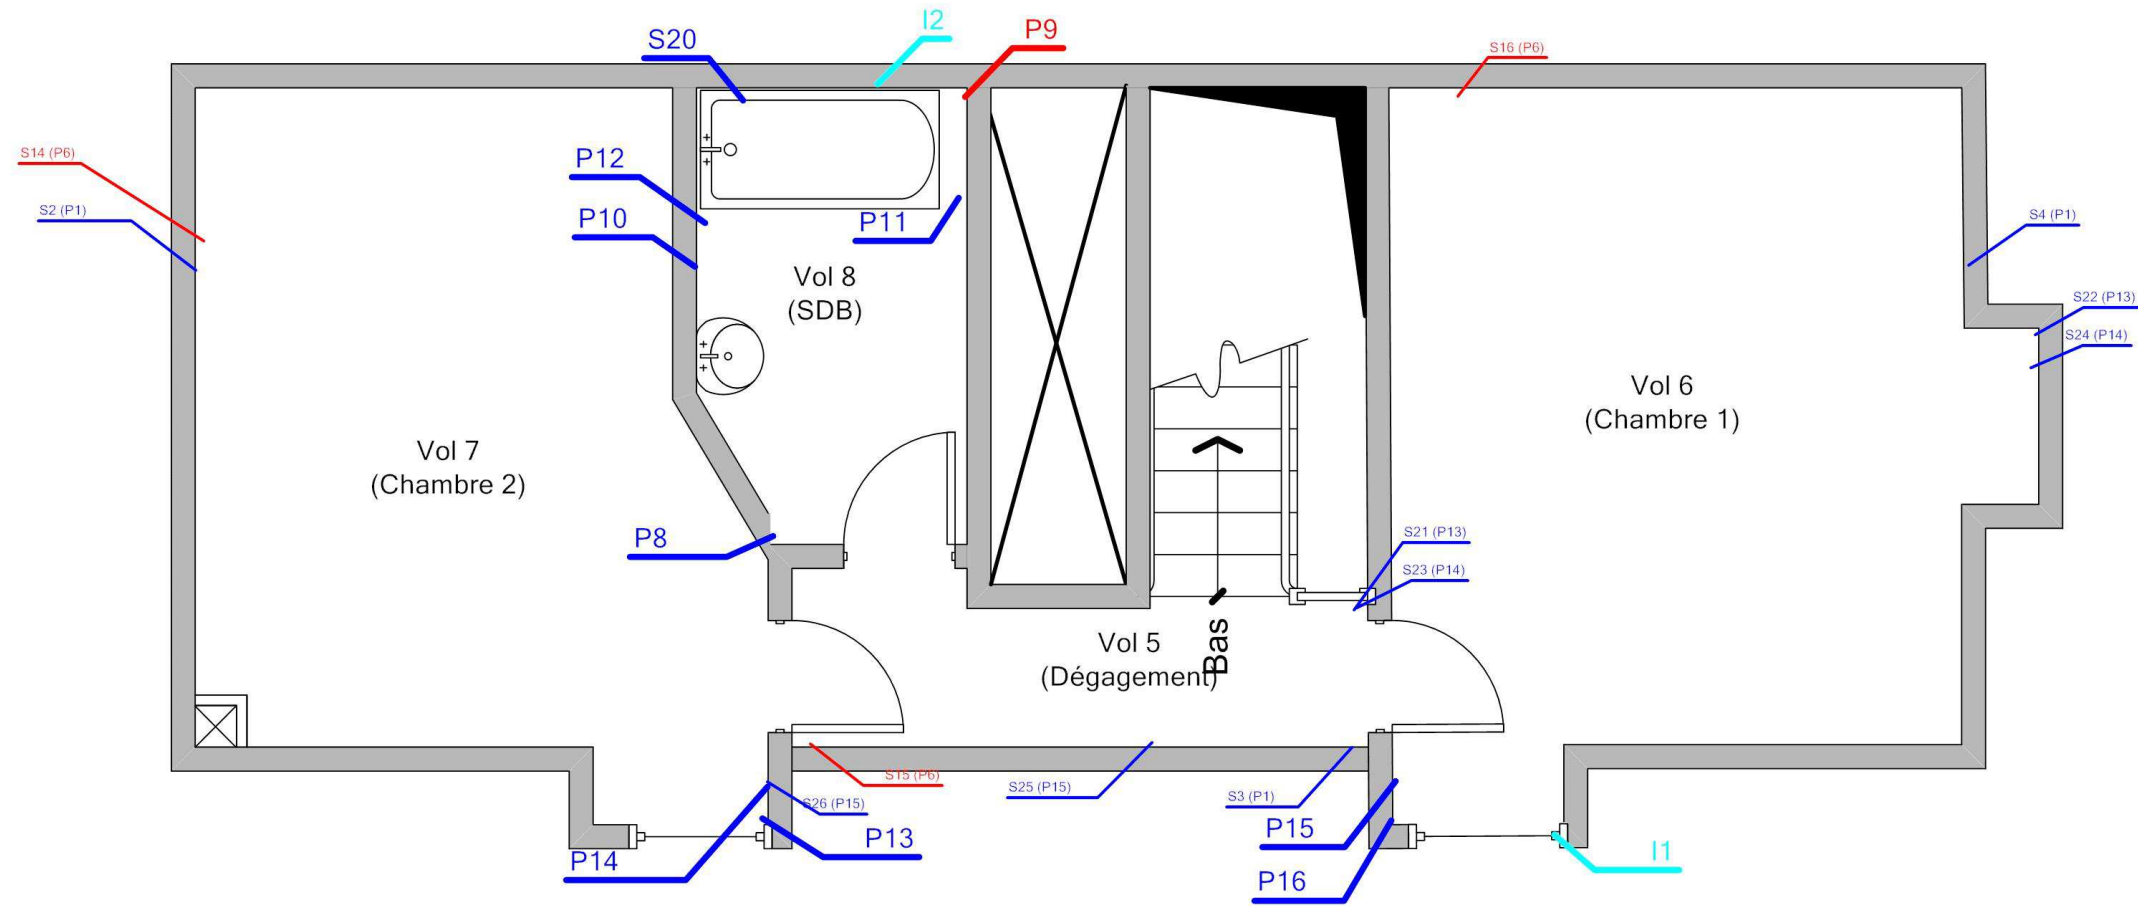

Adresse du bien
3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE

Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC


Date intervention
07/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

PAVILLON N°3 - N+1 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000435

Légende

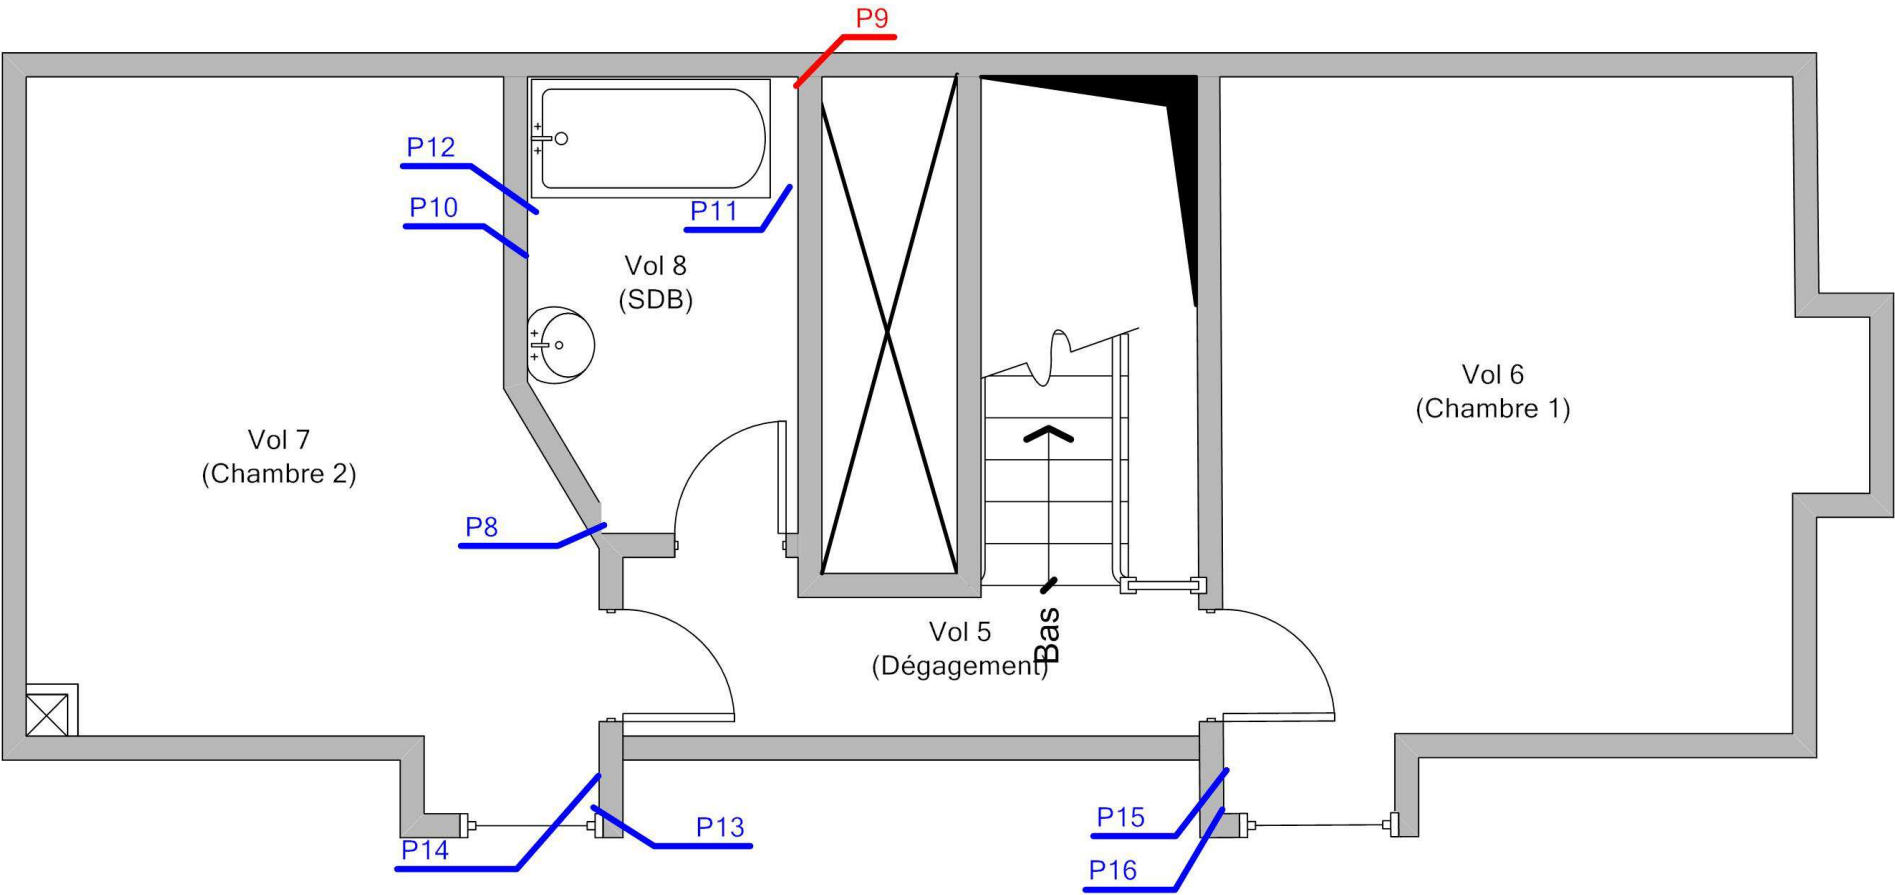

Adresse du bien
3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE


Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC


Date intervention
07/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende

 P9 : Jonction entre
panneaux préfabriqués
(plafonds placoplatre
pièces humides)

 P6 : Jonction entre
panneaux préfabriqués
(plafonds placoplatre
pièces sèches)

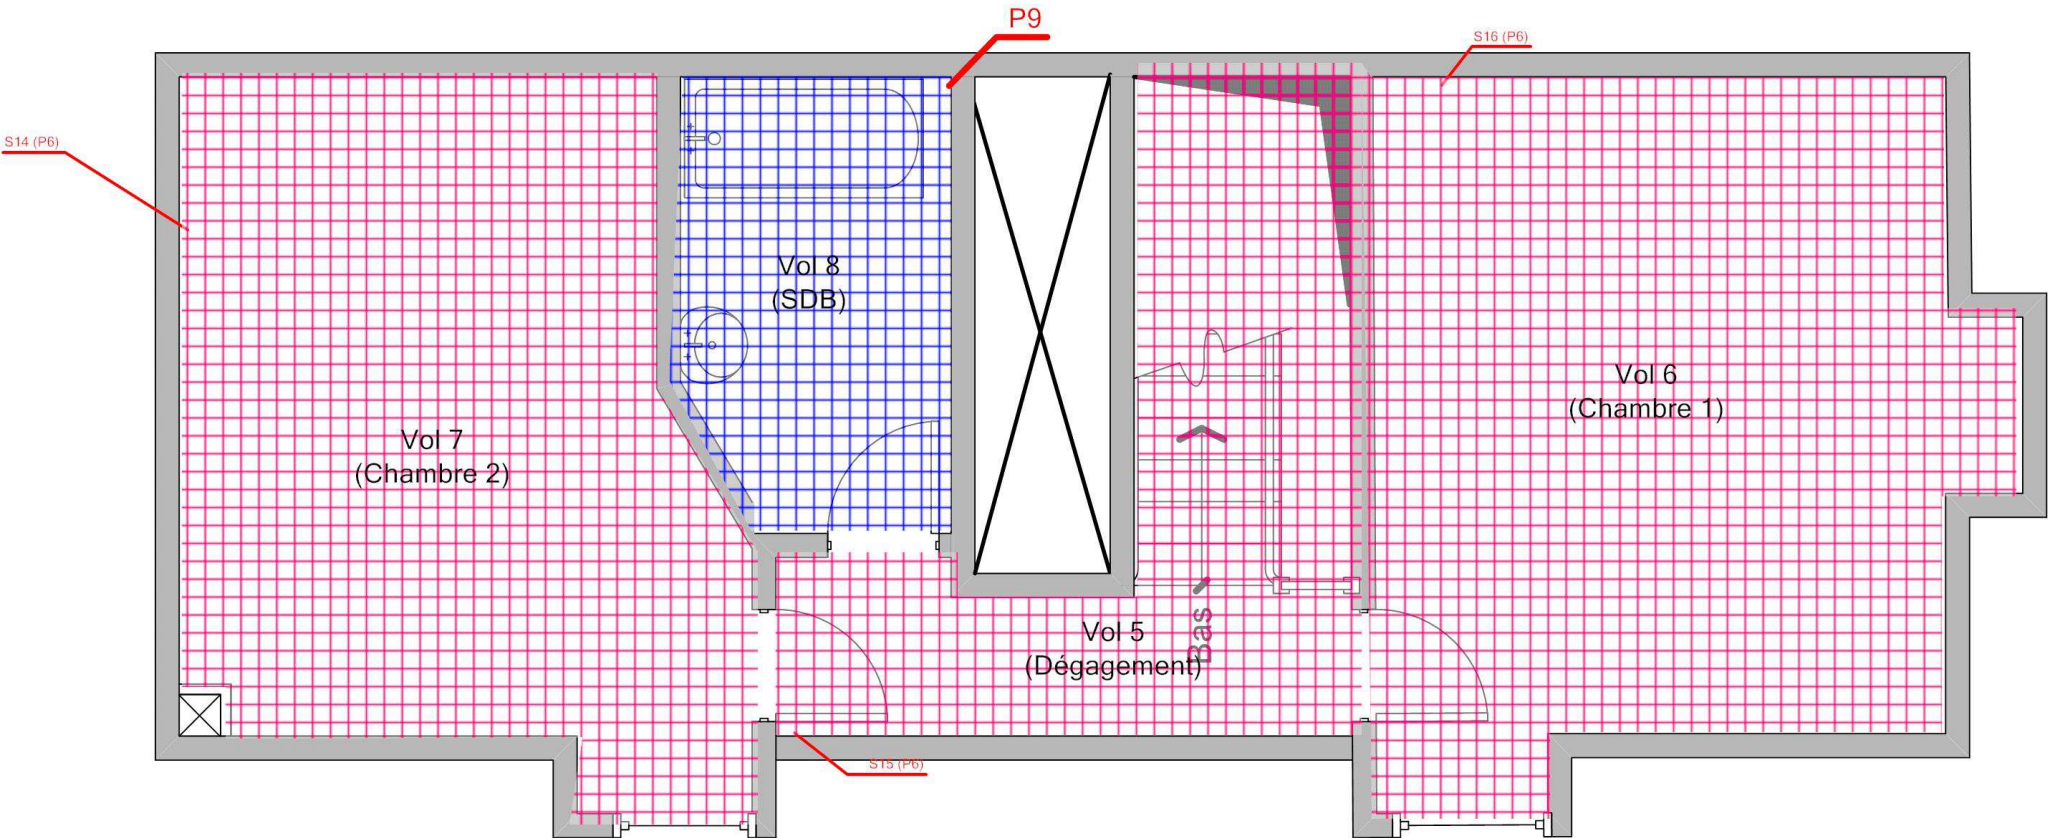

Adresse du bien
3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE
53410 LA GRAVELLE

Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC

Date intervention
07/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000435 n°1 - 1 (P1)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000435 n°1 - 2 (P1)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000435 n°2 - 1 (P2)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°2 - 2 (P2)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°3 - 1 (P3)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°3 - 2 (P3)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°4 - 1 (P4)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°4 - 2 (P4)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°5 - 2 (P5)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°5 - 1 (P5)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°6 - 1 (P6)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 3 (Couloir)	Prélevement positif
002OY000435 n°6 - 2 (P6)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 3 (Couloir)	Prélevement positif
002OY000435 n°7 - 1 (P7)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000435 n°7 - 2 (P7)	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000435 n°8 - 1 (P8)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°8 - 2 (P8)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°9 - 1 (P9)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002OY000435 n°9 - 2 (P9)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002OY000435 n°10 - 1 (P10)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°10 - 2 (P10)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°11 - 1 (P11)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°11 - 2 (P11)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°12 - 1 (P12)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°12 - 2 (P12)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°12 - 3 (P12)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000435 n°13 - 1 (P13)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000435 n°13 - 2 (P13)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000435 n°14 - 1 (P14)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000435 n°14 - 2 (P14)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000435 n°15 - 1 (P15)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002OY000435 n°15 - 2 (P15)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000435 n°16 - 1 (P16)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000435 n°16 - 2 (P16)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	I1
	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	I2
S20 - 1 (A20)	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	

002OY000435 n°1 - 1 (P1)



002OY000435 n°1 - 2 (P1)



002OY000435 n°2 - 1 (P2)



002OY000435 n°2 - 2 (P2)



002OY000435 n°3 - 1 (P3)




002OY000435 n°3 - 2 (P3)



002OY000435 n°4 - 1 (P4)



002OY000435 n°4 - 2 (P4)

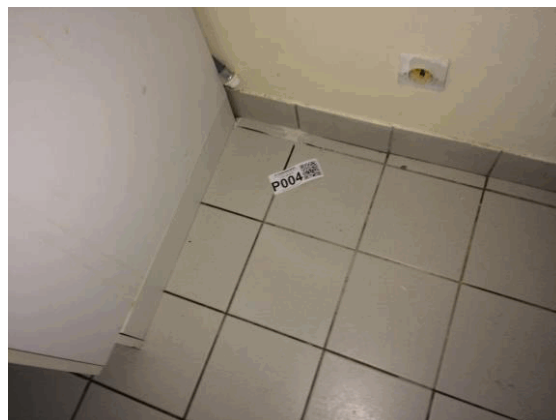

002OY000435 n°5 - 2 (P5)



002OY000435 n°5 - 1 (P5)



002OY000435 n°6 - 1 (P6)



002OY000435 n°6 - 2 (P6)



002OY000435 n°7 - 1 (P7)



002OY000435 n°7 - 2 (P7)



002OY000435 n°8 - 1 (P8)



002OY000435 n°8 - 2 (P8)



002OY000435 n°9 - 1 (P9)



002OY000435 n°9 - 2 (P9)



002OY000435 n°10 - 1 (P10)



002OY000435 n°10 - 2 (P10)



002OY000435 n°11 - 1 (P11)



002OY000435 n°11 - 2 (P11)



002OY000435 n°12 - 1 (P12)



002OY000435 n°12 - 2 (P12)



002OY000435 n°12 - 3 (P12)



002OY000435 n°13 - 1 (P13)



002OY000435 n°13 - 2 (P13)



002OY000435 n°14 - 1 (P14)



002OY000435 n°14 - 2 (P14)



002OY000435 n°15 - 1 (P15)



002OY000435 n°15 - 2 (P15)



002OY000435 n°16 - 1 (P16)



002OY000435 n°16 - 2 (P16)



I1 - 1



I2 - 1



S20 - 1 (A20)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - Cloisons doublage pièces sèches -	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 4 (Séjour)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - noir -	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable - blanches cuisine -	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable - gris tacheté 20*20 -	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - grise tacheté + colle beige -	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture en vrac - plafonds placoplatre pièces sèches -	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 3 (Couloir)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir + matériau souple gris avec poussières - NOIR -	Pavillon N°3 - N+0 - Vol 1 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - Cloisons doublage pièces humides -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable - plafonds placoplatre pièces humides -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture non séparable - blanches /bleu -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - support baignoire en briques plâtrière + scellement -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + bois massif + peinture avec poussières non séparable - linoléum jaune tacheté + colle jaune -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 8 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac - rose pièces sèches -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 7 (Chambre 2)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + peinture non séparable - linoléum beiges tacheté + colle jaune -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 7 (Chambre 2)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris - résidus de colle entre plancher et ragréage rose -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau beige en vrac non séparable + colle polymère jaune en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Pavillon N°3 - N+1 - Vol 5 (Dégagement)	

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35648 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35648
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 23/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35649 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35649
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35650 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35650
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Papier / Peintures multiples / Carrelage
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35651 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35651
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Cuisine)

Description ITGA	Colle beige / Matériau beige hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35652 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35652
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec poussières	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35653 EN DATE DU 23/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35653
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Couloir)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + peinture en vrac	META le 23/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35654 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35654
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435007 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint d'étanchéité / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir / Matériau souple gris avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + matériau souple gris avec poussières	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35655 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35655
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Papier en vrac / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + papier en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35656 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35656
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META le 23/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35657 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35657
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (SDB)

Description ITGA	Colle beige en vrac / Peinture / Carrelage
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac + peinture non séparable	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35658 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35658
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435011 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35659 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35659
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité en vrac / Bois massif / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + bois massif + peinture avec poussières non séparable	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35660 EN DATE DU 23/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35660
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35661 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35661
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + peinture non séparable	META le 23/03/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35662 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35662
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose en vrac / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141703-35663 EN DATE DU 23/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-24726
Echantillon ITGA : IT141703-35663
Reçu au laboratoire le : 14/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000435
Dossier client	_00473000020000200005_ 3 IMP DE LA POSTE - IMP DE LA POSTE - 53410 LA GRAVELLE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OY000435016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de (plinthe plastiques grises) / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Colle polymère jaune en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau beige en vrac non séparable + colle polymère jaune en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 22/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste