

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RES DE BRETAGNE II
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0049500010_
Date du repérage :	22/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0049500010_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages		
Date de construction :			

C Opérateur de repérage		D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	11/04/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)	A Riorges, le	11/04/2017
Date de repérage :	22/03/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		
			
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
PC RDC - Vol 1 (ascenseur RDC) PC R+3 - Vol 3 (Machinerie ascenseur) PC R+2 - Vol 5 (ascenseur R+2) PC RDC - Vol 8 (hall) PC RDC - Vol 10 (local tech) PC RDC - Vol 12 (accès cave 2) PC RDC - Vol 15 (SAS ext) PC R+1 - Vol 17 (Séchoir) PC R+1 - Vol 19 (accès cave 1) PC R+1 - Vol 21 (escalier) Façade avant - Vol 23 (Façade avant) Façade arrière - Vol 25 (Façade arrière) PC R+2 - Vol 28 (Séchoir) PC R+2 - Vol 30 (accès cave 1) PC R+2 - Vol 32 (escalier) PC R+3 - Vol 34 (dégagement) PC R+3 - Vol 36 (local tech)	PC R+3 - Vol 2 (ascenseur R+3) PC R+1 - Vol 4 (ascenseur R+1) PC RDC - Vol 6 (local ménage) PC RDC - Vol 9 (dgt) PC RDC - Vol 11 (accès cave 1) PC RDC - Vol 13 (esc) PC R+1 - Vol 16 (dégagement) PC R+1 - Vol 18 (local tech) PC R+1 - Vol 20 (accès cave 1) PC R+3 - Vol 22 (séchoir) Façade gauche - Vol 24 (Façade gauche) Plan masse - Vol 27 (Plan masse) PC R+2 - Vol 29 (local tech) PC R+2 - Vol 31 (accès cave 2) PC R+2 - Vol 33 (dégagement) PC R+3 - Vol 35 (accès cave 1) PC R+3 - Vol 37 (escalier)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :
Ascenseur:
Remplacement système commande, boîtes à boutons, groupe de traction., habillage cabine

Mission 2 :
Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Mission 1 :
Cage et machinerie ascenseur.

Mission 2 :
Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Ascenseurs et monte charges	PC RDC	Vol 1 (ascenseur RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 1 (ascenseur RDC) - Vol 6 (local ménage) - Vol 8 (hall) - Vol 9 (dgt) - Vol 10 (local tech) - Vol 11 (accès cave 1) - Vol 12 (accès cave 2) - Vol 13 (esc) - Vol 15 (SAS ext)	
Revêtement de sol	PC RDC	Vol 1 (ascenseur RDC) - Vol 6 (local ménage) - Vol 8 (hall) - Vol 9 (dgt) - Vol 10 (local tech) - Vol 11 (accès cave 1) - Vol 12 (accès cave 2) - Vol 13 (esc) - Vol 15 (SAS ext)	
Ascenseurs et monte charges	PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	
Conduits, canalisations et équipements	PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	

Parois verticales intérieures et enduits	PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur) - Vol 22 (séchoir) - Vol 34 (dégagement) - Vol 35 (accès cave 1) - Vol 36 (local tech) - Vol 37 (escalier)	
Plafond et faux-plafonds	PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur) - Vol 22 (séchoir) - Vol 34 (dégagement) - Vol 37 (escalier)	
Revêtement de sol	PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur) - Vol 22 (séchoir) - Vol 34 (dégagement) - Vol 35 (accès cave 1) - Vol 36 (local tech) - Vol 37 (escalier)	
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC	Vol 6 (local ménage) - Vol 10 (local tech) - Vol 15 (SAS ext)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 6 (local ménage) - Vol 8 (hall) - Vol 9 (dgt) - Vol 13 (esc) - Vol 15 (SAS ext)	
Revêtement de mur	PC RDC	Vol 8 (hall) - Vol 9 (dgt)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC R+1	Vol 16 (dégagement) - Vol 17 (Séchoir) - Vol 18 (local tech) - Vol 19 (accès cave 1) - Vol 20 (accès cave 1) - Vol 21 (escalier)	
Plafond et faux-plafonds	PC R+1	Vol 16 (dégagement) - Vol 21 (escalier)	
Revêtement de sol	PC R+1	Vol 16 (dégagement) - Vol 19 (accès cave 1) - Vol 20 (accès cave 1) - Vol 21 (escalier)	
Façades	PC R+1	Vol 17 (Séchoir)	
Façades	Façade avant	Vol 23 (Façade avant)	
Façades	Façade gauche	Vol 24 (Façade gauche)	
Façades	Façade arrière	Vol 25 (Façade arrière)	
Conduits, canalisations et équipements	Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC R+2	Vol 28 (Séchoir) - Vol 29 (local tech) - Vol 30 (accès cave 1) - Vol 31 (accès cave 2) - Vol 32 (escalier) - Vol 33 (dégagement)	
Revêtement de sol	PC R+2	Vol 28 (Séchoir) - Vol 30 (accès cave 1) - Vol 31 (accès cave 2) - Vol 32 (escalier) - Vol 33 (dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	PC R+2	Vol 32 (escalier) - Vol 33 (dégagement)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.
----------	---

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	--

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	---

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 17 (Séchoir)		Impossible de voir les matériaux présents sous les dalles sans retirer celle-ci.
Vol 9 (dgt)		Impossible de voir les matériaux présent à l'intérieur du coffre bois sans destruction de celui-ci

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3
Vol 6 (local ménage)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S6
Vol 10 (local tech)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S13
Vol 15 (SAS ext)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S16
Vol 27 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S45
Vol 27 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46
Vol 27 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47
Vol 27 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S48
Vol 27 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Les bureaux de moyenne habitation n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Commentaire n°2 : Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

Commentaire n°3 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Plan masse - Vol 26 (Toiture)	Moyen investigation non mis à disposition	Aucun moyen accès. Nacelle nécessaire.
PC RDC - Vol 14 (local associatif)	Moyen investigation non mis à disposition	Pas de clé d'accès et aucune information sur l'appartenance des locaux
PC RDC - Vol 7 (local vélo)	Moyen investigation non mis à disposition	Pas de clé d'accès

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Ascenseurs et monte charges

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (ascenseur RDC)	Cabine	Tampon bitumineux face extérieur porte de cabine	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54 n°3 - 1	002HD00 0954 n°3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Machinerie	Frein	P4	Réalisation d'un prélèvement	Garniture de frein	002HD0009 54 n°4 - 1 - 002HD0009 54 n°4 - 2	002HD00 0954 n°4	Frein	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage	Au sol	S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3	Réalisation d'un sondage	Au plafond	S3 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 10 (local tech)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S13	Réalisation d'un sondage	Sol gaine gaz	S13 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 15 (SAS ext)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S16	Réalisation d'un sondage	Au sol.	S16 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S45	Réalisation d'un sondage		S45 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46	Réalisation d'un sondage		S46 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47	Réalisation d'un sondage		S47 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S48	Réalisation d'un sondage		S48 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49	Réalisation d'un sondage		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+1	Vol 17 (Séchoir)	Murs	Enduits projetés beige	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°19 - 1 - 002HD0009 54-1 n°19 - 2	P19	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 17 (Séchoir)	Murs	Enduits projetés beige	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0009 54-1 n°19 - 1 - 002HD0009 54-1 n°19 - 2	P19	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 23 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés beige	S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0009 54-1 n°19 - 1 - 002HD0009 54-1 n°19 - 2	P19	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 24 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés beige	S89	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0009 54-1 n°19 - 1 - 002HD0009 54-1 n°19 - 2	P19	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 25 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés beige	S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0009 54-1 n°19 - 1 - 002HD0009 54-1 n°19 - 2	P19	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 25 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés rose	S91			002HD0009 54-1 n°23 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001367
Façade gauche	Vol 24 (Façade gauche)	enduit balcon	enduit ciment	S92			002HD0009 54-1 n°23 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001367

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (ascenseur RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage	002HD0009 54 n°2 - 1	002HD00 0954 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage	002HD0009 54 n°2 - 1	002HD00 0954 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit débulage	002HD0009 54 n°2 - 1	002HD00 0954 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	gratté	002HD0009 54-1 n°5 - 1 - 002HD0009 54-1 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Bande entre plaque plâtre	002HD0009 54-1 n°10 - 1 - 002HD0009 54-1 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (hall) - Vol 9 (dgt) - Vol 13 (esc)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10 - S9 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Bande entre plaque plâtre	002HD0009 54-1 n°10 - 1 - 002HD0009 54-1 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 21 (escalier) - Vol 16 (dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Bande entre plaque plâtre	002HD0009 54-1 n°10 - 1 - 002HD0009 54-1 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 33 (dégagement) - Vol 32 (escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Bande entre plaque plâtre	002HD0009 54-1 n°10 - 1 - 002HD0009 54-1 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 34 (dégagement) - Vol 37 (escalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Bande entre plaque platre	002HD0009 54-1 n°10 - 1 - 002HD0009 54-1 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (local tech)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des parpaings	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°12 - 1 - 002HD0009 54-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (local tech) - Vol 11 (accès cave 1) - Vol 12 (accès cave 2)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des parpaings	P12 - S18 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0009 54-1 n°12 - 1 - 002HD0009 54-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 18 (local tech) - Vol 19 (accès cave 1) - Vol 20 (accès cave 1)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des parpaings	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0009 54-1 n°12 - 1 - 002HD0009 54-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 29 (local tech) - Vol 30 (accès cave 1) - Vol 31 (accès cave 2)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des parpaings	S61 - S62 - S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0009 54-1 n°12 - 1 - 002HD0009 54-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur) - Vol 36 (local tech) - Vol 35 (accès cave 1)	Murs et cloisons	Joint d'assemblage des parpaings	S43 - S64 - S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0009 54-1 n°12 - 1 - 002HD0009 54-1 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Joint assemblage des carreaux de plâtre	002HD0009 54-1 n°13 - 1 - 002HD0009 54-1 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (local tech) - Vol 11 (accès cave 1) - Vol 13 (esc)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13 - S19 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Joint assemblage des carreaux de plâtre	002HD0009 54-1 n°13 - 1 - 002HD0009 54-1 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 18 (local tech) - Vol 19 (accès cave 1) - Vol 17 (Séchoir)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S29 - S30 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Joint assemblage des carreaux de plâtre	002HD0009 54-1 n°13 - 1 - 002HD0009 54-1 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 28 (Séchoir) - Vol 29 (local tech) - Vol 30 (accès cave 1) - Vol 31 (accès cave 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S66 - S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Joint assemblage des carreaux de plâtre	002HD0009 54-1 n°13 - 1 - 002HD0009 54-1 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 36 (local tech) - Vol 22 (séchoir)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S70 - S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Joint assemblage des carreaux de plâtre	002HD0009 54-1 n°13 - 1 - 002HD0009 54-1 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (hall)	Menuiseries	Ensemble des joints noirs de la menuiserie	S17			S17 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00136 7
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Menuiseries	Ensemble des joints noirs de la menuiserie	S17			S17 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00136 7
PC RDC	Vol 15 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°14 - 1 - 002HD0009 54-1 n°14 - 2	P14	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 13 (esc)	Murs et cloisons	Enduit ciment limon escalier	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°15 - 1 - 002HD0009 54-1 n°15 - 2	P15	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 21 (escalier)	Murs et cloisons	Enduit ciment limon escalier	S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0009 54-1 n°15 - 1 - 002HD0009 54-1 n°15 - 2	P15	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 32 (escalier)	Murs et cloisons	Enduit ciment limon escalier	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0009 54-1 n°15 - 1 - 002HD0009 54-1 n°15 - 2	P15	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+3	Vol 37 (escalier)	Murs et cloisons	Enduit ciment limon escalier	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0009 54-1 n°15 - 1 - 002HD0009 54-1 n°15 - 2	P15	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Plafonds	Enduit projeté beige	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°7 - 1 - 002HD0009 54-1 n°7 - 2	P7	Enduit compact beige hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 15 (SAS ext)	Plafonds	Enduit projeté beige	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0009 54-1 n°7 - 1 - 002HD0009 54-1 n°7 - 2	P7	Enduit compact beige hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (hall)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P11	Réalisation d'un prélèvement	Bande entre plaque de plâtre	002HD0009 54-1 n°11 - 1 - 002HD0009 54-1 n°11 - 2	P11	Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + peinture + couche plâtrée beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (dgt) - Vol 13 (esc)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S10 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Bande entre plaque de plâtre	002HD0009 54-1 n°11 - 1 - 002HD0009 54-1 n°11 - 2	P11	Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + peinture + couche plâtrée beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 21 (escalier) - Vol 16 (dégagement)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Bande entre plaque de plâtre	002HD0009 54-1 n°11 - 1 - 002HD0009 54-1 n°11 - 2	P11	Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + peinture + couche plâtrée beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 33 (dégagement) - Vol 32 (escalier)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S57 - S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Bande entre plaque de plâtre	002HD0009 54-1 n°11 - 1 - 002HD0009 54-1 n°11 - 2	P11	Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + peinture + couche plâtrée beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 34 (dégagement) - Vol 37 (escalier)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S59 - S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Bande entre plaque de plâtre	002HD0009 54-1 n°11 - 1 - 002HD0009 54-1 n°11 - 2	P11	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture + couche plâtreuse beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 13 (esc)	Plafonds	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier + palier	002HD0009 54-1 n°18 - 1 - 002HD0009 54-1 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 21 (escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Sous face escalier + palier	002HD0009 54-1 n°18 - 1 - 002HD0009 54-1 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 32 (escalier)	Plafonds	Enduit plâtre	S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Sous face escalier + palier	002HD0009 54-1 n°18 - 1 - 002HD0009 54-1 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (dgt)	Gaines et coffre horizontaux		I2			I2 - 1				Impossible de voir les matériaux présent à l'intérieur du coffre bois sans destruction de celui-ci



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 22 (séchoir)	Plafonds	Enduit ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°20 - 1 - 002HD0009 54-1 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Plafonds	Enduit ciment	S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD0009 54-1 n°20 - 1 - 002HD0009 54-1 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°8 - 1 - 002HD0009 54-1 n°8 - 2	P8	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (hall) - Vol 9 (dgt)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0009 54-1 n°8 - 1 - 002HD0009 54-1 n°8 - 2	P8	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (ascenseur RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54 n°1 - 1	002HD000954 n°1	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0009 54 n°1 - 1	002HD00 0954 n°1	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°6 - 1 - 002HD0009 54-1 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (local tech) - Vol 12 (accès cave 2) - Vol 11 (accès cave 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S12 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0009 54-1 n°6 - 1 - 002HD0009 54-1 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 19 (accès cave 1) - Vol 20 (accès cave 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0009 54-1 n°6 - 1 - 002HD0009 54-1 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 30 (accès cave 1) - Vol 31 (accès cave 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0009 54-1 n°6 - 1 - 002HD0009 54-1 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+3	Vol 35 (accès cave 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0009 54-1 n°6 - 1 - 002HD0009 54-1 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°9 - 1 - 002HD0009 54-1 n°9 - 2	P9	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (dgt) - Vol 15 (SAS ext)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0009 54-1 n°9 - 1 - 002HD0009 54-1 n°9 - 2	P9	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 13 (esc)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°16 - 1 - 002HD0009 54-1 n°16 - 2	P16	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 21 (escalier) - Vol 16 (dégagement)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	S28 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0009 54-1 n°16 - 1 - 002HD0009 54-1 n°16 - 2	P16	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 32 (escalier) - Vol 33 (dégagement) - Vol 28 (Séchoir)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0009 54-1 n°16 - 1 - 002HD0009 54-1 n°16 - 2	P16	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+3	Vol 22 (séchoir) - Vol 34 (dégagement) - Vol 37 (escalier)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0009 54-1 n°16 - 1 - 002HD0009 54-1 n°16 - 2	P16	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 13 (esc)	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°17 - 1 - 002HD0009 54-1 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+1	Vol 21 (escalier) - Vol 16 (dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S27 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0009 54-1 n°17 - 1 - 002HD0009 54-1 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+2	Vol 32 (escalier) - Vol 33 (dégagement) - Vol 28 (Séchoir)	Revêtement de sol	Ragréage	S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0009 54-1 n°17 - 1 - 002HD0009 54-1 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC R+3	Vol 36 (local tech) - Vol 34 (dégagement) - Vol 37 (escalier)	Revêtement de sol	Ragréage	S84 - S85 - S86	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0009 54-1 n°17 - 1 - 002HD0009 54-1 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC R+1	Vol 17 (Séchoir)	Revêtement de sol		I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les dalles sans retirer celle-ci.
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint d'assemblage des bordues	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°22 - 1 - 002HD0009 54-1 n°22 - 2	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint d'assemblage des bordues	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD0009 54-1 n°22 - 1 - 002HD0009 54-1 n°22 - 2	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 27 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0009 54-1 n°21 - 1 - 002HD0009 54-1 n°21 - 2	P21	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC R+1	PC R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	PC R+1	PC R+1 - Plan de prélèvements
	PC R+2	PC R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	PC R+2	PC R+2 - Plan de prélèvements
	PC R+3	PC R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	PC R+3	PC R+3 - Plan de prélèvements
	PC R+3	PC R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - MPCA Toutes catégories confondues

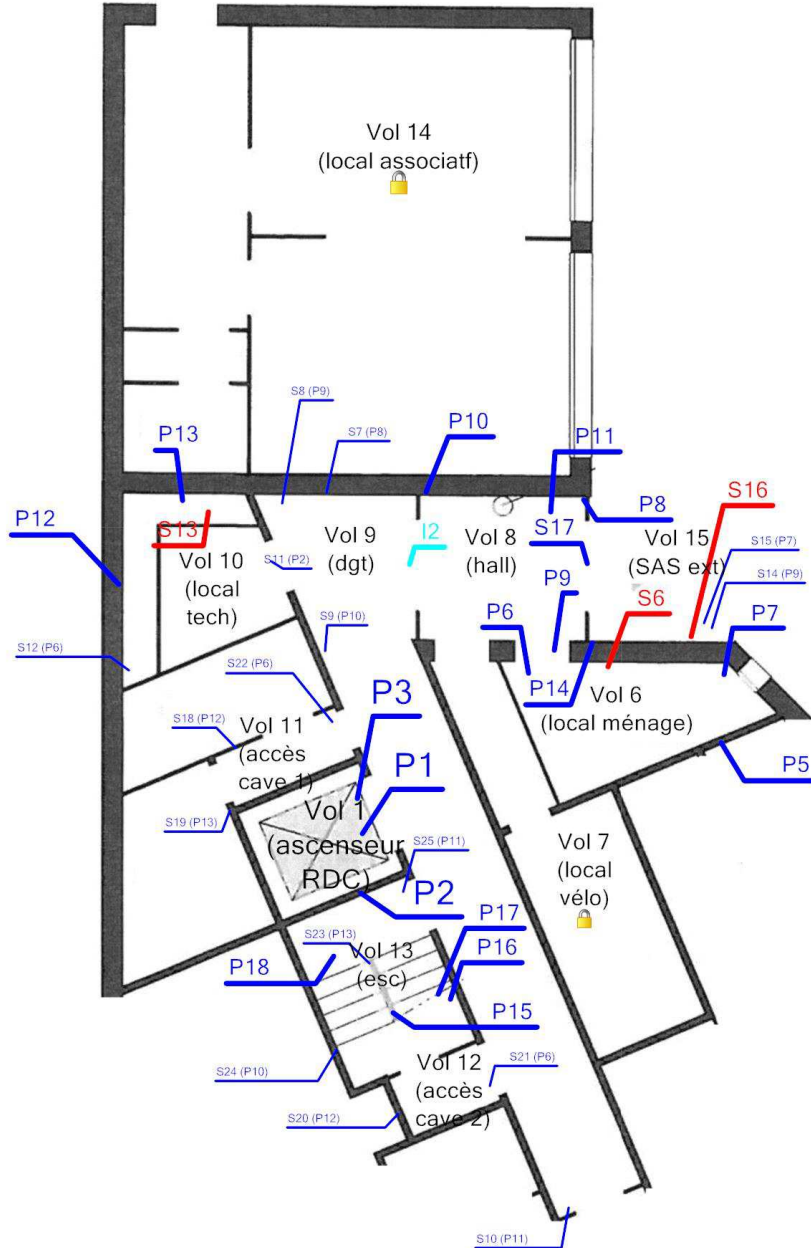PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD000954-1	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
					Volume non visité
				Technicien intervenant	
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David	
RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	22/03/2017		

PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Légende

	Volume non visité
---	-------------------



--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
JOUSSELIN David

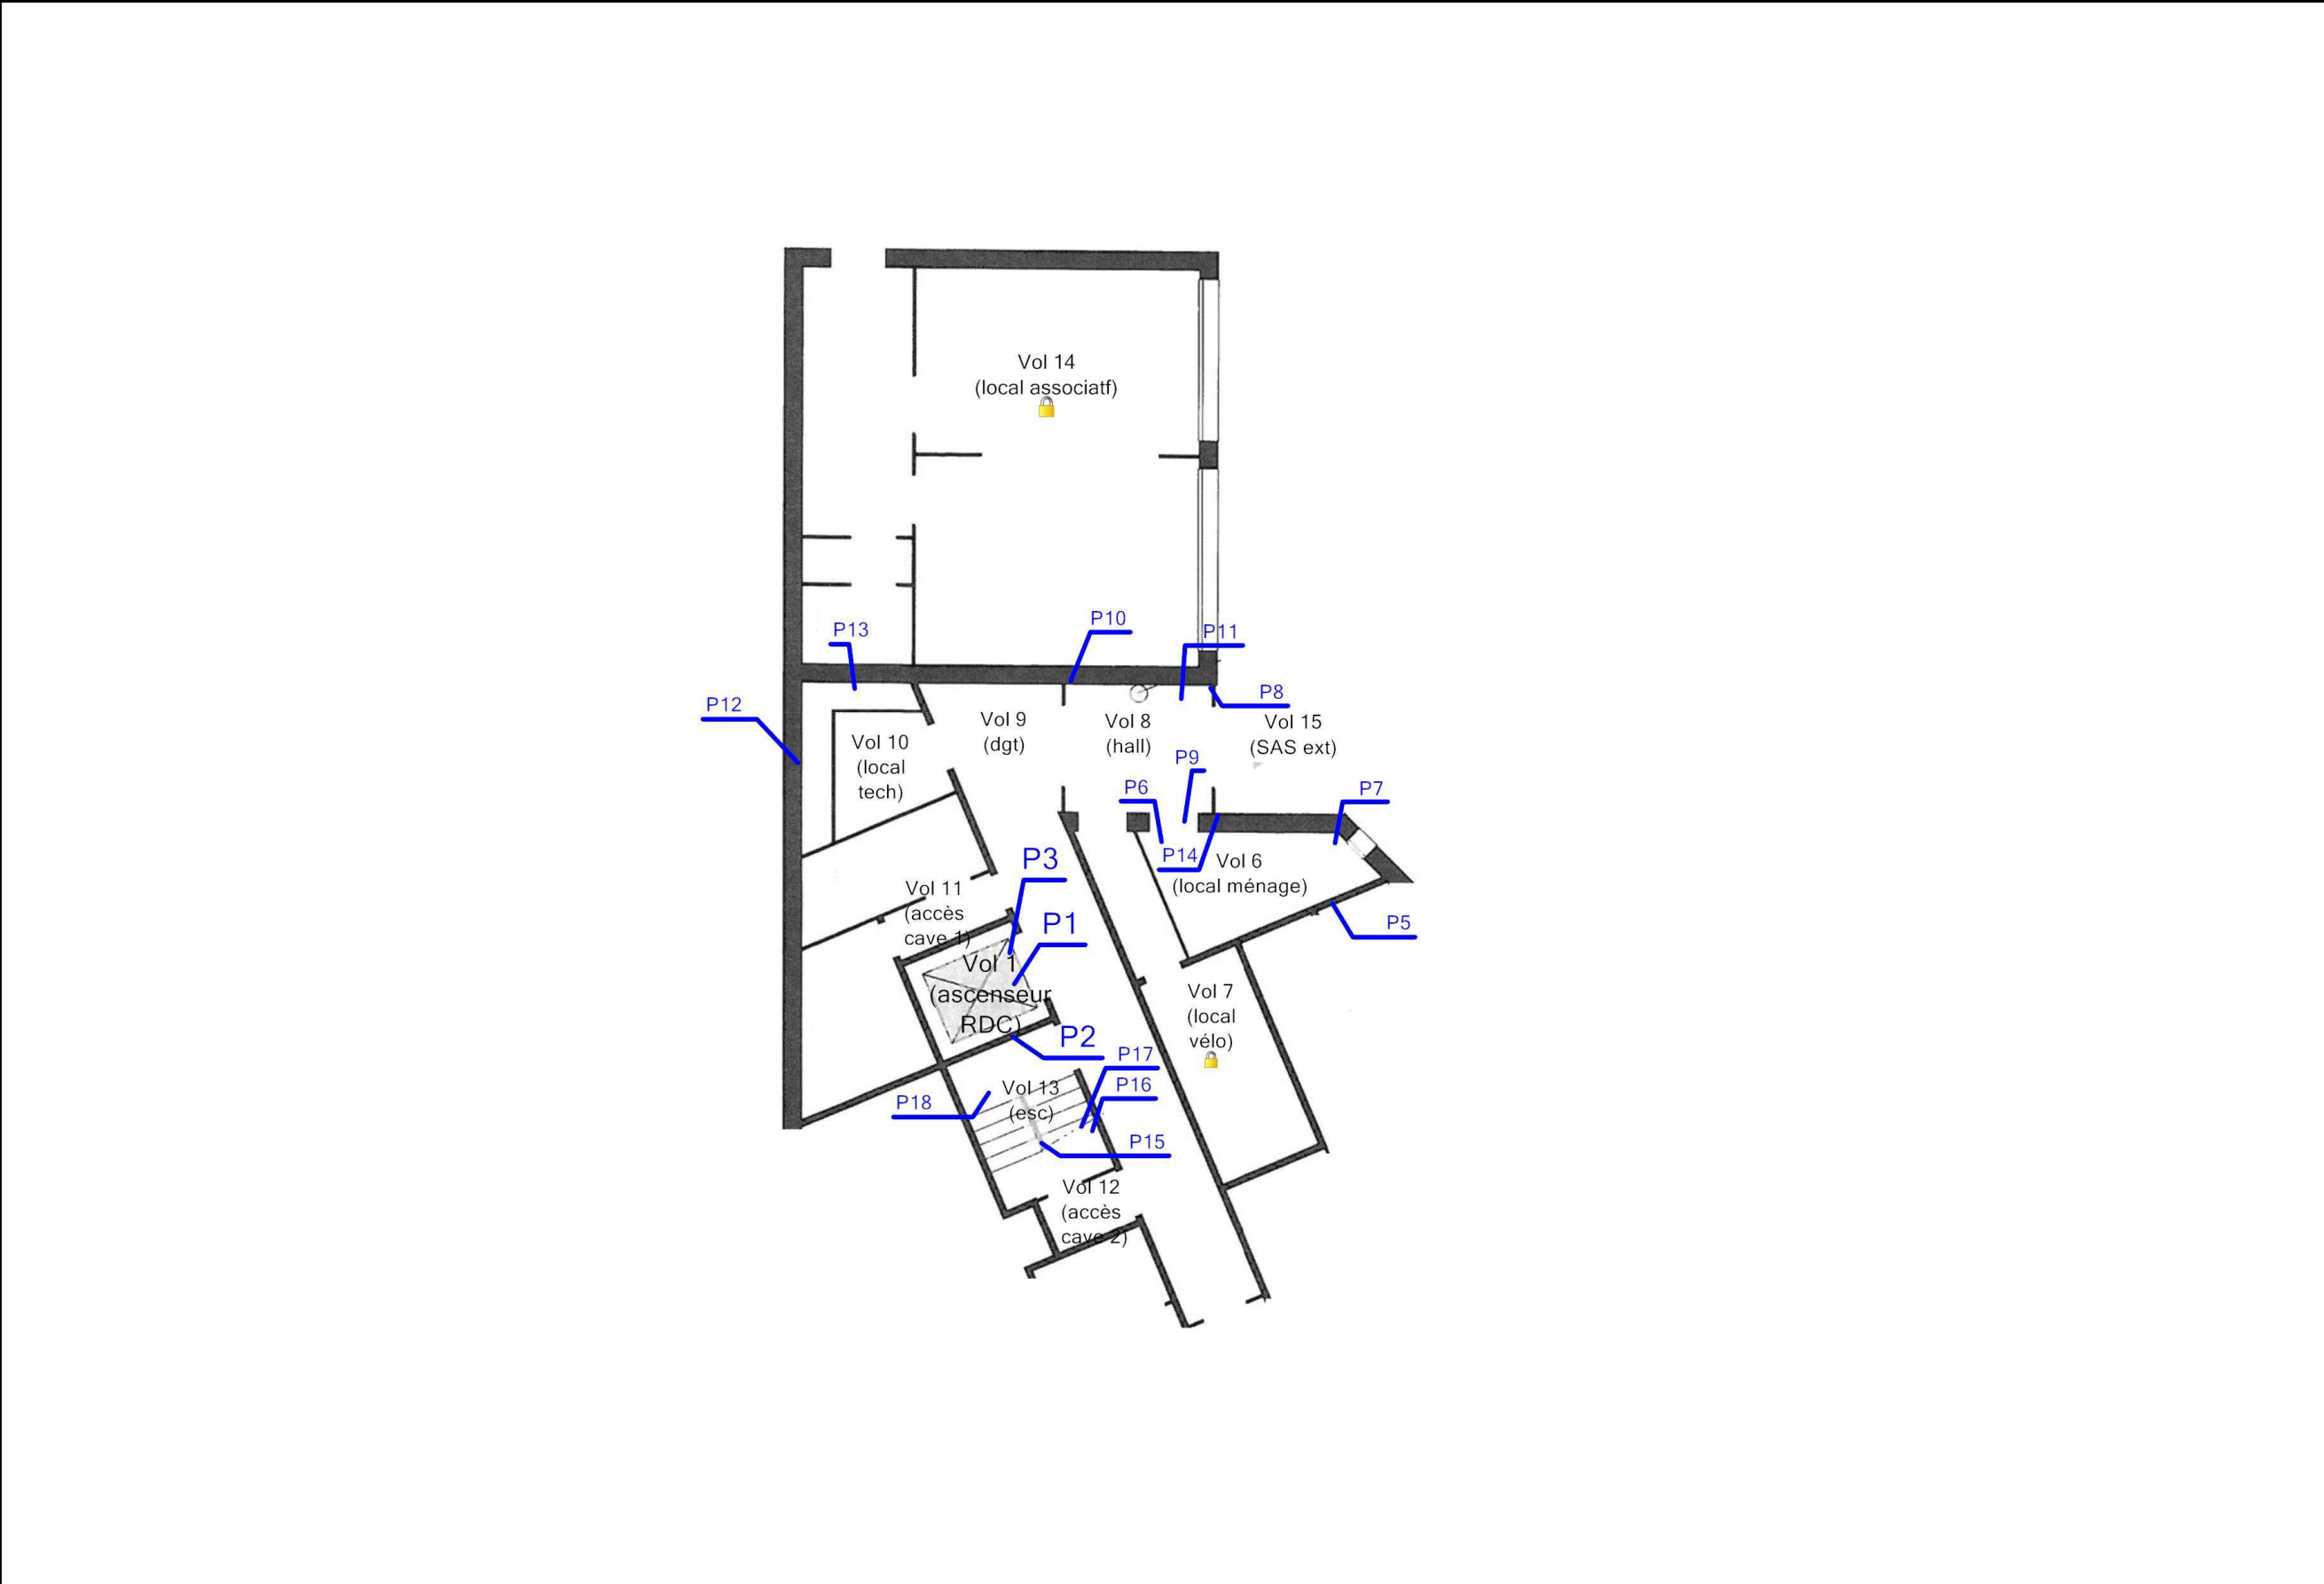

Adresse du bien
RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
22/03/2017

22/03/2017



Techniciens intervenant
JOUSSELIN David


JOUSSELIN David

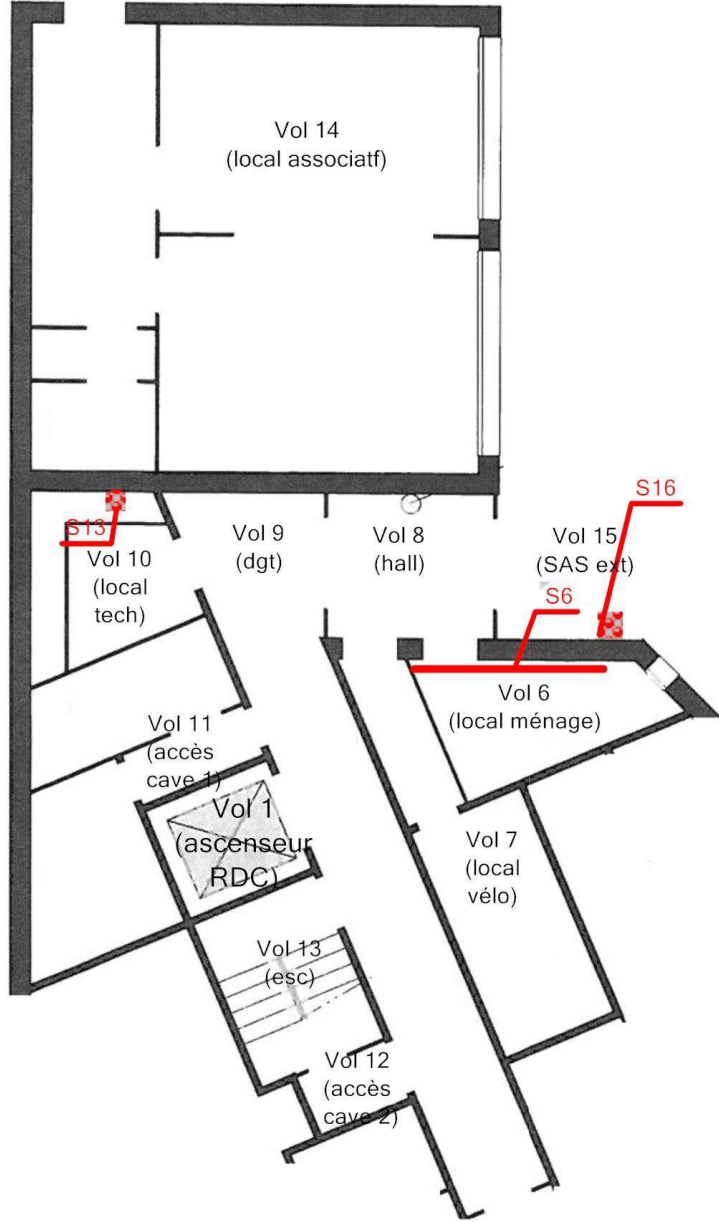PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000954-1
				Légende
				 S6: Conduit en fibres-ciment
				 S16: Conduit en fibres-ciment
				 S13: Conduit en fibres-ciment
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	22/03/2017	JOUSSELIN David



Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

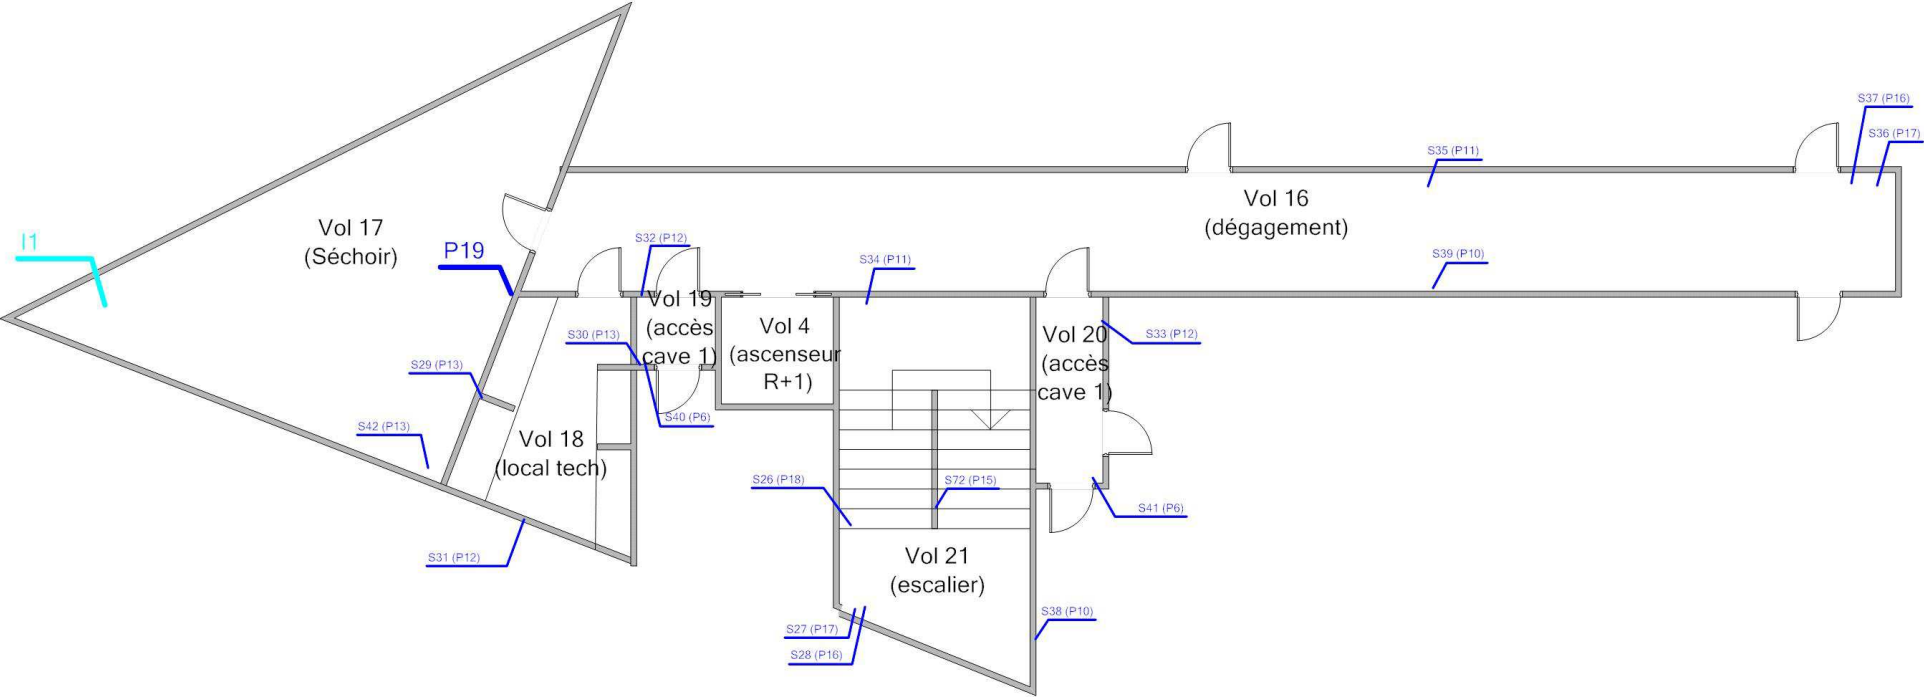

Adresse du bien

RES DE BRETAGNE II
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

22/03/2017


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PC R+1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD000954-1

Légende

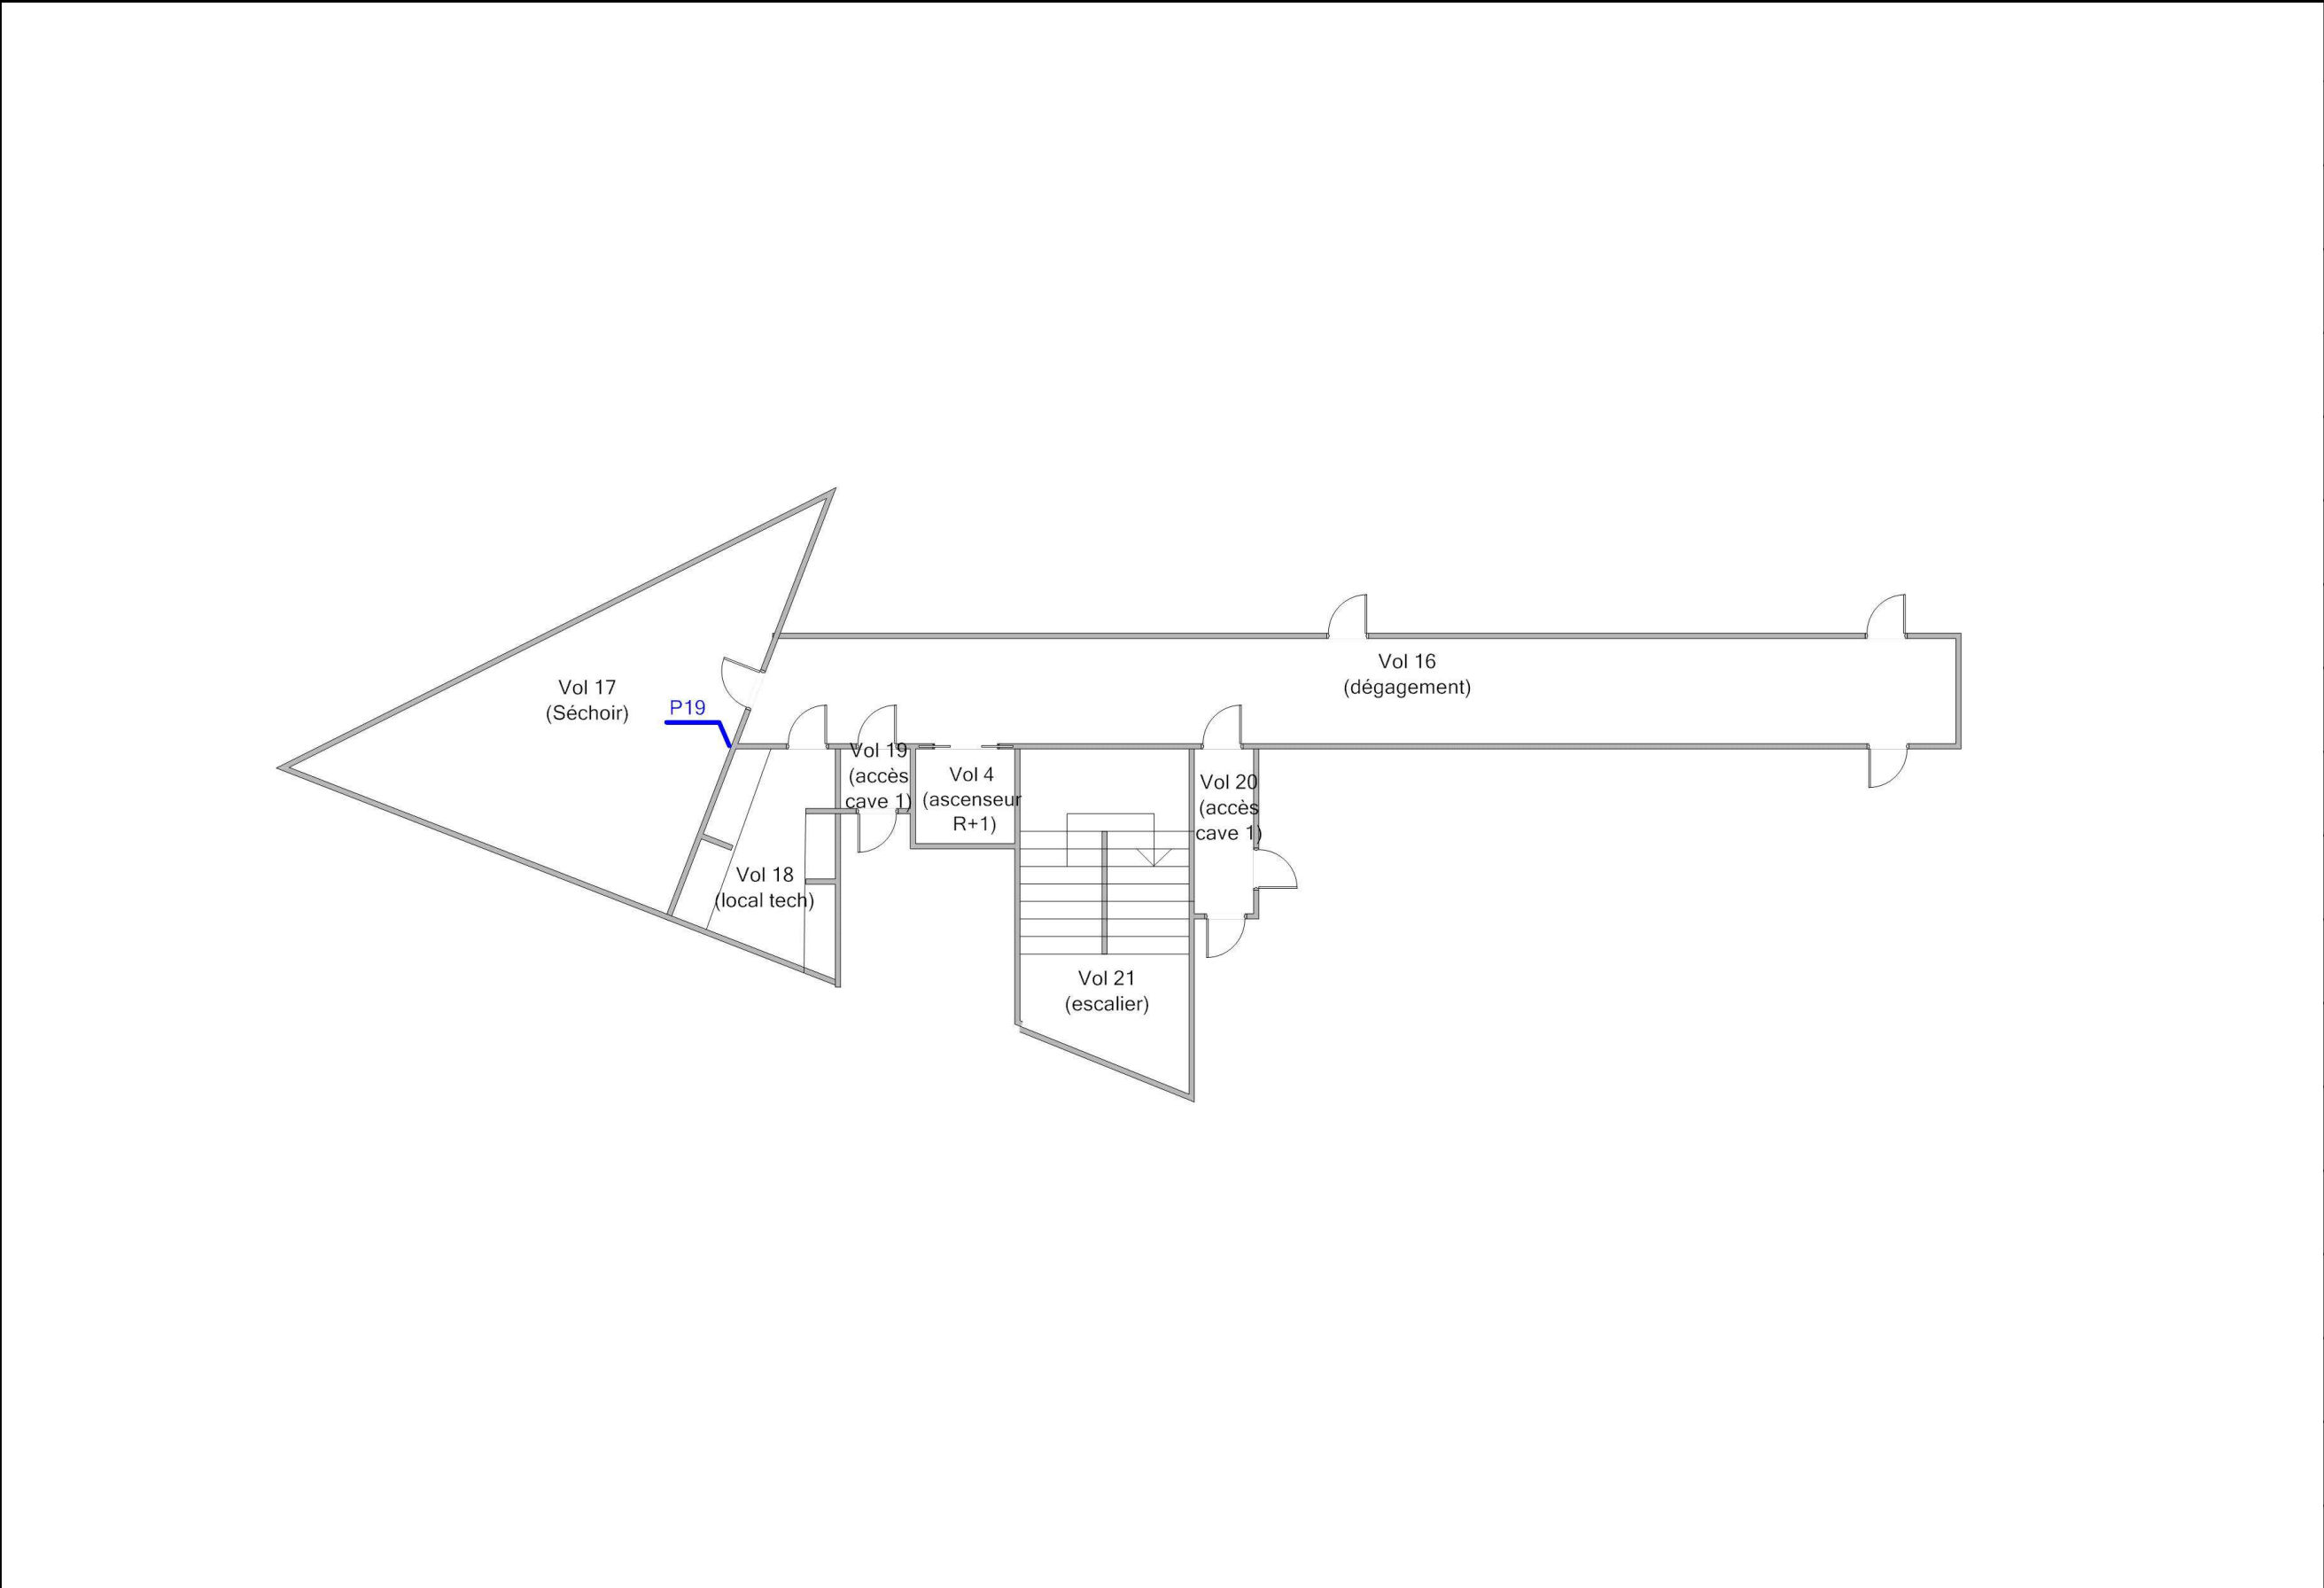

Adresse du bien
RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
22/03/2017

22/03/2017


Techniciens intervenant
JOUSSELIN David


JOUSSELIN David

PC R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000954-1

Légende

 S Localisation d'un sondage négatif

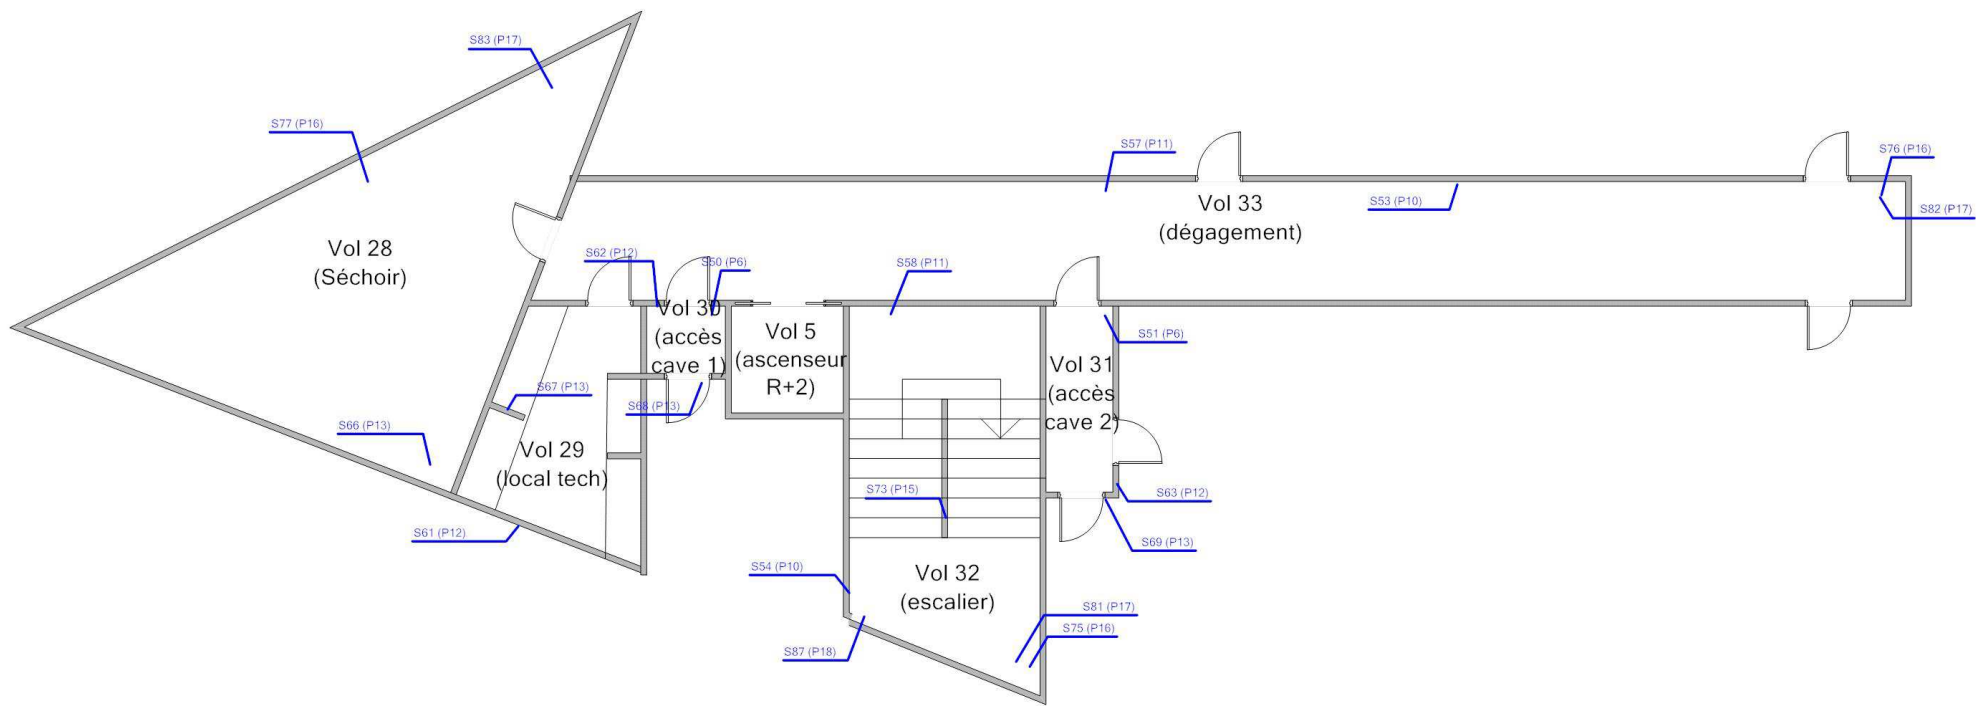


Adresse du bien
RES DE BRETAGNE II
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention
22/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

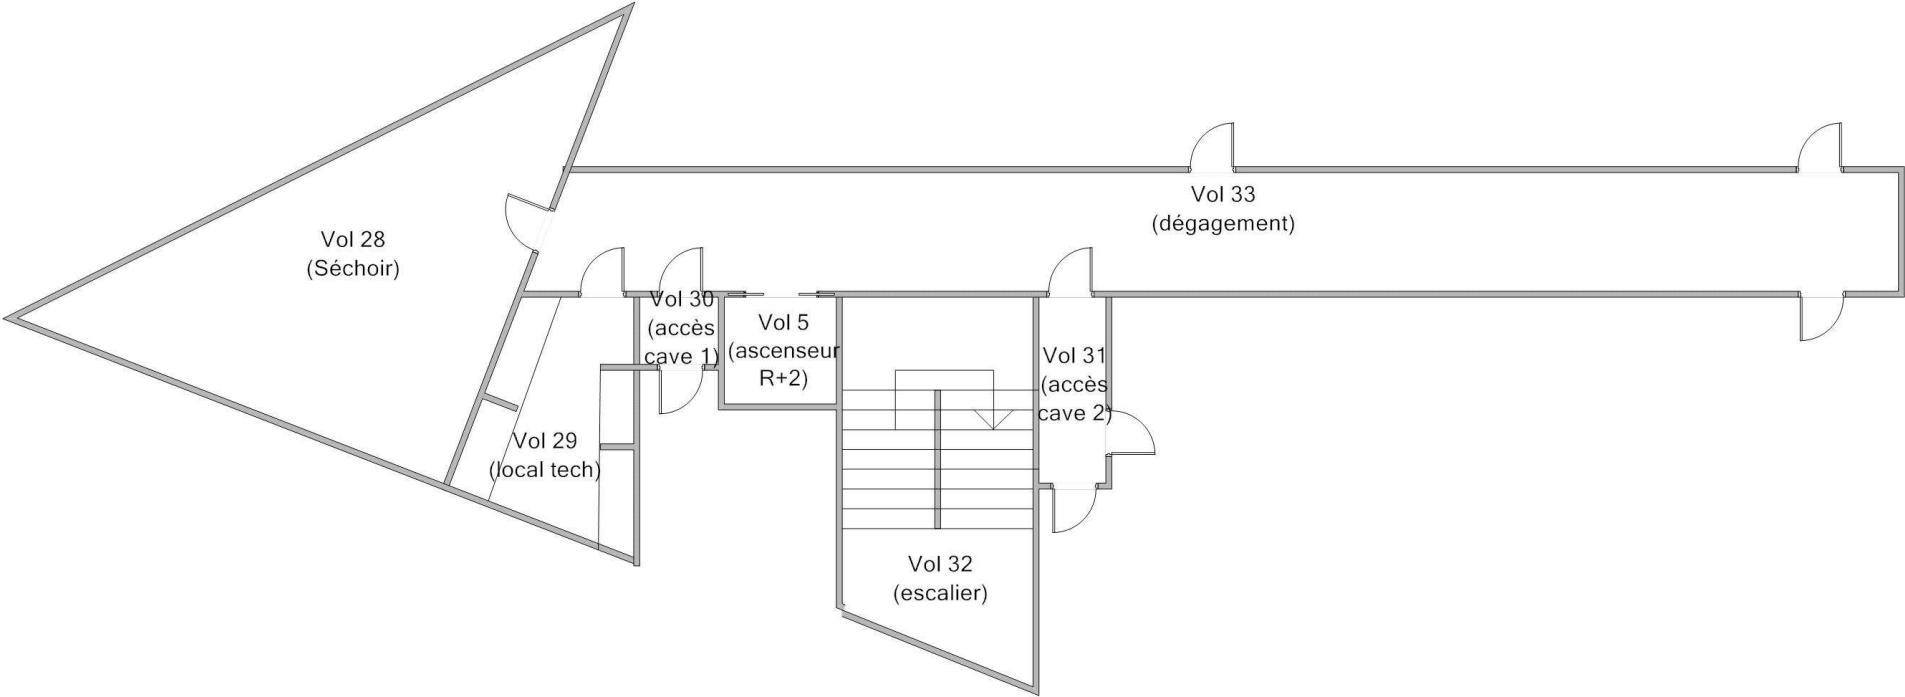PC R+2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD000954-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	22/03/2017	JOUSSELIN David

PC R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000954-1

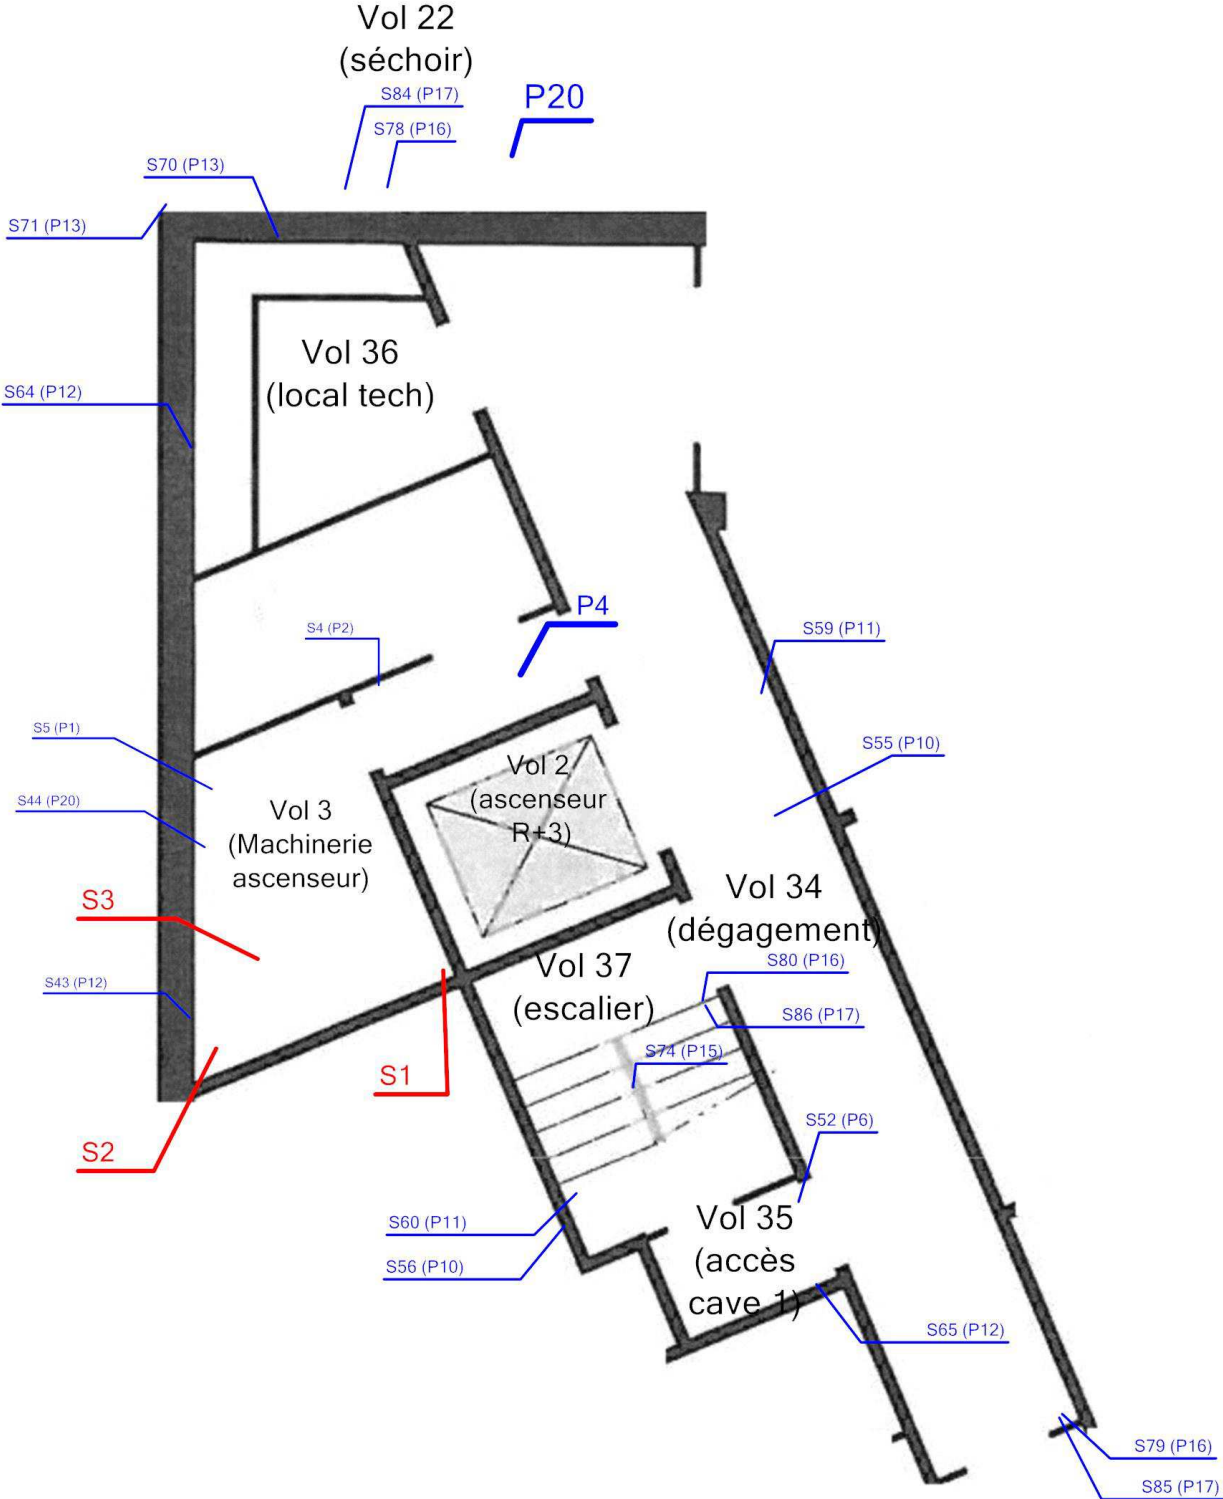

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE II
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

22/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PC R+3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD000954-1
Vol 22 (séchoir) P20 Vol 36 (local tech) P4 Vol 3 (Machinerie ascenseur) Vol 2 (ascenseur R+3) Vol 34 (dégagement) Vol 37 (escalier) Vol 35 (accès cave 1)				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	22/03/2017	JOUSSELIN David

PC R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD000954-1
Vol 22 (séchoir) Vol 36 (local tech) Vol 3 (Machinerie ascenseur) Vol 2 (ascenseur R+3) Vol 34 (dégagement) Vol 37 (escalier) Vol 35 (accès cave 1) S3 S2 S1				Légende
				S2: Conduit en fibres-ciment
				S3: Conduit en fibres-ciment
				S1: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	22/03/2017	JOUSSELIN David

Légende

S Localisation d'un sondage négatif

S88 (P19)



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE II
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

22/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David



FAÇADE GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD000954-1	
Vol 24 (Façade gauche) 				Légende	
				 S	Localisation d'un sondage négatif
		Technicien intervenant			
		JOUSSELIN David			


Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	22/03/2017	JOUSSELIN David	

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD000954-1
Vol 25 (Façade arrière)				Légende
				S Localisation d'un sondage négatif
AC Environnement Diagnostics Immobiliers Adresse du bien RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages Date intervention 22/03/2017				Technicien intervenant JOUSSELIN David


PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000954-1

Légende




Localisation dun
prélèvement



Localisation dun
sondage positif



Volume non visité

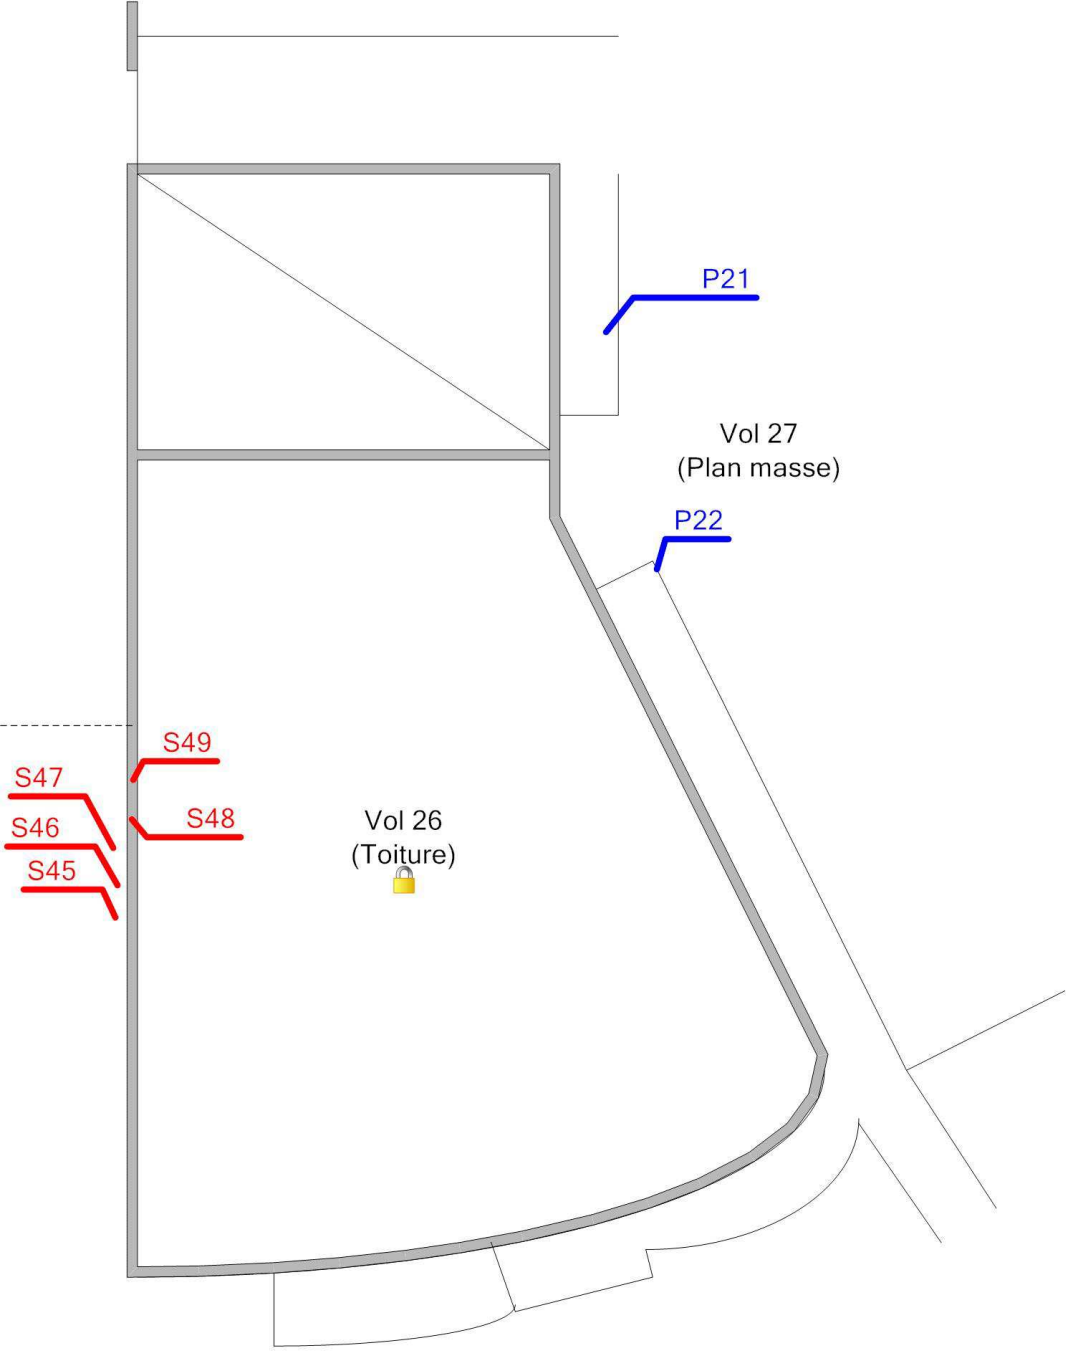

Adresse du bien
RES DE BRETAGNE II
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
22/03/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PLAN MASSE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD000954-1

Légende

	S45: Conduit en fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment
	S48: Conduit en fibres-ciment
	S47: Conduit en fibres-ciment
	S46: Conduit en fibres-ciment

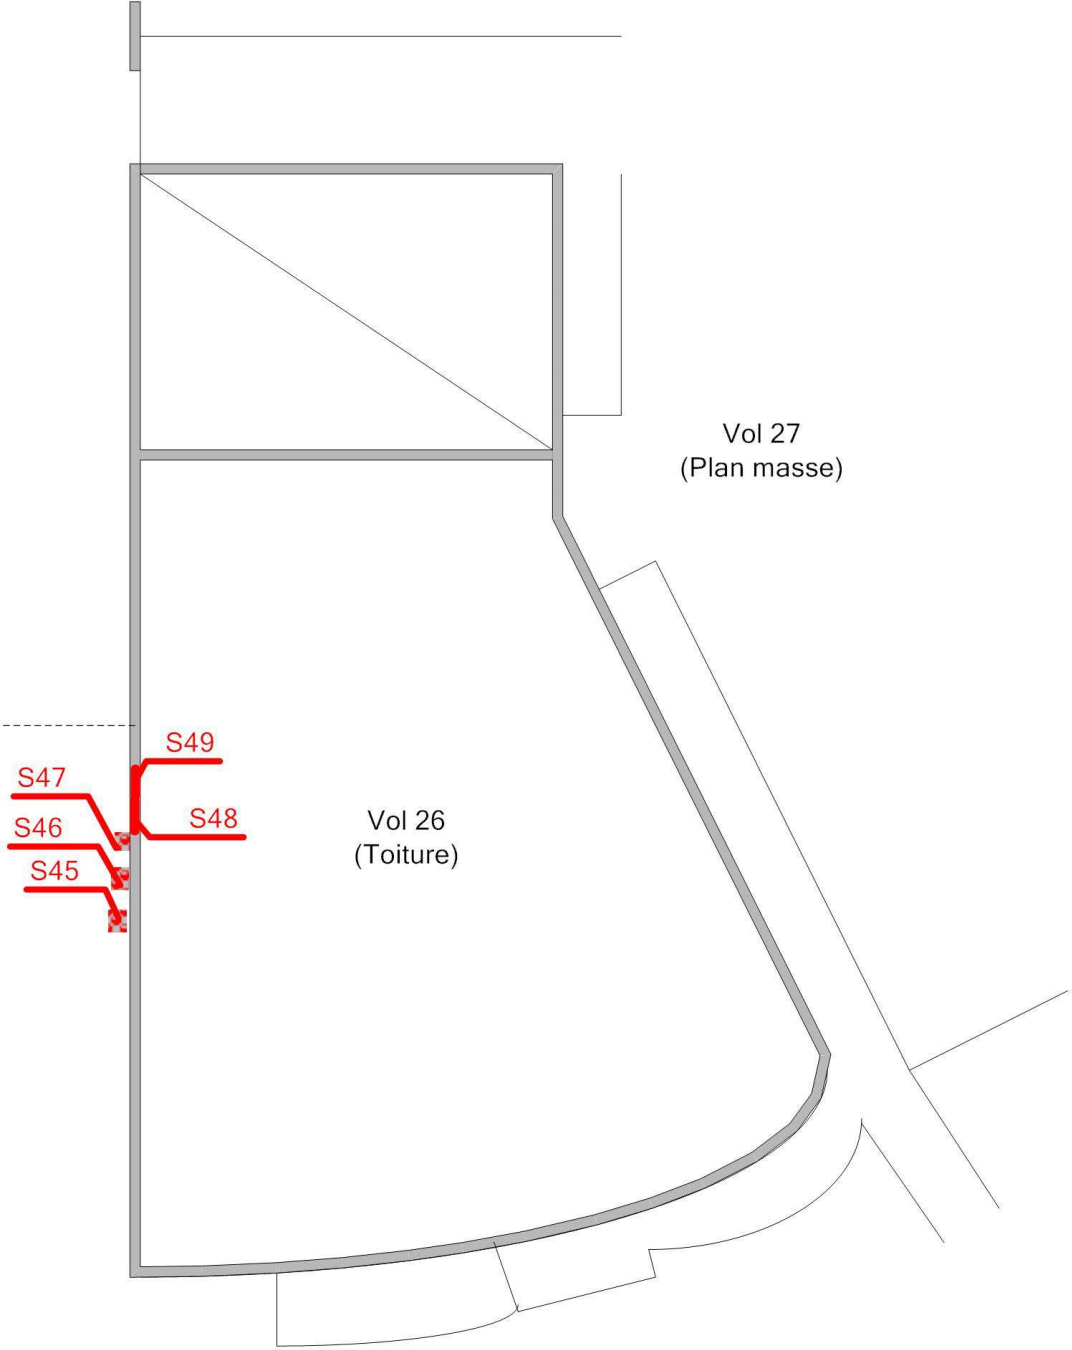

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE II 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	22/03/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000954-1 n°23 - 1 (A91)	Façade arrière - Vol 25 (Façade arrière)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002HD000954-1 n°23 - 1 (A92)	Façade gauche - Vol 24 (Façade gauche)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002HD000954-1 n°19 - 1 (P19)	PC R+1 - Vol 17 (Séchoir)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°19 - 2 (P19)	PC R+1 - Vol 17 (Séchoir)	Prélevement négatif
	PC R+1 - Vol 17 (Séchoir)	I1

Référence	Localisation	Action
002HD000954 n°4 - 1 (P4)	PC R+3 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif
002HD000954 n°4 - 2 (P4)	PC R+3 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif
S1 - 1 (A1)	PC R+3 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (A2)	PC R+3 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 1 (A3)	PC R+3 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002HD000954-1 n°20 - 1 (P20)	PC R+3 - Vol 22 (séchoir)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°20 - 2 (P20)	PC R+3 - Vol 22 (séchoir)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD000954 n°1 - 1 (P1)	PC RDC - Vol 1 (ascenseur RDC)	Prélevement négatif
002HD000954 n°2 - 1 (P2)	PC RDC - Vol 1 (ascenseur RDC)	Prélevement négatif
002HD000954 n°3 - 1 (P3)	PC RDC - Vol 1 (ascenseur RDC)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°5 - 1 (P5)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°5 - 2 (P5)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°6 - 1 (P6)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°6 - 2 (P6)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD000954-1 n°7 - 1 (P7)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°7 - 2 (P7)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°8 - 1 (P8)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°8 - 2 (P8)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°9 - 1 (P9)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°9 - 2 (P9)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°10 - 1 (P10)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°10 - 2 (P10)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 10 (local tech)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 10 (local tech)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 10 (local tech)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 10 (local tech)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 15 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 15 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°17 - 2 (P17)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°18 - 1 (P18)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°18 - 2 (P18)	PC RDC - Vol 13 (esc)	Prélevement négatif
S6 - 1 (A6)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S13 - 1 (A13)	PC RDC - Vol 10 (local tech)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S17 - 1 (A17)	PC RDC - Vol 8 (hall)	Absence sur présentation de documents
S16 - 1 (A16)	PC RDC - Vol 15 (SAS ext)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	PC RDC - Vol 9 (dgt)	I2

Référence	Localisation	Action
002HD000954-1 n°21 - 1 (P21)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°21 - 2 (P21)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD000954-1 n°22 - 1 (P22)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD000954-1 n°22 - 2 (P22)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Prélevement négatif
S45 - 1 (A45)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S46 - 1 (A46)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S47 - 1 (A47)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S48 - 1 (A48)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S49 - 1 (A49)	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage


002HD000954 n°1 - 1 (P1)




002HD000954 n°2 - 1 (P2)



002HD000954 n°3 - 1 (P3)

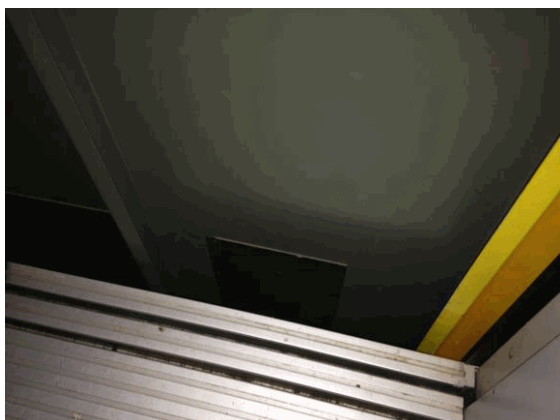

002HD000954 n°4 - 1 (P4)

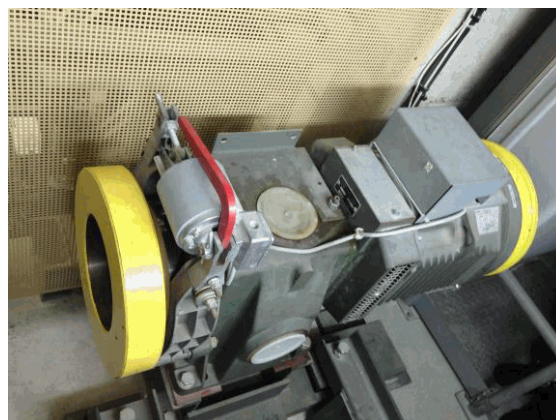

002HD000954 n°4 - 2 (P4)



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



002HD000954-1 n°23 - 1 (A91)



002HD000954-1 n°23 - 1 (A92)



002HD000954-1 n°5 - 1 (P5)



002HD000954-1 n°5 - 2 (P5)



002HD000954-1 n°6 - 1 (P6)



002HD000954-1 n°6 - 2 (P6)



002HD000954-1 n°7 - 1 (P7)



002HD000954-1 n°7 - 2 (P7)



002HD000954-1 n°8 - 1 (P8)



002HD000954-1 n°8 - 2 (P8)



002HD000954-1 n°9 - 1 (P9)



002HD000954-1 n°9 - 2 (P9)



002HD000954-1 n°10 - 1 (P10)



002HD000954-1 n°10 - 2 (P10)



002HD000954-1 n°11 - 1 (P11)



002HD000954-1 n°11 - 2 (P11)



002HD000954-1 n°12 - 1 (P12)



002HD000954-1 n°12 - 2 (P12)



002HD000954-1 n°13 - 1 (P13)



002HD000954-1 n°13 - 2 (P13)



002HD000954-1 n°14 - 1 (P14)



002HD000954-1 n°14 - 2 (P14)



002HD000954-1 n°15 - 1 (P15)



002HD000954-1 n°15 - 2 (P15)



002HD000954-1 n°16 - 1 (P16)



002HD000954-1 n°16 - 2 (P16)




002HD000954-1 n°17 - 1 (P17)




002HD000954-1 n°17 - 2 (P17)



002HD000954-1 n°18 - 1 (P18)

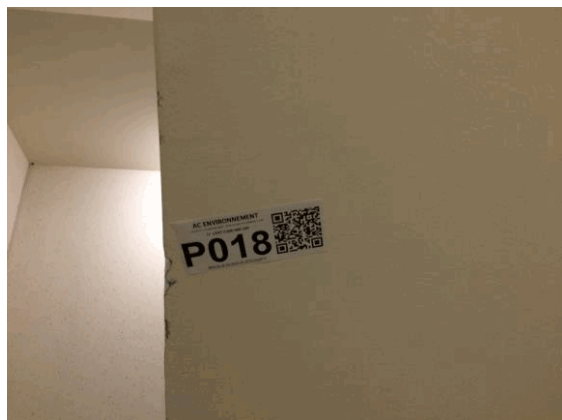

002HD000954-1 n°18 - 2 (P18)

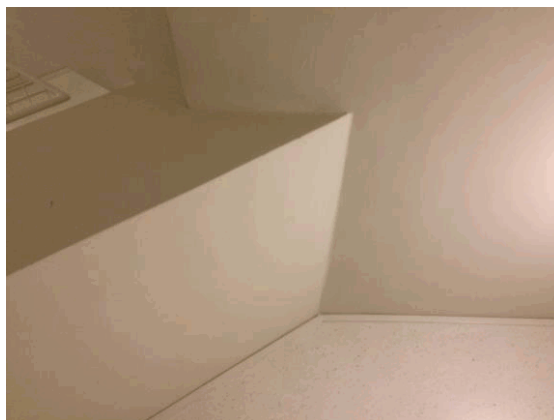

002HD000954-1 n°19 - 1 (P19)



002HD000954-1 n°19 - 2 (P19)



002HD000954-1 n°20 - 1 (P20)



002HD000954-1 n°20 - 2 (P20)



002HD000954-1 n°21 - 1 (P21)



002HD000954-1 n°21 - 2 (P21)



002HD000954-1 n°22 - 1 (P22)



002HD000954-1 n°22 - 2 (P22)



S6 - 1 (A6)



S13 - 1 (A13)



S17 - 1 (A17)



S16 - 1 (A16)



I1 - 1



I2 - 1



S45 - 1 (A45)



S46 - 1 (A46)



S47 - 1 (A47)



S48 - 1 (A48)



S49 - 1 (A49)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002HD00095 4 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) - -	PC RDC - Vol 1 (ascenseur RDC)	
002HD00095 4 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Enduit débulage -	PC RDC - Vol 1 (ascenseur RDC)	
002HD00095 4 n°3	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Tampon bitumineux noir - -	PC RDC - Vol 1 (ascenseur RDC)	
002HD00095 4 n°4	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein - Garniture de frein -	PC R+3 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - gratté -	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact beige hétérogène + peinture - -	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture - -	PC RDC - Vol 8 (hall)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture - -	PC RDC - Vol 8 (hall)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier + matériau plâtreux beige - Bande entre plaque plâtre -	PC RDC - Vol 8 (hall)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture + couche plâtreuse beige - Bande entre plaque de plâtre -	PC RDC - Vol 8 (hall)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 10 (local tech)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier - Joint assemblage des carreaux de plâtre -	PC RDC - Vol 10 (local tech)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc - -	PC RDC - Vol 15 (SAS ext)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact gris - -	PC RDC - Vol 13 (esc)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune - -	PC RDC - Vol 13 (esc)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable - -	PC RDC - Vol 13 (esc)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau compact gris - Sous face escalier + palier -	PC RDC - Vol 13 (esc)	

P19	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène - -	PC R+1 - Vol 17 (Séchoir)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris - -	PC R+3 - Vol 22 (séchoir)	
P21	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan masse - Vol 27 (Plan masse)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071605-41910 EN DATE DU 23/05/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52834
Echantillon ITGA : IT071605-41910
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_509e5597-b82a-490f-9c7a-741b47bd7c
af

Réf. Client :

Commande	002HD000954
Dossier client	_0049500010_ RES DE BRETAGNE II - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000954001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (ascenseur RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène	META le 23/05/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071605-41911 EN DATE DU 23/05/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52834
Echantillon ITGA : IT071605-41911
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_Obf419f0-4404-438f-97cf-a9493dd2ab
98

Réf. Client :

Commande	002HD000954
Dossier client	_0049500010_ RES DE BRETAGNE II - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000954002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (ascenseur RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène	META le 21/05/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071605-41912 EN DATE DU 23/05/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52834
Echantillon ITGA : IT071605-41912
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_927cea62-abce-460c-9c40-eeb73007a3
88

Réf. Client :

Commande	002HD000954
Dossier client	_0049500010_ RES DE BRETAGNE II - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000954003 / Ascenseurs et monte charges / Cabine / Tampon bitumineux face extérieur porte de cabine / Vol 1 (ascenseur RDC)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 21/05/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071605-41913 EN DATE DU 23/05/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52834
Echantillon ITGA : IT071605-41913
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_87b2cc4b-5ac0-417f-9f68-5fd39d21b5e
7

Réf. Client :

Commande	002HD000954
Dossier client	_0049500010_ RES DE BRETAGNE II - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000954004 / Ascenseurs et monte charges / Machinerie / Frein / Vol 3 (Machinerie ascenseur)
Description ITGA	Matériau noir en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau noir en vrac + peinture	META le 23/05/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12497 EN DATE DU 11/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31233
Echantillon ITGA : IT071704-12497
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD000954-1
Dossier client	_0049500010_ RES DE BRETAGNE II - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000954-1005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (local ménage)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-12498 EN DATE DU 11/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31233
Echantillon ITGA : IT071704-12498
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD000954-1
Dossier client	_0049500010_ RES DE BRETAGNE II - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD000954-1006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 6 (local ménage)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET