

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS
CP - Ville :	53240 ANDOUILLE
Référence client :	_00509000010000100002_
Date du repérage :	07/08/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS 53240 ANDOUILLE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00509000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

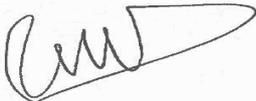

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu H.MERCIER (07 61 33 93 77) 07/08/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 18/08/2017 A Riorges, le 18/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016			Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine) Appartement n°2 - Vol 3 (Chambre 1) Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC) Appartement n°2 - Vol 4 (Couloir) Appartement n°2 - Vol 6 (Cellier)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Couloir) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Cellier)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Couloir) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Cellier)	
Revêtement de mur	Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC)	
Revêtement de sol	Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Couloir) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Cellier)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

aucun(s)



## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (SDB/WC)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.



**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloison piece seche	002LQ0014 25 n°5 - 1 - 002LQ0014 25 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + papier avec poussières + peinture non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Couloir) - Vol 3 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloison piece seche	002LQ0014 25 n°5 - 1 - 002LQ0014 25 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + papier avec poussières + peinture non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélèvement	Cloison piece humide	002LQ0014 25 n°14 - 1	P14	Matériau plâtreux blanc + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 6 (Cellier) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison piece humide	002LQ0014 25 n°14 - 1	P14	Matériau plâtreux blanc + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Piece seche	002LQ0014 25 n°2 - 1	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Couloir) - Vol 3 (Chambre 1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Piece seche	002LQ0014 25 n°2 - 1	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Piece humide	002LQ0014 25 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 6 (Cellier) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Piece humide	002LQ0014 25 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°1 - 1 - 002LQ0014 25 n°1 - 2	P1	Colle beige + joint cassant blanc + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Carré 20x30	002LQ0014 25 n°9 - 1 - 002LQ0014 25 n°9 - 2	P9	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Carré 20x30	002LQ0014 25 n°9 - 1 - 002LQ0014 25 n°9 - 2	P9	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement	Carré 15x15	002LQ0014 25 n°11 - 1 - - 002LQ0014 25 n°11 - 2	P11	Colle beige + joint cassant blanc + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°13 - 1 - - 002LQ0014 25 n°13 - 2	P13	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°3 - 1 - 002LQ0014 25 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Couloir) - Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0014 25 n°3 - 1 - 002LQ0014 25 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques blanc avec colle jaune	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°4 - 1 - 002LQ0014 25 n°4 - 2	P4	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques gris foncé avec colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°6 - 1 - 002LQ0014 25 n°6 - 2	P6	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 4 (Couloir)	Revêtement de sol	Dalles plastiques gris foncé avec colle jaune	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0014 25 n°6 - 1 - 002LQ0014 25 n°6 - 2	P6	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°7 - 1 - 002LQ0014 25 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques gris claire avec colle jaune	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°10 - 1 - - 002LQ0014 25 n°10 - 2	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°12 - 1 - - 002LQ0014 25 n°12 - 2	P12	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + carrelage en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 6 (Cellier)	Revêtement de sol	Chape maigre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 25 n°15 - 1	P15	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°2	Appartement n°2 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°2	Appartement n°2 - Plan de prélèvements




# APPARTEMENT N°2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LQ001425

## Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

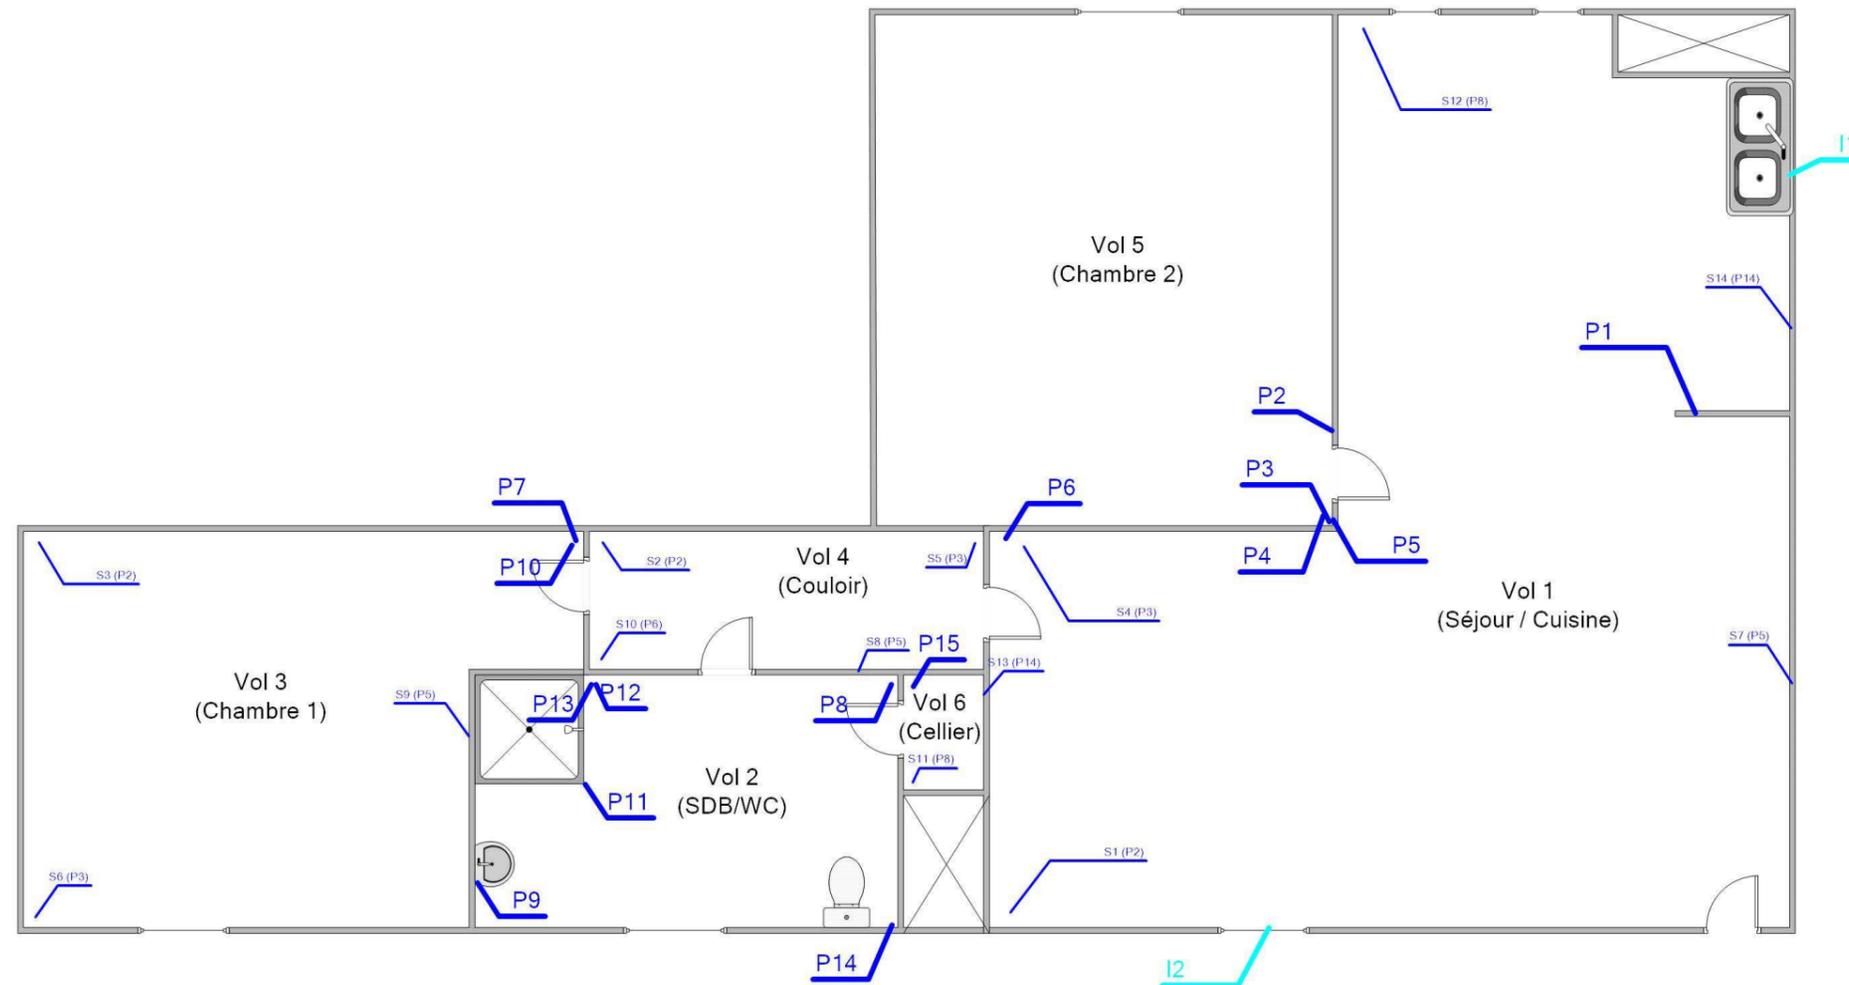

Adresse du bien  
LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS  
53240 ANDOUILLE

Désignation  
Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC


Date intervention  
07/08/2017

Technicien intervenant  
PALLUEL Matthieu

# APPARTEMENT N°2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002LQ001425

Légende

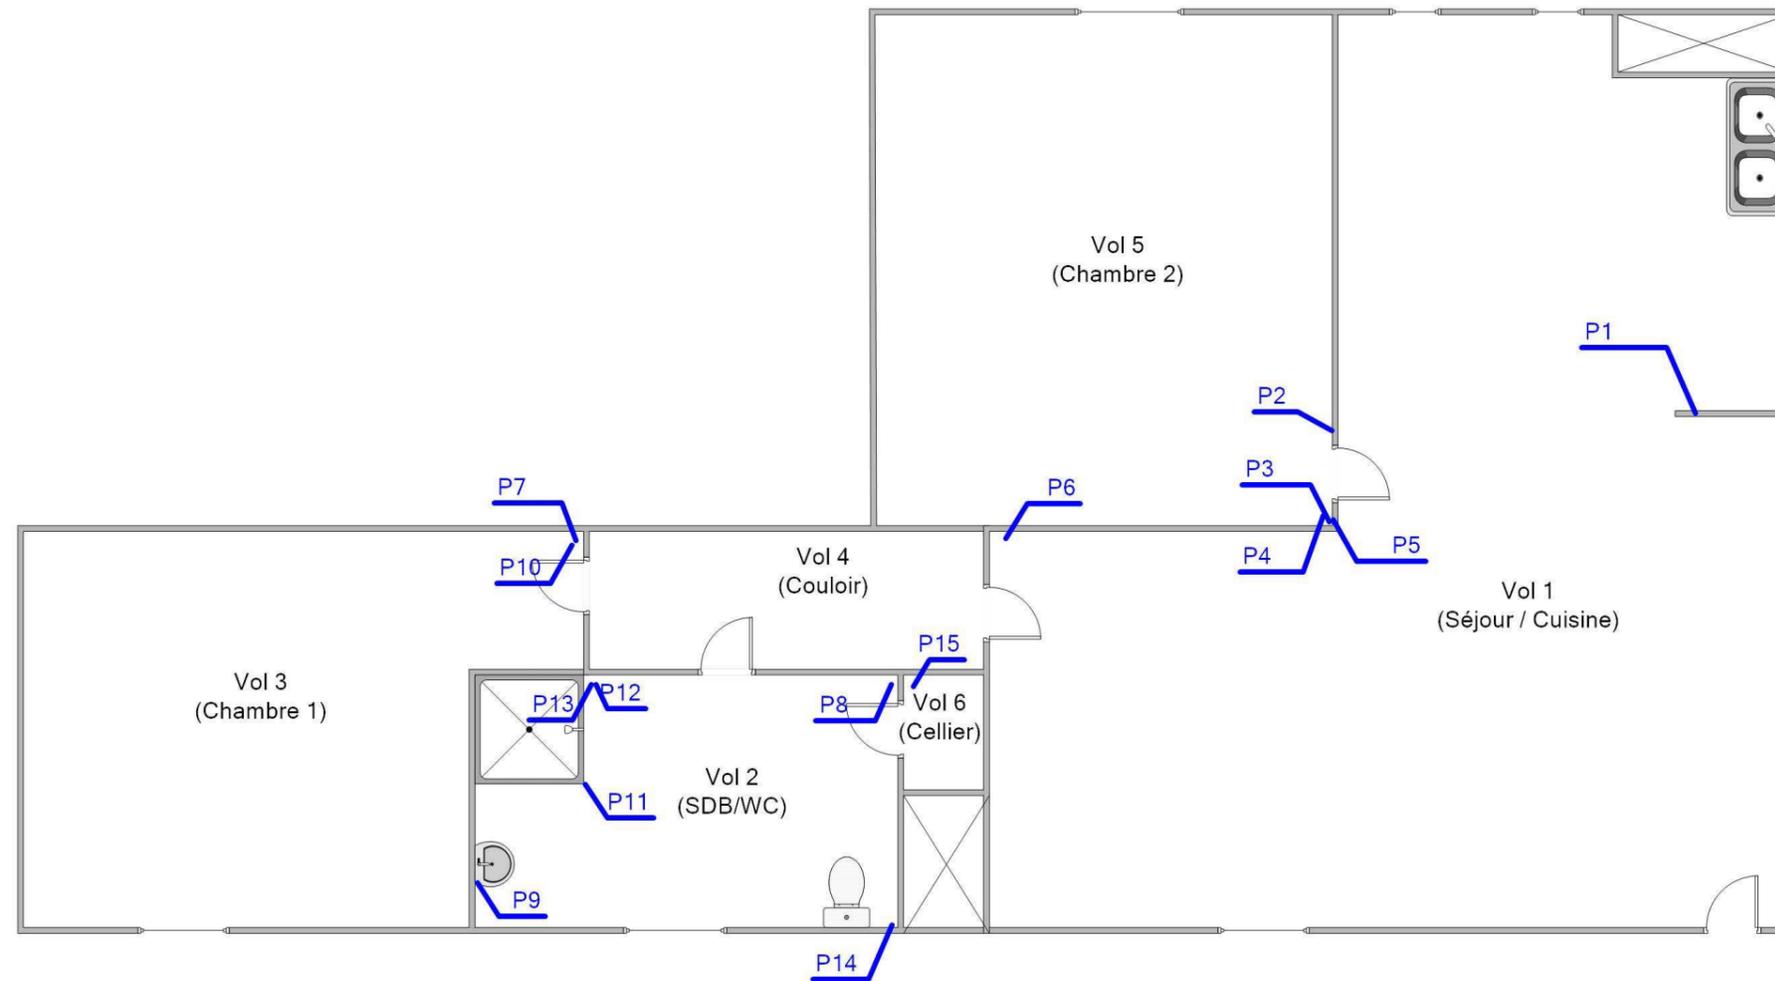

**Adresse du bien**  
LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS  
53240 ANDOUILLE

**Désignation**  
Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC

**Date intervention**  
07/08/2017

**Technicien intervenant**  
PALLUEL Matthieu

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001425 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°2 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°2 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°2 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°2 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002LQ001425 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°2 - Vol 6 (Cellier)	Prélevement négatif
	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2



002LQ001425 n°1 - 1 (P1)



002LQ001425 n°1 - 2 (P1)



002LQ001425 n°2 - 1 (P2)



002LQ001425 n°3 - 1 (P3)



002LQ001425 n°3 - 2 (P3)



002LQ001425 n°4 - 1 (P4)



002LQ001425 n°4 - 2 (P4)



002LQ001425 n°5 - 1 (P5)



002LQ001425 n°5 - 2 (P5)



002LQ001425 n°6 - 1 (P6)



002LQ001425 n°6 - 2 (P6)



002LQ001425 n°7 - 1 (P7)



002LQ001425 n°7 - 2 (P7)



002LQ001425 n°8 - 1 (P8)



002LQ001425 n°9 - 1 (P9)



002LQ001425 n°9 - 2 (P9)



002LQ001425 n°10 - 1 (P10)



002LQ001425 n°10 - 2 (P10)



002LQ001425 n°11 - 1 (P11)



002LQ001425 n°11 - 2 (P11)



002LQ001425 n°12 - 1 (P12)



002LQ001425 n°12 - 2 (P12)



002LQ001425 n°13 - 1 (P13)



002LQ001425 n°13 - 2 (P13)



002LQ001425 n°14 - 1 (P14)



I1 - 1



002LQ001425 n°15 - 1 (P15)



I2 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + peinture + carrelage - -	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable - Piece seche - -	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène - -	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + papier avec poussières + peinture non séparable + matériau blanc non séparable - Cloison piece seche - -	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 2)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 3 (Chambre 1)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable - Piece humide - -	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage - Carré 20x30 - -	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau souple blanc non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 3 (Chambre 1)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + carrelage - Carré 15x15 - -	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + carrelage en faible quantité - -	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - -	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	



P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + papier non séparable - Cloison pièce humide -	Appartement n°2 - Vol 2 (SDB/WC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°2 - Vol 6 (Cellier)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-77262 EN DATE DU 17/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-77262 Réf. Commande Client : 002LQ001425
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001425001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071708-14912	Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage
▶ Colle beige + joint cassant blanc + peinture + carrelage	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001425002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Chambre 2)			Réf échantillon ITGA : IT071708-14913	Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier / Matériau blanc
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-77262 EN DATE DU 17/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14914</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité / Matériau compact beige hétérogène</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable + matériau compact beige hétérogène	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques blanc avec colle jaune / Vol 5 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14915</p> <p>Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14916</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier avec poussières / Peinture / Matériau blanc</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + papier avec poussières + peinture non séparable + matériau blanc non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques gris foncé avec colle jaune / Vol 1 (Séjour / Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14917</p> <p>Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-77262 EN DATE DU 17/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose / Vol 3 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14918</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14919</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14920</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + carrelage	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques gris claire avec colle jaune / Vol 3 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14921</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau souple blanc</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau souple blanc non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14922</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + joint cassant blanc + carrelage	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-77262 EN DATE DU 17/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14923</p> <p>Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène / Carrelage en faible quantité</p>				
▶ Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + carrelage en faible quantité	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14924</p> <p>Description ITGA : Colle beige avec poussières</p>				
▶ Colle beige avec poussières	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14925</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + papier non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00509000010000100002_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 2 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001425015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 6 (Cellier)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-14926</p> <p>Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène</p>				
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.