

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS
CP - Ville :	53240 ANDOUILLE
Référence client :	_00509000010000100004_
Date du repérage :	10/01/2017
Désignation :	Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS 53240 ANDOUILLE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00509000010000100004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : JOUSSELIN David Accompagnateur : H.MERCIER (07 61 33 93 77) Date de repérage : 10/01/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 19/01/2017 A Riorges, le 19/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement 4 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement 4 - Vol 3 (Chambre 3) Appartement 4 - Vol 5 (Séjour) Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine) Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	Appartement 4 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement 4 - Vol 4 (Chambre 4) Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement) Appartement 4 - Vol 8 (W.C)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement 4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement 4	Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (SDB)	Panneaux et plaques	Impossible de prélever les plaques sans destruction de celle-ci. Plaque rigide type carton avec bois. Un prélèvement est nécessaire en cas de dépose des plaques lors d'éventuels travaux.
Vol 7 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 4)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Colle barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (SDB) - Appartement 4	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire
Vol 9 (SDB) - Appartement 4	Inaccessible sans sondage destructif	Plénum faux plafond

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux / mastic	S14							Négatif sur document Daté 2007
Appartement 4	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Joint mousse + colle jaune	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porte d'entrée	002HD001309 n°2 - 1 - 002HD001309 n°2 - 2	P2	Matériau souple blanc avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 4 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001309 n°9 - 1 - 002HD001309 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD001309 n°9 - 1 - 002HD001309 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 9 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 09 n°12 - 1 - 002HD0013 09 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 8 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 09 n°12 - 1 - 002HD0013 09 n°12 - 2	P12	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 4	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 4	Vol 9 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 4	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 4	Vol 3 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 4	Vol 4 (Chambre 4)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 5 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD001309 n°1 - 1 - 002HD001309 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 6 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD001309 n°1 - 1 - 002HD001309 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces humides	002HD001309 n°7 - 1 - 002HD001309 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond plaque plâtre pièces humides	002HD001309 n°7 - 1 - 002HD001309 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 9 (SDB)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	I1			I1 - 1				Impossible de prélever les plaques sans destruction de celle-ci. Plaque rigide type carton avec bois. Un prélèvement est nécessaire en cas de dépose des plaques lors d'éventuels travaux.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 09 n°6 - 1 - 002HD0013 09 n°6 - 2	P6	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0013 09 n°6 - 1 - 002HD0013 09 n°6 - 2	P6	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 09 n°11 - 1 - 002HD0013 09 n°11 - 2	P11	Colle beige + joint cassant gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0013 09 n°11 - 1 - 002HD0013 09 n°11 - 2	P11	Colle beige + joint cassant gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Rose pièces sèches	002HD0013 09 n°3 - 1 - 002HD0013 09 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 4) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Rose pièces sèches	002HD0013 09 n°3 - 1 - 002HD0013 09 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage rose fibreux	P4	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002HD0013 09 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	P5	Réalisation d'un prélèvement	Avec ragréage inséparable	002HD0013 09 n°5 - 1 - 002HD0013 09 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 4 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles dures grises avec colles jaunes	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 09 n°8 - 1 - 002HD0013 09 n°8 - 2	P8	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dépassement) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles dures grises avec colles jaunes	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0013 09 n°8 - 1 - 002HD0013 09 n°8 - 2	P8	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 09 n°10 - 1 - - 002HD0013 09 n°10 - 2	P10	Colle grise + ragréage rose non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0013 09 n°10 - 1 - - 002HD0013 09 n°10 - 2	P10	Colle grise + ragréage rose non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 4	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 4	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 4	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 4	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 4	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle barre de seuil	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
■	Appartement 4	Appartement 4 - Plan de repérage - Actions menées
■	Appartement 4	Appartement 4 - Plan de prélèvements




APPARTEMENT 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001309

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

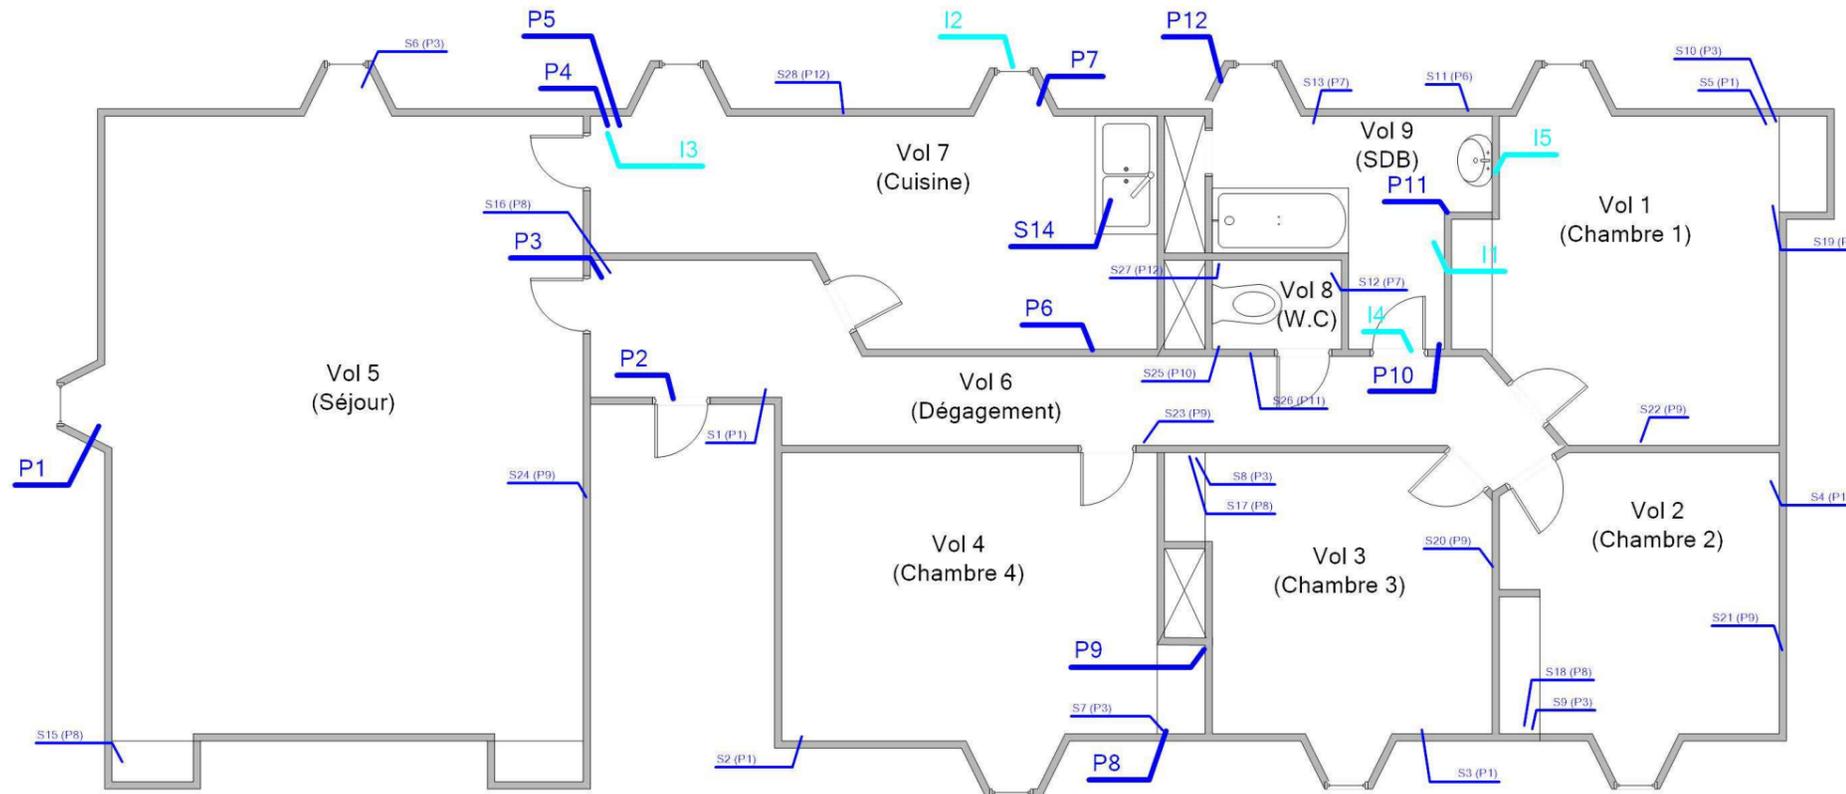

Adresse du bien
LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS
53240 ANDOUILLE

Désignation
Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage


Date intervention
10/01/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT 4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001309

Légende

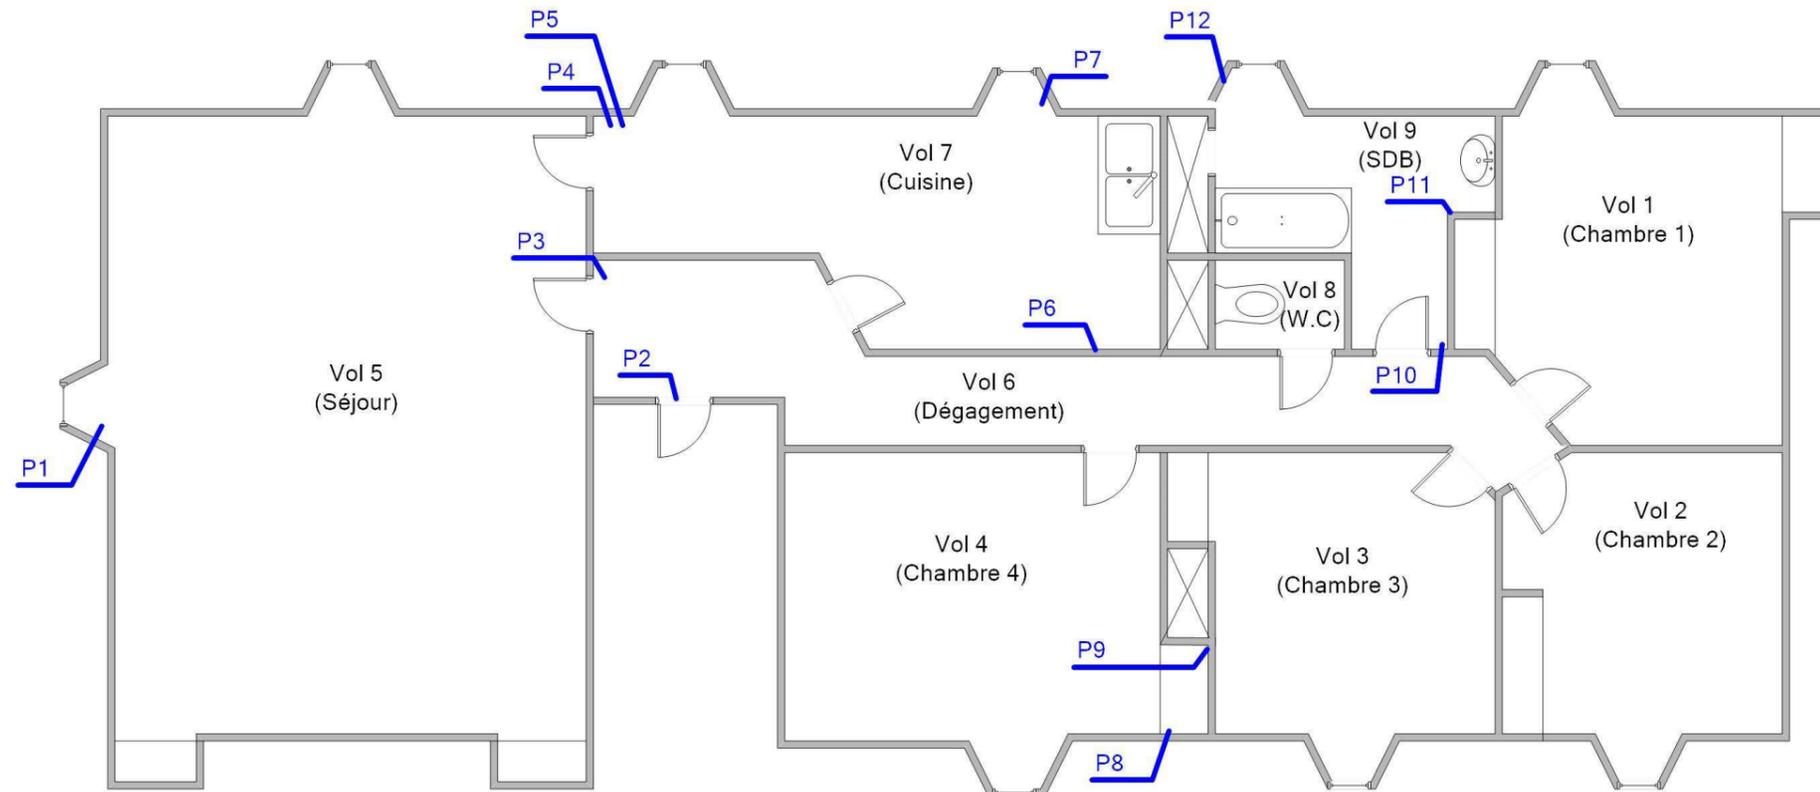

Adresse du bien
LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS
53240 ANDOUILLE

Désignation
Appartement n° 4 de type 5 situé au 01^{er} étage

Date intervention
10/01/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	I2
	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	I3
	Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement)	I4
	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	I5
002HD001309 n°1 - 1 (P1)	Appartement 4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001309 n°1 - 2 (P1)	Appartement 4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001309 n°2 - 1 (P2)	Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001309 n°2 - 2 (P2)	Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001309 n°3 - 1 (P3)	Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001309 n°3 - 2 (P3)	Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001309 n°4 - 1 (P4)	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001309 n°5 - 1 (P5)	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001309 n°5 - 2 (P5)	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001309 n°6 - 1 (P6)	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001309 n°6 - 2 (P6)	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001309 n°7 - 1 (P7)	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001309 n°7 - 2 (P7)	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001309 n°8 - 1 (P8)	Appartement 4 - Vol 4 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001309 n°8 - 2 (P8)	Appartement 4 - Vol 4 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001309 n°9 - 1 (P9)	Appartement 4 - Vol 4 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001309 n°9 - 2 (P9)	Appartement 4 - Vol 4 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001309 n°10 - 1 (P10)	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001309 n°10 - 2 (P10)	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001309 n°11 - 1 (P11)	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001309 n°11 - 2 (P11)	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001309 n°12 - 1 (P12)	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001309 n°12 - 2 (P12)	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	I1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



002HD001309 n°1 - 1 (P1)



002HD001309 n°1 - 2 (P1)



002HD001309 n°2 - 1 (P2)




002HD001309 n°2 - 2 (P2)



002HD001309 n°3 - 1 (P3)



002HD001309 n°3 - 2 (P3)

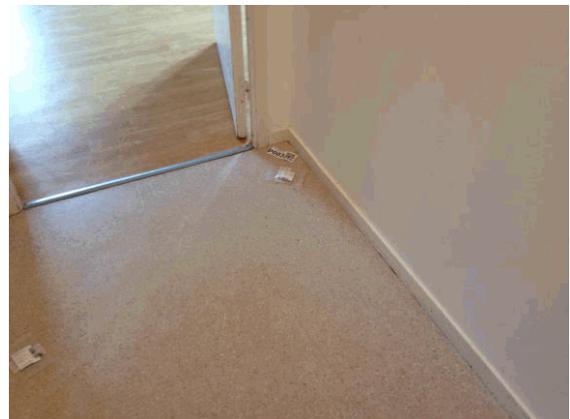

002HD001309 n°4 - 1 (P4)



002HD001309 n°5 - 1 (P5)



002HD001309 n°5 - 2 (P5)



002HD001309 n°6 - 1 (P6)



002HD001309 n°6 - 2 (P6)



002HD001309 n°7 - 1 (P7)



002HD001309 n°7 - 2 (P7)



002HD001309 n°8 - 1 (P8)



002HD001309 n°8 - 2 (P8)



002HD001309 n°9 - 1 (P9)




002HD001309 n°9 - 2 (P9)



002HD001309 n°10 - 1 (P10)



002HD001309 n°10 - 2 (P10)

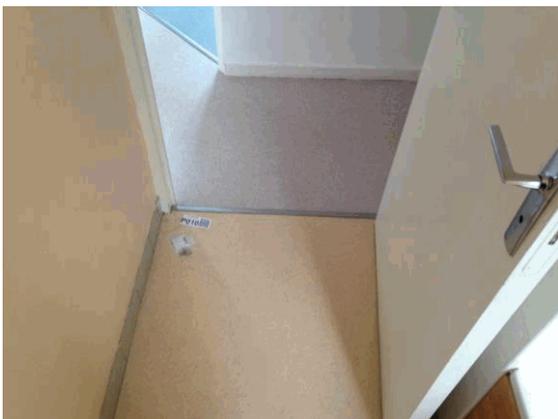

002HD001309 n°11 - 1 (P11)



002HD001309 n°11 - 2 (P11)



002HD001309 n°12 - 1 (P12)



002HD001309 n°12 - 2 (P12)



11 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Appartement 4 - Vol 5 (Séjour)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple blanc avec poussières non séparable + peinture non séparable - Porte d'entrée -	Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - Rose pièces sèches -	Appartement 4 - Vol 6 (Dégagement)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - Pièces humides -	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable - Avec ragréage inséparable -	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture - -	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Plafond plaque plâtre pièces humides -	Appartement 4 - Vol 7 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement 4 - Vol 4 (Chambre 4)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement 4 - Vol 4 (Chambre 4)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + ragréage rose non séparable + matériau gris - -	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant gris + peinture - -	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement 4 - Vol 9 (SDB)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22236 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22236
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 5 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22237 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22237
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint mousse + colle jaune / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc avec poussières non séparable + peinture non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22238 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22238
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22239 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22239
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001309004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege rose fibreux / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréege gris non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22240 EN DATE DU 18/01/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
 Echantillon ITGA : IT071701-22240
 Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22241 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22241
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + peinture	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22242 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22242
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22243 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22243
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures grises avec colles jaunes / Vol 4 (Chambre 4)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune avec poussières	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22244 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22244
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Chambre 4)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22245 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22245
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 9 (SDB)
Description ITGA	Colle grise / Ragréage rose / Matériau gris / Polystyrène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + ragréage rose non séparable + matériau gris	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Polystyrène		Non analysé		

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22246 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22246
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 9 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + joint cassant gris + peinture	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-22247 EN DATE DU 18/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4109
Echantillon ITGA : IT071701-22247
Reçu au laboratoire le : 17/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001309
Dossier client	_00509000010000100004_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 4 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001309012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton + peinture non séparable	META le 18/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste