

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE DU PRIEURE
CP - Ville :	53290 BIERNE
Référence client :	_0051000001_
Date du repérage :	17/11/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RUE DU PRIEURE 53290 BIERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0051000001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic néant (néant) 17/11/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 05/12/2016 A Riorges, le 05/12/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
plan masse +rdc - Vol 1 (Toiture) façade avant gauche - Vol 4 (façade avant gauche) façades arrière droite - Vol 6 (façades arrière droite)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite) façades arrière gauche - Vol 5 (façades arrière gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans l'ensemble de parties communes du bâtiment

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble de parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Toiture et étanchéité	plaan masse +rdc	Vol 1 (Toiture)	
Façades	façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	
Revêtement de sol	façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	
Toiture et étanchéité	façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	
Façades	façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	
Revêtement de sol	façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	
Toiture et étanchéité	façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	
Façades	façades arrière gauche	Vol 5 (façades arrière gauche)	
Revêtement de sol	façades arrière gauche	Vol 5 (façades arrière gauche)	
Façades	façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	
Revêtement de sol	façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	
Toiture et étanchéité	façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents sous le bardage présent en façade.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Revêtement de sol

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Murs	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	enduit de soubassement	002OY000 251 n°1 - 1 - 002OY000 251 n°1 - 2	P1	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	Murs	Enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	enduit de soubassement	002OY000 251 n°1 - 1 - 002OY000 251 n°1 - 2	P1	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façades arrière gauche	Vol 5 (façades arrière gauche)	Murs	Enduit ciment	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	enduit de soubassement	002OY000 251 n°1 - 1 - 002OY000 251 n°1 - 2	P1	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	Murs	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	enduit de soubassement	002OY000 251 n°1 - 1 - 002OY000 251 n°1 - 2	P1	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Murs	Enduits projetés	P2	Réalisation d'un prélèvement	beiges aspect rugueux	002OY000 251 n°2 - 1 - 002OY000 251 n°2 - 2	P2	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Murs	Enduits projetés	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	beiges aspect rugueux	002OY000 251 n°2 - 1 - 002OY000 251 n°2 - 2	P2	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	Murs	Enduits projetés	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	beiges aspect rugueux	002OY000 251 n°2 - 1 - 002OY000 251 n°2 - 2	P2	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façades arrière gauche	Vol 5 (façades arrière gauche)	Murs	Enduits projetés	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	beiges aspect rugueux	002OY000 251 n°2 - 1 - 002OY000 251 n°2 - 2	P2	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	Murs	Enduits projetés	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	beiges aspect rugueux	002OY000 251 n°2 - 1 - 002OY000 251 n°2 - 2	P2	Matériau Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Appui de fenêtre	Eléments préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	gris	002OY000 251 n°3 - 1 - 002OY000 251 n°3 - 2	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Appui de fenêtre	Eléments préfabriqués	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	gris	002OY000 251 n°3 - 1 - 002OY000 251 n°3 - 2	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	Appui de fenêtre	Eléments préfabriqués	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	gris	002OY000 251 n°3 - 1 - 002OY000 251 n°3 - 2	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Murs	Enduit de scellements des pierres beiges des fenêtres	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 251 n°4 - 1 - 002OY000 251 n°4 - 2	P4	Enduit Dur Beige Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	Murs	Enduit de scellements des pierres beiges des fenêtres	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OY000 251 n°4 - 1 - 002OY000 251 n°4 - 2	P4	Enduit Dur Beige Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Appui de fenêtre	mastic d'étanchéité blancs	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 251 n°6 - 1 - 002OY000 251 n°6 - 2	P6	Mastic Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	Appui de fenêtre	mastic d'étanchéité blancs	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OY000 251 n°6 - 1 - 002OY000 251 n°6 - 2	P6	Mastic Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	Appui de fenêtre	mastic d'étanchéité blancs	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OY000 251 n°6 - 1 - 002OY000 251 n°6 - 2	P6	Mastic Souple Blanc Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	Revêtement de sol	Nez de marche	P5	Réalisation d'un prélèvement	bétpn gris avec motifs	002OY000 251 n°5 - 1 - 002OY000 251 n°5 - 2	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Revêtement de sol	Nez de marche	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	bétpn gris avec motifs	002OY000 251 n°5 - 1 - 002OY000 251 n°5 - 2	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
façades arrière gauche	Vol 5 (façades arrière gauche)	Revêtement de sol	Nez de marche	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	bétpn gris avec motifs	002OY000 251 n°5 - 1 - 002OY000 251 n°5 - 2	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	Revêtement de sol	Nez de marche	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	bétpn gris avec motifs	002OY000 251 n°5 - 1 - 002OY000 251 n°5 - 2	P5	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
plan masse +rdc	Vol 1 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S1			S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
façade avant droite	Vol 3 (façade avant droite)	Ardoises	Ardoises naturelles	S1			S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
façade avant gauche	Vol 4 (façade avant gauche)	Ardoises	Ardoises naturelles	S1			S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
façades arrière droite	Vol 6 (façades arrière droite)	Ardoises	Ardoises naturelles	S1			S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	plan masse +rdc	plan masse +rdc - Plan de repérage - Actions menées
	façade avant droite	façade avant droite - Plan de repérage - Actions menées
	façade avant droite	façade avant droite - Plan des prélèvements
	façade avant gauche	façade avant gauche - Plan de repérage - Actions menées
	façade avant gauche	façade avant gauche - Plan des prélèvements
	façades arrière gauche	façades arrière gauche - Plan de repérage - Actions menées
	façades arrière droite	façades arrière droite - Plan de repérage - Actions menées


PLAAN MASSE +RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000251

Légende

The graph shows a blue line starting at the origin (0,0), increasing linearly with a positive slope, and then becoming horizontal at a constant value of S. The horizontal segment is labeled with the letter 'S'.

Localisation dun sondage négatif

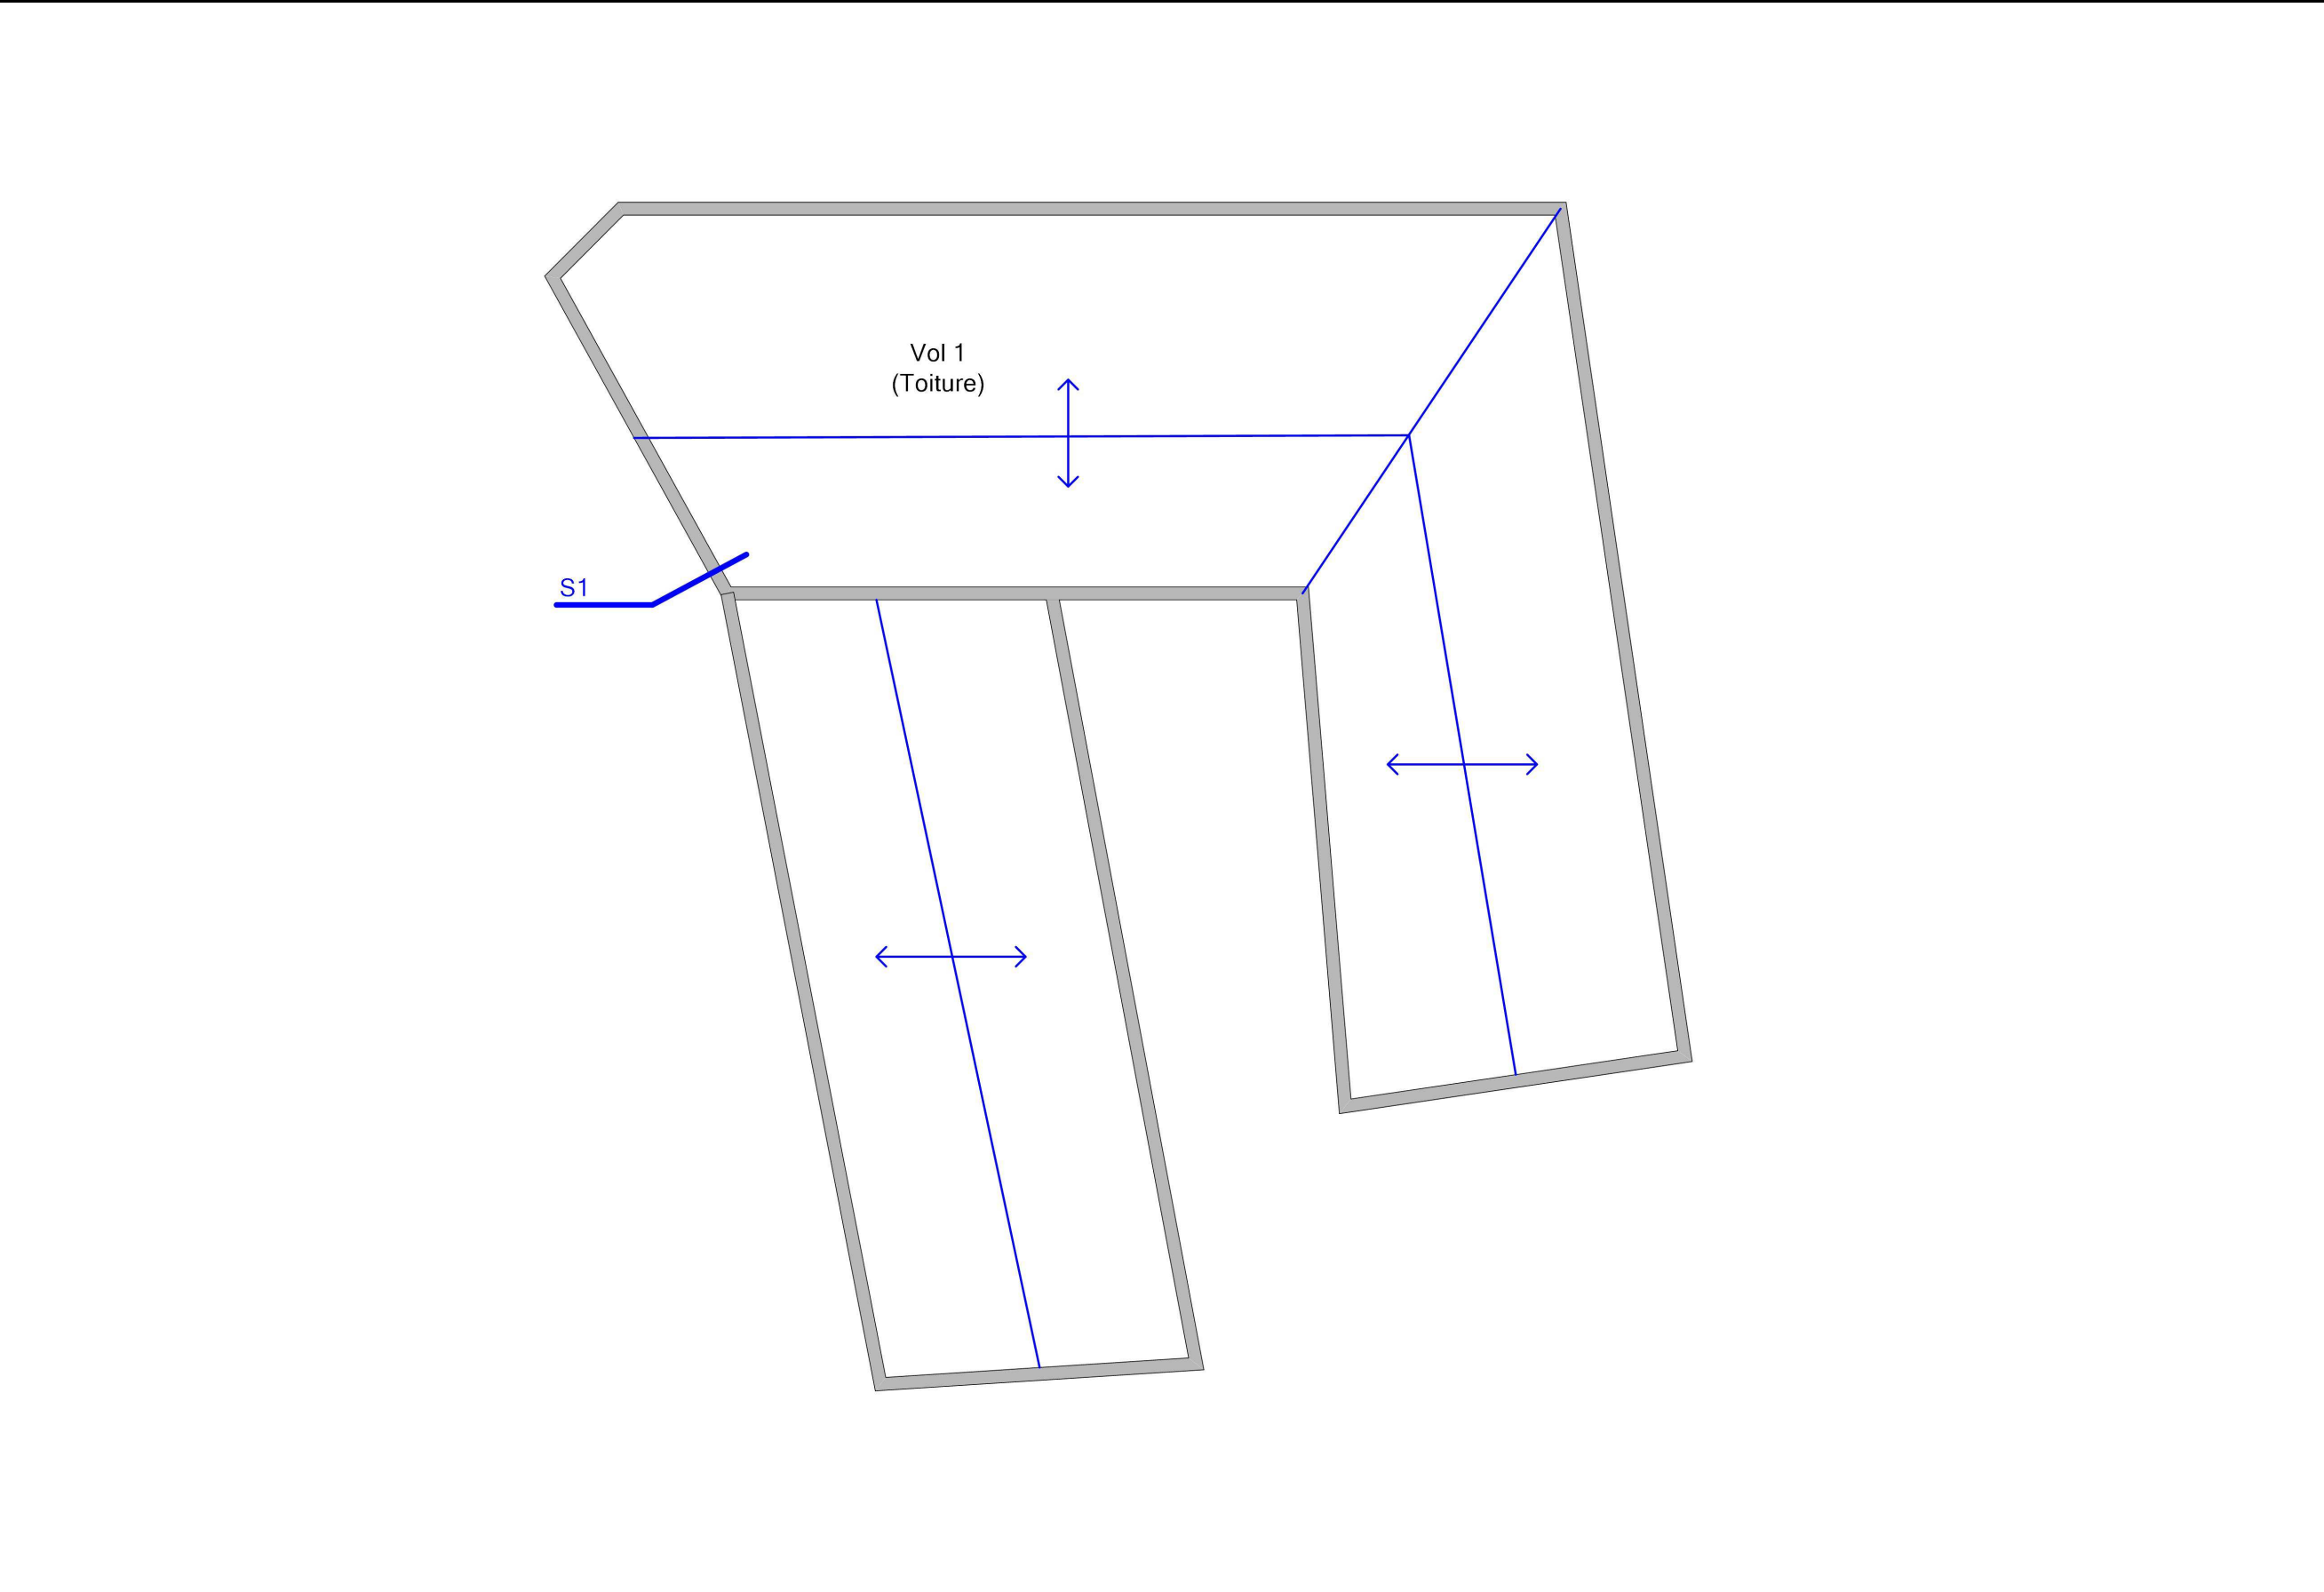

Adresse du bien

Désignation

Date intervention


Techniciens intervenant

RUE DU PRIEURÉ
53290 BIERNE



Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages

17/11/2016


GARDENAT Ludovic

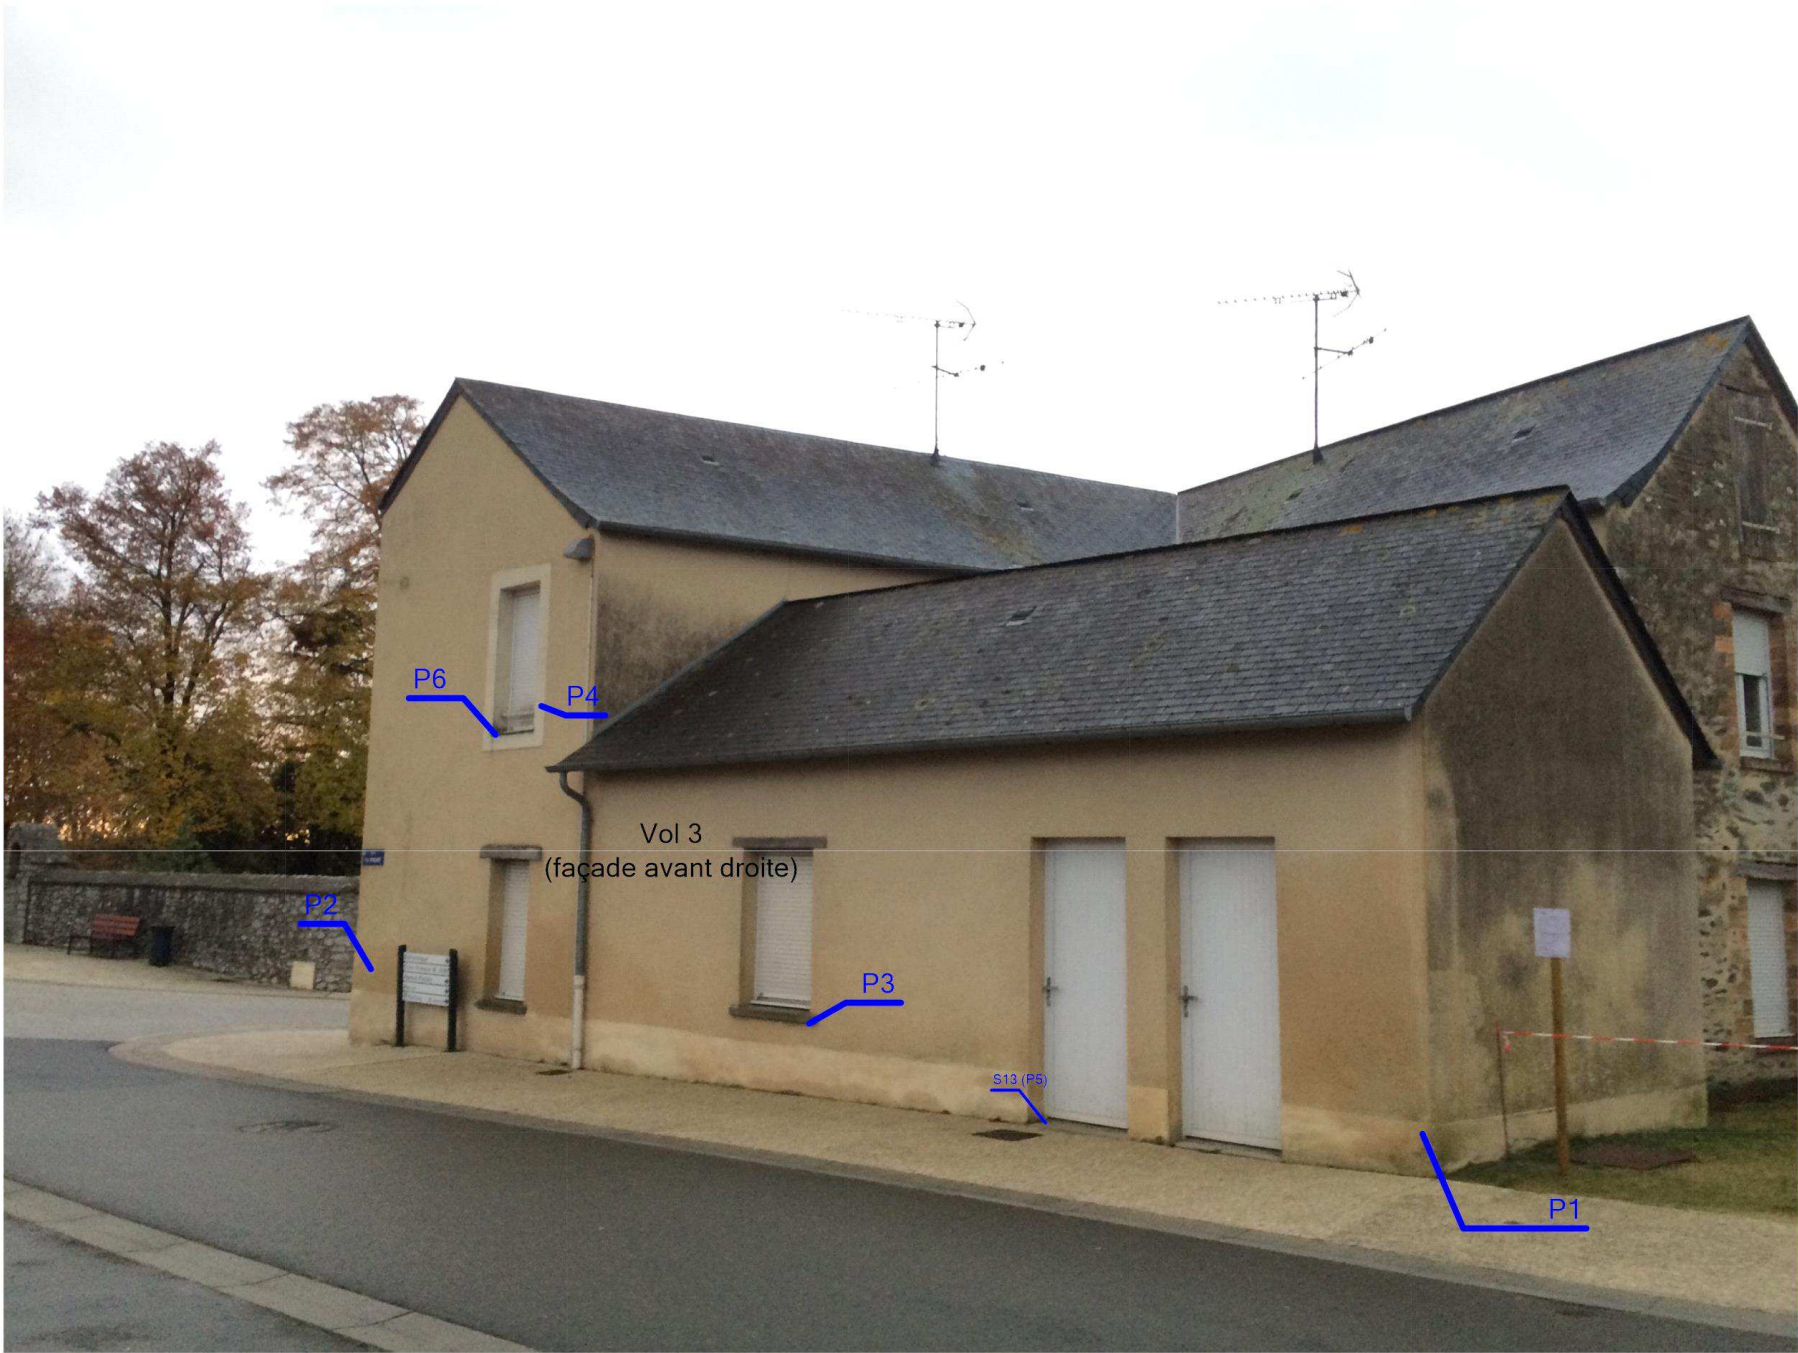

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

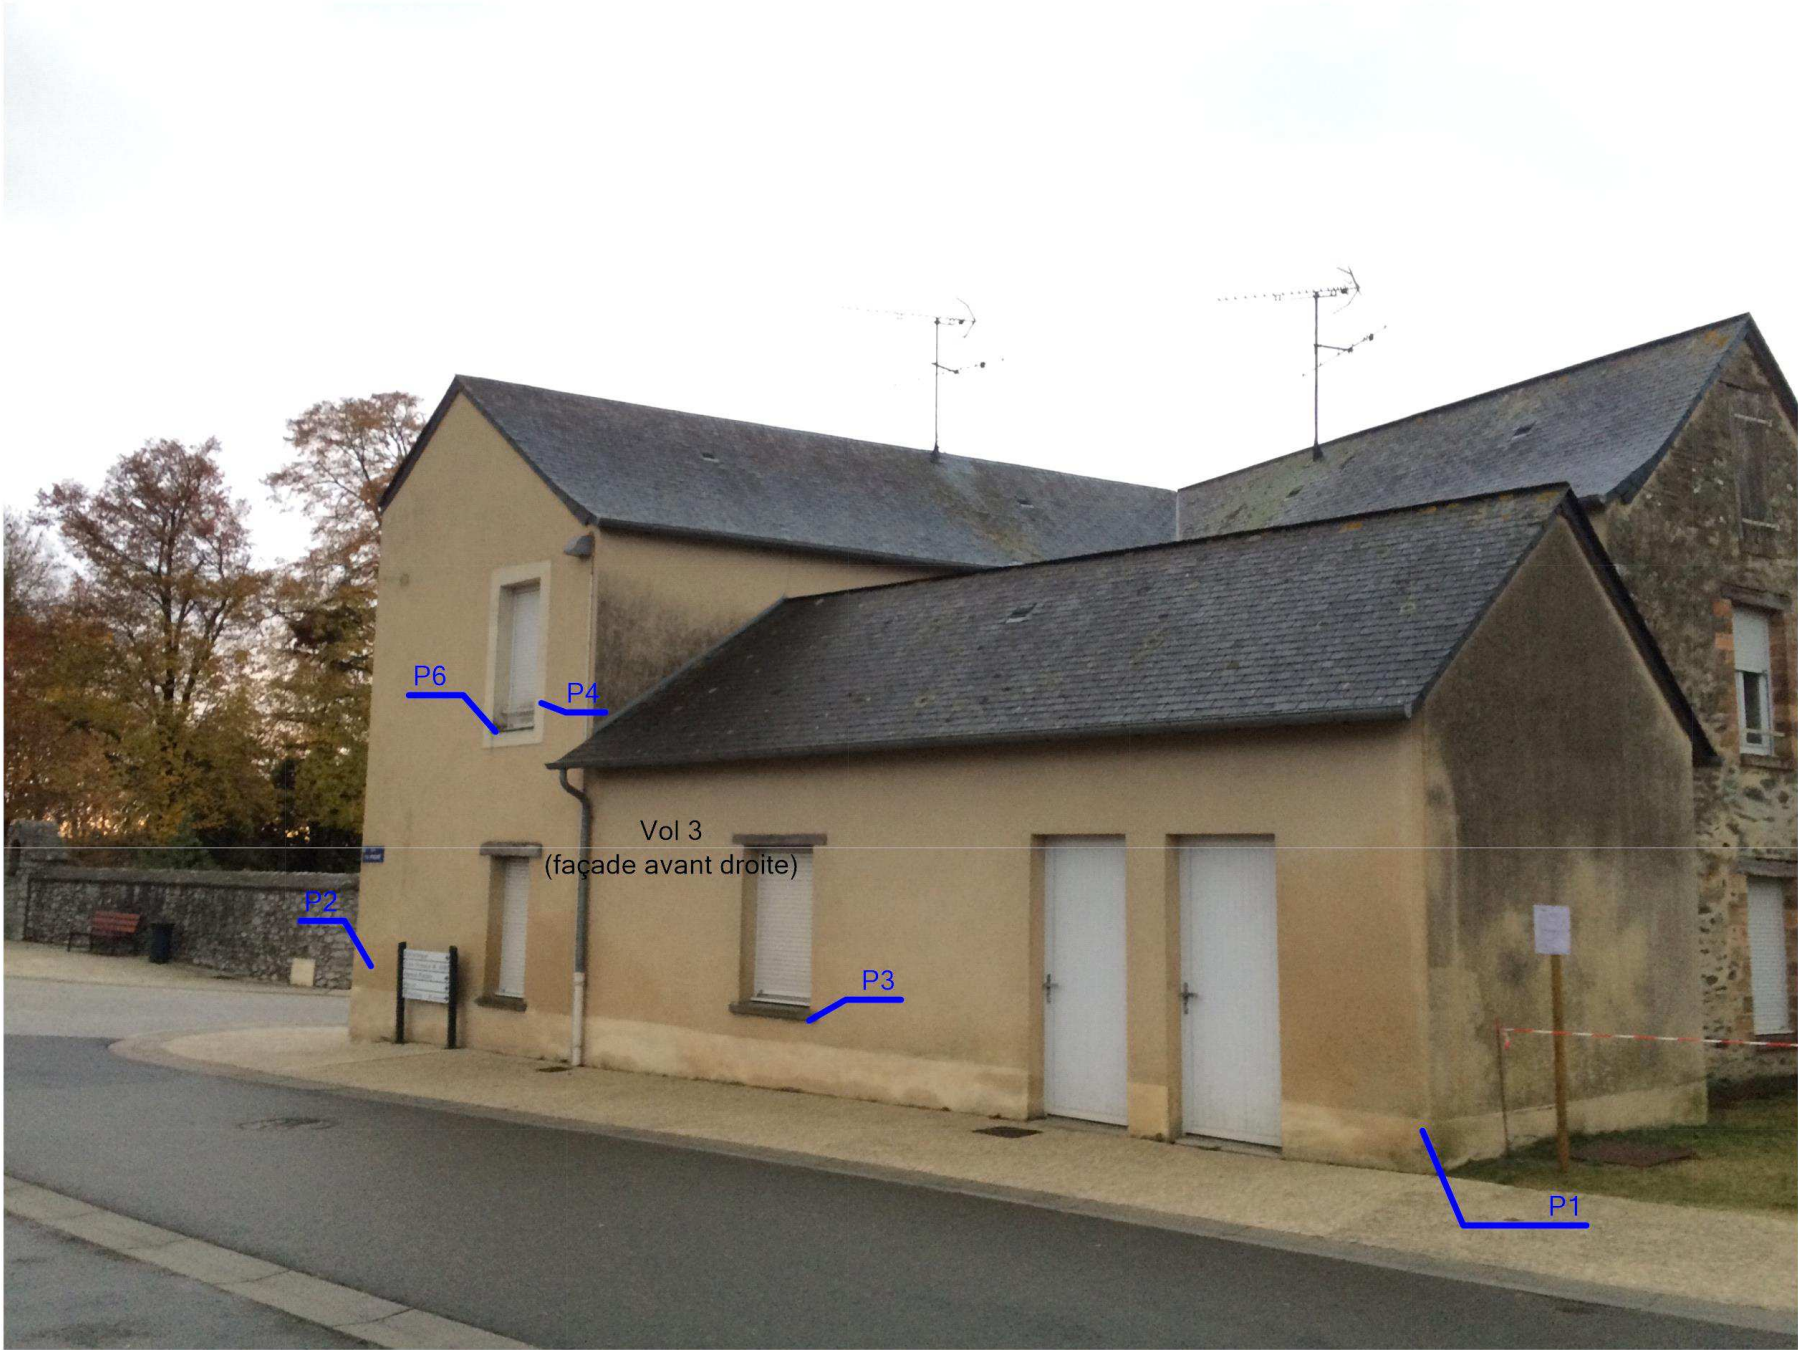

FAÇADE AVANT DROITE - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000251
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU PRIEURE 53290 BIERNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages	17/11/2016	GARDENAT Ludovic

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif



Adresse du bien

RUE DU PRIEURE
53290 BIERNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages

Date intervention

17/11/2016

Technicien intervenant


GARDENAT Ludovic

FAÇADE AVANT GAUCHE - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000251
				Légende
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DU PRIEURE 53290 BIERNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages	17/11/2016	GARDENAT Ludovic

Légende

S

Localisation dun
sondage négatif

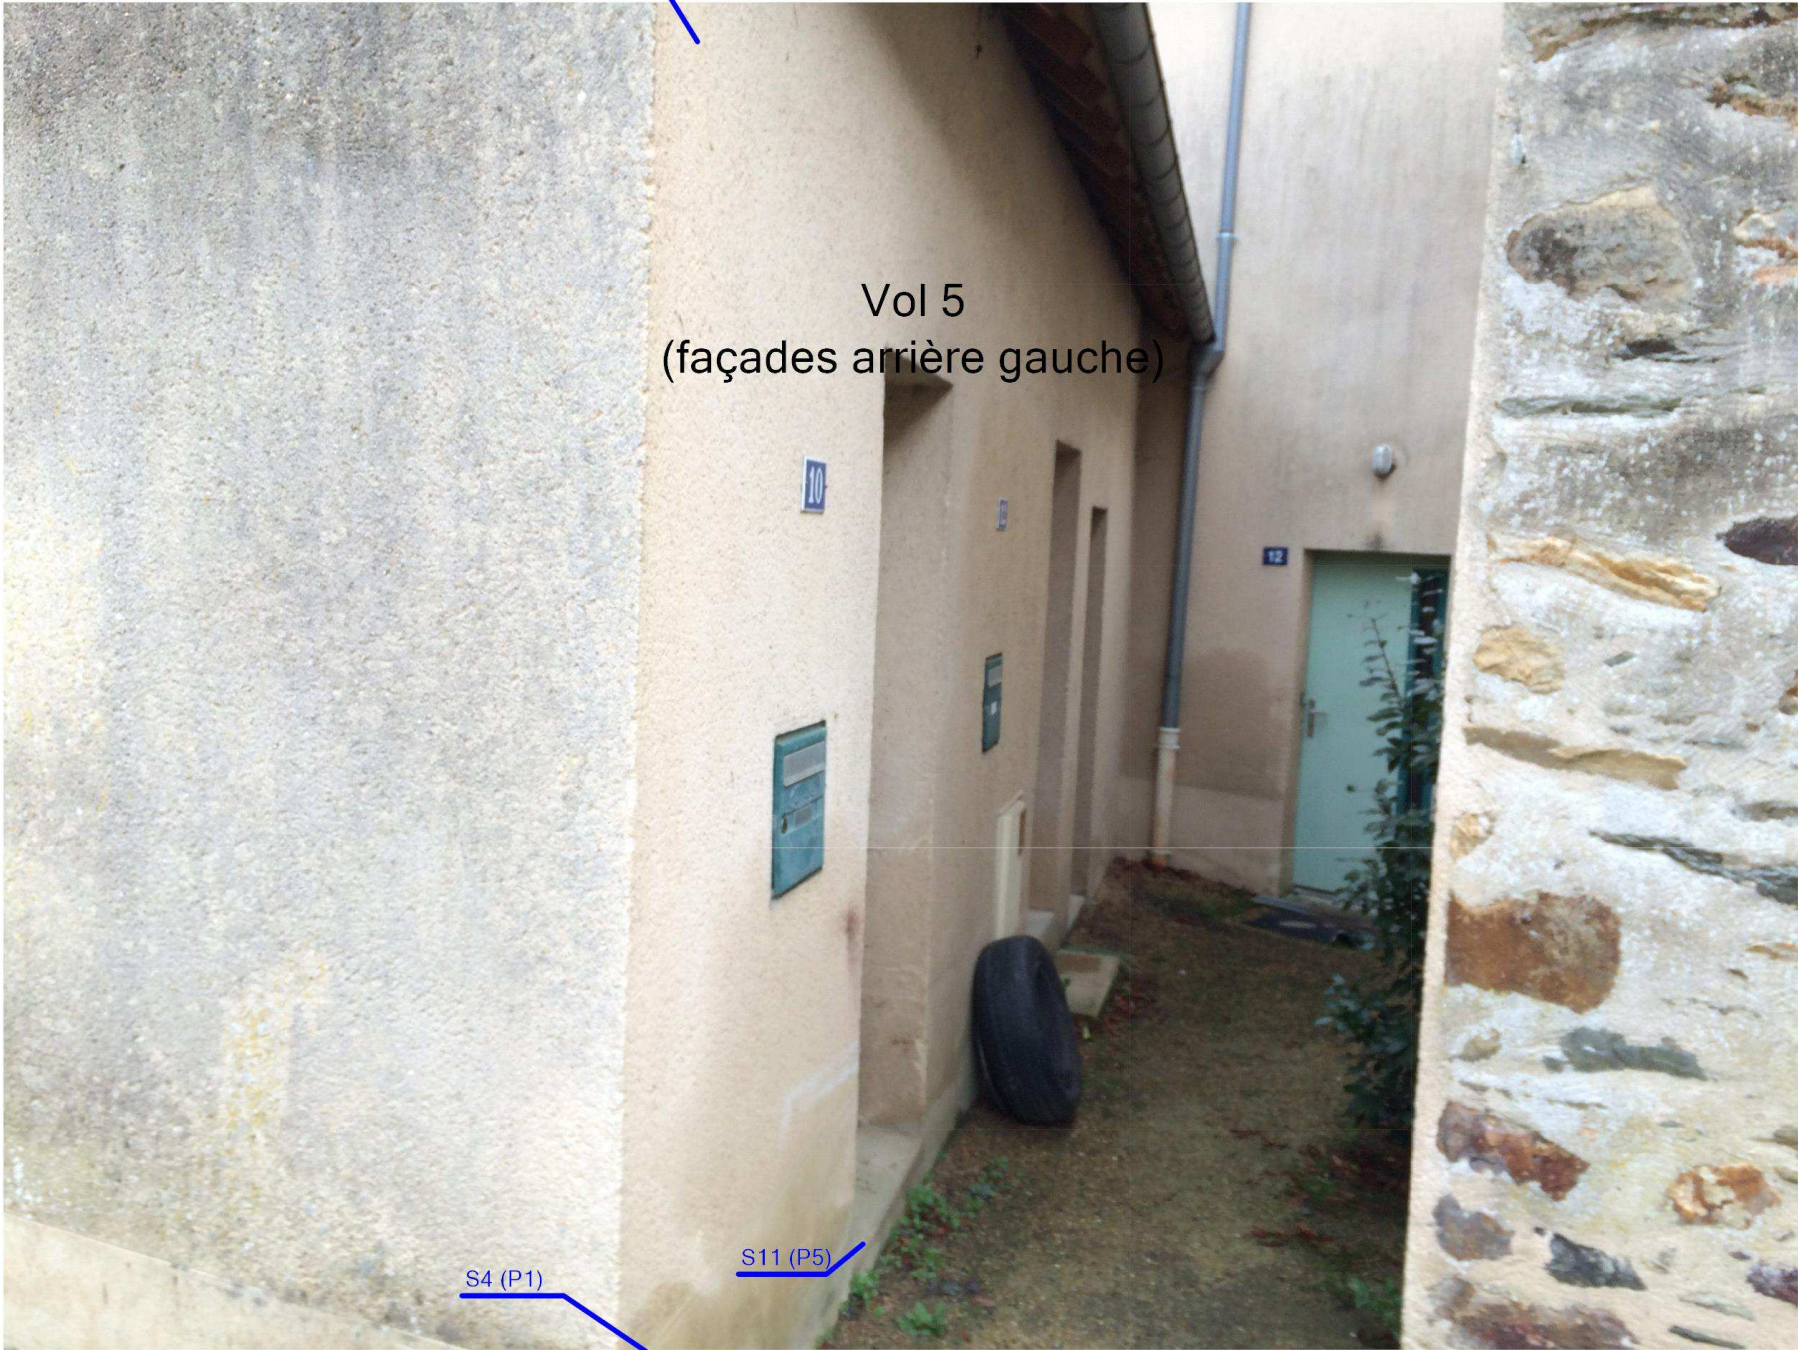

Adresse du bien

RUE DU PRIEURE
53290 BIERNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages

Date intervention

17/11/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic



Légende

 S	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------



Adresse du bien

RUE DU PRIEURE
53290 BIERNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 0 étages

Date intervention

17/11/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000251 n°5 - 1 (P5)	façade avant gauche - Vol 4 (façade avant gauche)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°5 - 2 (P5)	façade avant gauche - Vol 4 (façade avant gauche)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000251 n°1 - 1 (P1)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°1 - 2 (P1)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°2 - 1 (P2)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°2 - 2 (P2)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°3 - 1 (P3)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°3 - 2 (P3)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°4 - 1 (P4)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°4 - 2 (P4)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°6 - 1 (P6)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif
002OY000251 n°6 - 2 (P6)	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (A1)	plaan masse +rdc - Vol 1 (Toiture)	

002OY000251 n°1 - 1 (P1)



002OY000251 n°1 - 2 (P1)



002OY000251 n°2 - 1 (P2)



002OY000251 n°2 - 2 (P2)



002OY000251 n°3 - 1 (P3)



002OY000251 n°3 - 2 (P3)



002OY000251 n°4 - 1 (P4)



002OY000251 n°4 - 2 (P4)



002OY000251 n°5 - 1 (P5)



002OY000251 n°5 - 2 (P5)



002OY000251 n°6 - 1 (P6)



002OY000251 n°6 - 2 (P6)



S1 - 1 (A1)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Murs	Matériau Dur Beige - enduit de soubassement -	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	
P2	Façades	Murs	Matériau Dur Beige - beiges aspect rugueux -	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	
P3	Façades	Appui de fenêtre	Ciment Dur Gris - gris -	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	
P4	Façades	Murs	Enduit Dur Beige Matériau Effritable Gris - -	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - béton gris avec motifs -	façade avant gauche - Vol 4 (façade avant gauche)	
P6	Façades	Appui de fenêtre	Mastic Souple Blanc Matériau Effritable Noir - -	façade avant droite - Vol 3 (façade avant droite)	

Référence chantier : C012016174250
Adresse chantier : Commande : 002OY000251
Affaire : _0051000001_
RUE DU PRIEURE
53290 BIERNE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 05/12/2016

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012016174250 (6 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01082312								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 30/11/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000251_001 Façades / Murs / Enduit ciment Vol 3 (façade avant droite)	1	Matériau	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01082313								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 30/11/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000251_002 Façades / Murs / Enduits projetés Vol 3 (façade avant droite)	1	Matériau	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01082314								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 30/11/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000251_003 Façades / Appui de fenêtre / Eléments préfabriqués Vol 3 (façade avant droite)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01082315								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 30/11/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000251_004 Façades / Murs / Enduit de scelllements des pierres beiges des fenêtres Vol 3 (façade avant droite)	1 2	Enduit Matériau	Dur Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01082316								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 30/11/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000251_005 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Nez de marche Vol 4 (façade avant gauche)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01082317 °								
Date de réception : 23/11/2016			Date de préparation : 30/11/2016			Date d'analyse : 03/12/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002OY000251_006 Façades / Appui de fenêtre / mastic d'étanchéité blancs Vol 3 (façade avant droite)	1 2	Mastic Matériau	Souple Effritable	Blanc Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame

