

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS
CP - Ville :	53270 STE SUZANNE
Référence client :	_00513000030000100009_
Date du repérage :	07/06/2017
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS 53270 STE SUZANNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00513000030000100009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	22/06/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)		A Riorges, le 22/06/2017
Date de repérage :	07/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
Appartement n°9 - Vol 1 (W.C)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)
Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)
Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Appartement n°9 - Vol 6 (Dégagement)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 6 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
Façades	Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :  
 Les garages ou caves considérer comme non visités.  
 Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif  
 Les plénums de faux plafond.  
 Les matériaux invisibles derrière les doublages.

### R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001527 n°4 - 1	P4	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001527 n°4 - 1	P4	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité translucide	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°16 - 1	P16	Matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité translucide	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0015 27 n°16 - 1	P16	Matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°1 - 1 - 002HD0015 27 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 27 n°1 - 1 - 002HD0015 27 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°2 - 1	P2	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°6 - 1 - 002HD0015 27 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 27 n°6 - 1 - 002HD0015 27 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre tablier baignoire	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°11 - 1	P11	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	ensemble des joints de la menuiserie	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°15 - 1 - - 002HD0015 27 n°15 - 2	P15	Matériau souple noir + colle polymère incolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joints de la menuiserie	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 27 n°15 - 1 - - 002HD0015 27 n°15 - 2	P15	Matériau souple noir + colle polymère incolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 6 (Dégagement)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°5 - 1 - 002HD0015 27 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 27 n°5 - 1 - 002HD0015 27 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°9 - 1 - 002HD0015 27 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 27 n°9 - 1 - 002HD0015 27 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°3 - 1 - 002HD0015 27 n°3 - 2	P3	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°8 - 1 - 002HD0015 27 n°8 - 2	P8	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 27 n°8 - 1 - 002HD0015 27 n°8 - 2	P8	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°10 - 1 - - 002HD0015 27 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 27 n°10 - 1 - 002HD0015 27 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°7 - 1 - 002HD0015 27 n°7 - 2	P7	Colle grise non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Dégagement) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 27 n°7 - 1 - 002HD0015 27 n°7 - 2	P7	Colle grise non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°12 - 1	P12	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 27 n°12 - 1	P12	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage rose avec colle jaune	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage rose avec colle jaune	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 27 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec colle jaune	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 27 n°14 - 1 - 002HD0015 27 n°14 - 2	P14	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec colle jaune	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 27 n°14 - 1 - 002HD0015 27 n°14 - 2	P14	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°9	Appartement n°9 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°9	Appartement n°9 - Plan de prélèvements




# APPARTEMENT N°9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001527

## Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

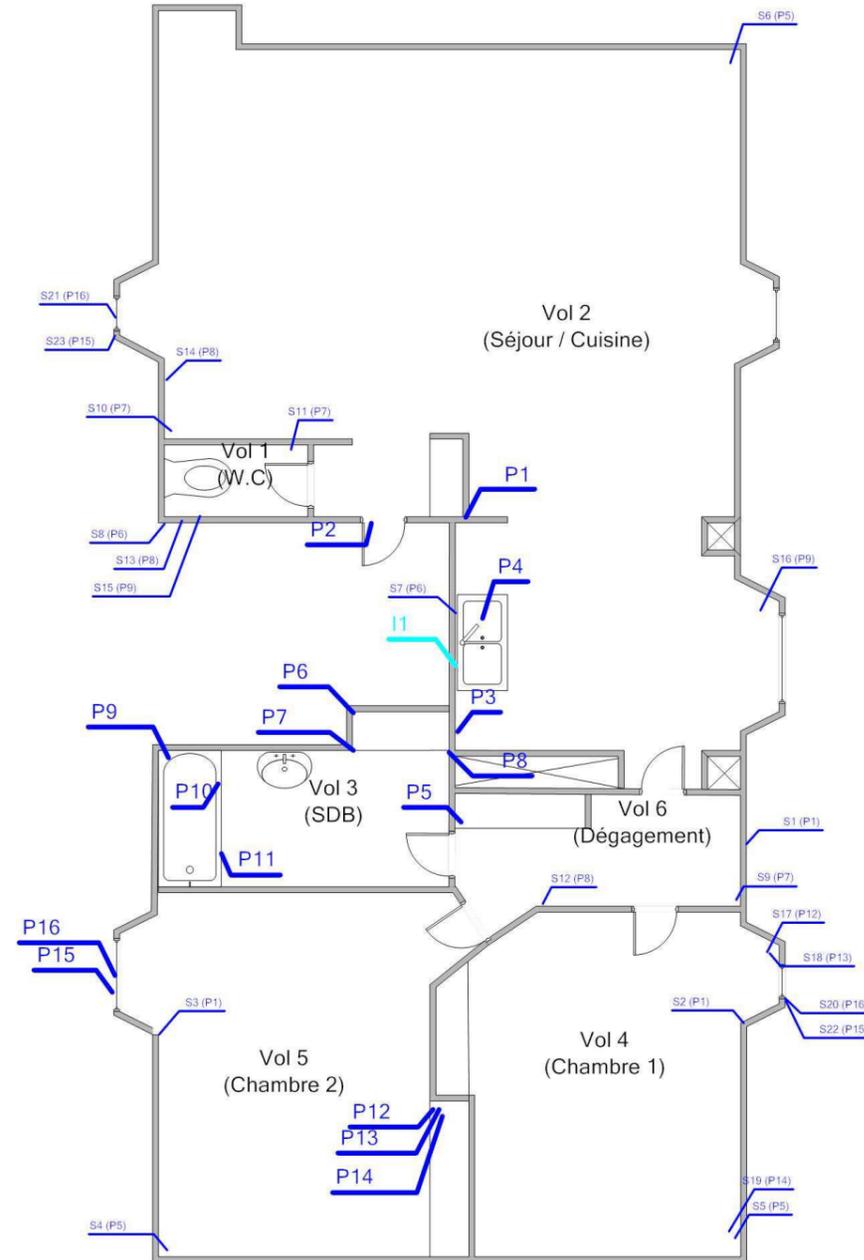

**Adresse du bien**  
2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS  
53270 STE SUZANNE

**Désignation**  
Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC


**Date intervention**  
07/06/2017

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

# APPARTEMENT N°9 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD001527

Légende

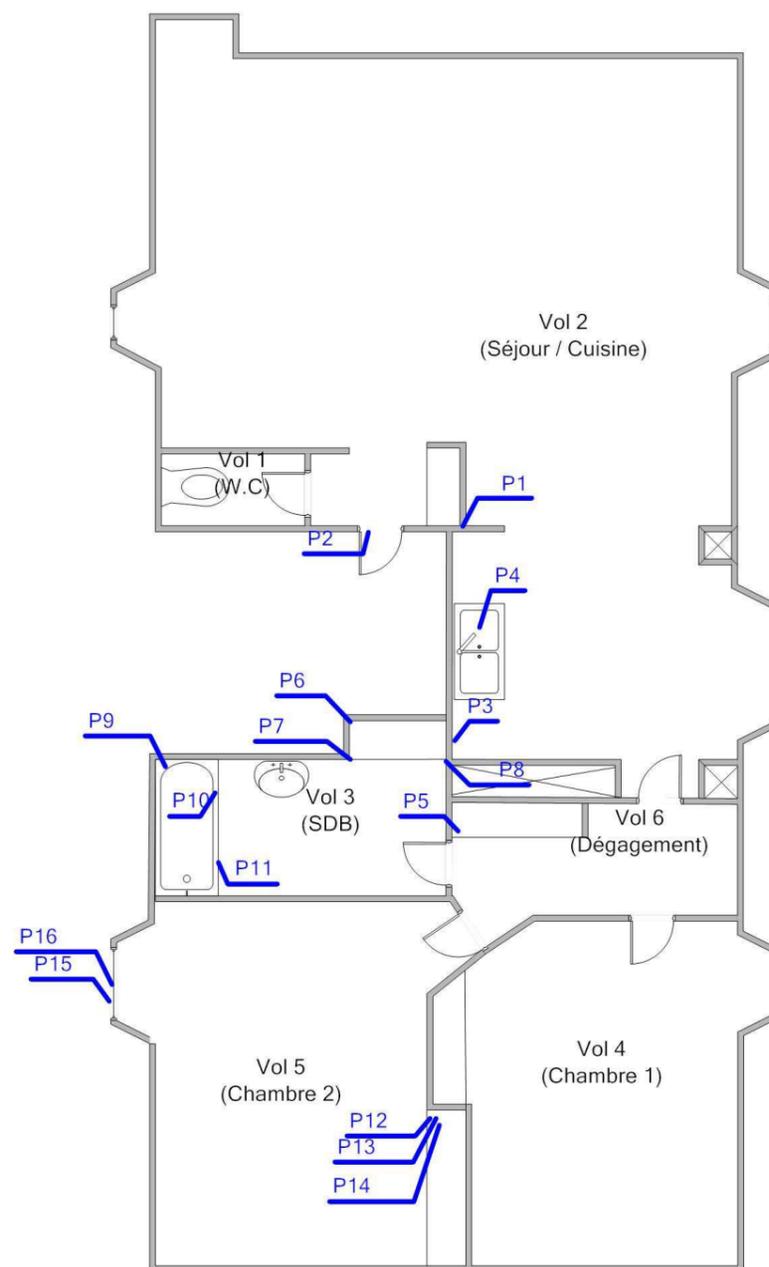

**Adresse du bien**  
2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS  
53270 STE SUZANNE

**Désignation**  
Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC

**Date intervention**  
07/06/2017

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001527 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001527 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001527 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001527 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001527 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001527 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001527 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°9 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001527 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°9 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001527 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001527 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001527 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001527 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001527 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001527 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001527 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001527 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	I1



002HD001527 n°1 - 1 (P1)



002HD001527 n°1 - 2 (P1)



002HD001527 n°2 - 1 (P2)



002HD001527 n°3 - 1 (P3)



002HD001527 n°3 - 2 (P3)



002HD001527 n°4 - 1 (P4)



002HD001527 n°5 - 1 (P5)



002HD001527 n°5 - 2 (P5)



002HD001527 n°6 - 1 (P6)



002HD001527 n°6 - 2 (P6)



002HD001527 n°7 - 1 (P7)



002HD001527 n°7 - 2 (P7)



002HD001527 n°8 - 1 (P8)



002HD001527 n°8 - 2 (P8)



002HD001527 n°9 - 1 (P9)



002HD001527 n°9 - 2 (P9)



002HD001527 n°10 - 1 (P10)



002HD001527 n°10 - 2 (P10)



002HD001527 n°11 - 1 (P11)



002HD001527 n°12 - 1 (P12)



002HD001527 n°13 - 1 (P13)



002HD001527 n°14 - 1 (P14)



002HD001527 n°14 - 2 (P14)



002HD001527 n°15 - 1 (P15)



002HD001527 n°15 - 2 (P15)



002HD001527 n°16 - 1 (P16)



I1 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	Appartement n°9 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 6 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau compact gris - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture avec poussières - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + colle polymère incolore avec couche en toile - -	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	

P16	Façades	Menuiseries	Matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	
-----	---------	-------------	--	-------------------------------------	--





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57547 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-57547 Réf. Commande Client : 002HD001527
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001527001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Séjour / Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071706-33161  Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton	
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57547 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527002 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 2 (Séjour / Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33162</p> <p>Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Séjour / Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33163</p> <p>Description ITGA : Colle beige en vrac</p>				
▶ Colle beige en vrac	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527004 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Séjour / Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33164</p> <p>Description ITGA : Matériau bitumineux noir</p>				
▶ Matériau bitumineux noir	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 6 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33165</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33166</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57547 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33167</p> <p>Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris</p>				
▶ Colle grise non séparable + matériau compact gris	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33168</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Peinture avec poussières / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture avec poussières	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33169</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-33170</p> <p>Description ITGA : Colle beige en vrac</p>				
▶ Colle beige en vrac	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57547 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001527011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement carreaux platre tablier baignoire / Vol 3 (SDB)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-33171  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001527012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 5 (Chambre 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-33172  <b>Description ITGA :</b> Ragréage gris		
▶ Ragréage gris	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001527013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose avec colle jaune / Vol 5 (Chambre 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-33173  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable + matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00513000030000100009_ 2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS - 53270 STE SUZANNE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001527014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques gris avec colle jaune / Vol 5 (Chambre 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-33174  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57547 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_      Réf échantillon ITGA : IT071706-33175            2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS -            53270 STE SUZANNE            Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527015 / Parois verticales      Description ITGA : Matériau souple noir / Colle polymère incolore avec            intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble      couche en toile            des joints de la menuiserie / Vol 5            (Chambre 2)</p>				
▶ Matériau souple noir + colle polymère incolore avec couche en toile	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00513000030000100009_      Réf échantillon ITGA : IT071706-33176            2BIS RUE DU PETIT ROCHER - LES TILLEULS -            53270 STE SUZANNE            Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001527016 / Façades / Menuiseries /      Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières / Peintures            Reprise d'étanchéité translucide / Vol 5      multiples            (Chambre 2)</p>				
▶ Matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.