

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00521000010000100006_
Date du repérage :	08/06/2017
Désignation :	Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00521000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 08/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/06/2017 A Riorges, le 22/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°6 - Vol 1 (SDB) Appartement n°6 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) Appartement n°6 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°6 - Vol 7 (Placard)	Appartement n°6 - Vol 2 (W.C) Appartement n°6 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°6 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné	H Objectif de la mission
Ensemble du logement (garage et balcon non compris)	Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Dégagement)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1 (SDB) - Appartement n°6	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire Sdb encombré

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 1 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°3 - 1 - 002HD0015 32 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 32 n°3 - 1 - 002HD0015 32 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°7 - 1 - 002HD0015 32 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 7 (Placard) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 32 n°7 - 1 - 002HD0015 32 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 8 (Dégagement)	Menuiseries	Joint étanchéité porte d'entrée	S27			002HD0015 32 n°11 - 1 - 002HD0015 32 n°11 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000870

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°4 - 1 - 002HD0015 32 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 1 (SDB) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 32 n°4 - 1 - 002HD0015 32 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 7 (Placard)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°6 - 1 - 002HD0015 32 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 32 n°6 - 1 - 002HD0015 32 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb et WC)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°1 - 1 - 002HD0015 32 n°1 - 2	P1	Colle beige avec couche en papier + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb et WC)	P1 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 32 n°1 - 1 - 002HD0015 32 n°1 - 2	P1	Colle beige avec couche en papier + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°9 - 1 - 002HD0015 32 n°9 - 2	P9	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques bleues avec colle jaune	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°2 - 1 - 002HD0015 32 n°2 - 2	P2	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques bleues avec colle jaune	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 32 n°2 - 1 - 002HD0015 32 n°2 - 2	P2	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec colle jaune	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°5 - 1 - 002HD0015 32 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec colle jaune	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 32 n°5 - 1 - 002HD0015 32 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques rouges avec colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°8 - 1 - 002HD0015 32 n°8 - 2	P8	Revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques rouges avec colle jaune	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 32 n°8 - 1 - 002HD0015 32 n°8 - 2	P8	Revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage rose d'origine	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 32 n°10 - 1 - - 002HD0015 32 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 7 (Placard) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage rose d'origine	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 32 n°10 - 1 - - 002HD0015 32 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°6	Appartement n°6 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°6	Appartement n°6 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT N°6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001532

Légende

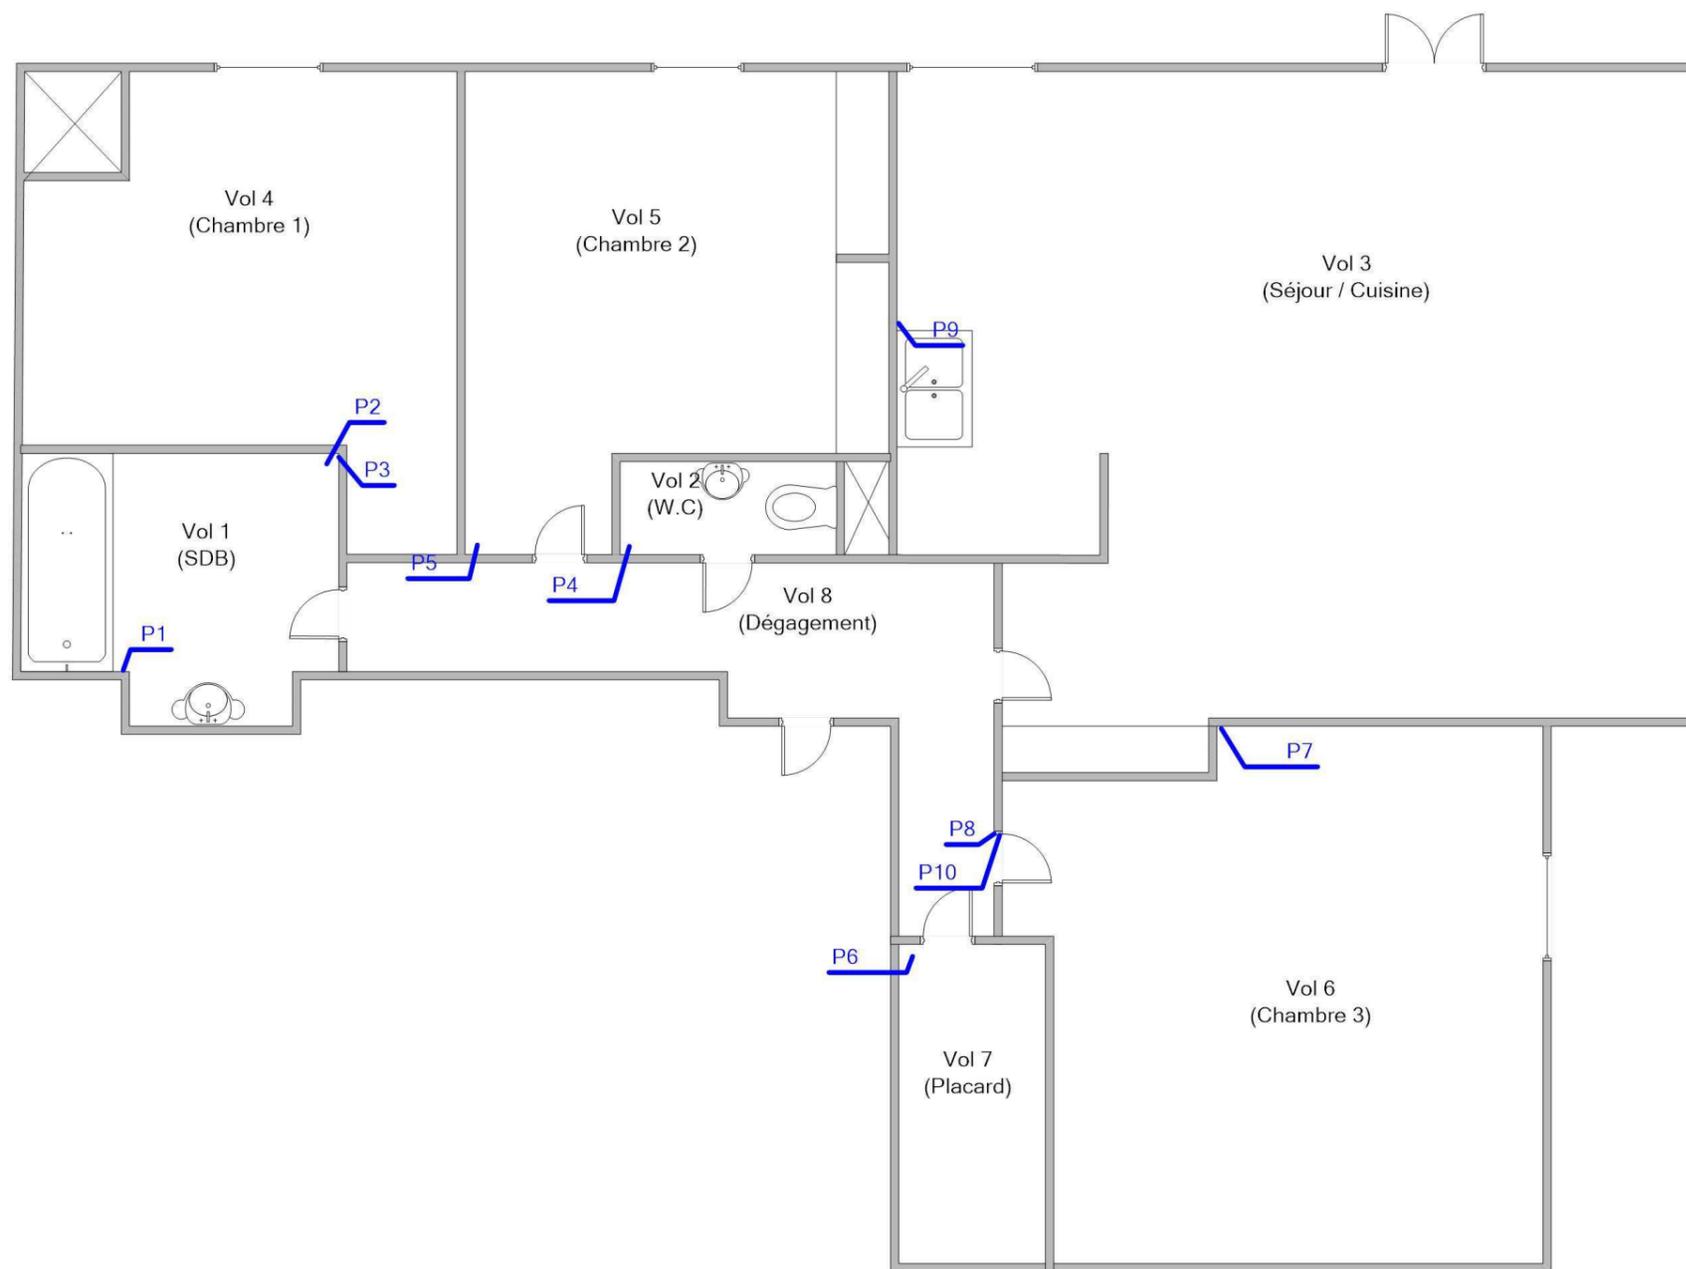

Adresse du bien
51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 6 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention
08/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001532 n°11 - 1 (A27)	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	Absence sur présentation de documents
002HD001532 n°11 - 2 (A27)	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	Absence sur présentation de documents
002HD001532 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001532 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001532 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001532 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001532 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001532 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001532 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°6 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001532 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°6 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001532 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°6 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001532 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°6 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001532 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°6 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001532 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°6 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001532 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°6 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001532 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°6 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001532 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001532 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001532 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°6 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001532 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°6 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001532 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001532 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
	Appartement n°6 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°6 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement n°6 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I3



002HD001532 n°11 - 1 (A27)



002HD001532 n°11 - 2 (A27)



002HD001532 n°1 - 1 (P1)




002HD001532 n°1 - 2 (P1)



002HD001532 n°2 - 1 (P2)



002HD001532 n°2 - 2 (P2)

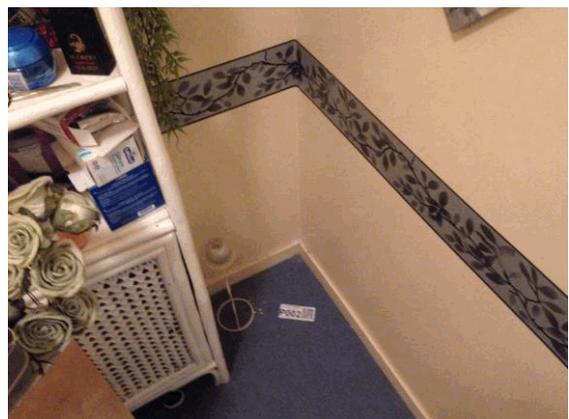

002HD001532 n°3 - 1 (P3)




002HD001532 n°3 - 2 (P3)



002HD001532 n°4 - 1 (P4)



002HD001532 n°4 - 2 (P4)

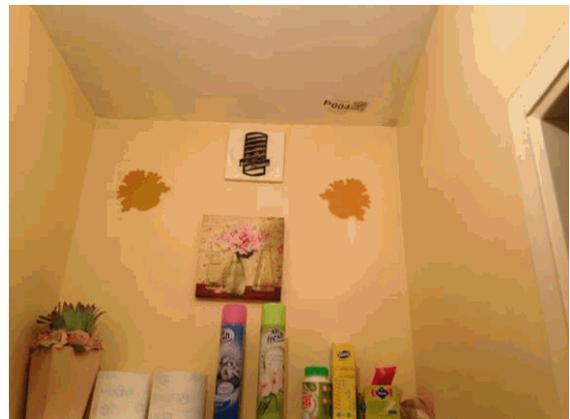

002HD001532 n°5 - 1 (P5)



002HD001532 n°5 - 2 (P5)



002HD001532 n°6 - 1 (P6)




002HD001532 n°6 - 2 (P6)



002HD001532 n°7 - 1 (P7)



002HD001532 n°7 - 2 (P7)

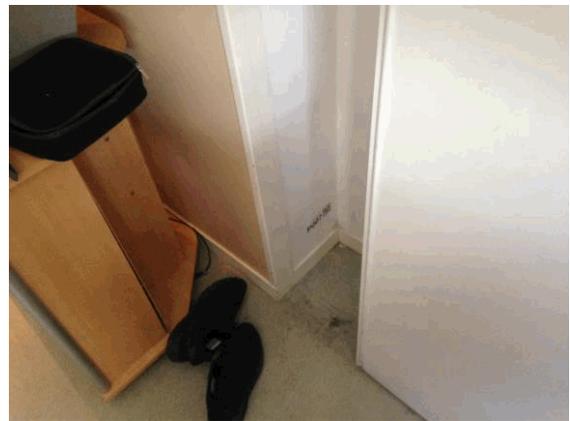

002HD001532 n°8 - 1 (P8)



002HD001532 n°8 - 2 (P8)



002HD001532 n°9 - 1 (P9)



002HD001532 n°9 - 2 (P9)



002HD001532 n°10 - 1 (P10)



002HD001532 n°10 - 2 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 1 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 2 (W.C)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 5 (Chambre 2)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 7 (Placard)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 6 (Chambre 3)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Appartement n°6 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 8 (Dégagement)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57511 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-57511 Réf. Commande Client : 002HD001532
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00521000010000100006_ 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001532001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb et WC) / Vol 1 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071706-32583 Description ITGA : Colle beige avec couche en papier / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage	
▶ Colle beige avec couche en papier + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable Carrelage	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
	---			Non analysé

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57511 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32584 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532002 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Revêtement de sol / Lés plastiques bleues Ragréage rose avec colle jaune / Vol 1 (SDB)</p>				
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32585 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532003 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc / intérieures et enduits / Cloisons légères ou Peinture / Papier / Carton préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (SDB)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32586 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532004 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (W.C)</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32587 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532005 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement de sol / Lés plastiques beiges avec Peintures multiples colle jaune / Vol 5 (Chambre 2)</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57511 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532006 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 7 (Placard)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32588</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 6 (Chambre 3)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32589</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques rouges avec colle jaune / Vol 8 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32590</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige avec poussières / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00521000010000100006_ 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001532009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Séjour / Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32591</p> <p>Description ITGA : Colle grise</p>				
▶ Colle grise	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57511 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00521000010000100006_ 51 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 6 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001532010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage rose d'origine / Vol 8 (Dégagement)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-32592 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose / Sous couche de ragréage grise				
▶ Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.