

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE
CP - Ville :	53370 ST PIERRE DES NIDS
Référence client :	_00552000010000100006_
Date du repérage :	16/08/2017
Désignation :	Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE 53370 ST PIERRE DES NIDS	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00552000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 16/08/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/08/2017 A Riorges, le 24/08/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	
Appartement n°8 - Vol 3 (Dégagement)	Appartement n°8 - Vol 4 (Rangement 2)	
Appartement n°8 - Vol 5 (W.C)	Appartement n°8 - Vol 6 (SDB)	
Appartement n°8 - Vol 7 (Rangement 1)		

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Dépagement) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Rangement 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Dépagement) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Rangement 1)	
Revêtement de mur	Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Dépagement) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Rangement 1)	
Revêtement de sol	Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Dépagement) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Rangement 1)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche +ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiserie (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiserie (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 6 (SDB) - Appartement n°8	Inaccessible sans sondage destructif	Dérrière et dessous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°7 - 1	P7	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 098 n°7 - 1	P7	Tampon bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°8	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°1 - 1 - 002VZ000 098 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Rangement 2) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 7 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 098 n°1 - 1 - 002VZ000 098 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°2 - 1 - 002VZ000 098 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 098 n°2 - 1 - 002VZ000 098 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°8	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 3 (Dégagement)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°3 - 1	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier + matériau plâtreux beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 4 (Rangement 2) - Vol 2 (Chambre) - Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 7 (Rangement 1)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 098 n°3 - 1	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier + matériau plâtreux beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (W.C)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 098 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°5 - 1 - 002VZ000 098 n°5 - 2	P5	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°6 - 1 - 002VZ000 098 n°6 - 2	P6	Colle blanche en vrac + peinture en faible quantité + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 7 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°9 - 1 - 002VZ000 098 n°9 - 2	P9	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 3 (Dépagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 098 n°9 - 1 - 002VZ000 098 n°9 - 2	P9	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité + papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage gris 30x30	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°8 - 1 - 002VZ000 098 n°8 - 2	P8	Colle grise + joint cassant gris + matériau compact beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 5 (W.C) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 3 (Dépagement) - Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 7 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage gris 30x30	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 098 n°8 - 1 - 002VZ000 098 n°8 - 2	P8	Colle grise + joint cassant gris + matériau compact beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°10 - 1 - 002VZ000 098 n°10 - 2	P10	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 6 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 3 (Dépagement) - Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 7 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 098 n°10 - 1 - 002VZ000 098 n°10 - 2	P10	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°8	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 098 n°11 - 1 - 002VZ000 098 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°8	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche +ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°8	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°8	Appartement n°8	Appartement n°8 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000098

Légende


P

Localisation du
prélèvement

Localisation d'une impossibilité technique

3

Localisation d'un sondage négatif

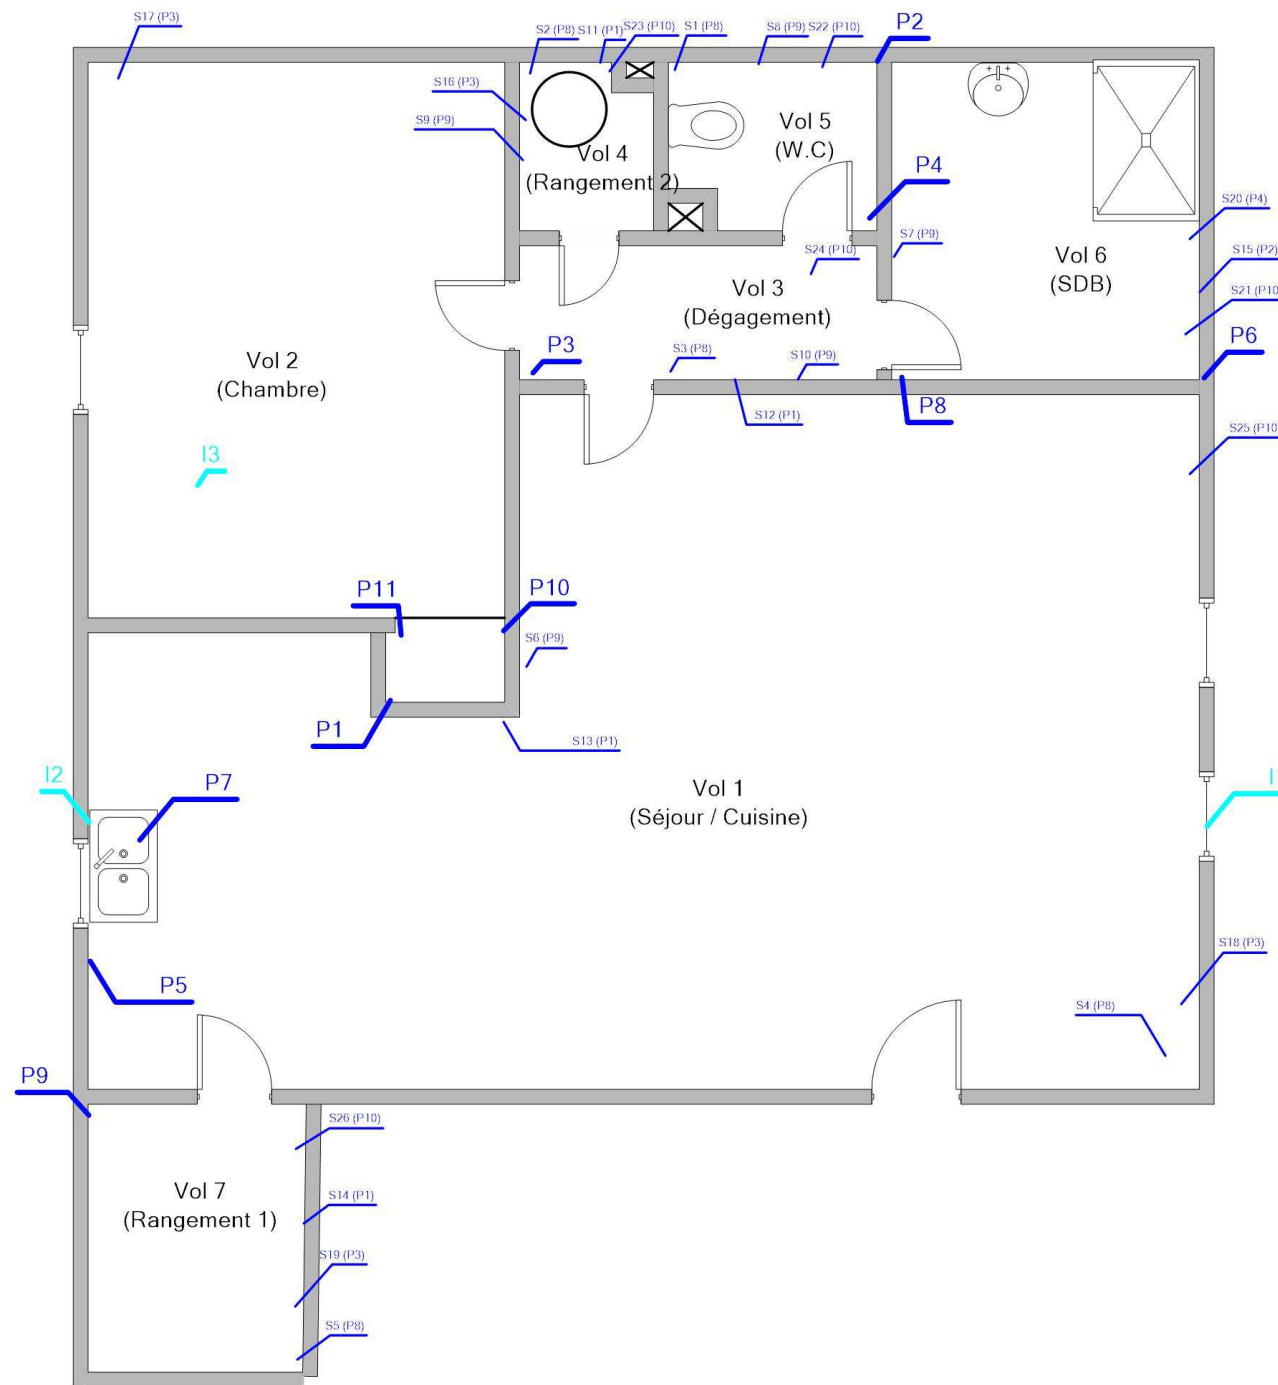

Adresse du bien

8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE
53370 ST PIERRE DES NIDS

Désignation

Appartement n° 6 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention

	16/08/2017
--	------------


Techniciens intervenant

ALLEE Alain

APPARTEMENT N°8 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000098

Légende

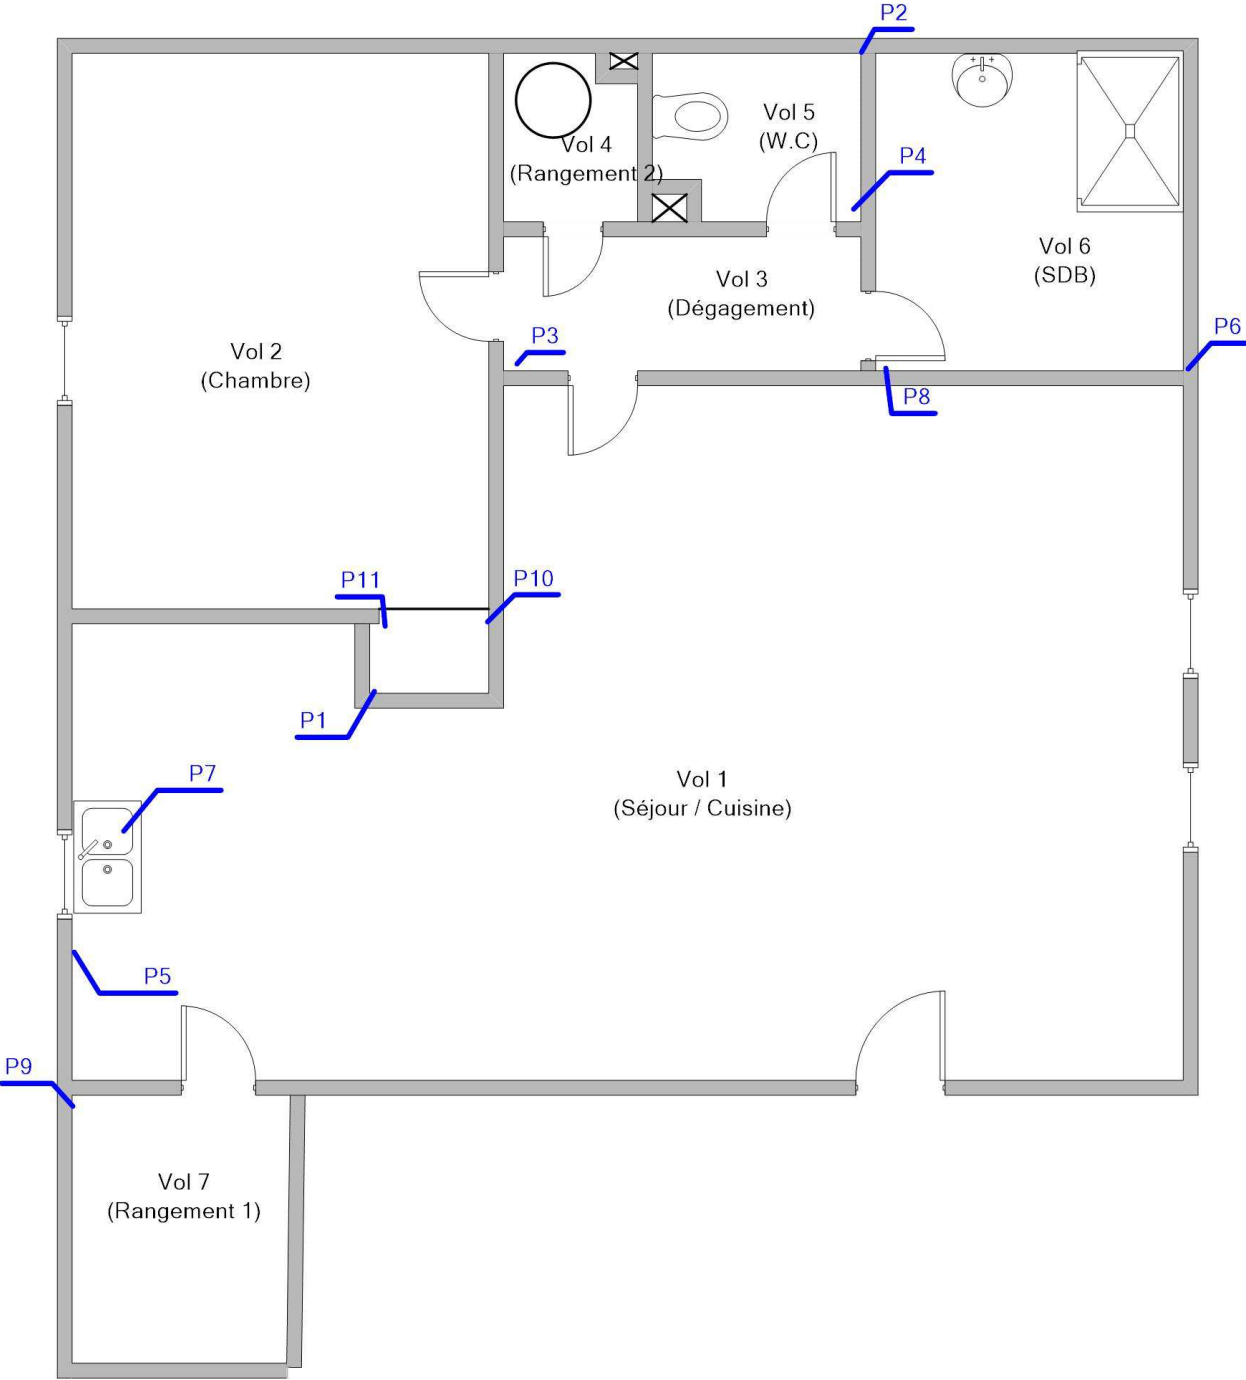

Adresse du bien
8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE
53370 ST PIERRE DES NIDS

Désignation
Appartement n° 6 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention
16/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000098 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°8 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°8 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°8 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°8 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°8 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°8 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°8 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°8 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°8 - Vol 7 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°8 - Vol 7 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000098 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
	Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	I3

002VZ000098 n°1 - 1 (P1)



002VZ000098 n°1 - 2 (P1)



002VZ000098 n°3 - 1 (P3)



002VZ000098 n°2 - 1 (P2)



002VZ000098 n°2 - 2 (P2)



002VZ000098 n°4 - 1 (P4)



002VZ000098 n°5 - 1 (P5)




002VZ000098 n°5 - 2 (P5)




002VZ000098 n°7 - 1 (P7)



002VZ000098 n°6 - 1 (P6)

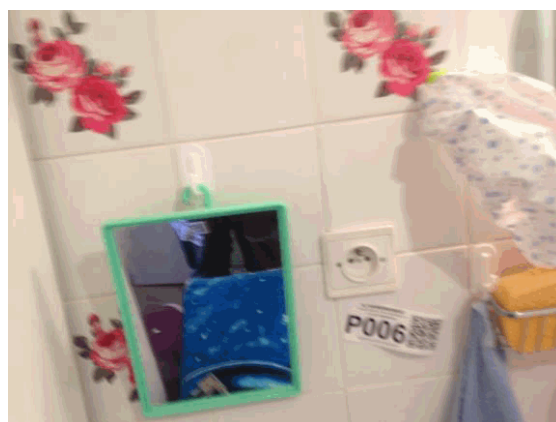

002VZ000098 n°6 - 2 (P6)

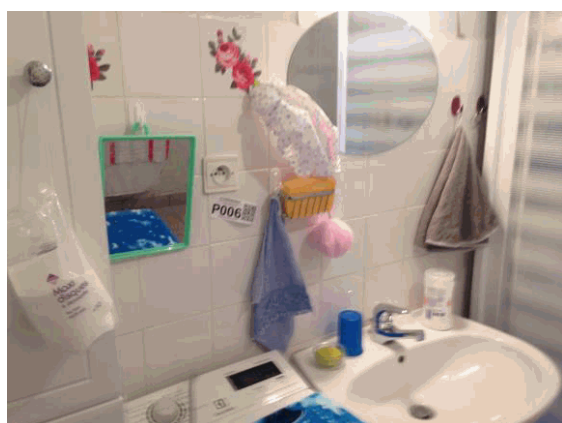

002VZ000098 n°8 - 1 (P8)



002VZ000098 n°8 - 2 (P8)



002VZ000098 n°9 - 1 (P9)



002VZ000098 n°9 - 2 (P9)



002VZ000098 n°10 - 1 (P10)



002VZ000098 n°10 - 2 (P10)



002VZ000098 n°11 - 1 (P11)



002VZ000098 n°11 - 2 (P11)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 5 (W.C)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + papier + matériau plâtreux beige + peinture - -	Appartement n°8 - Vol 3 (Dégagement)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 5 (W.C)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac + peinture en faible quantité + carrelage - -	Appartement n°8 - Vol 6 (SDB)	
P7	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir en vrac - -	Appartement n°8 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + joint cassant gris + matériau compact beige + carrelage - -	Appartement n°8 - Vol 6 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtrée blanche en faible quantité + papier - -	Appartement n°8 - Vol 7 (Rangement 1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°8 - Vol 2 (Chambre)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29110 EN DATE DU 23/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29110
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Chambre)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Papier / Matériau plâtreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29111 EN DATE DU 23/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29111
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Papier / Matériau plâtreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en faible quantité + papier + matériau plâtreux beige + peinture	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29112 EN DATE DU 23/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29112
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000098003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 3 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + papier + matériau plâtreux beige + peinture	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29113 EN DATE DU 23/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29113
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29114 EN DATE DU 23/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29114
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29115 EN DATE DU 23/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29115
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Peinture en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle blanche en vrac + peinture en faible quantité + carrelage	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29116 EN DATE DU 23/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29116
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098007 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir en vrac	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29117 EN DATE DU 23/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29117
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage gris 30x30 / Vol 6 (SDB)
Description ITGA	Colle grise / Joint cassant gris / Matériau compact beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + joint cassant gris + matériau compact beige + carrelage	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29118 EN DATE DU 23/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29118
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe grise) / Vol 7 (Rangement 1)
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtrée blanche en faible quantité / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + couche plâtrée blanche en faible quantité + papier	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29119 EN DATE DU 23/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29119
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002VZ000098010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Chambre)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-29120 EN DATE DU 23/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80162
Echantillon ITGA : IT071708-29120
Reçu au laboratoire le : 22/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000098
Dossier client	_00552000010000100006_ 8 Rés La Monnerie - LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000098011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol / Vol 2 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 23/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste