

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
CP - Ville :	53500 ERNEE
Référence client :	_00587000010000500022_
Date du repérage :	31/07/2017
Désignation :	Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE 53500 ERNEE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00587000010000500022_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	14/08/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (07 61 33 93 77)		A Riorges, le 14/08/2017
Date de repérage :	31/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°22 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°22 - Vol 2 (W.C)
Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	Appartement n°22 - Vol 4 (Séjour)
Appartement n°22 - Vol 5 (SDB)	Appartement n°22 - Vol 6 (Chambre 2)
Appartement n°22 - Vol 7 (Chambre 1)	Appartement n°22 - Vol 8 (Rangement)
Appartement n°22 - Vol 9 (Dégagement)	

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
----------	---

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
----------	--------------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
----------	--

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°22	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°22	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°22	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	porte d'entrée	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Appartement n°22	Inaccessible sans sondage destructif	Sous la baignoire le tablier est bloqué par le revêtement de sol

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 073 n°9 - 1	P9	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 073 n°1 - 1 - 002VZ000 073 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 4 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 073 n°1 - 1 - 002VZ000 073 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 073 n°3 - 1 - 002VZ000 073 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 2 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000073 n°3 - 1 - 002VZ000073 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072
Appartement n°22	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°22	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint à lèvre	S17						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvre	S17						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003
Appartement n°22	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Joint à lèvre	S17						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003
Appartement n°22	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	S17						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint à lèvres	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00073 n°2 - 1	P2	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 4 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Rangement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00073 n°2 - 1	P2	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00073 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ00073 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 073 n°5 - 1 - 002VZ000 073 n°5 - 2	P5	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + joint cassant beige en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence S.D.B)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 073 n°6 - 1 - 002VZ000 073 n°6 - 2	P6	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence S.D.B)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 073 n°6 - 1 - 002VZ000 073 n°6 - 2	P6	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 073 n°7 - 1 - 002VZ000 073 n°7 - 2	P7	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Rangement) - Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 073 n°7 - 1 - 002VZ000 073 n°7 - 2	P7	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 073 n°8 - 1 - 002VZ000 073 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 9 (Dépagement) - Vol 8 (Rangement) - Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 073 n°8 - 1 - 002VZ000 073 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°22	Vol 8 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°22	Appartement n°22 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°22	Appartement n°22 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT N°22 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000073

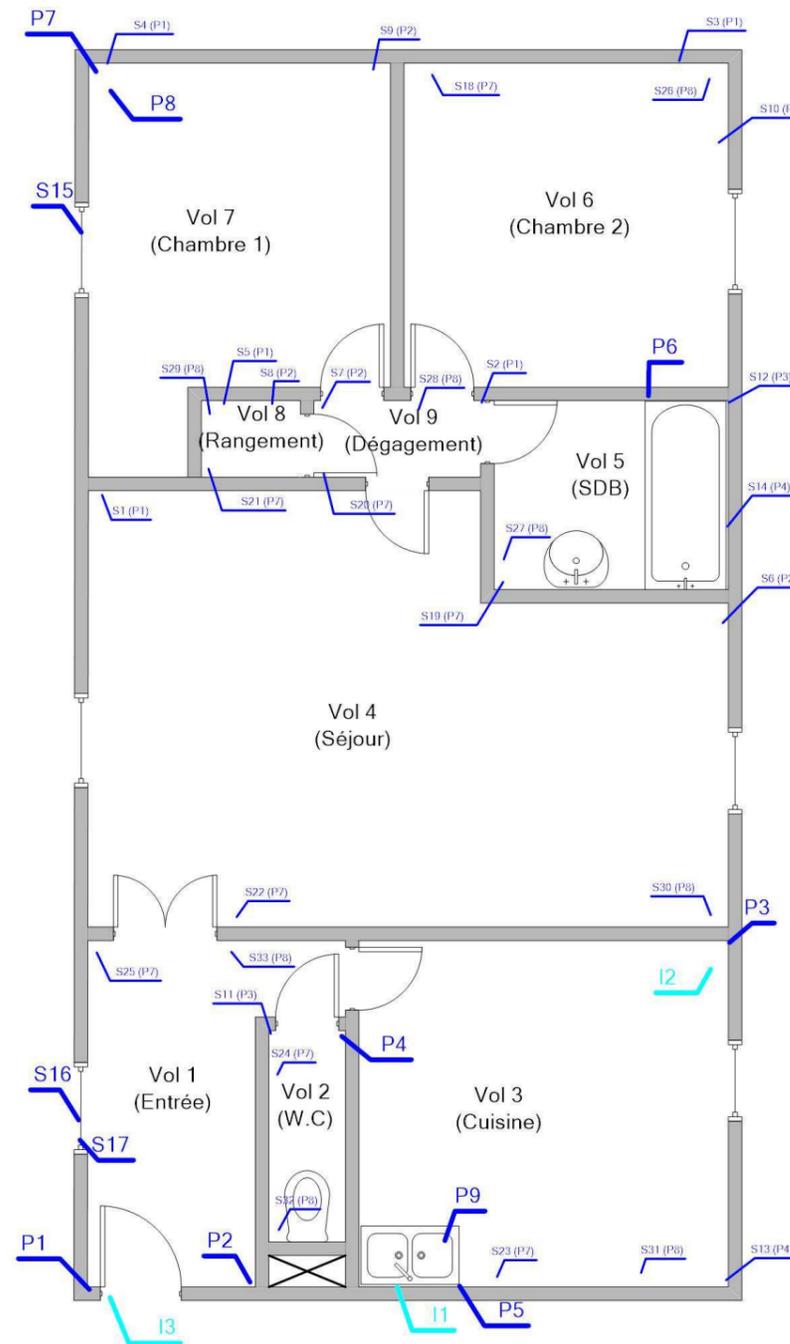

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
53500 ERNEE

Désignation
Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage


Date intervention
31/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°22 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000073

Légende

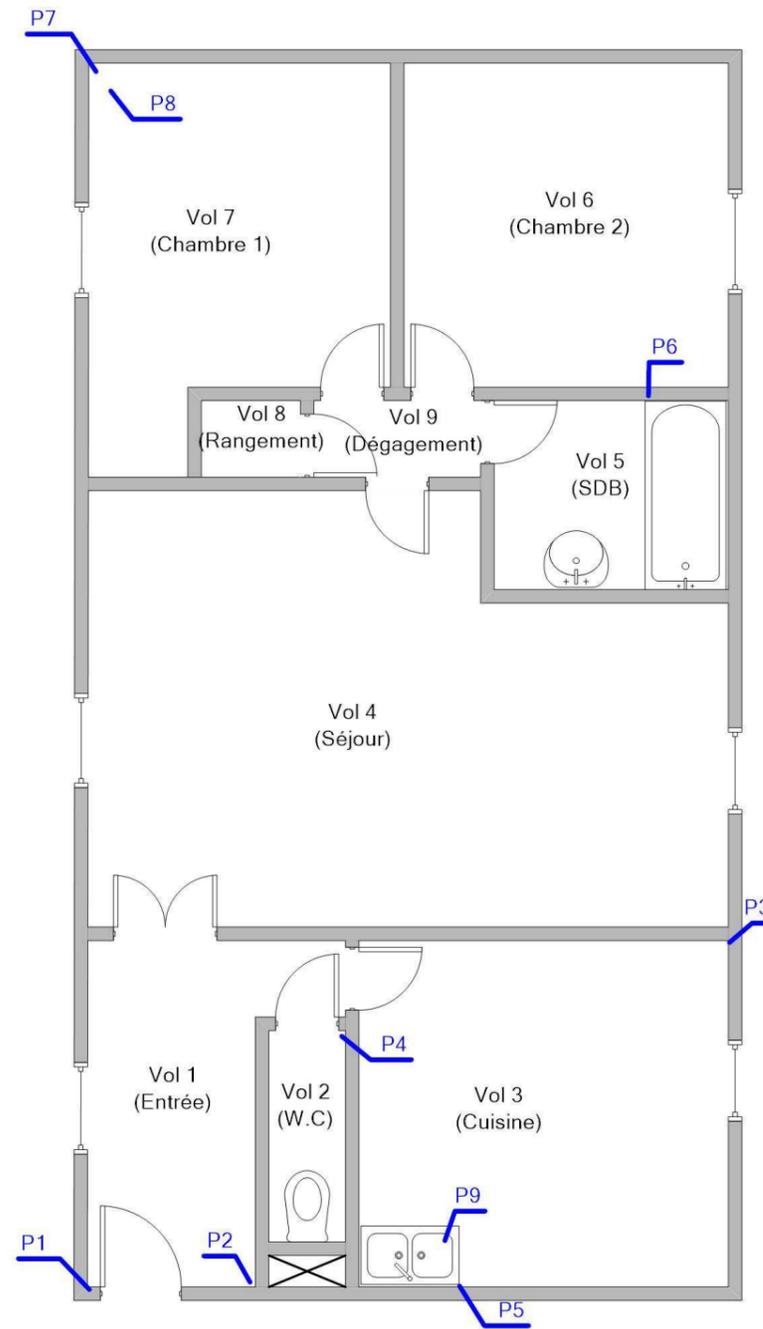

Adresse du bien
20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
53500 ERNEE

Désignation
Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
31/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000073 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°22 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°22 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°22 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°22 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°22 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°22 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°22 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°22 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°22 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°22 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000073 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°22 - Vol 1 (Entrée)	I3



002VZ000073 n°1 - 1 (P1)



002VZ000073 n°1 - 2 (P1)



002VZ000073 n°2 - 1 (P2)



002VZ000073 n°3 - 1 (P3)



002VZ000073 n°3 - 2 (P3)



002VZ000073 n°4 - 1 (P4)




002VZ000073 n°5 - 1 (P5)



002VZ000073 n°5 - 2 (P5)



002VZ000073 n°6 - 2 (P6)

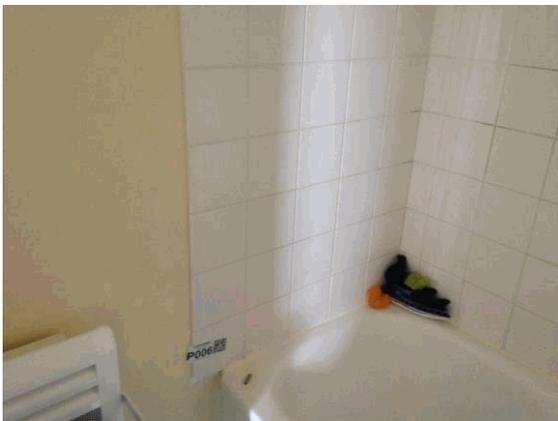


002VZ000073 n°6 - 1 (P6)



002VZ000073 n°7 - 1 (P7)



002VZ000073 n°7 - 2 (P7)

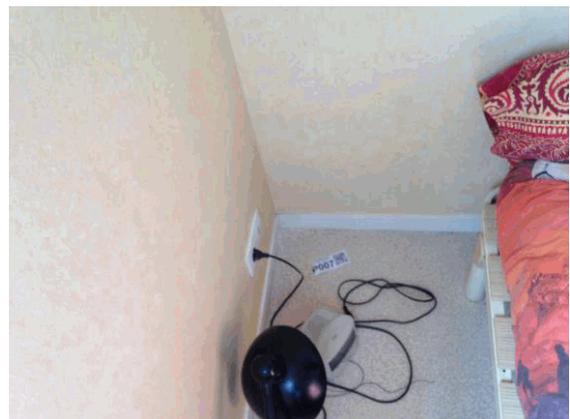

002VZ000073 n°8 - 1 (P8)



002VZ000073 n°8 - 2 (P8)



002VZ000073 n°9 - 1 (P9)




I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1

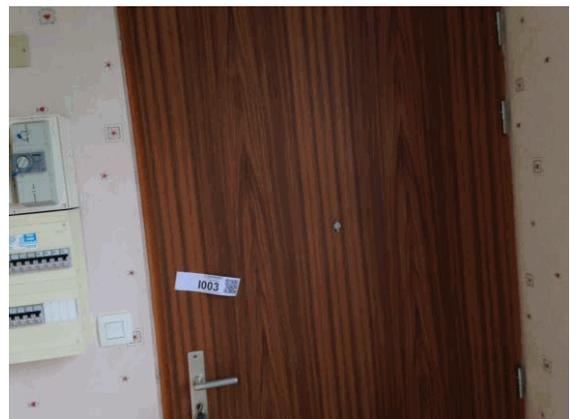

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement n°22 - Vol 2 (W.C)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + joint cassant beige en faible quantité + peinture - -	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples - -	Appartement n°22 - Vol 5 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	Appartement n°22 - Vol 7 (Chambre 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise - -	Appartement n°22 - Vol 7 (Chambre 1)	
P9	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	Appartement n°22 - Vol 3 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76702 EN DATE DU 14/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-76702 Réf. Commande Client : 002VZ000073
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00587000010000500022_ 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000073001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071708-13604 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	12/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76702 EN DATE DU 14/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13605 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000073002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META	3	14/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13606 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000073003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (Cuisine) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13607 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000073004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (W.C) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en faible quantité (i)</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META	1	12/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13608 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000073005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 3 (Cuisine) Description ITGA : Colle beige en vrac avec couche cartonnée / Joint cassant beige en faible quantité / Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle beige en vrac avec couche cartonnée + joint cassant beige en faible quantité + peinture Carrelage	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-76702 EN DATE DU 14/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13609 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000073006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Carrelage (faïence S.D.B) / Vol 5 (SDB)				
▶ Colle beige + peintures multiples	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13610 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000073007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 Description ITGA : Ragréage gris (Chambre 1)				
▶ Ragréage gris	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13611 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000073008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / revêtement de sol / Vol 7 Peinture / Ragréage rose / Sous couche de ragréage (Chambre 1) grise				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00587000010000500022_ Réf échantillon ITGA : IT071708-13612 20 BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 22 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000073009 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 Description ITGA : Matériau bitumineux noir (Cuisine)				
▶ Matériau bitumineux noir	META	1	11/08/2017	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse