

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN
CP - Ville :	53400 POMMERIEUX
Référence client :	_00649000010000100002_
Date du repérage :	21/09/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN 53400 POMMERIEUX	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00649000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0800400100) 21/09/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/10/2017 A Riorges, le 03/10/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée) Logement n°2 - R+1 - Vol 3 (Chambre 1) Logement n°2 - R+1 - Vol 5 (Buanderie) Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC) Logement n°2 - R+2 - Vol 9 (Chambre 3)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine) Logement n°2 - R+1 - Vol 4 (W.C) Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1) Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2) Logement n°2 - R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Revêtement de mur	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Revêtement de sol	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Buanderie) - Vol 10 (Dégagement 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Buanderie) - Vol 10 (Dégagement 2)	
Revêtement de mur	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Buanderie)	
Revêtement de sol	Logement n°2 - R+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Buanderie) - Vol 10 (Dégagement 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (SDB/WC) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (SDB/WC) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	



Revêtement de sol	Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (SDB/WC) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Sans objet

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 076 n°4 - 1	P4	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002VW000 076 n°7 - 1 - 002VW000 076 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 5 (Buanderie) - Vol 4 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2 - S3 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Cloison et doublage pièces humides	002VW000 076 n°7 - 1 - 002VW000 076 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 076 n°9 - 1 - 002VW000 076 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 9 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 076 n°9 - 1 - 002VW000 076 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 076 n°9 - 1 - 002VW000 076 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - R+1	Vol 10 (Dégagement 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000076 n°9 - 1 - 002VW000076 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P17	Réalisation d'un prélèvement		002VW000076 n°17 - 1	P17	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S27 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002VW000076 n°17 - 1	P17	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18	Réalisation d'un prélèvement		002VW000076 n°18 - 1	P18	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002VW000076 n°18 - 1	P18	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces humides	002VW000076 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Buanderie) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4 - S5 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond plaque plâtre pièces humides	002VW000076 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 8 (Chambre 2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002VW000076 n°10 - 1 - 002VW000076 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 9 (Chambre 3)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 - S12 - P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002VW000 076 n°10 - 1 - 002VW000 076 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002VW000 076 n°10 - 1 - 002VW000 076 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 10 (Dégagement 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 - S15 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002VW000 076 n°10 - 1 - 002VW000 076 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002VW000 076 n°2 - 1 - 002VW000 076 n°2 - 2	P2	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Grise	002VW000 076 n°2 - 1 - 002VW000 076 n°2 - 2	P2	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002VW000076 n°3 - 1 - 002VW000076 n°3 - 2	P3	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 5 (Buanderie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002VW000076 n°5 - 1 - 002VW000076 n°5 - 2	P5	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002VW000076 n°6 - 1	P6	Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	15x15 blanche	002VW000076 n°6 - 1	P6	Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement	15x15 Grise	002VW000076 n°1 - 2	P1	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	Bleu	002VW000076 n°11 - 2	P11	Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 5 (Buanderie) - Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Bleu	002VW000076 n°11 - 2	P11	Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	gris	002VW000076 n°12 - 1	P12	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	gris	002VW000076 n°12 - 1	P12	Revêtement souple gris + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune + ragréage rose	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002VW000 076 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune + ragréage rose	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Beige	002VW000 076 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement	Gris (Pièces humides)	002VW000 076 n°14 - 1	P14	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 5 (Buanderie) - Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gris (Pièces humides)	002VW000 076 n°14 - 1	P14	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement	rose	002VW000 076 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 - 1	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 - 1	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 - 1	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 10 (Dégagement 2) - Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 - 1	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Logement n°2 - RDC	Logement n°2 - RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Logement n°2 - RDC	Logement n°2 - RDC - Plan de prélèvements
	Logement n°2 - R+1	Logement n°2 - R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Logement n°2 - R+1	Logement n°2 - R+1 - Plan de prélèvements
	Logement n°2 - R+2	Logement n°2 - R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	Logement n°2 - R+2	Logement n°2 - R+2 - Plan de prélèvements


LOGEMENT N°2 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000076

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

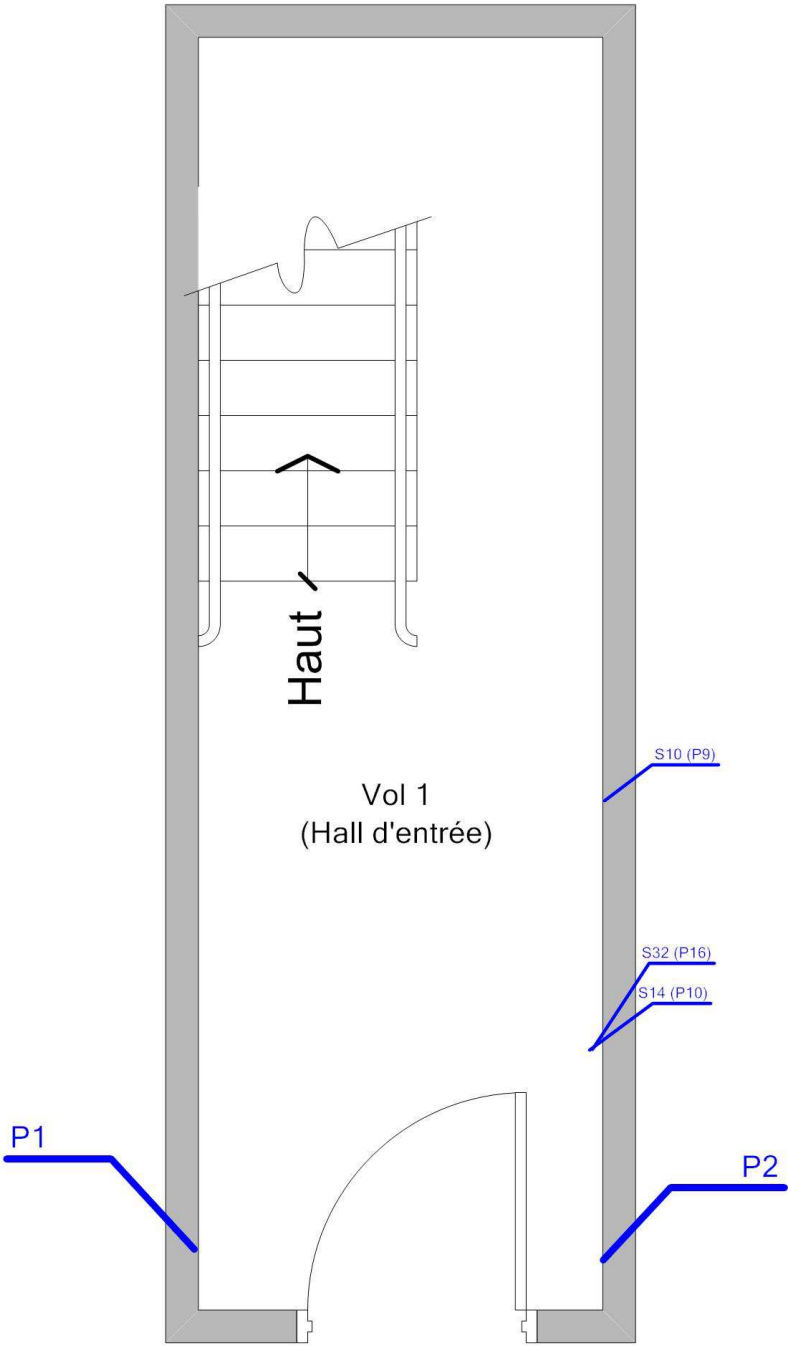

Adresse du bien

3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN
53400 POMMERIEUX

Désignation


Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

21/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

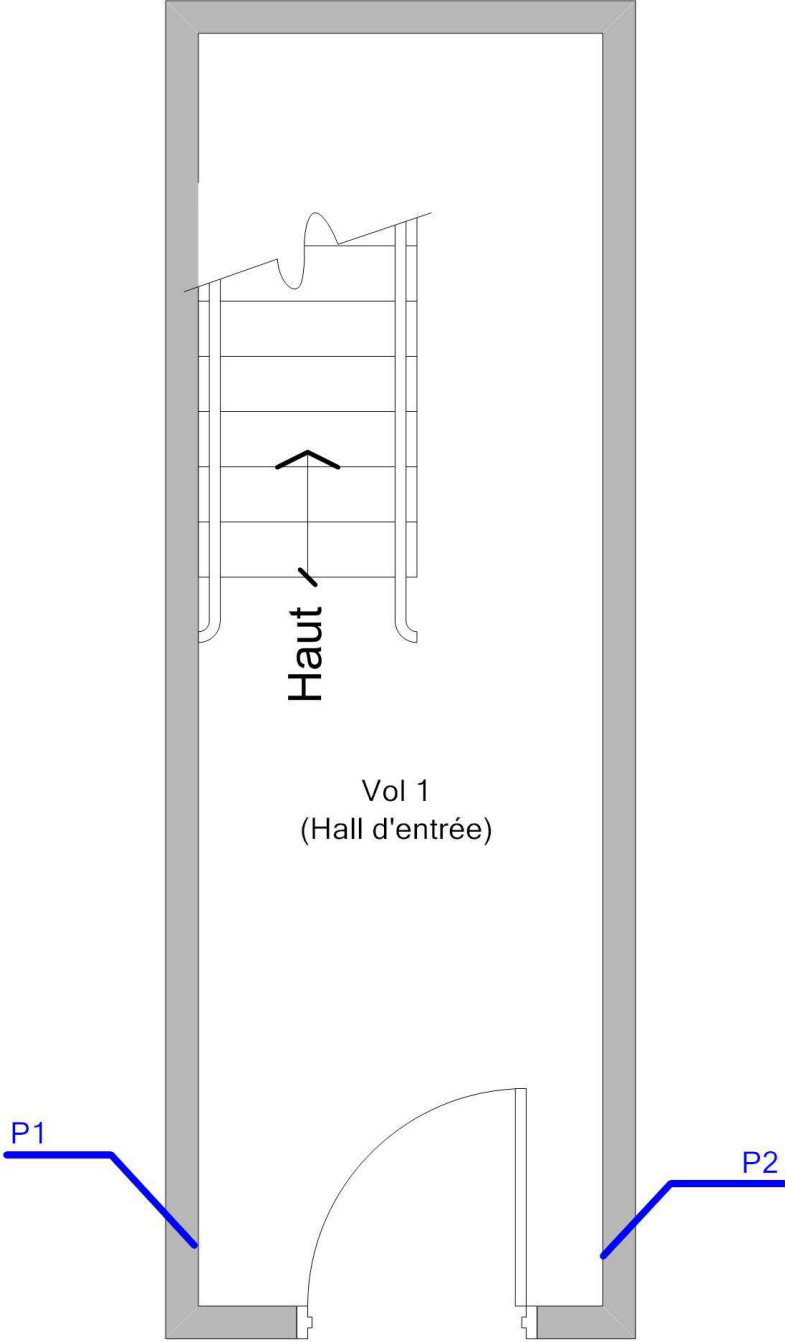LOGEMENT N°2 - RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002VW000076
				Légende
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN 53400 POMMERIEUX		Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 ^{er} étage	21/09/2017	SEVEN JérémY

LOGEMENT N°2 - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002VW000076

Légende

Localisation d'un prélèvement	
----------------------------------	--

A graph with a horizontal axis labeled t and a vertical axis labeled S . The curve is a horizontal line at a constant value S , labeled with S above it.

Localisation dun sondage négatif

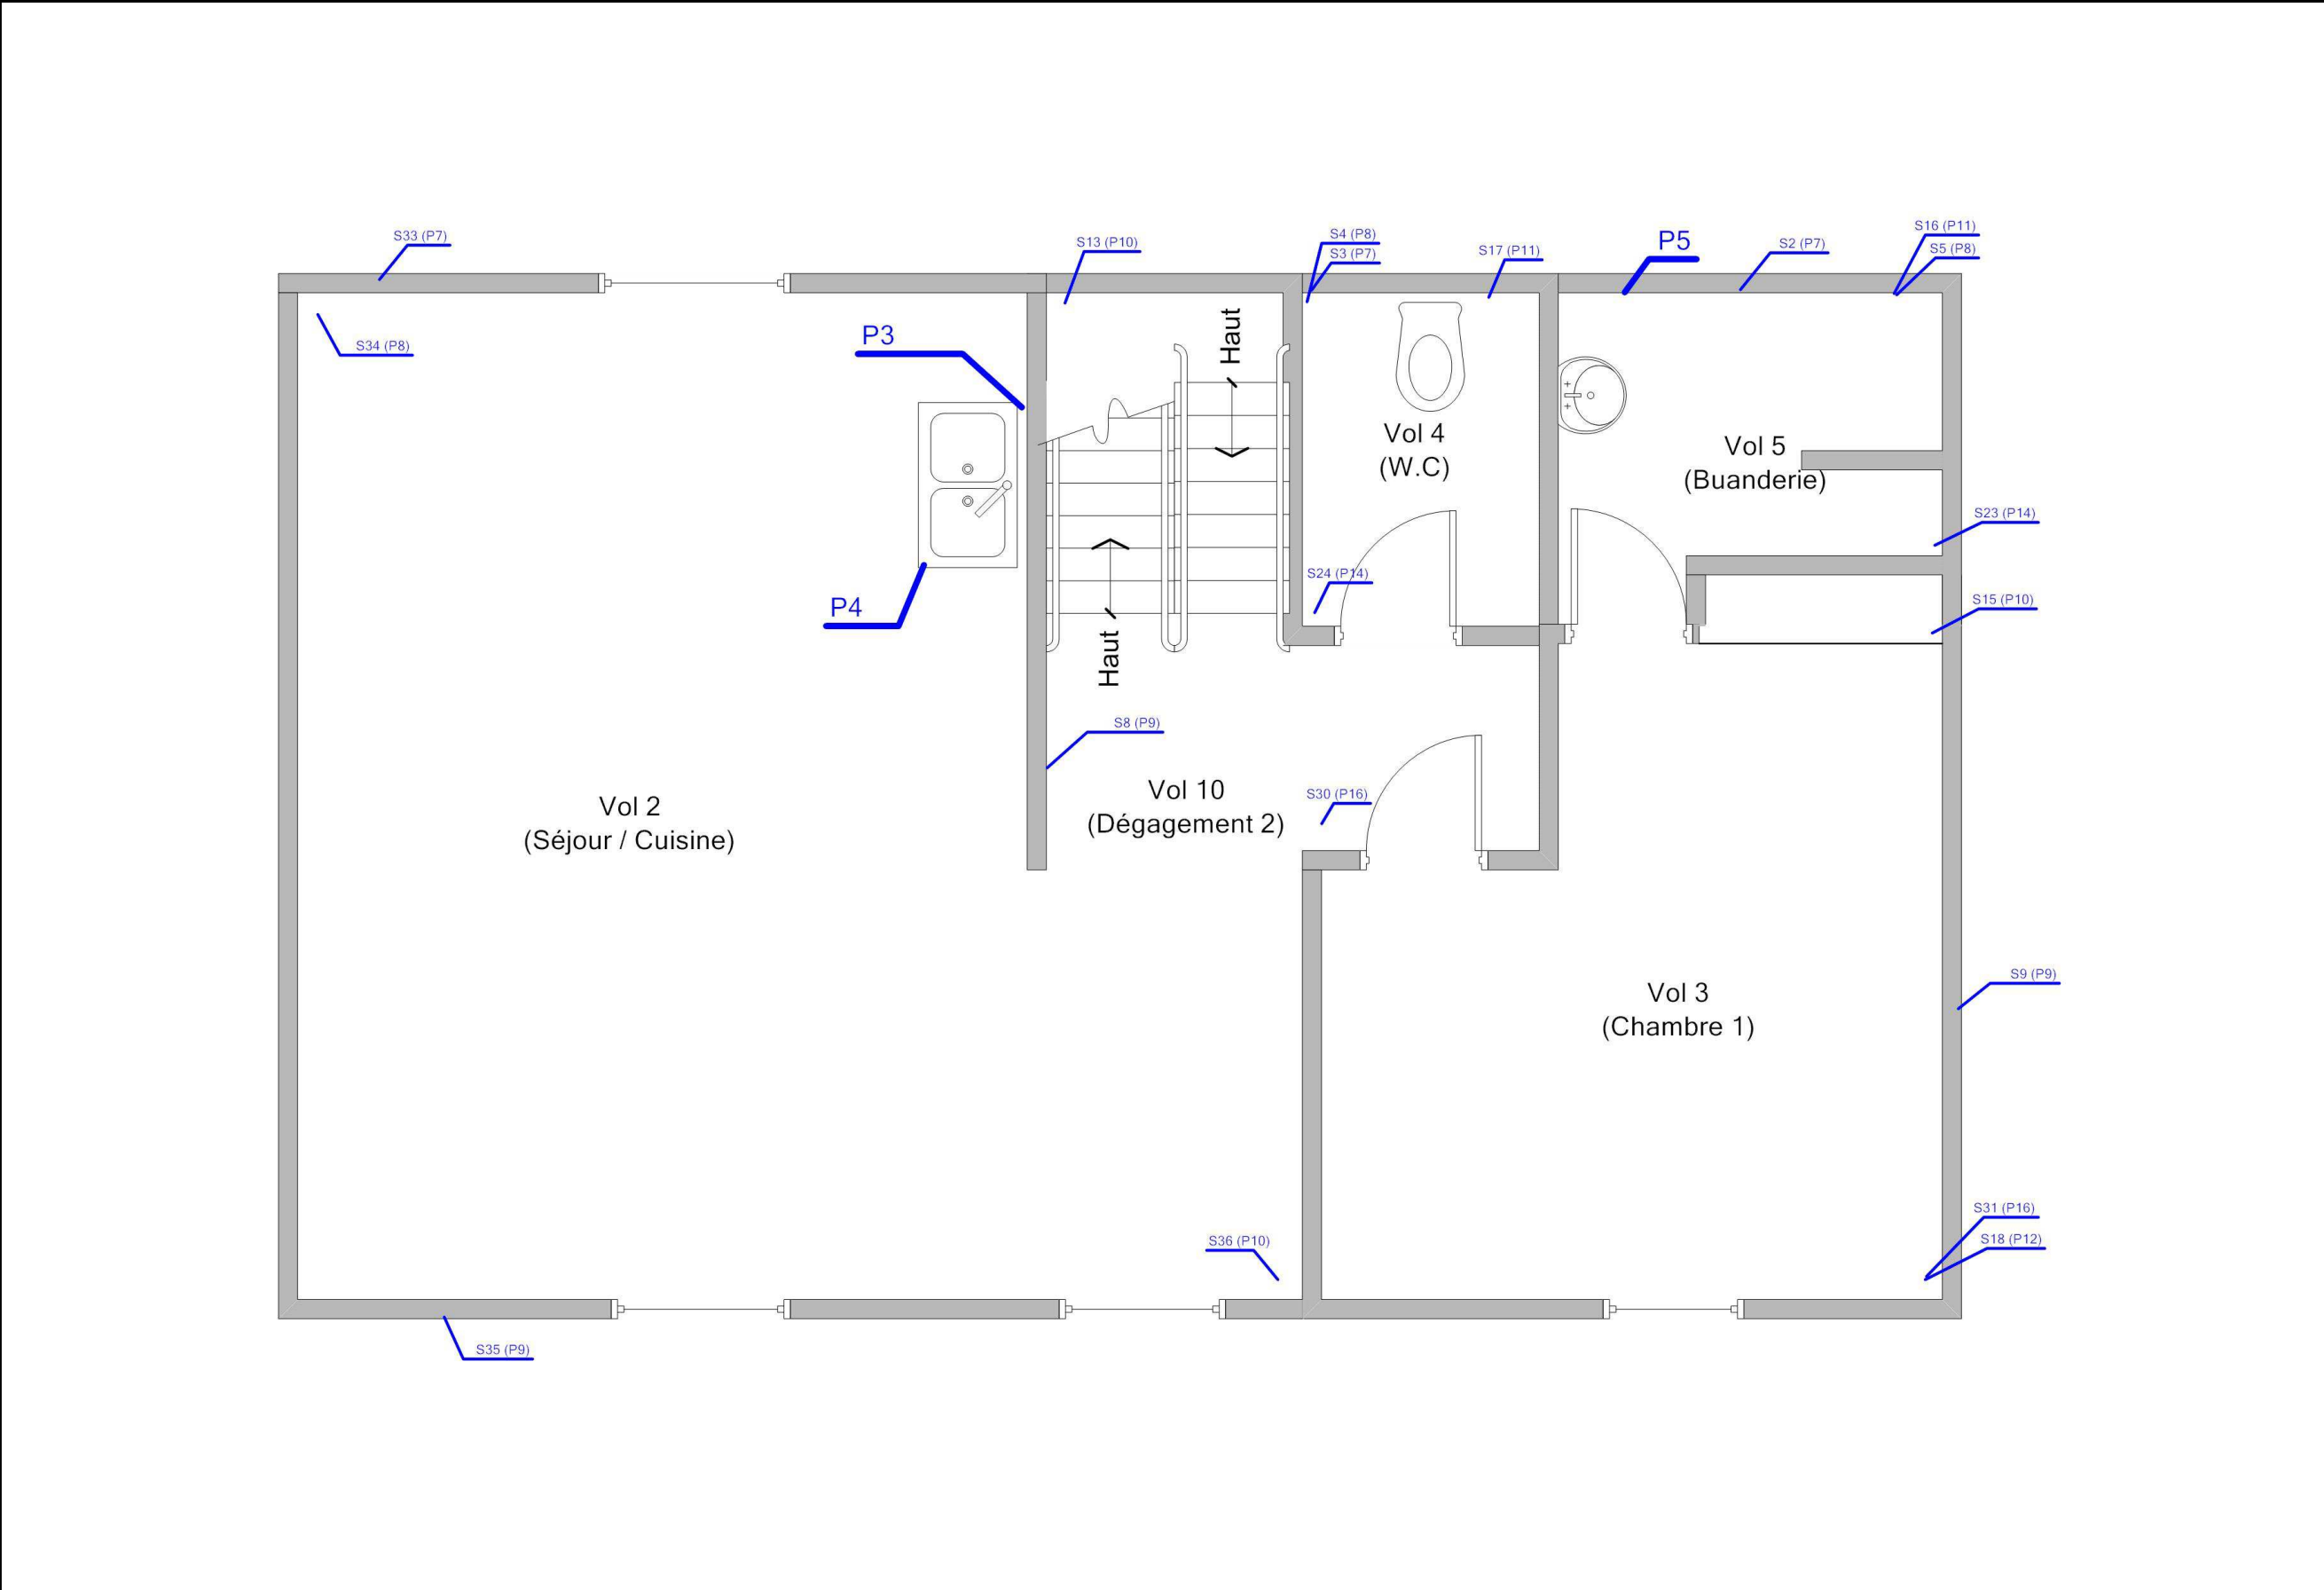

Adresse du bien
3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN 53400 POMMERIEUX

Désignation
Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 ^{er} étage

Date intervention
21/09/2017

21/09/2017


Technicien intervenant
SEVEN Jérèmy

SEVEN Jérèmy

LOGEMENT N°2 - R+1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VW000076

Légende

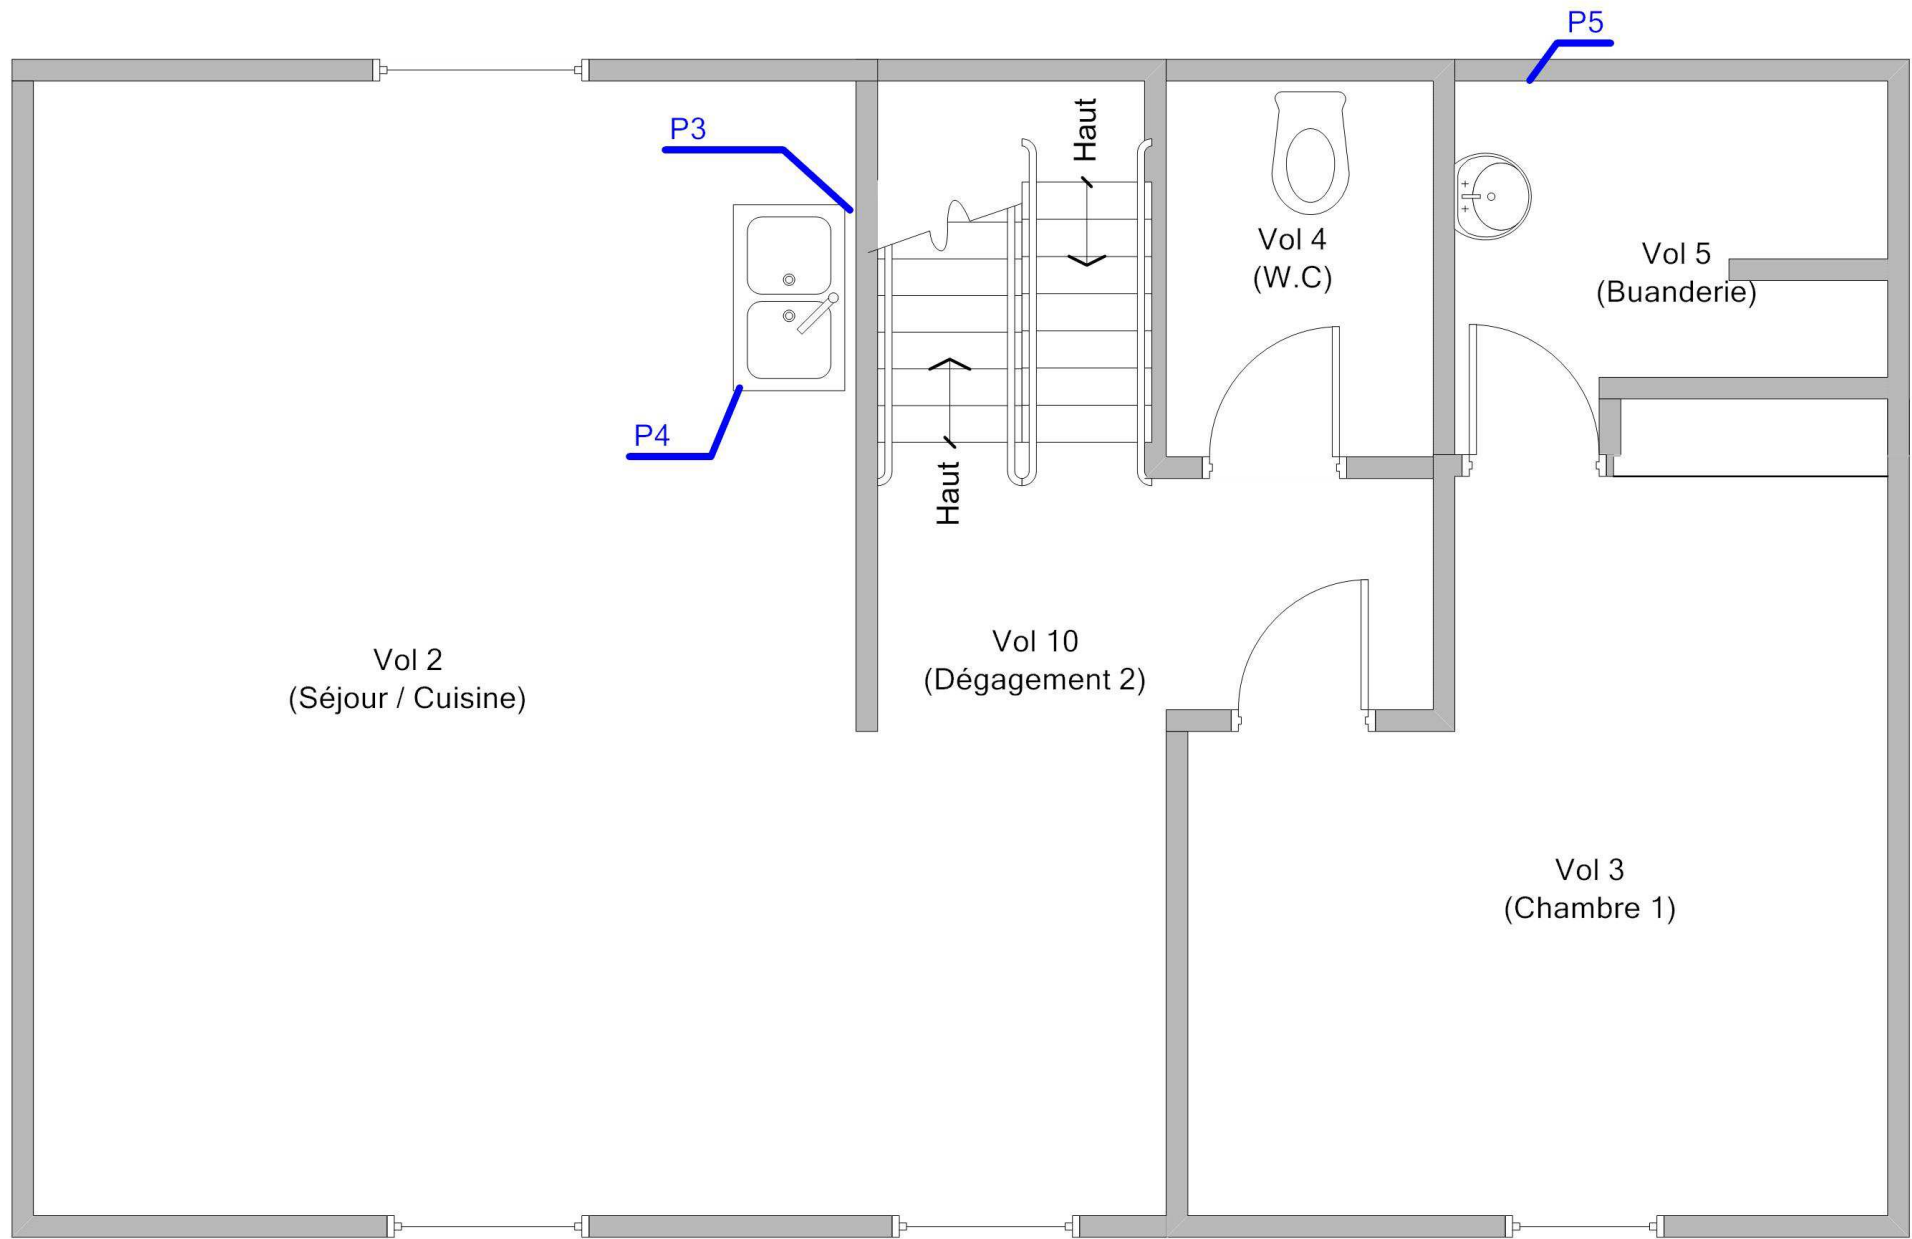

Adresse du bien

3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN
53400 POMMERIEUX

Désignation

Appartement n° 2 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention

21/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN Jérôme


LOGEMENT N°2 - R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000076

Légende

P Localisation d'un
prélèvement

S Localisation d'un
sondage négatif

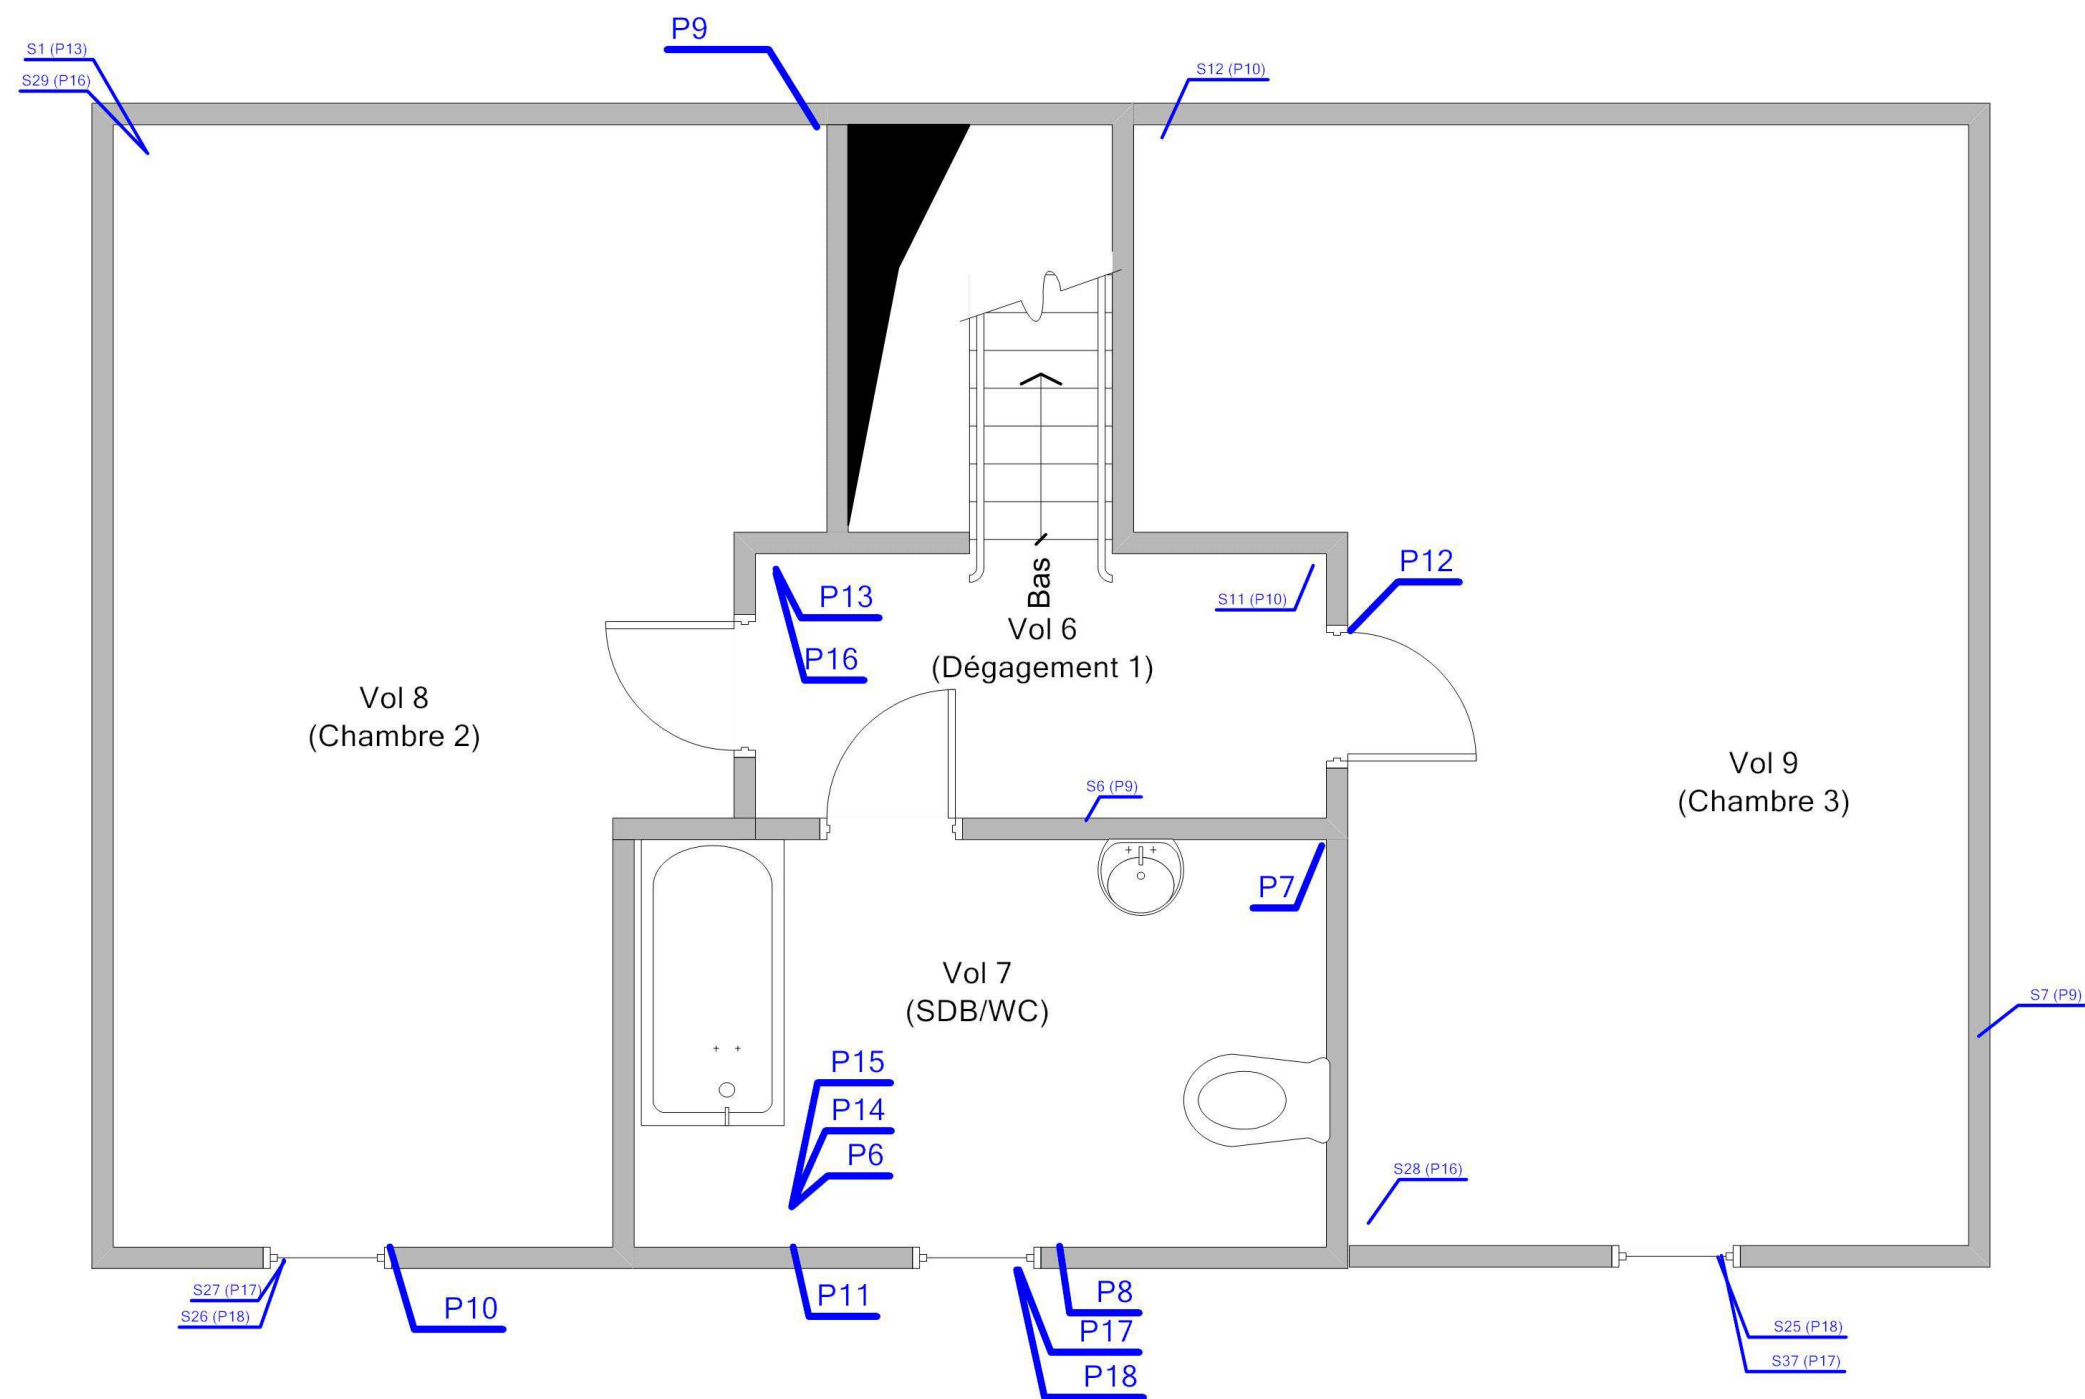

Adresse du bien

3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN
53400 POMMERIEUX

Désignation

Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

21/09/2017


Technicien intervenant

SEVEN JérémY

LOGEMENT N°2 - R+2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VW000076

Légende

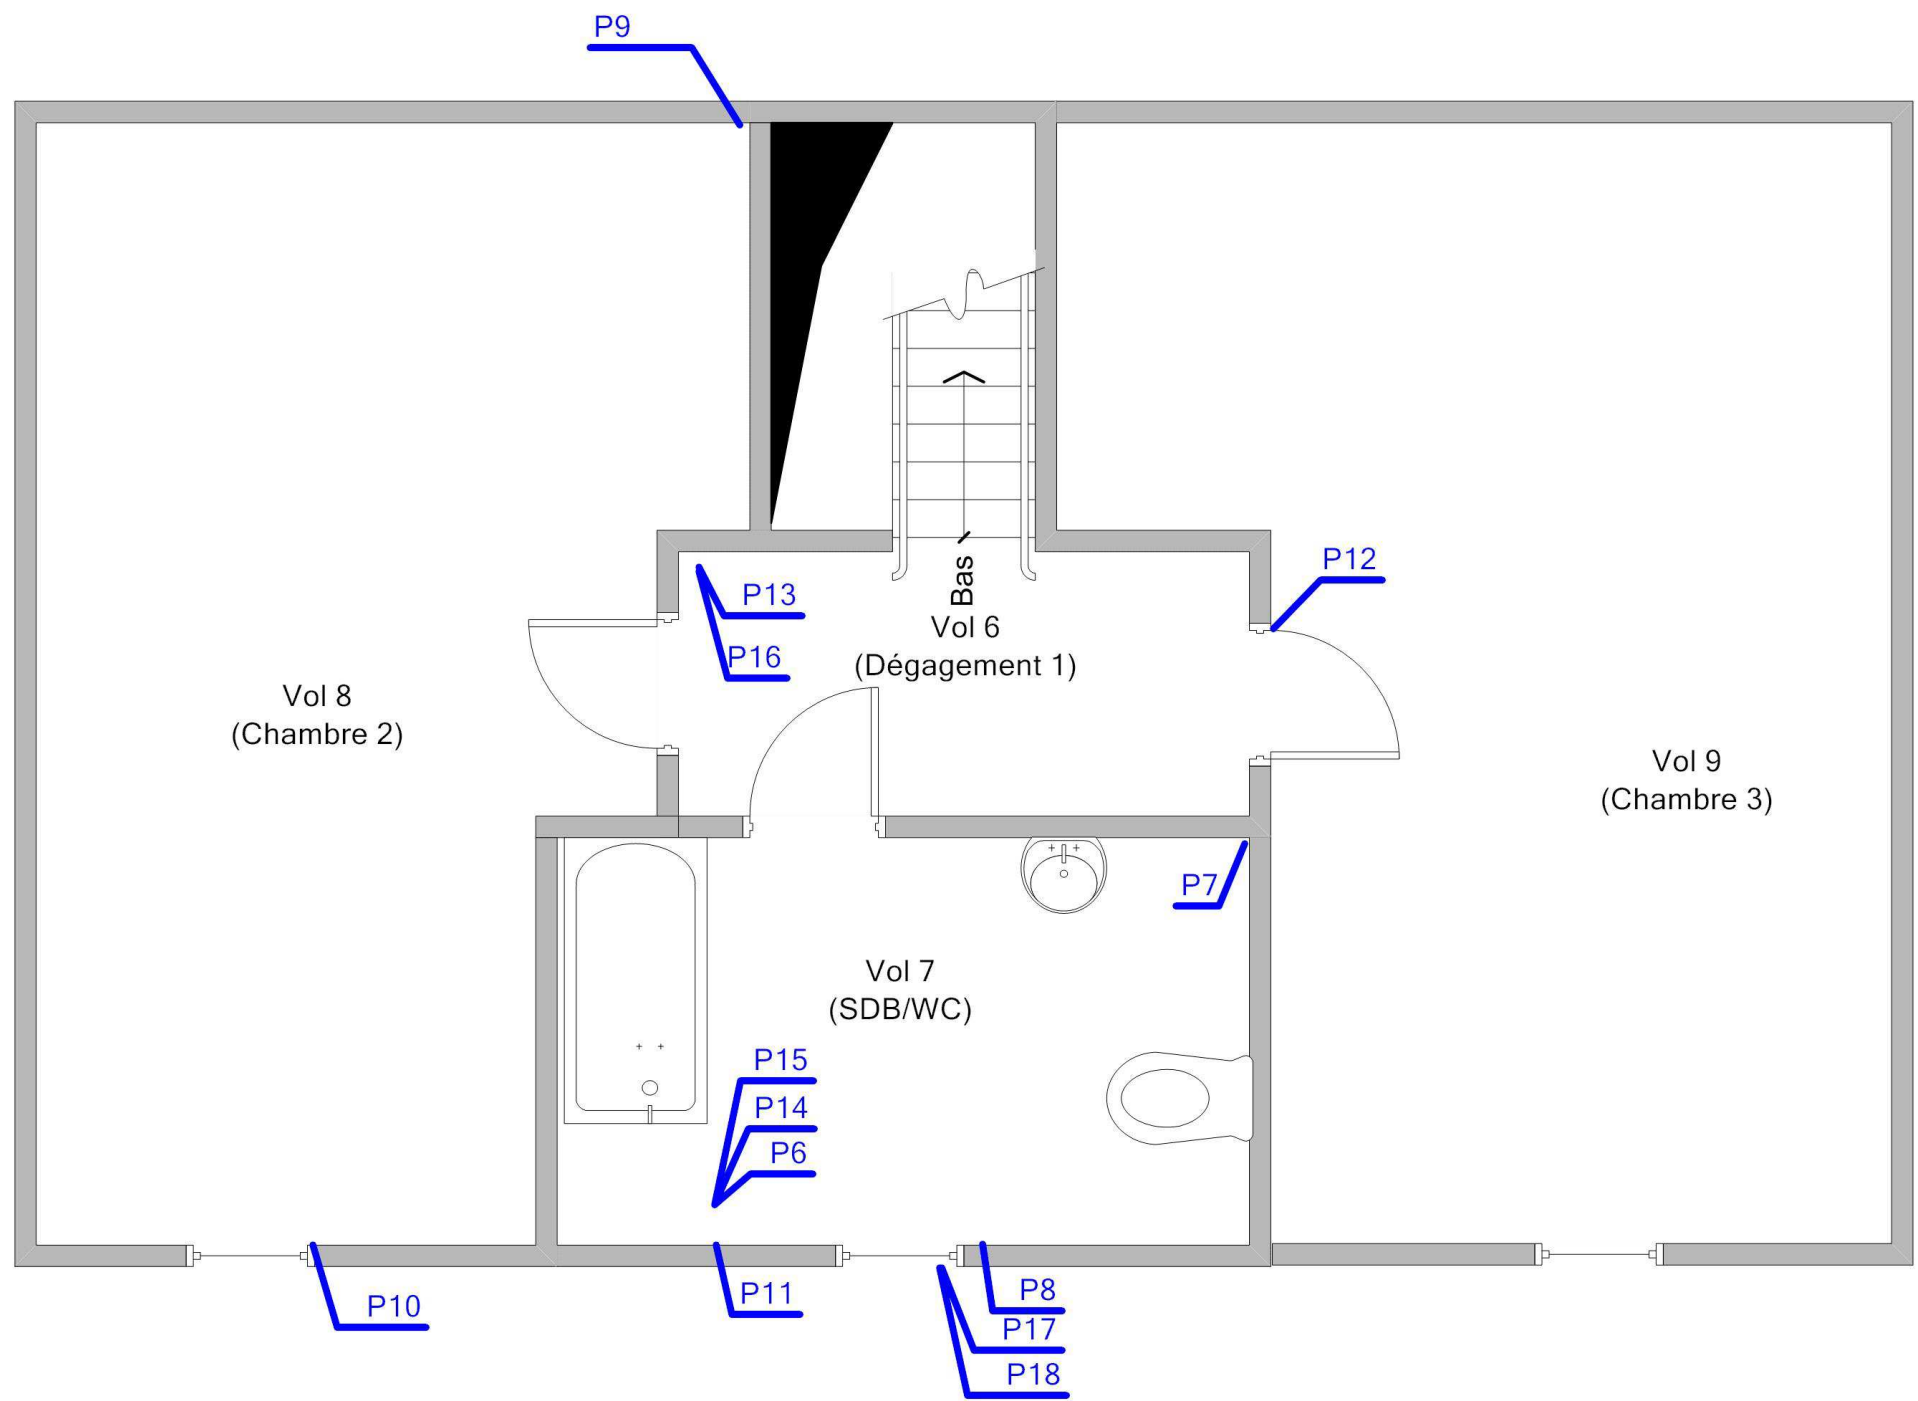

Adresse du bien

3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN
53400 POMMERIEUX

Désignation

Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

21/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000076 n°3 - 1 (P3)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000076 n°3 - 2 (P3)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000076 n°4 - 1 (P4)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000076 n°5 - 1 (P5)	Logement n°2 - R+1 - Vol 5 (Buanderie)	Prélevement négatif
002VW000076 n°5 - 2 (P5)	Logement n°2 - R+1 - Vol 5 (Buanderie)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002VW000076 n°6 - 1 (P6)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°7 - 1 (P7)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°7 - 2 (P7)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°8 - 1 (P8)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°9 - 1 (P9)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000076 n°9 - 2 (P9)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000076 n°10 - 2 (P10)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000076 n°10 - 1 (P10)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000076 n°11 - 2 (P11)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°12 - 1 (P12)	Logement n°2 - R+2 - Vol 9 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VW000076 n°13 - 1 (P13)	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002VW000076 n°14 - 1 (P14)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°15 - 1 (P15)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°16 - 1 (P16)	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002VW000076 n°17 - 1 (P17)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°18 - 1 (P18)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002VW000076 n°1 - 2 (P1)	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002VW000076 n°2 - 1 (P2)	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002VW000076 n°2 - 2 (P2)	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

002VW000076 n°1 - 2 (P1)



002VW000076 n°2 - 1 (P2)



002VW000076 n°2 - 2 (P2)



002VW000076 n°3 - 1 (P3)



002VW000076 n°3 - 2 (P3)



002VW000076 n°4 - 1 (P4)



002VW000076 n°5 - 1 (P5)



002VW000076 n°5 - 2 (P5)



002VW000076 n°6 - 1 (P6)



002VW000076 n°7 - 1 (P7)



002VW000076 n°7 - 2 (P7)



002VW000076 n°8 - 1 (P8)




002VW000076 n°9 - 1 (P9)



002VW000076 n°9 - 2 (P9)




002VW000076 n°10 - 2 (P10)

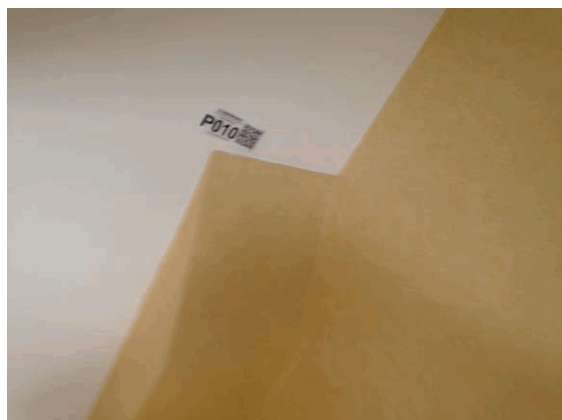

002VW000076 n°10 - 1 (P10)



002VW000076 n°11 - 2 (P11)

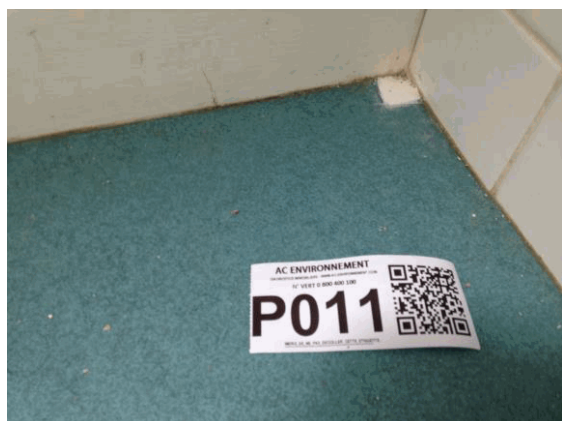

002VW000076 n°12 - 1 (P12)



002VW000076 n°13 - 1 (P13)



002VW000076 n°14 - 1 (P14)



002VW000076 n°15 - 1 (P15)



002VW000076 n°16 - 1 (P16)



002VW000076 n°17 - 1 (P17)



002VW000076 n°18 - 1 (P18)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - 15x15 Grise -	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage - Grise -	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage - 15x15 blanche -	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage - 15x15 blanche -	Logement n°2 - R+1 - Vol 5 (Buanderie)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable - 15x15 blanche -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloison et doublage pièces humides -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Plafond plaque plâtre pièces humides -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Cloison et doublage pièces sèches -	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune + peinture - Bleu -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune - gris -	Logement n°2 - R+2 - Vol 9 (Chambre 3)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige - Beige -	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dépagement 1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture + ragréage gris - Gris (Pièces humides) -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - rose -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture + ragréage gris - Gris pièces sèches -	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dépagement 1)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91422 EN DATE DU 03/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-91422 Réf. Commande Client : 002VW000076
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Hall d'entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41292		
▶ Colle grise	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Hall d'entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41293		
▶ Colle beige + carrelage	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

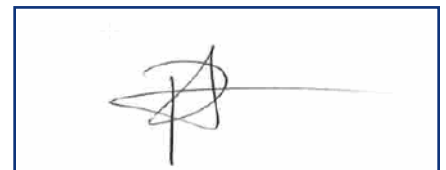

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91422 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Séjour / Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41294 Description ITGA : Colle beige / Carrelage		
▶ Colle beige + carrelage	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076004 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Séjour / Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41295 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (Buanderie)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41296 Description ITGA : Colle beige / Carrelage		
▶ Colle beige + carrelage	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (SDB/WC)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41297 Description ITGA : Colle blanche / Peinture en faible quantité		
▶ Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (SDB/WC)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41298 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91422 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (SDB/WC)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41299 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (Chambre 2)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41300 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (Chambre 2)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41301 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	2	02/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (SDB/WC)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41302 Description ITGA : Revêtement souple bleu avec poussières / Colle polymère jaune / Peinture		
▶ Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune + peinture	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Chambre 3)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41303 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune		
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91422 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune + ragréage rose / Vol 6 (Dégagement 1)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41304 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage beige	
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (SDB/WC)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41305 Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
► Peinture + ragréage gris	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (SDB/WC)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41306 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche	
► Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Dégagement 1)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41307 Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
► Peinture + ragréage gris	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000076017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 7 (SDB/WC)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41308 Description ITGA : Matériau souple noir	
► Matériau souple noir	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91422 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071709-41309		
Réf échantillon client : 002VW000076018 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 7 (SDB/WC)		Description ITGA : Matériau souple noir		
► Matériau souple noir	META	3	03/10/2017	Amiante non détecté / -