

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RES DE BRETAGNE
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0009900003_
Rapport émis le :	13/04/2017
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 28 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 7 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 38 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 5 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	

Présence d'amiante

Oui


Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

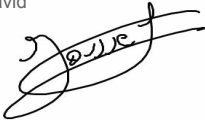A		Désignation de l'immeuble		B	Propriétaire / Donneur d'ordre		
Adresse du bien :		RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE		Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT		Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Batiment :		Non communiqué		Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	
Etage :		Non communiqué				Ref donneur d'ordre : CVMAY01	
Références client :		_0009900003_					
N° de lot :		Non communiqué - Non communiqué		Date commande : 16/03/2017			
Descriptif sommaire :		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages		Date repérage : 16/03/2017			
Date de construction ou permis de construire :				Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT			
Fonction du bâtiment :		Habitation (Parties communes)		Rapport émis le : 13/04/2017			
C	Opérateur de repérage			D	Personne autorisant l'émission du rapport		
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David				Nom prénom : MORA Denis			
				Fonction : Responsable technique			
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE							
Certification n° : CPDI3391 V2				Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)			
E		Liste des locaux visités					
Plan		Volume		Plan		Volume	
Sous sol		Vol 1 (Accès sous-sol)		Sous sol		Vol 2 (PC Sous-sol)	
Sous sol		Vol 3 (Local V.O)		Vide sanitaire		Vol 4 (Vide sanitaire)	
Etages		Vol 5 (Hall d'entrée)		Etages		Vol 6 (PC RDC)	
Etages		Vol 7 (Local à velo)		Etages		Vol 8 (PC R+1)	
Etages		Vol 9 (PC R+2)		Etages		Vol 10 (PC R+3)	
Combles		Vol 11 (Combles)		Plan masse		Vol 13 (Plan masse)	
Façade avant		Vol 14 (Façade avant)		Façade droite		Vol 15 (Façade droite)	
Façade arrière		Vol 16 (Façade arrière)		Façade gauche		Vol 17 (Façade gauche)	



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués

Localisation	Matériau	Justification d'impossibilité technique
Vol 2 (PC Sous-sol)	Panneaux vissés	Impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux fibralith sans sondage destructif
Vol 3 (Local V.O)	Panneaux vissés	Impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux fibralith sans sondage destructif
Vol 4 (Vide sanitaire)	Panneaux vissés	Impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux fibralith sans sondage destructif

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 3 (Local V.O)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 2 (PC Sous-sol)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 2 (PC Sous-sol)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 2 (PC Sous-sol)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 3 (Local V.O)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 3 (Local V.O)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 3 (Local V.O)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 3 (Local V.O)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 7 (Local à velo)	Plaques planes en fibres-ciment		Positif sur documentcf prélèvement n° 21 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 1 (Accès sous-sol)	Plaque isolante fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (PC RDC)	Plaque isolante fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (PC RDC)	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (PC R+1)	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (PC R+1)	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)		Positif sur jugement personnel
Vol 9 (PC R+2)	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)		Positif sur jugement personnel
Vol 9 (PC R+2)	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (PC R+1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

Vol 9 (PC R+2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (PC R+3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (PC R+3)	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (PC R+3)	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)		Positif sur jugement personnel
Vol 17 (Façade gauche)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 14 (Façade avant)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 15 (Façade droite)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 16 (Façade arrière)	Plaques fibres		Positif sur documentcf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ000386
Vol 17 (Façade gauche)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 14 (Façade avant)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 15 (Façade droite)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 16 (Façade arrière)	Ardoises en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (PC RDC)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 6 (PC RDC)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (PC R+3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (PC R+3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (PC R+3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (PC R+3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel



Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 11 (Combles)	Ardoises composites		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Impossible de se déplacer dans tout le vide sanitaire. Certaines parties n'ont pu être visitées. Cependant l'ensemble des réseaux d'eau et des conduits d'air repérés sont en fibre-ciment.

Commentaire n°2

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. (fibrilith sous sol) Les matériaux présents sous le bardage présent en façade. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Commentaire n°3

Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

Commentaire n°4

Dans ce diagnostic, les combles n'ont pu être investigués de manière exhaustive à cause des difficultés de déplacement. De plus, impossible de voir les matériaux présents sous la laine de verre sans retirer celle-ci.

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Plan masse - Vol 12 (Toiture)	Moyen investigation non mis a disposition	Nacelle nécessaire pour accéder en toiture

Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)

L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

M Grille de résultats du repérage

					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conserva- tion
Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Réf action	Description	Précision	Ref prél.	Descriptif	Résultat		
Combles												
Vol 11 (Combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S78	Base conduit					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC2
Vol 11 (Combles)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	B	S79						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	AC1
Vol 11 (Combles)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P23	Réalisation d'un prélèvement		P23	Enduit compact gris en vrac avec couche en toile + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Etages												
Vol 7 (Local à velo)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut	P11	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Local à velo)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	B	S39	Allège					Présence sur document cf prélèvement n° 21 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 6 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P16	Réalisation d'un prélèvement	Distribution gaine tchnique (enduit gris avec peinture blanche)	P16	Enduit compact gris en faible quantité en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	



Etages												
Vol 6 (PC RDC) - Vol 10 (PC R+3) - Vol 9 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P16 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Distribution gaine technique (enduit gris avec peinture blanche)	P16	Enduit compact gris en faible quantité en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaque isolante fibres-ciment	B	S53	Plafond gaine électrique					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds et sol	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)	B	S54						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 8 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds et sol	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)	B	S55						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 8 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds et sol	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)	B	S56						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds et sol	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)	B	S57						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 9 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds et sol	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)	B	S58						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 8 (PC R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S59	Encoffré					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Etages												
Vol 9 (PC R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S59	Encoffré					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (PC R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S59	Encoffré					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (PC R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)	B	S60						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (PC R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)	B	S61						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S72	Ventilation gaine gaz (sol)					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 6 (PC RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S73	Ventilation gaine gaz (sol)					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (PC R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S74	Ventilation gaine gaz (plafond)					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (PC R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S75	Ventilation gaine gaz (plafond)					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Etages												
Vol 10 (PC R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S76	Gaine eau pluviale (plafond)					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (PC R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S77	Gaine eau pluviale (plafond)					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade arrière												
Vol 16 (Façade arrière)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S66	Beige					Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 16 (Façade arrière)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S67						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade avant												
Vol 14 (Façade avant)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S66	Beige					Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 14 (Façade avant)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S67						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade droite												



Façade droite												
Vol 15 (Façade droite)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S66	Beige					Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 15 (Façade droite)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S67						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade gauche												
Vol 17 (Façade gauche)	Façades	Bardages	Plaques fibres	B	S66	Beige					Présence sur document cf prélèvement n° 32 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	EP
Vol 17 (Façade gauche)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S67						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
Sous sol												
Vol 2 (PC Sous-sol)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P1	Réalisation d'un prélèvement	Béton banché brut	P1	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (PC Sous-sol) - Vol 1 (Accès sous-sol) - Vol 3 (Local V.O)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P1 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Béton banché brut	P1	Enduit compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous sol												
Vol 2 (PC Sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	S5						Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001407	
Vol 3 (Local V.O)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	S5						Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001407	
Vol 2 (PC Sous-sol)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P3	Réalisation d'un prélèvement	joints fibrilith	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Local V.O)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	joints fibrilith	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (PC Sous-sol)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	I1 - 1	i1						Impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux fibrilith sans sondage destructif	EP



Sous sol												
Vol 3 (Local V.O)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	I1 - 1	i1						Impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux fibralith sans sondage destructif	EP
Vol 3 (Local V.O)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S7						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 2 (PC Sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S8						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 2 (PC Sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S9						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 2 (PC Sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S10						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 3 (Local V.O)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S11						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 3 (Local V.O)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S12						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Sous sol											
Vol 3 (Local V.O)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S13					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 3 (Local V.O)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S14					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	A	S15	calorifugeage noir				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002LQ0003 86	
Vol 1 (Accès sous-sol)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaque isolante fibres-ciment	B	S52	Plafond gaine électrique				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S68	Passage gaine élec au sol				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S69	Ventilation gaine gaz (plafond)				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S70	Ventilation gaine gaz (plafond)				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Sous sol												
Vol 1 (Accès sous-sol)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S71	Passage gaine elec au sol					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vide sanitaire												
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	S5						Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001407	
Vol 4 (Vide sanitaire)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	I1 - 1	i1						Impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière les panneaux fibralith sans sondage destructif	EP
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S16	Evacu					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S17						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S18						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Vide sanitaire												
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S19						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S20						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :
- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Plan de prélèvements
	Sous sol	Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Sous sol	Sous sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Vide sanitaire	Vide sanitaire - Plan de repérage - Actions menées
	Vide sanitaire	Vide sanitaire - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Etages	Etages - Plan de prélèvements
	Etages	Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages	Etages - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etages	Etages - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Etages	Etages - MPCA Revêtement de sol
	Etages	Etages - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - MPCA Toiture et étanchéité
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - MPCA Toutes catégories confondues

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001410

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

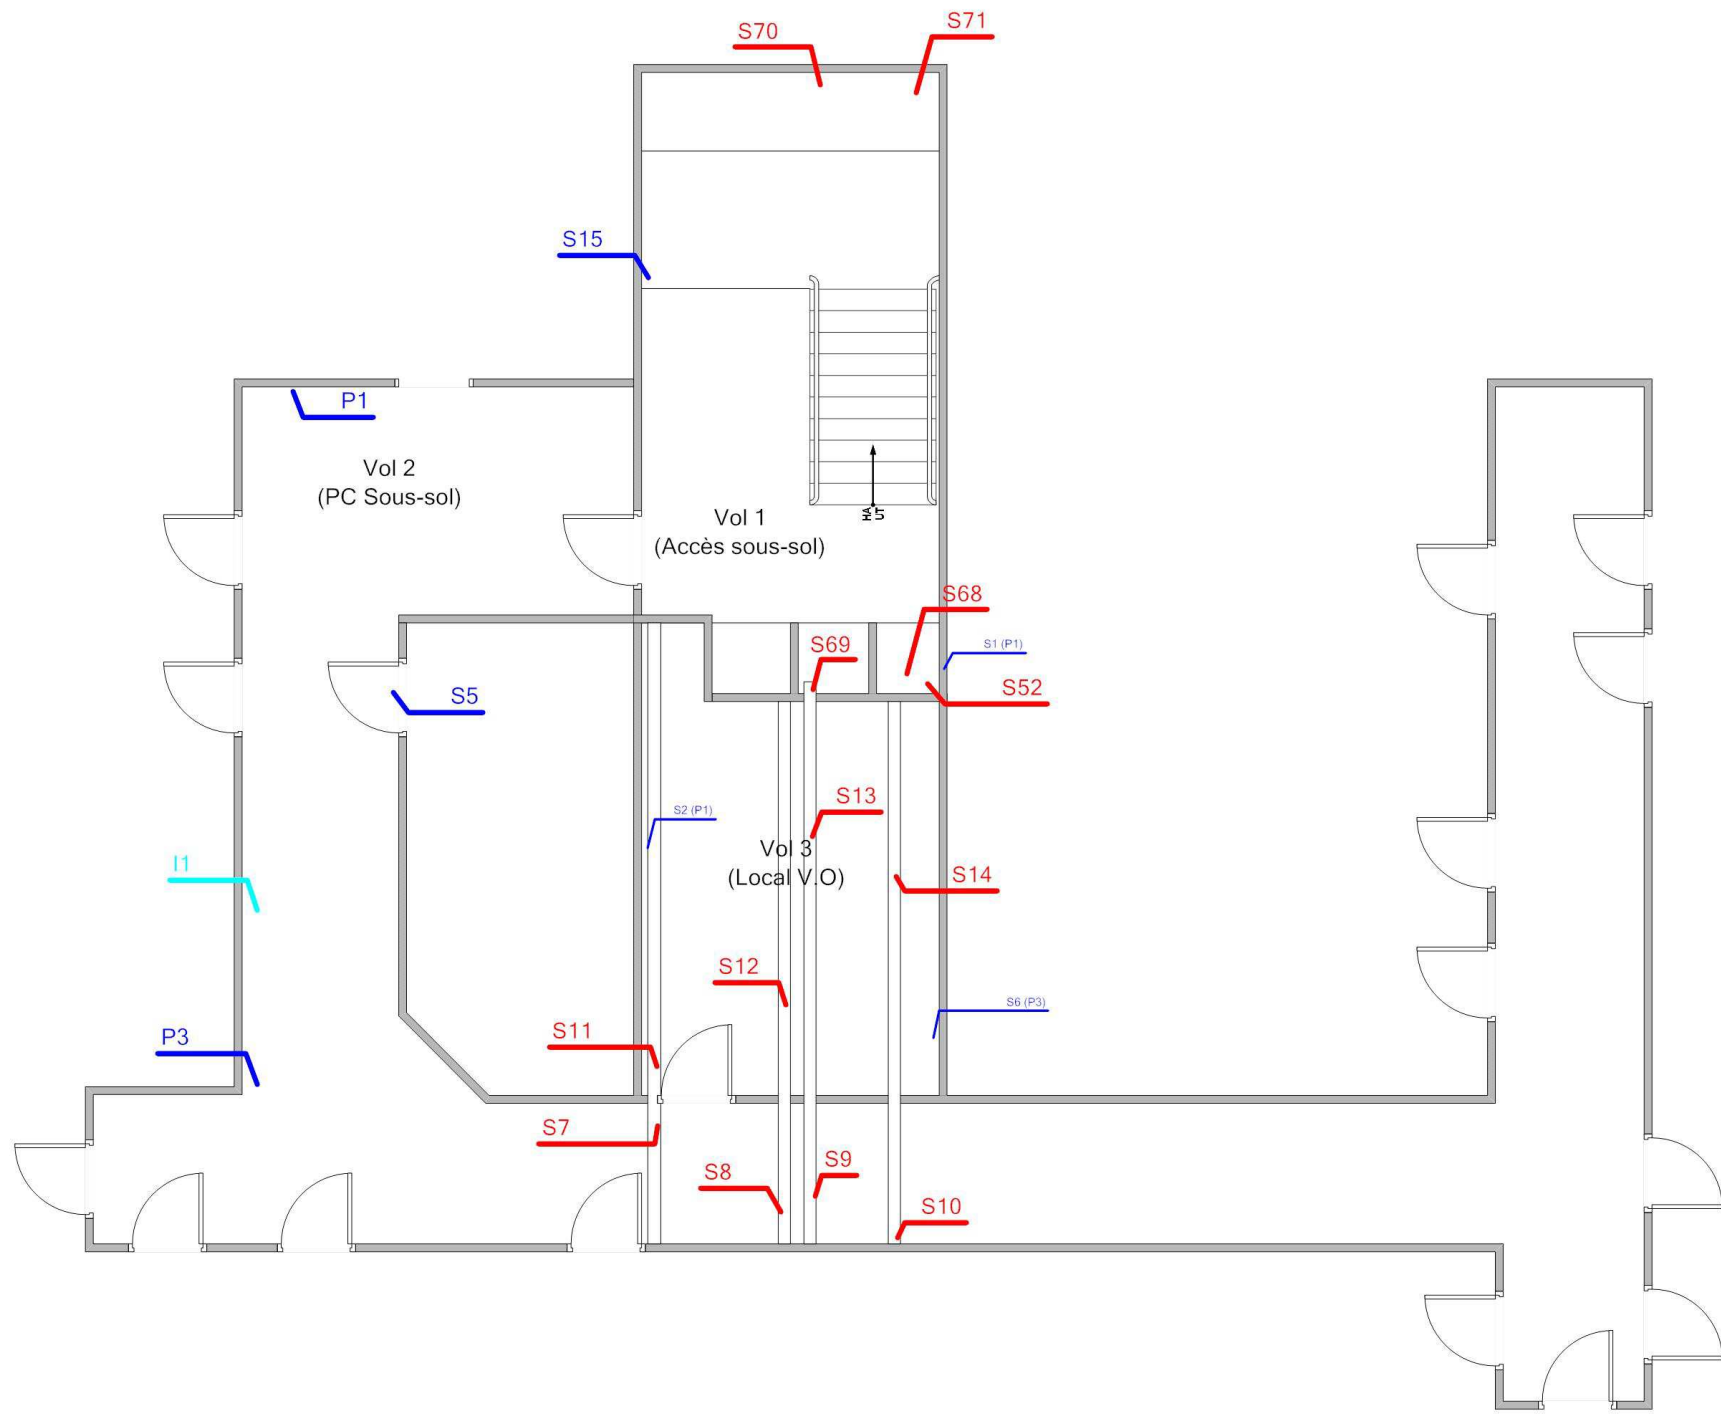


Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
16/03/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

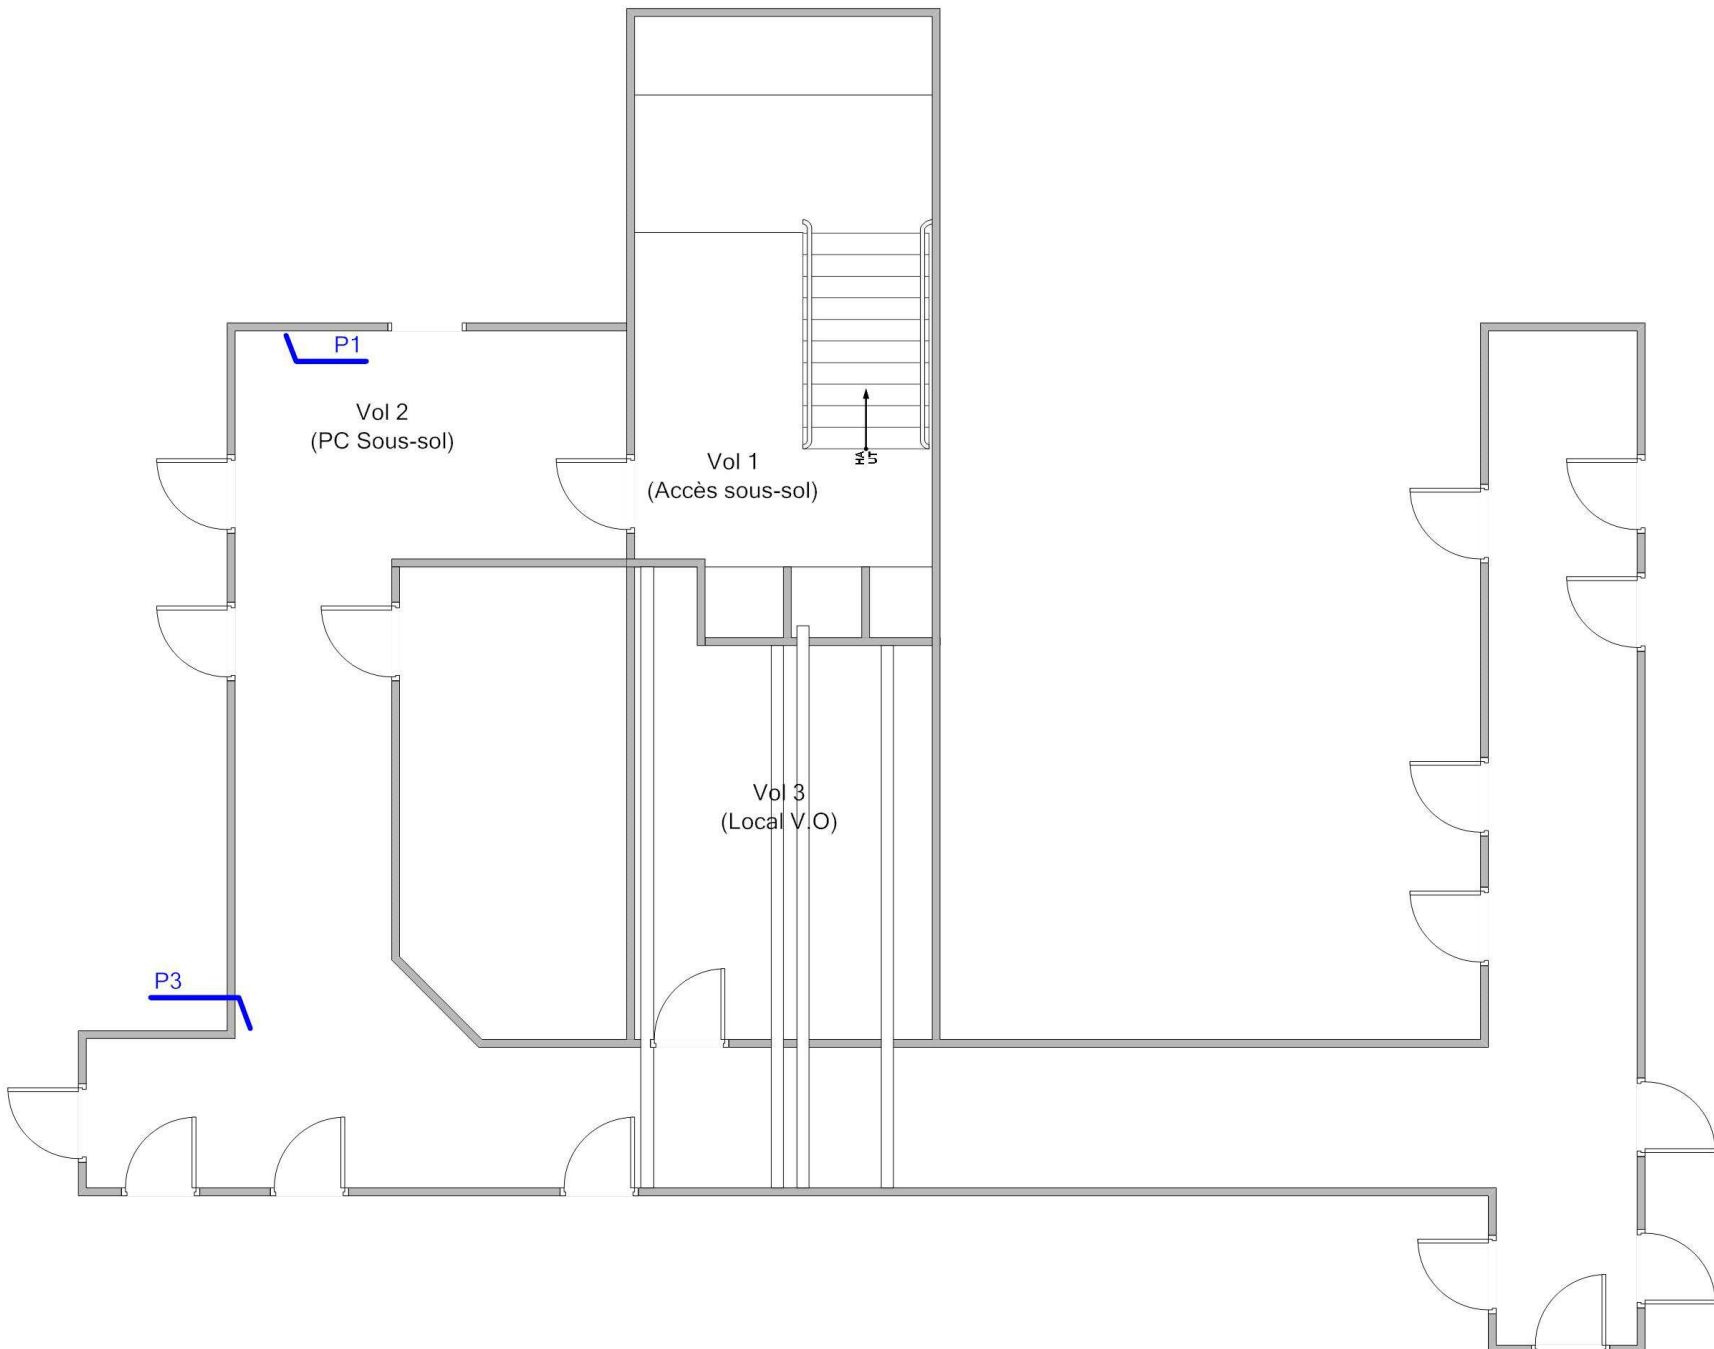SOUS SOL - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001410
				Légende
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	JOUSSELIN David	



SOUS SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001410

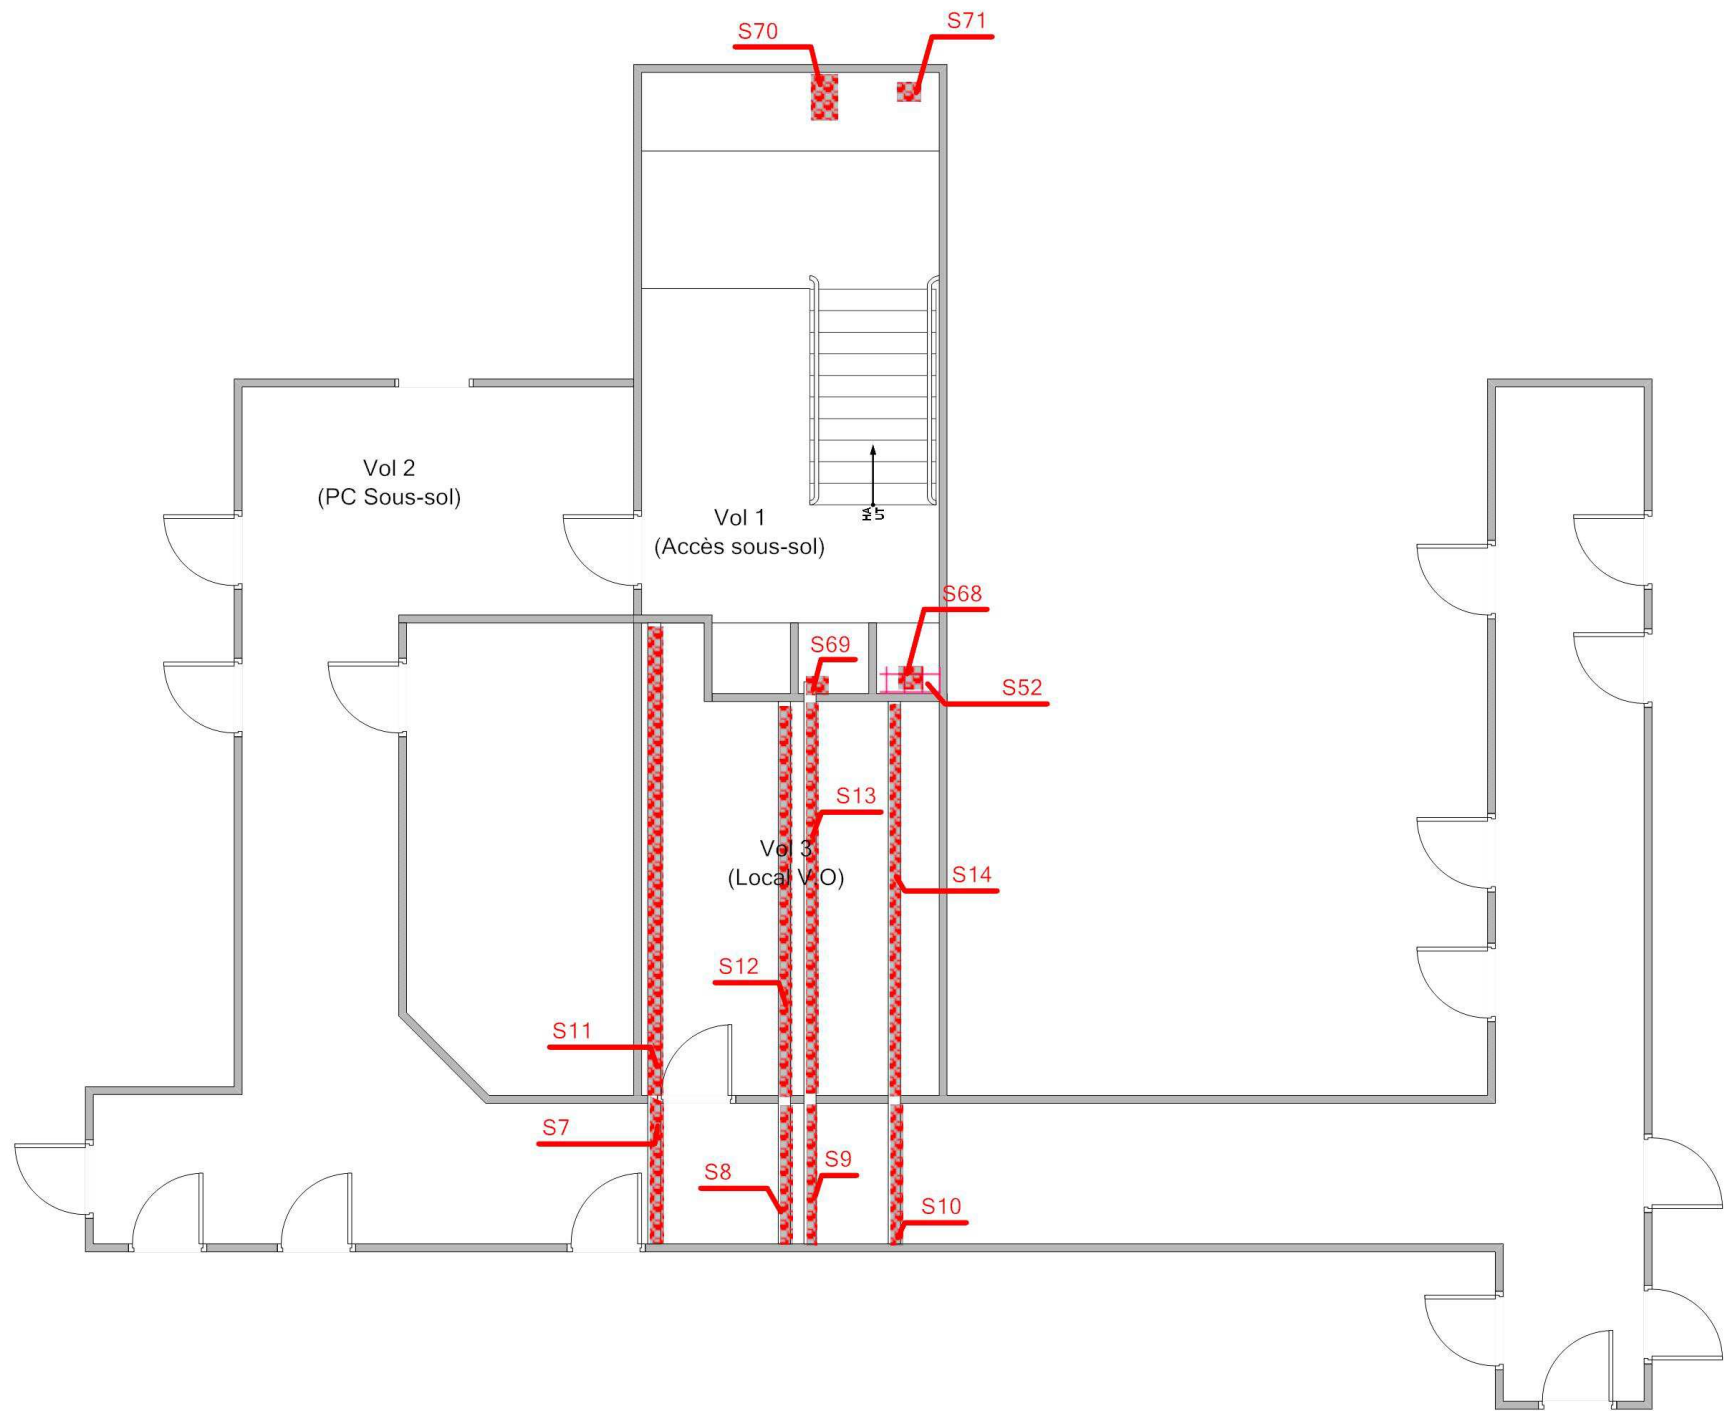

Légende

	S71: Conduit en fibres-ciment
	S9: Conduit en fibres-ciment
	S8: Conduit en fibres-ciment
	S70: Conduit en fibres-ciment
	S7: Conduit en fibres-ciment
	S52: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
	S10: Conduit en fibres-ciment
	S14: Conduit en fibres-ciment
	S69: Conduit en fibres-ciment
	S13: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment
	S12: Conduit en fibres-ciment
	S11: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	JOUSSELIN David


SOUS SOL - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001410

Légende



S52: Plaque isolante
fibres-ciment

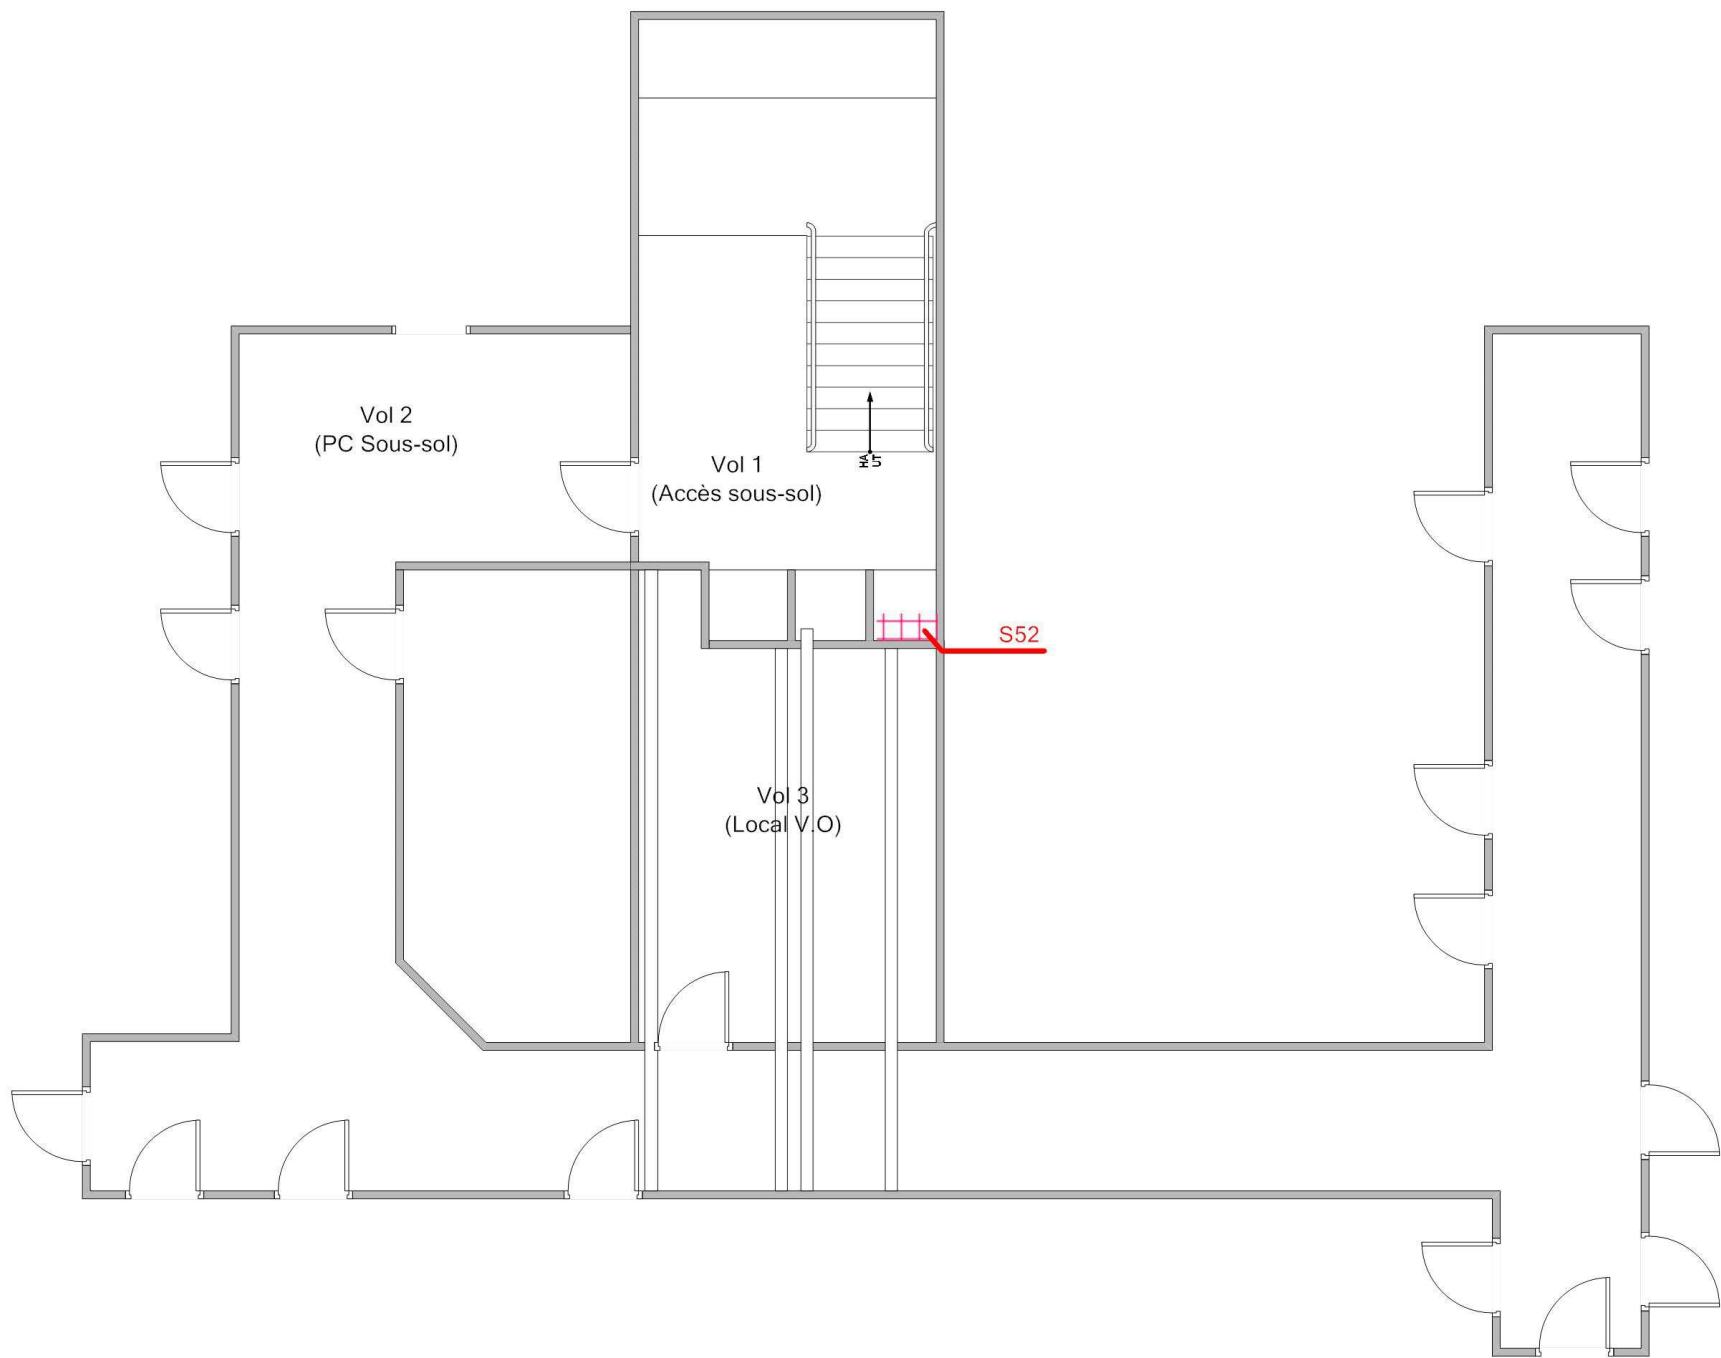

Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention


16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

SOUS SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001410

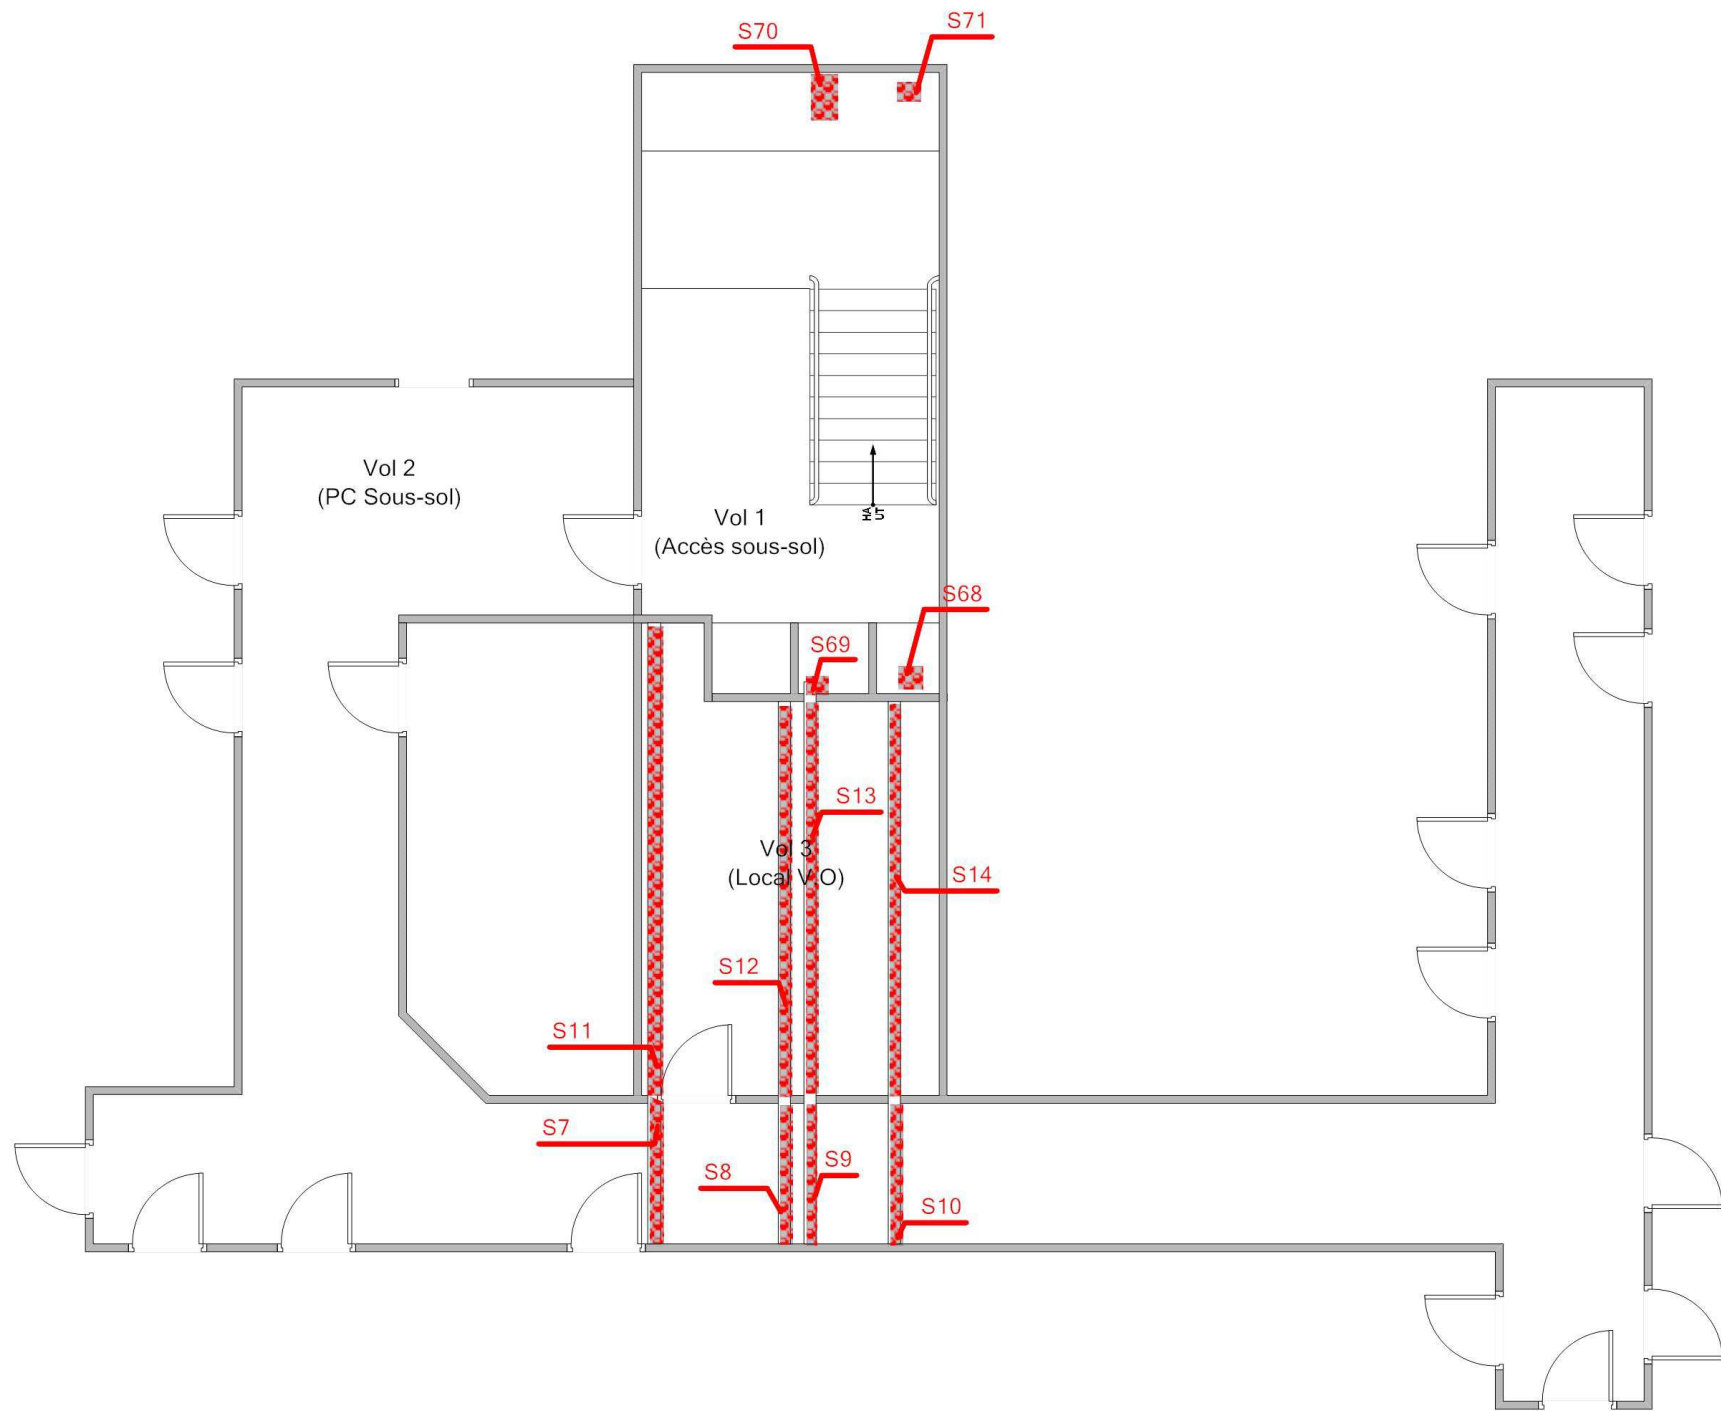

Légende

	S71: Conduit en fibres-ciment
	S9: Conduit en fibres-ciment
	S8: Conduit en fibres-ciment
	S70: Conduit en fibres-ciment
	S7: Conduit en fibres-ciment
	S10: Conduit en fibres-ciment
	S14: Conduit en fibres-ciment
	S69: Conduit en fibres-ciment
	S13: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment
	S12: Conduit en fibres-ciment
	S11: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention
16/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


VIDE SANITAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001410

Légende



Localisation dun sondage positif

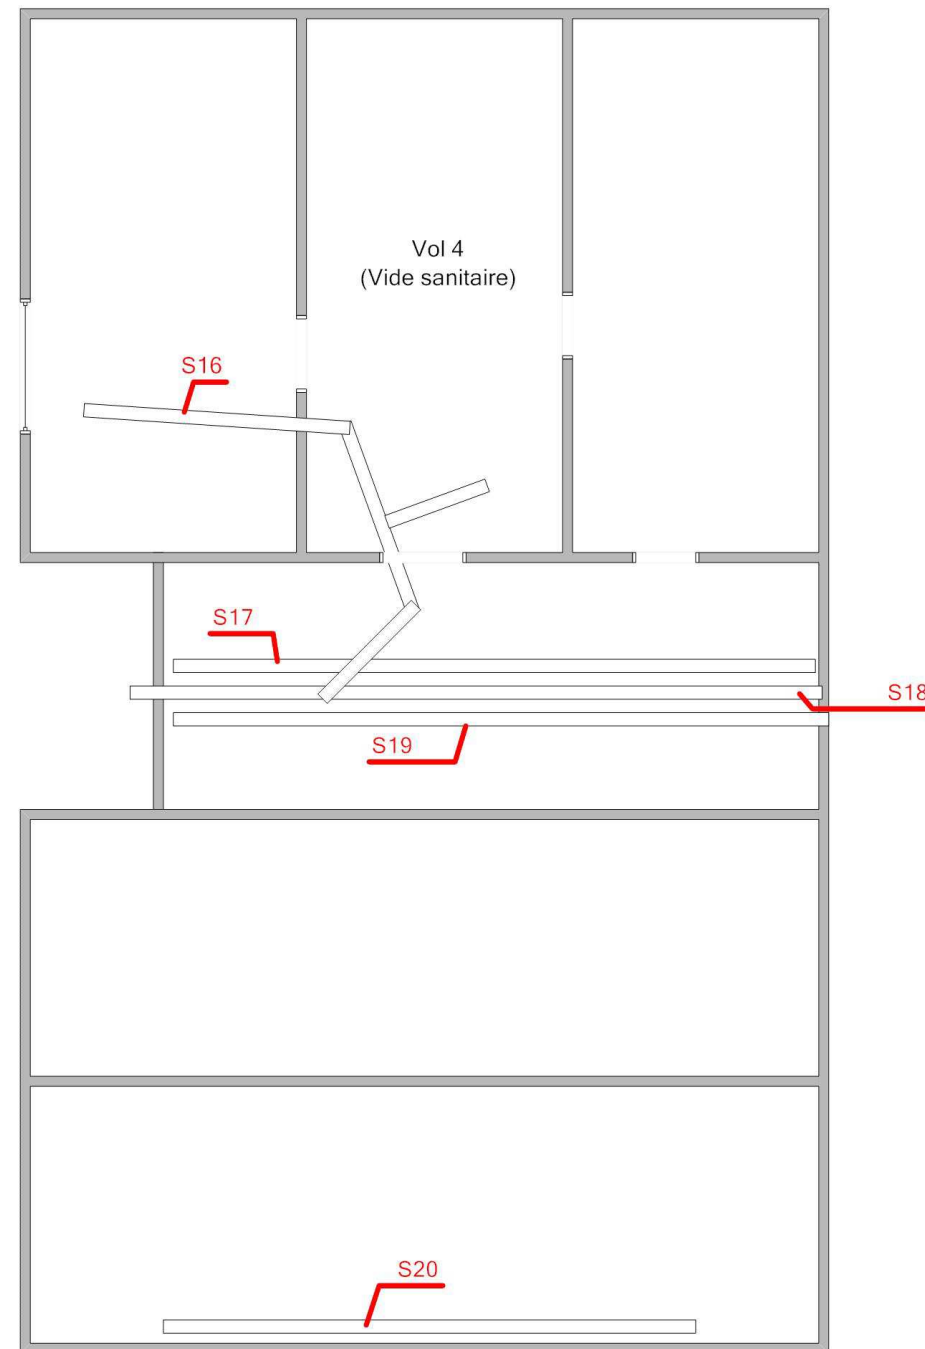

Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

	16/03/2017
--	------------







Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

VIDE SANITAIRE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001410

Légende

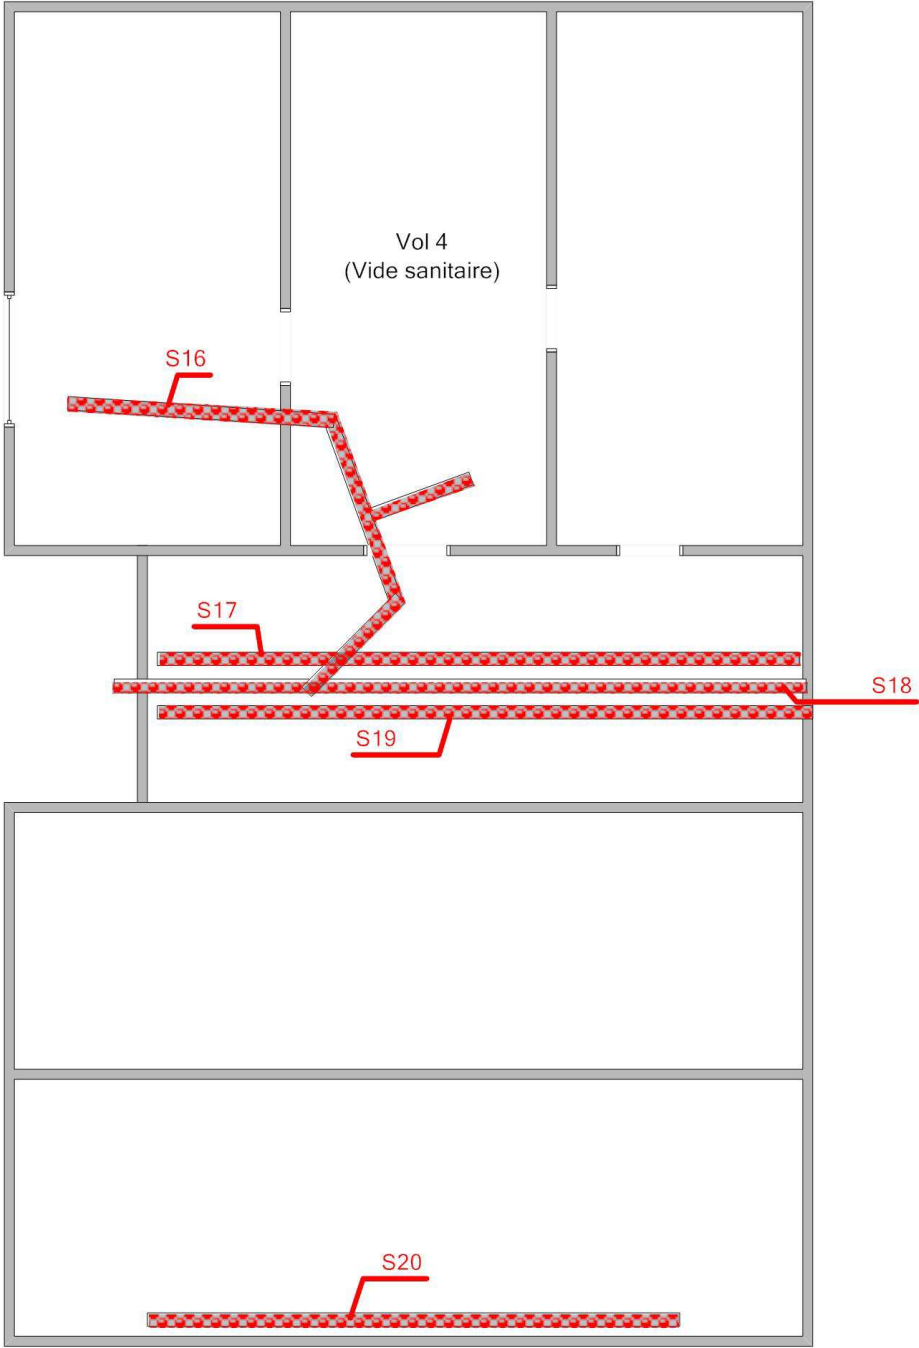

Adresse du bien
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
16/03/2017



Techniciens intervenant
JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001410

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

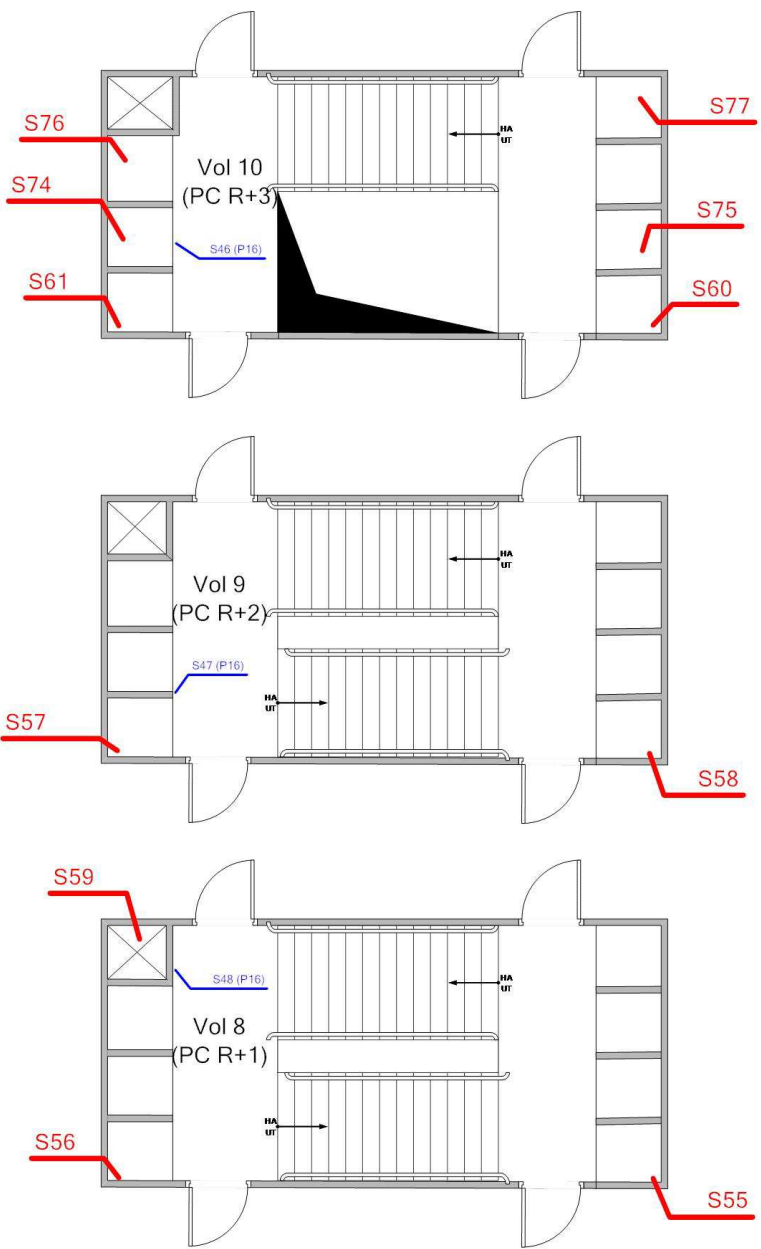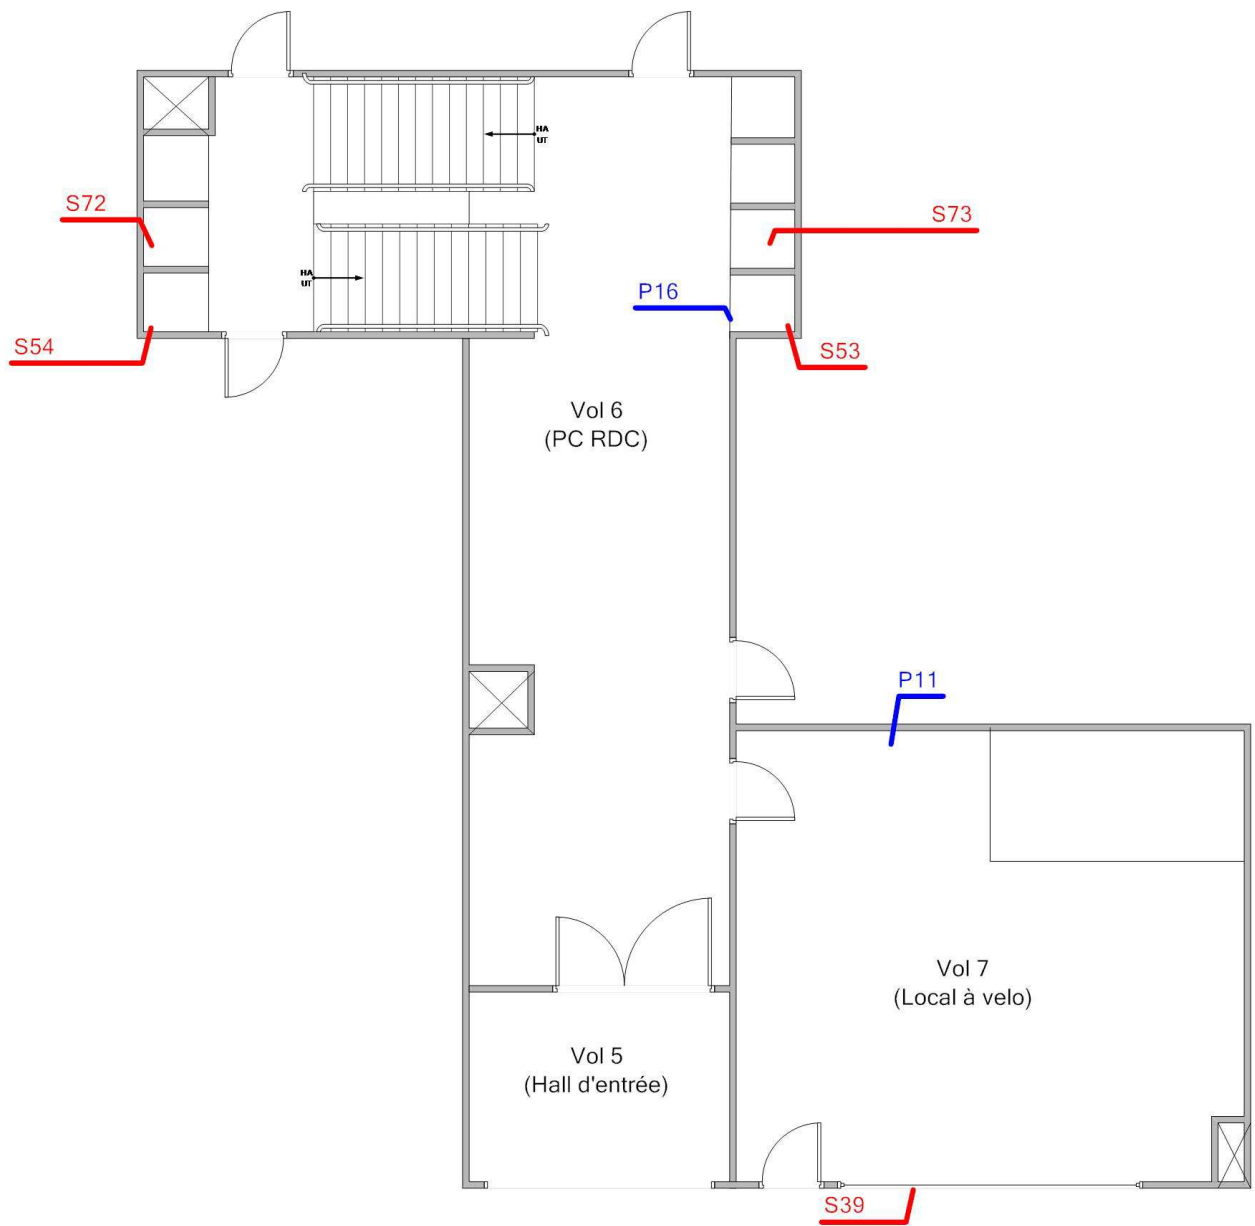

Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001410
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	JOUSSELIN David



ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD001410
				Légende
				S75: Conduit en fibres-ciment
				S59: Conduit en fibres-ciment
				S54: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S77: Conduit en fibres-ciment
				S56: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S55: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S73: Conduit en fibres-ciment
				S61: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S58: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S60: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S39: Plaquas planes en fibres-ciment
				S76: Conduit en fibres-ciment
				S74: Conduit en fibres-ciment
				S53: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S72: Conduit en fibres-ciment
				S57: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	

ETAGES - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001410

Légende

 S39: Plaques planes en fibres-ciment

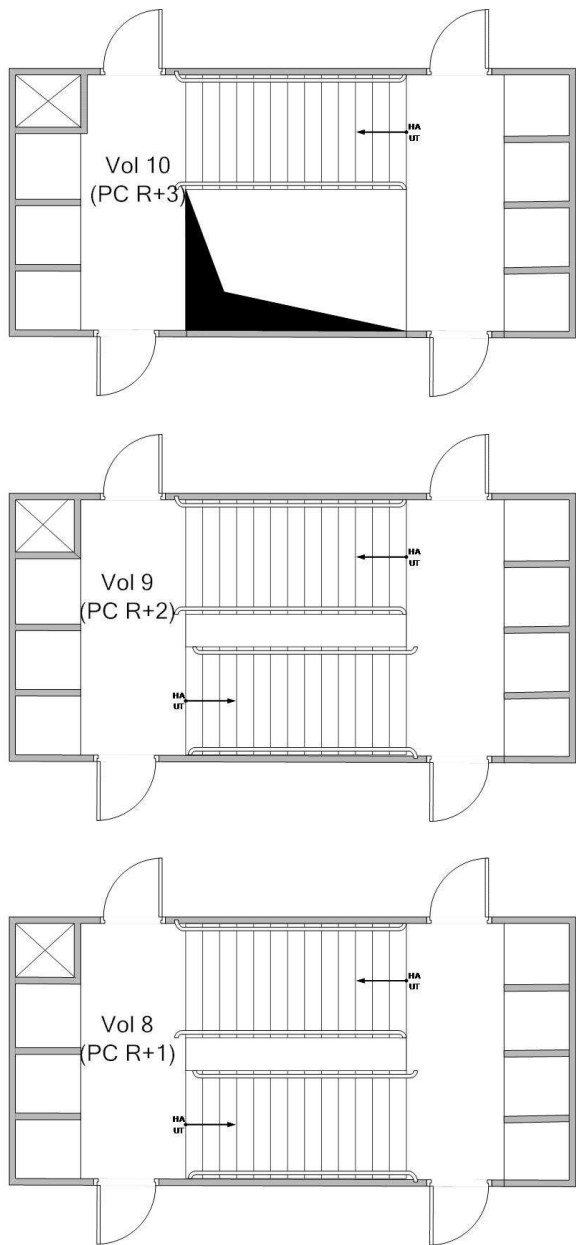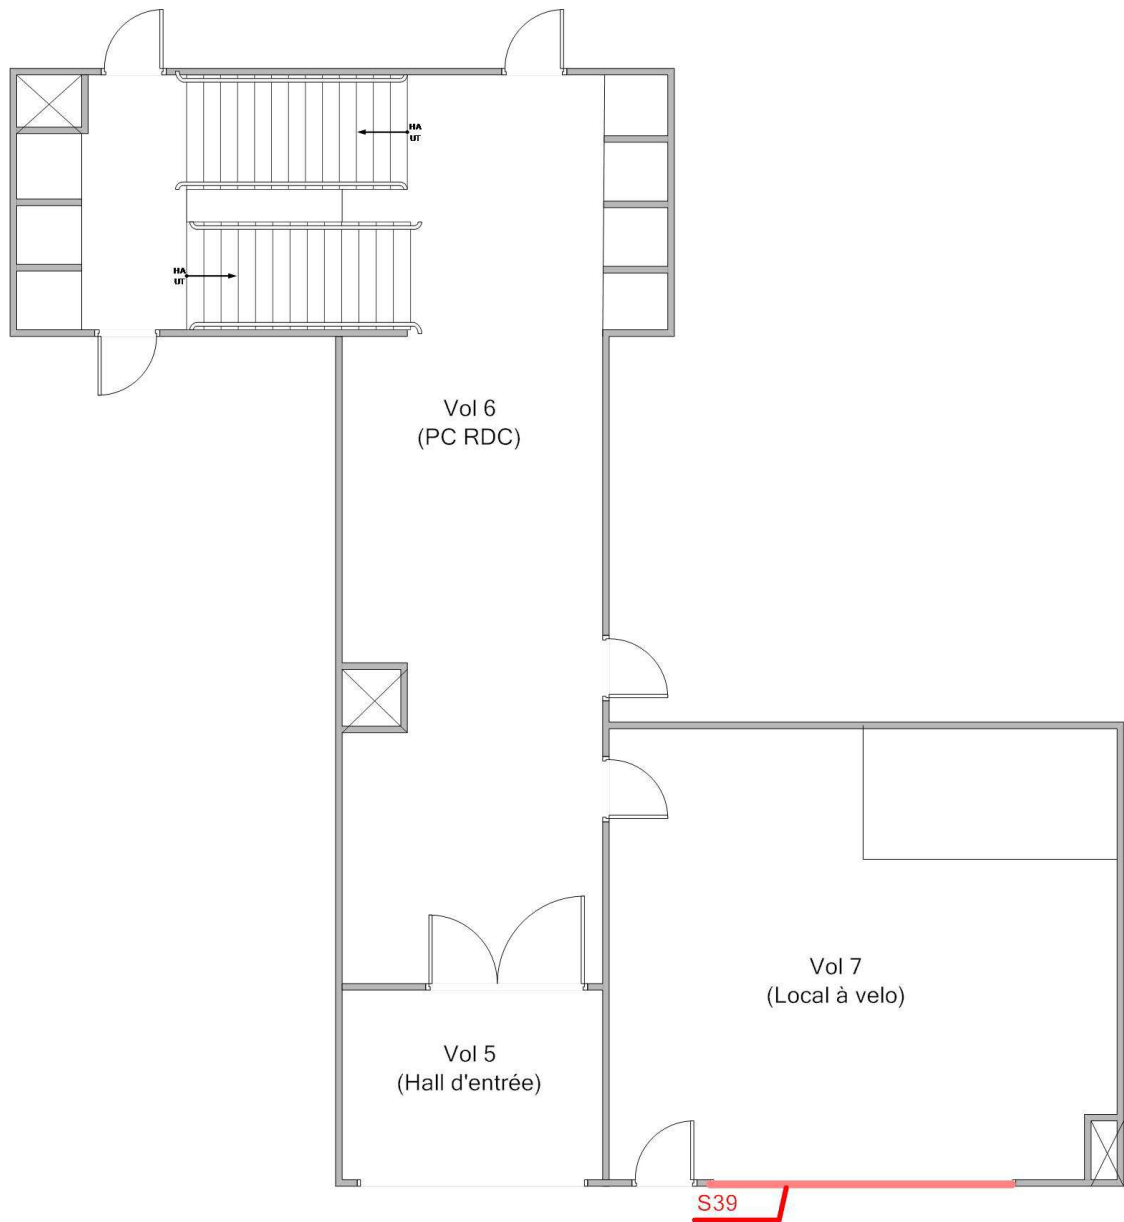

Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David


ETAGES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001410


Légende




S54: Plaque isolante
fibres-ciment (gaine
elec)




S56: Plaque isolante
fibres-ciment (gaine
elec)



S55: Plaque isolante
fibres-ciment (gaine
elec)















S58: Plaque isolante
fibres-ciment (gaine
elec)



S53: Plaque isolante
fibres-ciment (gaine
elec)



S57: Plaque isolante
fibres-ciment (gaine
elec)

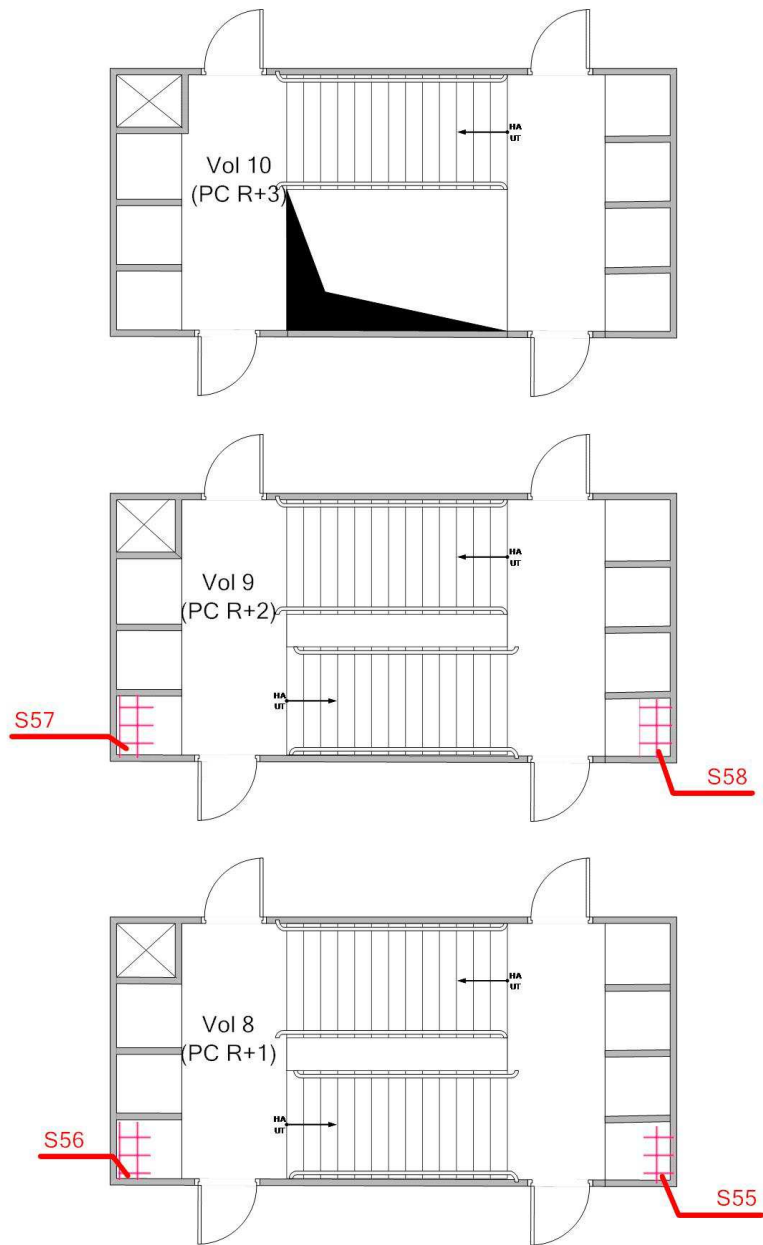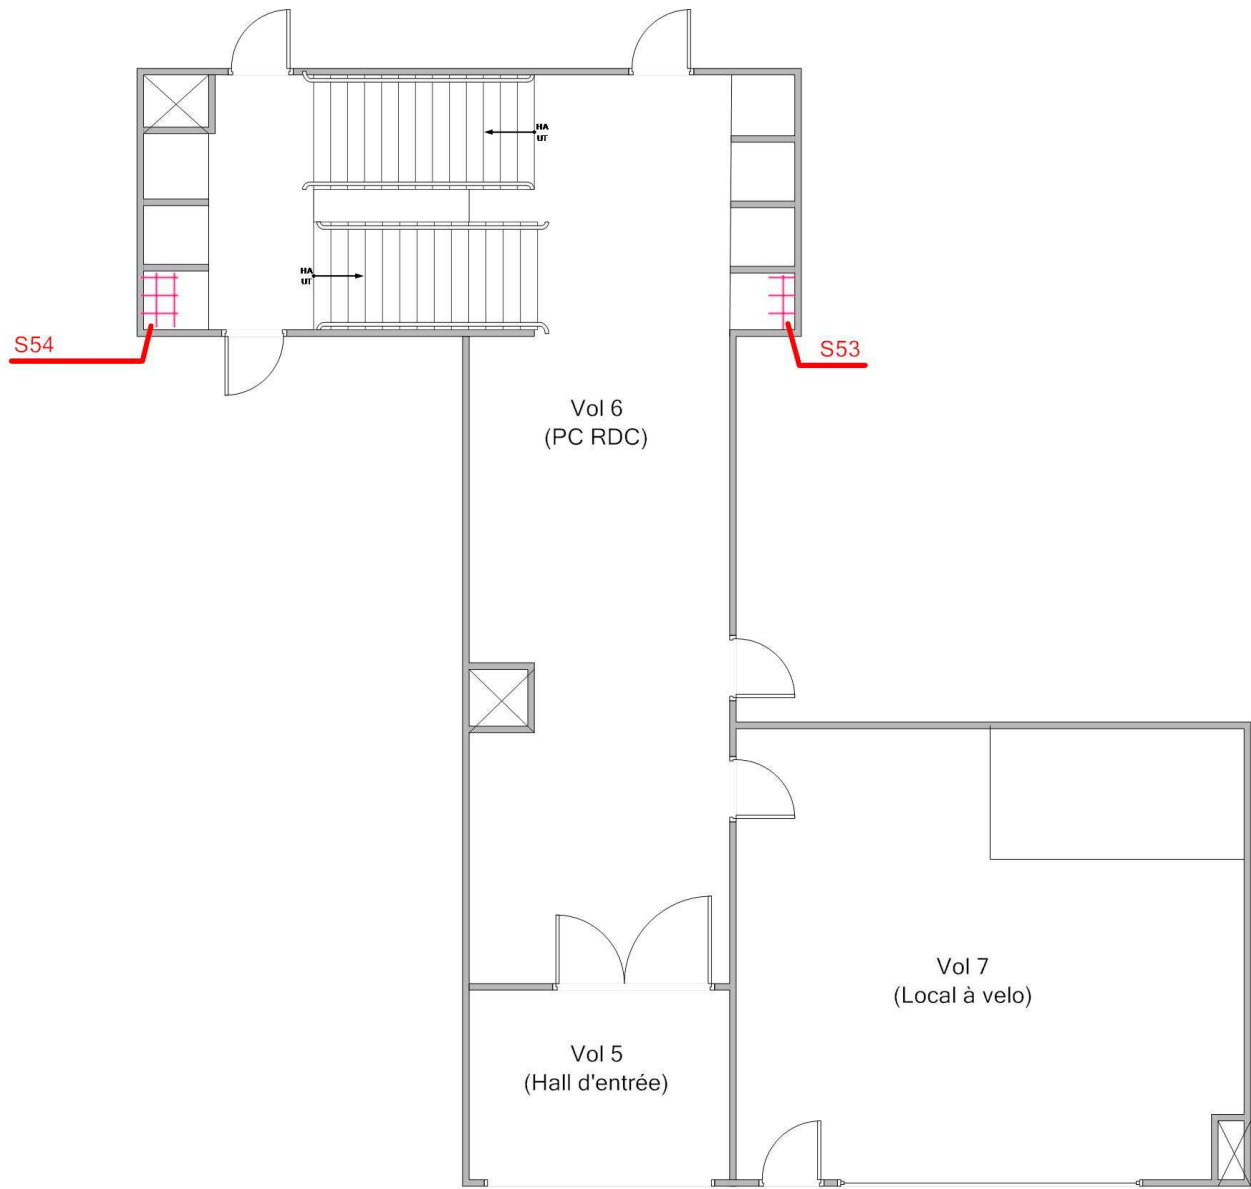

Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
16/03/2017



Technicien intervenant
JOUSSELIN David



ETAGES - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002HD001410
				Légende
				S61: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
				S60: Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	JOUSSELIN David	

ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS


Référence:
002HD001410

Légende

	S75: Conduit en fibres-ciment
	S59: Conduit en fibres-ciment
	S77: Conduit en fibres-ciment
	S73: Conduit en fibres-ciment
	S76: Conduit en fibres-ciment
	S74: Conduit en fibres-ciment
	S72: Conduit en fibres-ciment

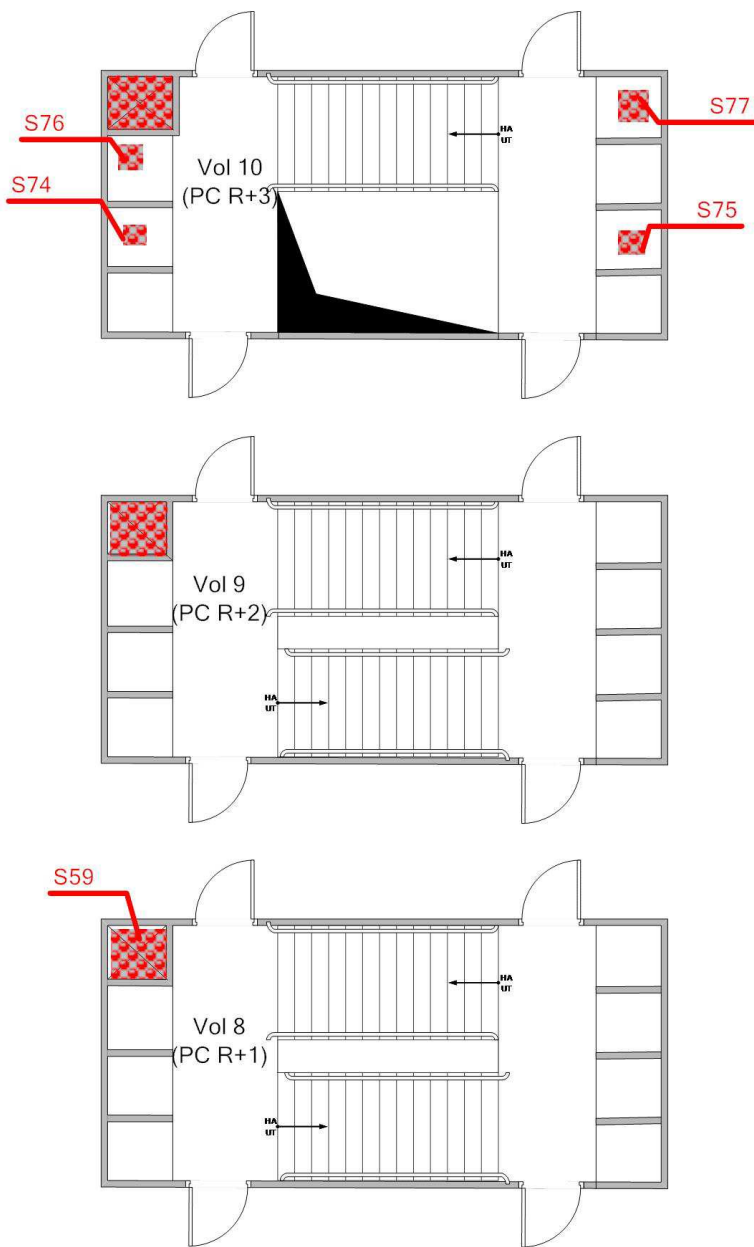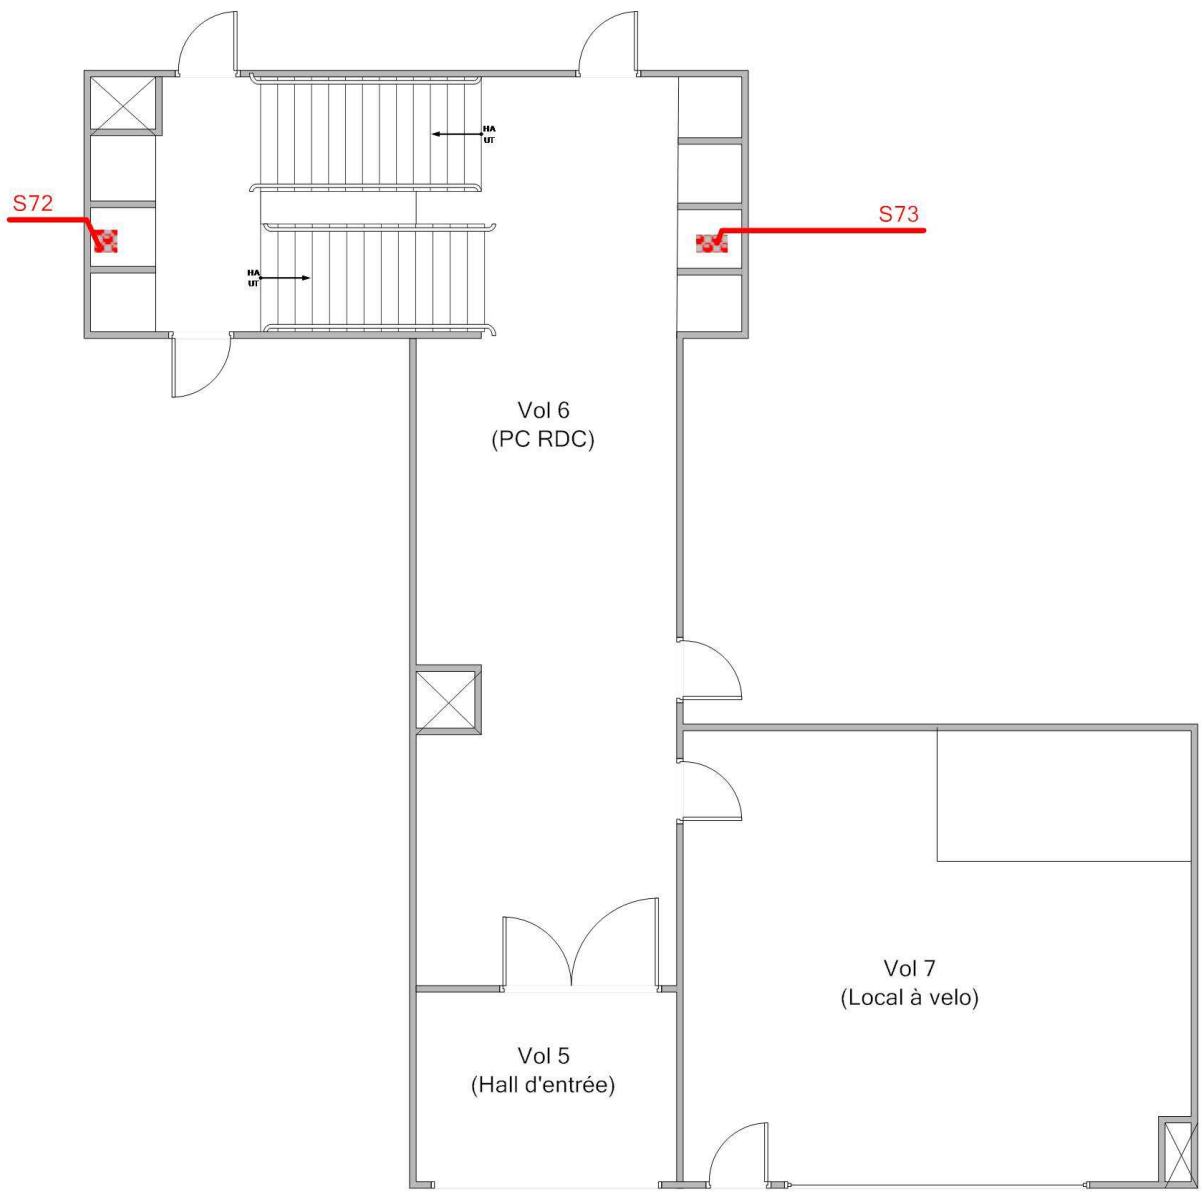

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	JOUSSELIN David

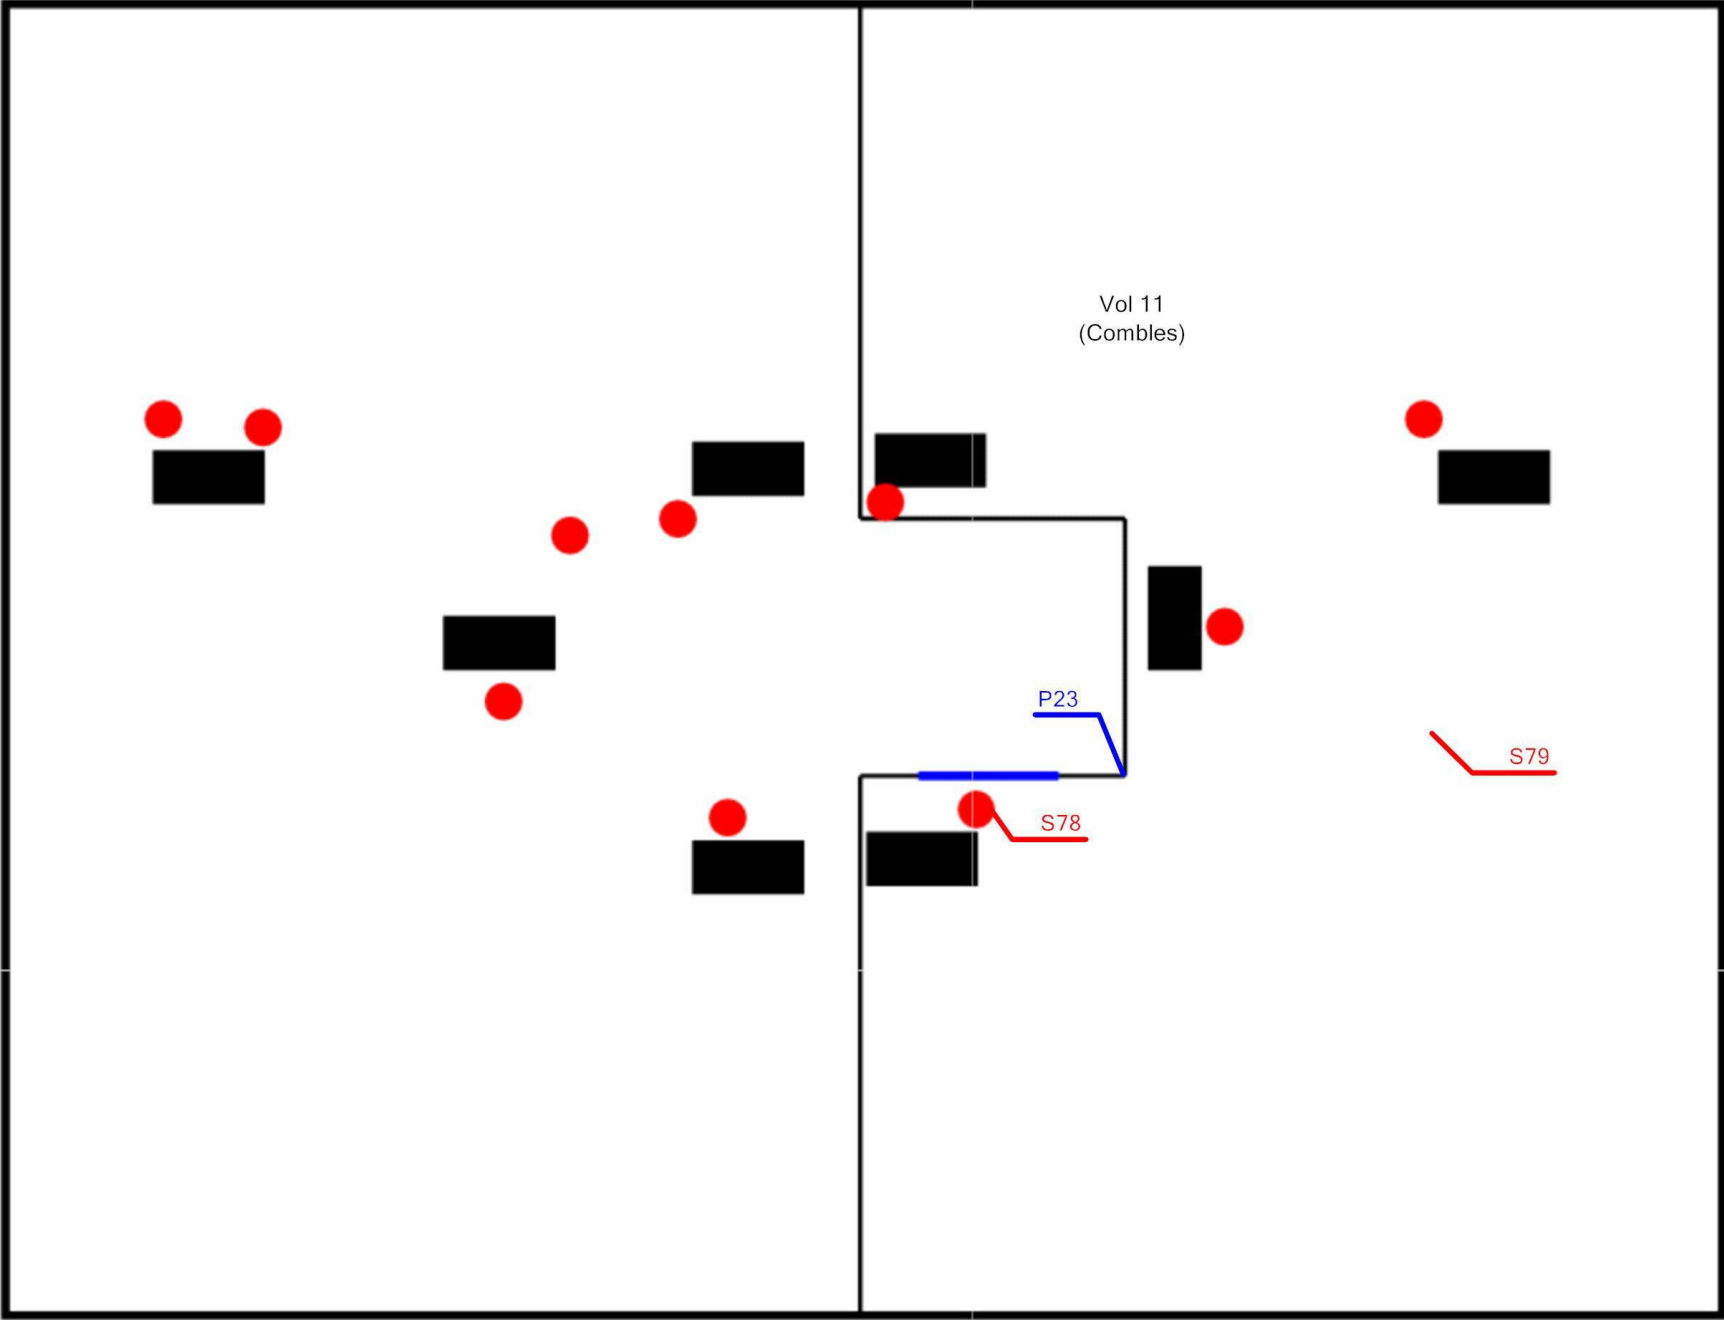COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001410
				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage positif
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	


COMBLES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001410

Légende

 S78: Conduit en fibres-ciment

 S79: Ardoises composites

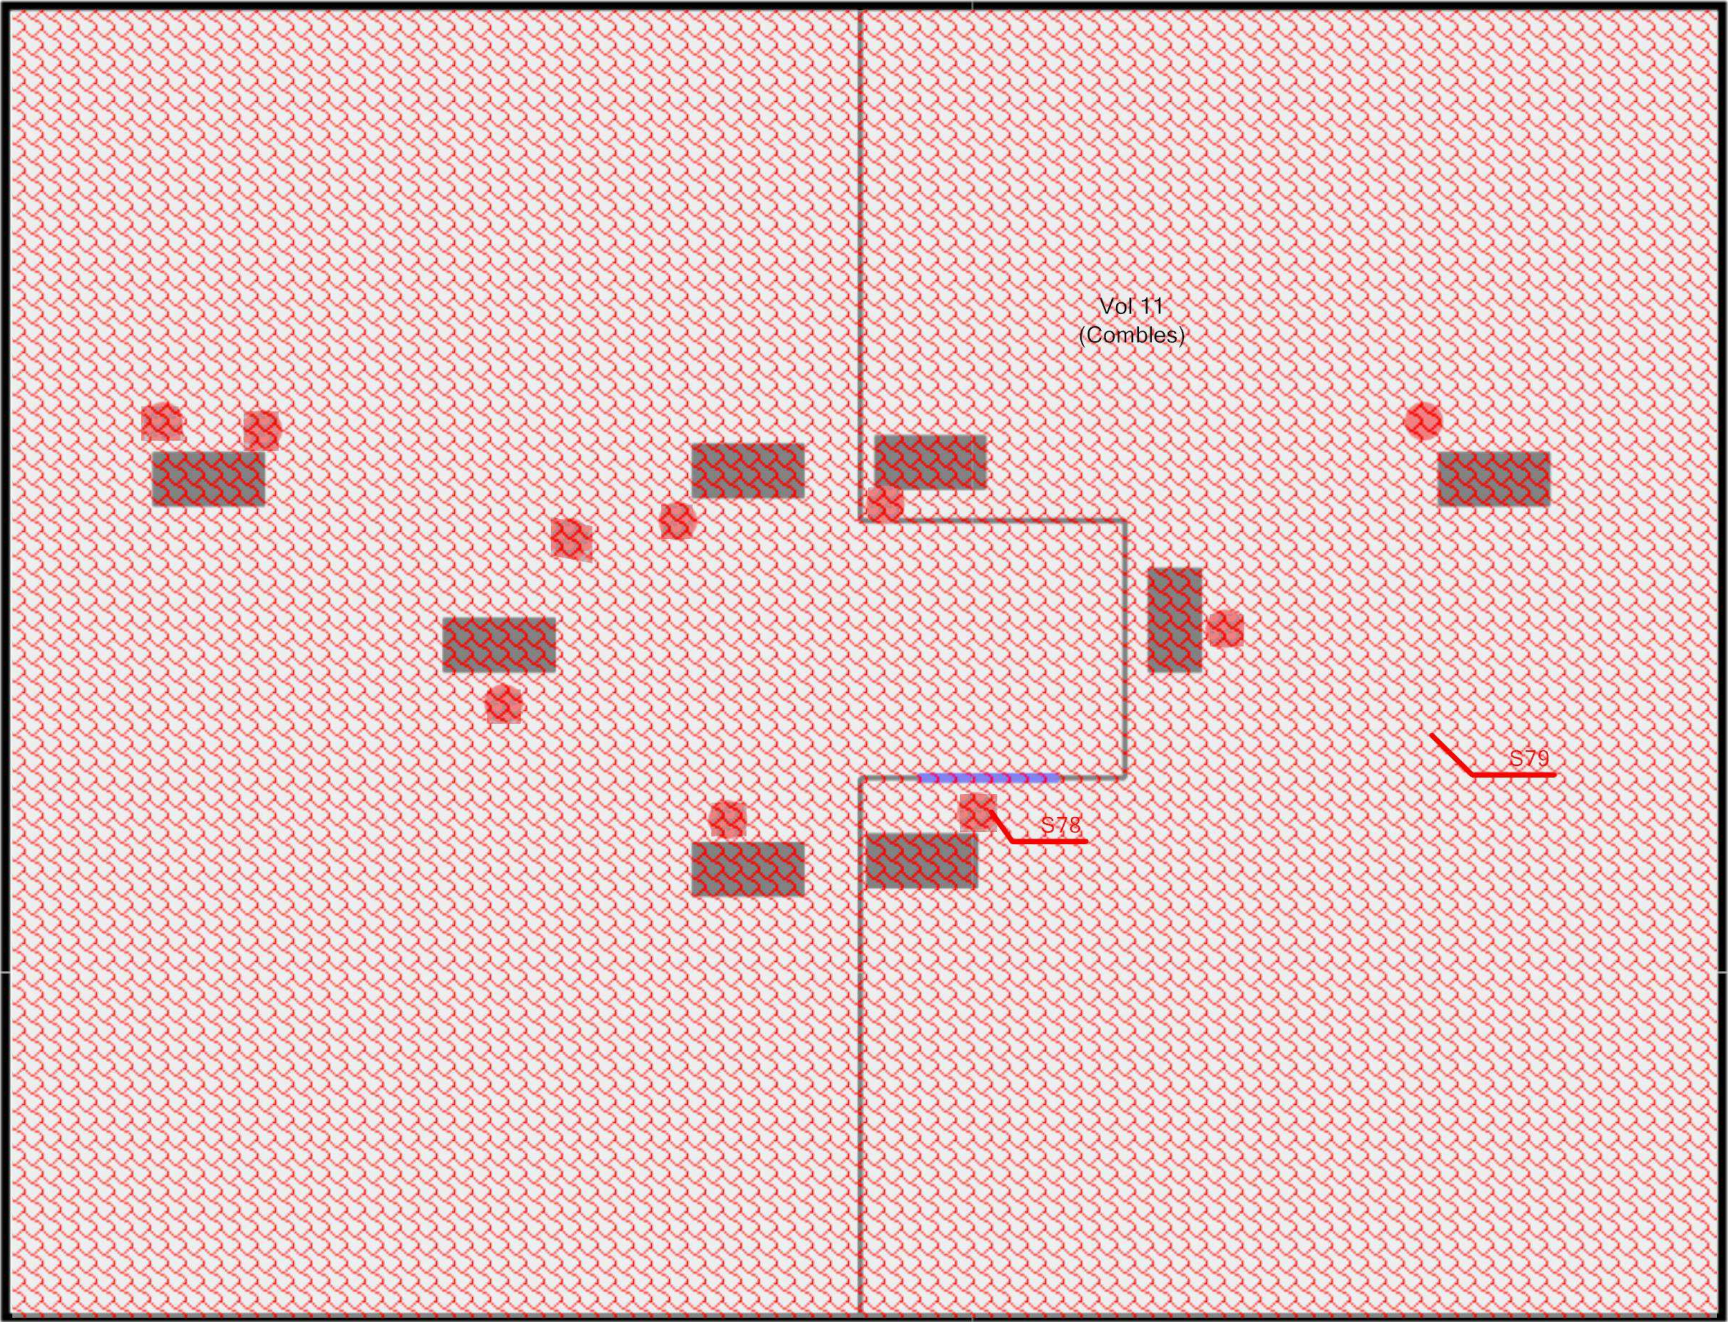

Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation


Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

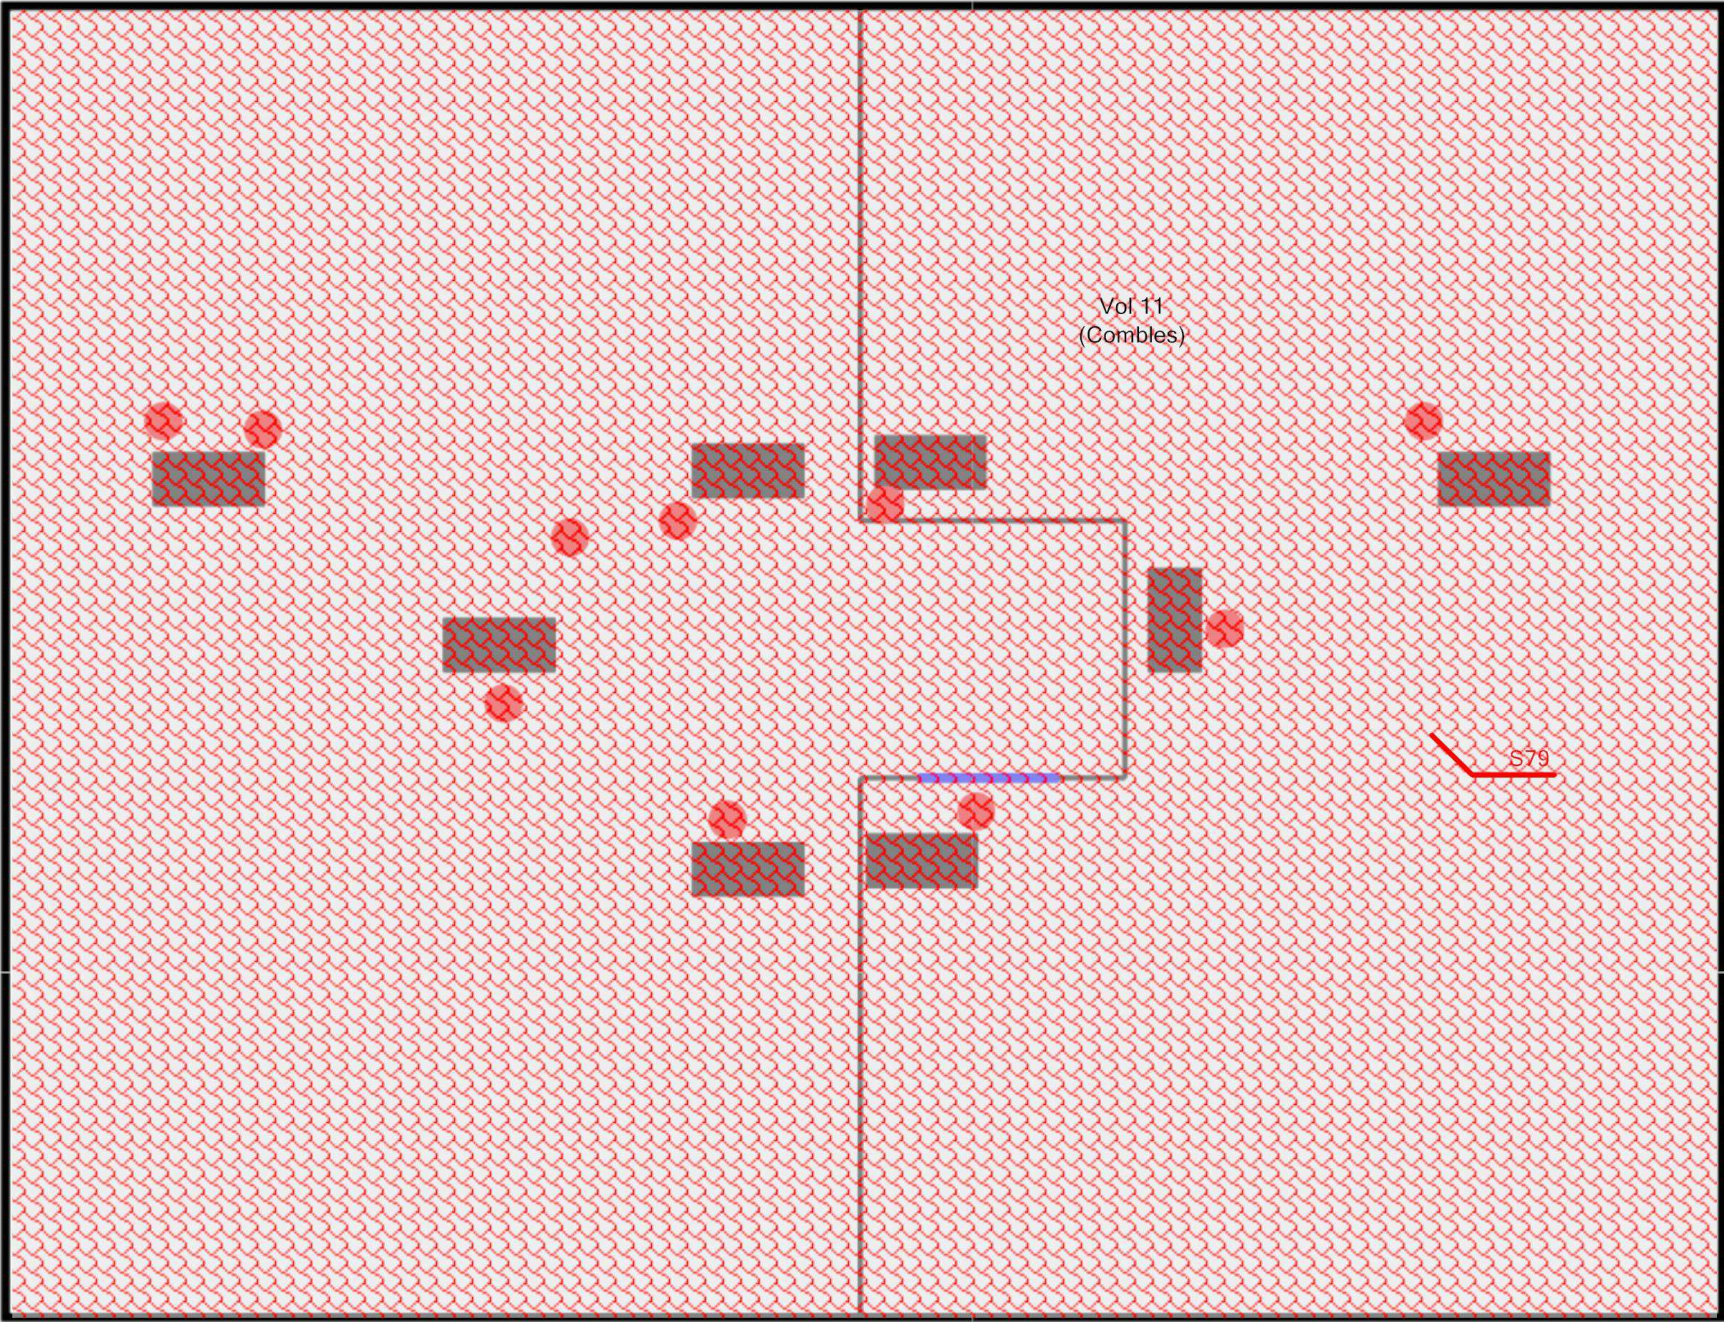

Légende	
	S79: Ardoises composites


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001410

Légende

 S78: Conduit en fibres-ciment

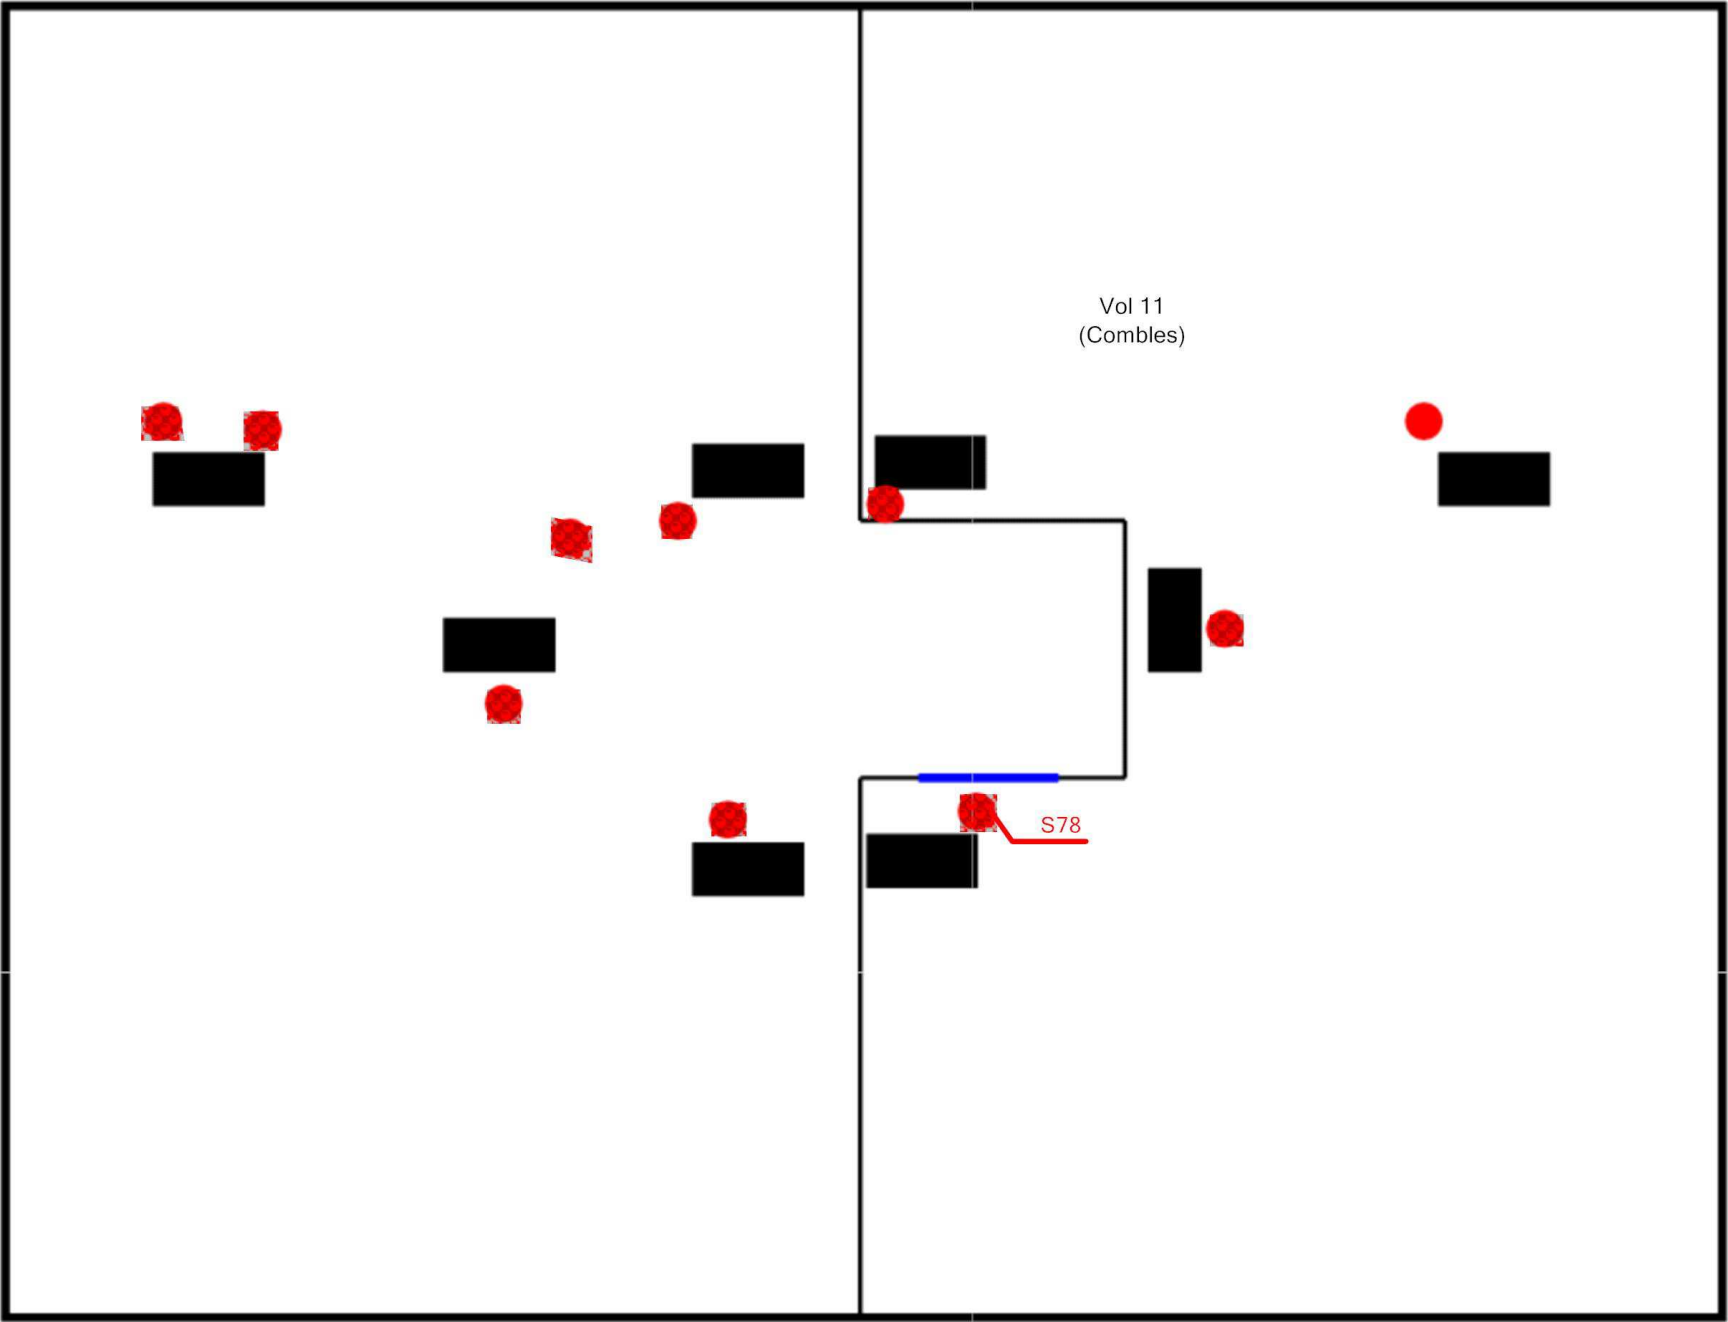

Adresse du bien
RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention
16/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001410

Légende



Volume non visité

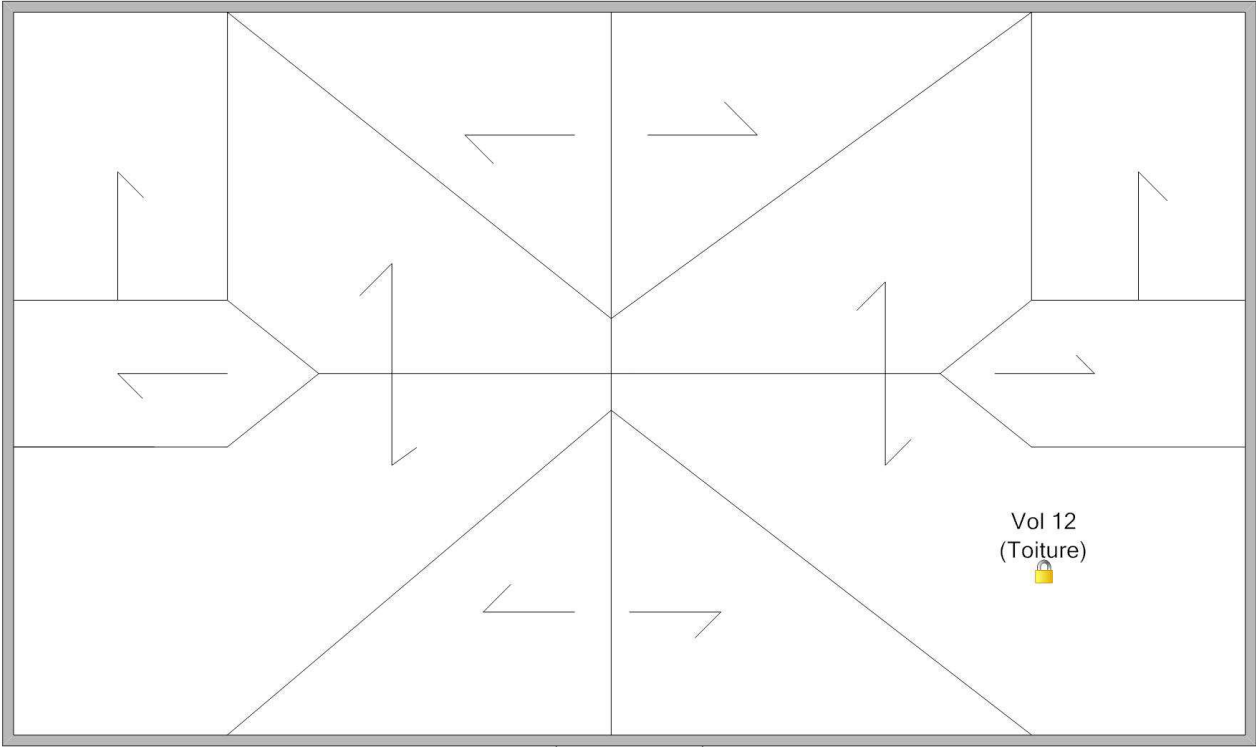

Vol 12
(Toiture)

Vol 13
(Plan masse)

Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David



Légende



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David



Légende	
	S67: Ardoises en fibres-ciment
	S66: Plaques fibres

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	16/03/2017	JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention


16/03/2017

Technicien intervenant


JOUSSELIN David



Légende



S67: Ardoises en
fibres-ciment



S66: Plaques fibres



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

16/03/2017



Technicien intervenant

JOUSSELIN David



Vol 16
(Façade arrière)

Légende

	S67: Ardoises en fibres-ciment
	S66: Plaques fibres



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

S67

Vol 17
(Façade gauche)



S66



Adresse du bien

RES DE BRETAGNE
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention



16/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David



Légende

	S67: Ardoises en fibres-ciment
	S66: Plaques fibres

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001410 n°23 - 2 (P23)	Combles - Vol 11	Prélevement
002HD001410 n°23 - 1 (P23)	(Combles) Combles - Vol 11	Prélevement
	(Combles)	

Référence	Localisation	Action
002HD001410 n°11 - 1 (P11)	Etages - Vol 7	Prélevement
002HD001410 n°11 - 2 (P11)	(Local à velo) Etages - Vol 7	Prélevement
002HD001410 n°16 - 2 (P16)	(Local à velo) Etages - Vol 6	Prélevement
002HD001410 n°16 - 1 (P16)	(PC RDC) Etages - Vol 6	Prélevement
	(PC RDC)	
S39 - 1 (S39)	Etages - Vol 7	Présence sur présentation de documents
	(Local à velo)	
S53 - 1 (S53)	Etages - Vol 6	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	
002HD001410 n°18 - 1 (S59)	Etages - Vol 8	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC R+1)	
S59 - 2 (S59)	Etages - Vol 8	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC R+1)	
S72 - 1 (S72)	Etages - Vol 6	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC RDC)	
S74 - 1 (S74)	Etages - Vol 10	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC R+3)	
S76 - 1 (S76)	Etages - Vol 10	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC R+3)	
S77 - 1 (S77)	Etages - Vol 10	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC R+3)	

Référence	Localisation	Action
S66 - 1 (S66)	Façade gauche - Vol 17 (Façade gauche)	Présence sur présentation de documents
S67 - 1 (S67)	Façade gauche - Vol 17 (Façade gauche)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001410 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 2	Prélevement
	(PC Sous-sol)	
002HD001410 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 2	Prélevement
	(PC Sous-sol)	
002HD001410 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 2	Prélevement
	(PC Sous-sol)	



Référence	Localisation	Action
002HD001410 n°3 - 2 (P3)	Sous sol - Vol 2	Prélevement
	(PC Sous-sol)	
	Sous sol - Vol 2	I1
	(PC Sous-sol)	
S5 - 1 (S5)	Sous sol - Vol 2	Absence sur présentation de documents
	(PC Sous-sol)	
S7 - 1 (S7)	Sous sol - Vol 3	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Local V.O)	
S8 - 1 (S8)	Sous sol - Vol 2	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC Sous-sol)	
S9 - 1 (S9)	Sous sol - Vol 2	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC Sous-sol)	
S10 - 1 (S10)	Sous sol - Vol 2	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(PC Sous-sol)	
S11 - 1 (S11)	Sous sol - Vol 3	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Local V.O)	
S12 - 1 (S12)	Sous sol - Vol 3	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Local V.O)	
S13 - 1 (S13)	Sous sol - Vol 3	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Local V.O)	
S14 - 1 (S14)	Sous sol - Vol 3	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Local V.O)	
S15 - 1 (S15)	Sous sol - Vol 1	Absence sur présentation de documents
	(Accès sous-sol)	
S52 - 1 (S52)	Sous sol - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Accès sous-sol)	
S68 - 1 (S68)	Sous sol - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Accès sous-sol)	
S68 - 2 (S68)	Sous sol - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Accès sous-sol)	
S69 - 2 (S69)	Sous sol - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Accès sous-sol)	
S69 - 1 (S69)	Sous sol - Vol 1	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Accès sous-sol)	

Référence	Localisation	Action
S16 - 1 (S16)	Vide sanitaire - Vol 4	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Vide sanitaire)	
S17 - 1 (S17)	Vide sanitaire - Vol 4	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Vide sanitaire)	
S18 - 1 (S18)	Vide sanitaire - Vol 4	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Vide sanitaire)	
S19 - 1 (S19)	Vide sanitaire - Vol 4	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Vide sanitaire)	
S20 - 1 (S20)	Vide sanitaire - Vol 4	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	(Vide sanitaire)	

002HD001410 n°1 - 1 (P1)



002HD001410 n°1 - 2 (P1)



002HD001410 n°3 - 1 (P3)



002HD001410 n°3 - 2 (P3)



002HD001410 n°11 - 1 (P11)



002HD001410 n°11 - 2 (P11)



002HD001410 n°16 - 2 (P16)



002HD001410 n°16 - 1 (P16)



002HD001410 n°23 - 2 (P23)




002HD001410 n°23 - 1 (P23)



I1 - 1



S5 - 1 (S5)

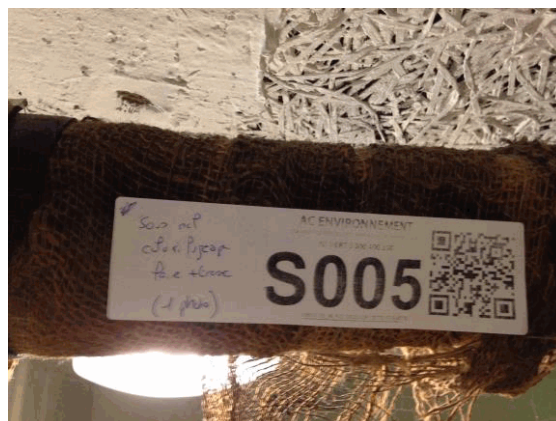

S7 - 1 (S7)



S8 - 1 (S8)



S9 - 1 (S9)



S10 - 1 (S10)



S11 - 1 (S11)



S12 - 1 (S12)




S13 - 1 (S13)




S14 - 1 (S14)



S15 - 1 (S15)

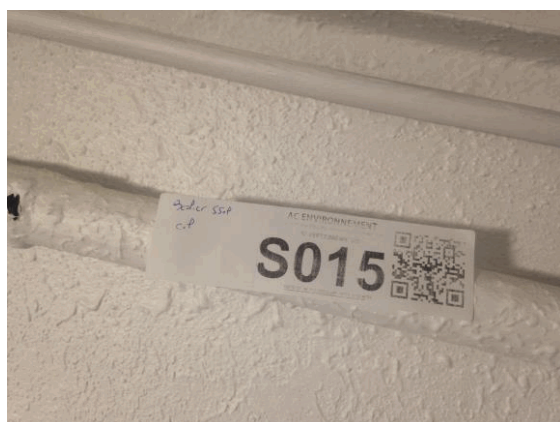

S16 - 1 (S16)

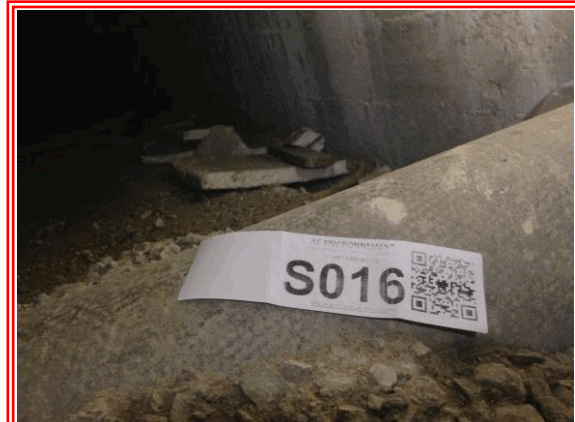


S17 - 1 (S17)




S18 - 1 (S18)




S19 - 1 (S19)

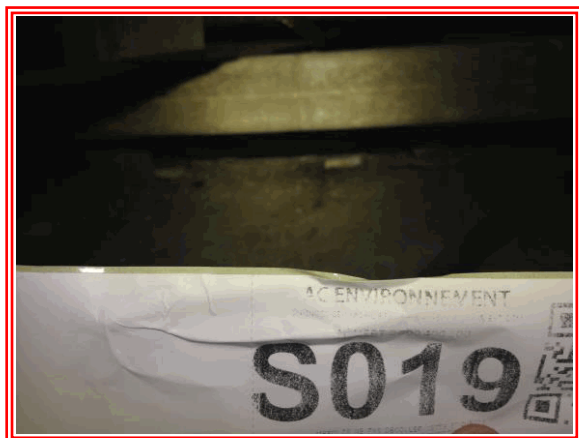

S20 - 1 (S20)

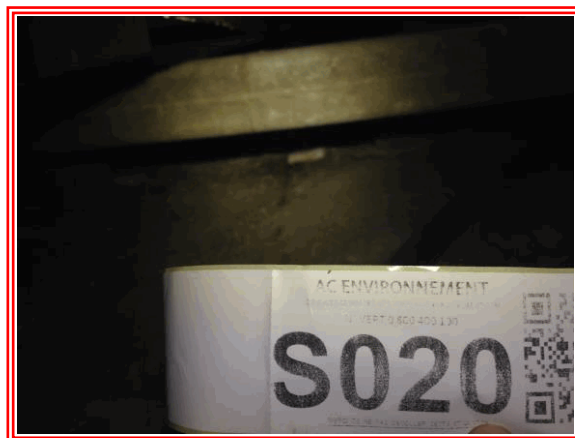

S39 - 1 (S39)

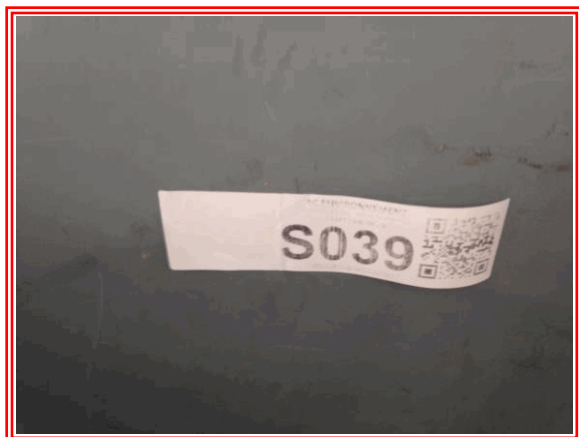

S52 - 1 (S52)



S53 - 1 (S53)



002HD001410 n°18 - 1 (S59)



S59 - 2 (S59)



S66 - 1 (S66)



S67 - 1 (S67)



S68 - 1 (S68)



S68 - 2 (S68)



S69 - 2 (S69)



S69 - 1 (S69)



S72 - 1 (S72)



S74 - 1 (S74)



S76 - 1 (S76)



S77 - 1 (S77)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S7	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 3
Batiment :			(Local V.O)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S8	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 2
Batiment :			(PC Sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S9	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 2
Batiment :			(PC Sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S10	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 2
Batiment :			(PC Sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S11	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 3
Batiment :			(Local V.O)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S12	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 3
Batiment :			(Local V.O)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S13	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 3
Batiment :			(Local V.O)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S14	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 3
Batiment :			(Local V.O)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S16	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4
Batiment :			(Vide sanitaire)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S17	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4
Batiment :			(Vide sanitaire)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S18	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4
Batiment :			(Vide sanitaire)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S19	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4
Batiment :			(Vide sanitaire)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S20	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4
Batiment :			(Vide sanitaire)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Materiau :	Plaques planes en fibres-ciment
Réf mesure :	S39	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 7
Batiment :			(Local à velo)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Materiau :	Plaque isolante fibres-ciment
Réf mesure :	S52	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 1
Batiment :			(Accès sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Plaque isolante fibres-ciment
Réf mesure :	S53	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6
Batiment :			(PC RDC)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Materiau :	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Réf mesure :	S54	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6
Batiment :			(PC RDC)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Materiau :	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Réf mesure :	S55	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 8
Batiment :			(PC R+1)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Materiau :	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Réf mesure :	S56	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 8
Batiment :			(PC R+1)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Réf mesure :	S57	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9
Batiment :			(PC R+2)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Réf mesure :	S58	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9
Batiment :			(PC R+2)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :


Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S59	Destination du local :	Vol 8
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	(PC R+1), Vol 9
Batiment :			(PC R+2), Vol 10
			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------

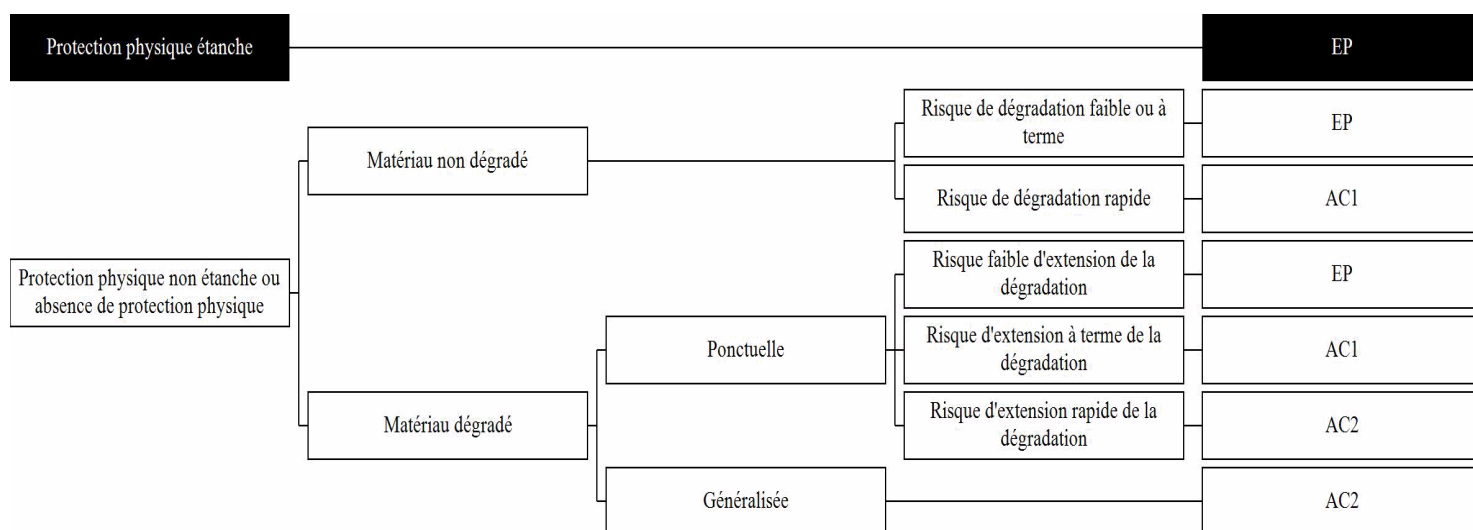

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Réf mesure :	S60	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Plaque isolante fibres-ciment (gaine elec)
Réf mesure :	S61	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Plaques fibres
Réf mesure :	S66	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 17 (Façade gauche), Vol 14 (Façade avant), Vol 15 (Façade droite), Vol 16 (Façade arrière)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Ardoises en fibres-ciment
Réf mesure :	S67	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 17 (Façade gauche), Vol 14 (Façade avant), Vol 15 (Façade droite), Vol 16 (Façade arrière)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S68	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 1
Batiment :			(Accès sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S69	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 1
Batiment :			(Accès sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S70	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 1
Batiment :			(Accès sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S71	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 1
Batiment :			(Accès sous-sol)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S72	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6
Batiment :			(PC RDC)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S73	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6
Batiment :			(PC RDC)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S74	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S75	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S76	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S77	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S78	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11
Batiment :			(Combles)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
Résultat :	Action corrective de second niveau			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001410	Matériau :	Ardoises composites
Réf mesure :	S79	Destination du local :	
Date évaluation :	16/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11
Batiment :			(Combles)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
				AC2
Résultat :	Action corrective de premier niveau			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en vrac + peinture - Béton banché brut -	Sous sol - Vol 2 (PC Sous-sol)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - joints fibralith -	Sous sol - Vol 2 (PC Sous-sol)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris en vrac + peinture - Plafond brut -	Etages - Vol 7 (Local à velo)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en faible quantité en vrac + peintures multiples - Distribution gaine technique (enduit gris avec peinture blanche) -	Etages - Vol 6 (PC RDC)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en vrac avec couche en toile + peinture - -	Combles - Vol 11 (Combles)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre
 Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation : 1-5970



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5513 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31266
Echantillon ITGA : IT041704-5513
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001410
Dossier client	_0009900003_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001410001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (PC Sous-sol)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris en vrac + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5515 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31266
Echantillon ITGA : IT041704-5515
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001410
Dossier client	_0009900003_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001410003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (PC Sous-sol)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5523 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31266
Echantillon ITGA : IT041704-5523
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001410
Dossier client	_0009900003_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001410011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 7 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris en vrac + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5528 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31266
Echantillon ITGA : IT041704-5528
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001410
Dossier client	_0009900003_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001410016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris en faible quantité en vrac + peintures multiples	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5535 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31266
Echantillon ITGA : IT041704-5535
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001410
Dossier client	_0009900003_ RES DE BRETAGNE - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001410023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 11 (Combles)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac avec couche en toile / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris en vrac avec couche en toile + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste